



5936342

NAF Bruktbiltest

Testdato
03.12.2025

Kunde

Navn Auksjonen.no As
Medlemsnummer 94448735
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 547428



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	1995 cm ³
Modell	X1 XDRIVE 18D	Motoreffekt	105 kW
Type	X1	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	AS70115	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WBAVP11030VN36401	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	160689	Bruktimportert	Ja
Farge	Svart	Registreringsår	2010
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	18.02.2010
		Frist for neste EU kontroll	30.01.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5936342

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.1	Kjøreegenskaper	Ratt ut av midtstilling	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
12.4	Bremserør	Rustskade på bremsesør:	Venstre bak
17.11	Lys	Skadet lykteglass:	Høyre tåkelys
48.1	Oppvarmet bakrute	Oppvarmet bakrute virker ikke:	
54.1	Setevarmer	Feil ved bryter	Venstre foran
54.2		Setevarme virker ikke:	Venstre foran
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode:Skift	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
10.3	Bremsevæsknivå	Bremsevæskebeholder ikke tilgjengelig for kontroll	
17.30	Lys	Krakelert lykteglass	Høyre baklys
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
27.18	Motor virkemåte	* Periodisk banke/ulyd fra motor	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran, Venstre bak
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	4 felger
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.28		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt
86.35		* Diverse små steinsprut/lakksår	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 7 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Mørkt;Vått

Er bilen skitten eller nediset: Ja



5936342

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	R 38 - Clutch ✓
Generell informasjon	39 - Girkasse (manuell) ✓
3 - Nøkler / Utstyr	41 - Differensial ✓
4 - Service/ Dokum.	R 42 - Drivaksler ✓
Bremser	R 43 - Mellomaksel ✓
5 - Bremsbelegg ✓	Elektriske anlegg
6 - Bremseskiver O	44 - Instrument belysning ✓
8 - Parkeringsbrems ✓	45 - Instrumenter ✓
9 - Bremsevirkning ✓	47 - Elektrisk vindusheis ✓
10 - Bremsevæsknivå O	48 - Oppvarmet bakrute R
12 - Bremserør R	49 - Kupevifte ✓
13 - Bremseslanger ✓	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
15 - Brems pedal ✓	52 - Lyktespyler / Visker ✓
Lys og signaler	53 - Sentrallås ✓
17 - Lys R	54 - Setevarmer R
19 - Refleks ✓	55 - Ladespenning generator ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓	56 - Drivrem generator ✓
21 - Varsellamper ✓	58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
22 - Varsellamper utvidet ✓	Hjul, dekk, felg
e-Diagnose	65 - Dekk ✓
23 - Full systemskann O	66 - Felg O
Motor	67 - Ekstra hjulsett O
27 - Motor virkemåte O	68 - Hjullager ✓
28 - Utvendig tilstand motor O	Styring
29 - Oljenivå motor O	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
30 - Kjølevæske ✓	72 - Styresnekke, tannstang ✓
31 - Kjølevifte ✓	73 - Styrestag/ledd ✓
32 - Kjølesystem ✓	74 - Styreservo ✓
33 - Eksosanlegg ✓	Hjuloppheng
35 - Motorfester ✓	75 - Støtdempere ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓	76 - Stabilisator ✓
37 - Registerreim ✓	77 - Fjærer / fjærbein ✓
	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓



5936342

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	O
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5936342

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	250,00
9.4		Bremsevirkning, HB	250,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,80 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	15,10 volt
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,50 mm
67.2		Mønsterdybde	6,50 mm
67.3		Mønsterdybde	7,00 mm
67.4		Mønsterdybde	7,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5936342

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5936342

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt

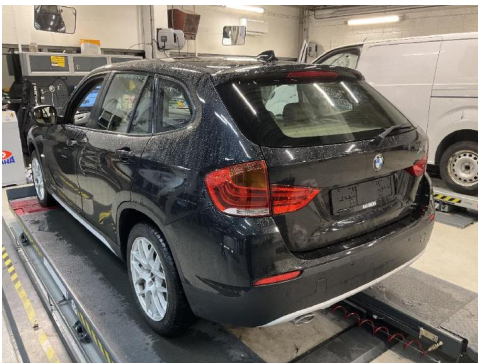


4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt

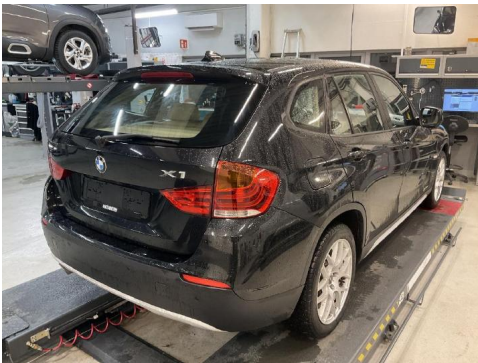

7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5936342

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt

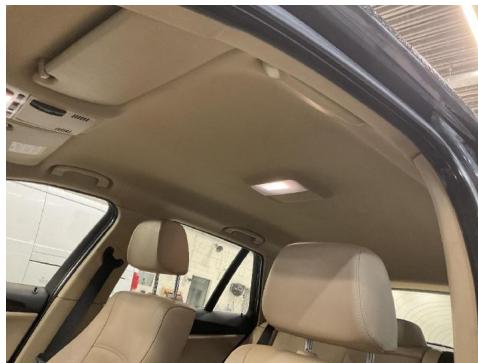


17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt

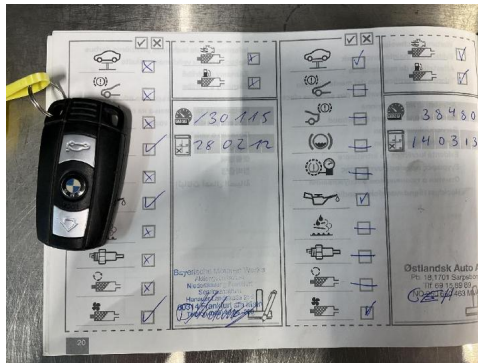


20. Generelt




21. Generelt

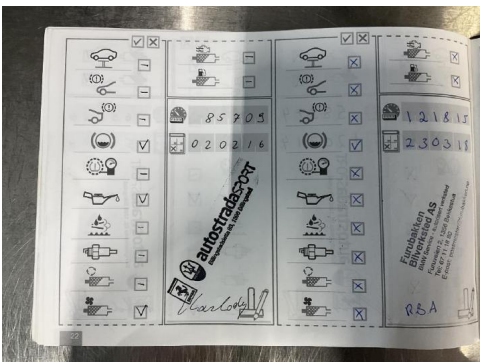

22. Generelt

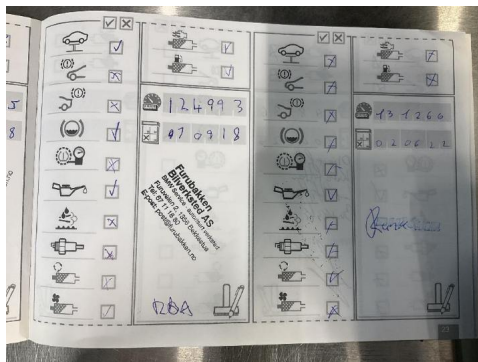

23. Generelt

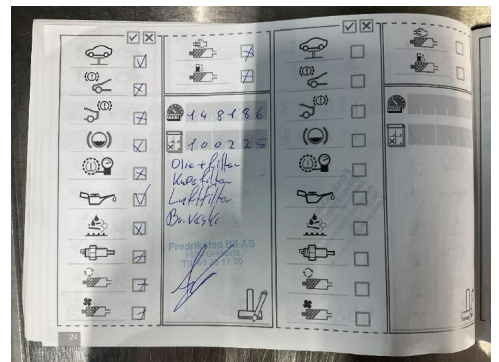


24. Generelt



5936342

Bilder og vedlegg

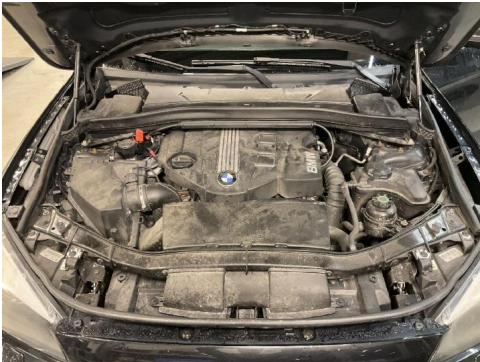


25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt

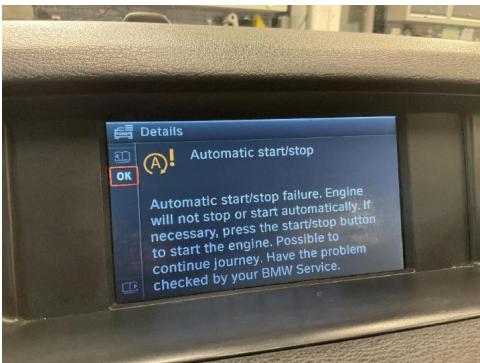

28. Generelt

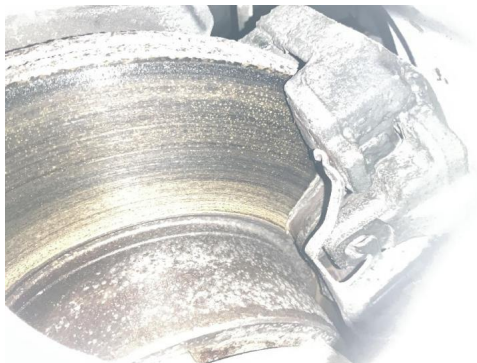


29. Generelt




30. Generelt




31. Generelt

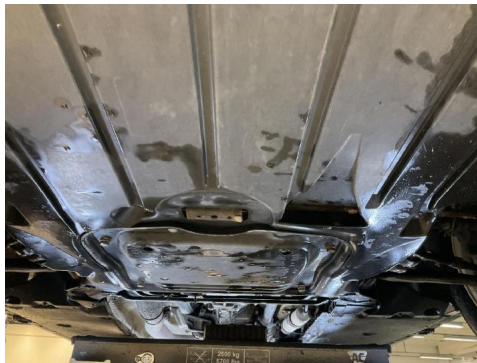


32. Generelt

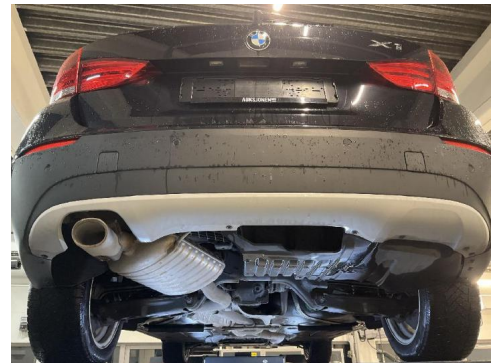

33. Generelt

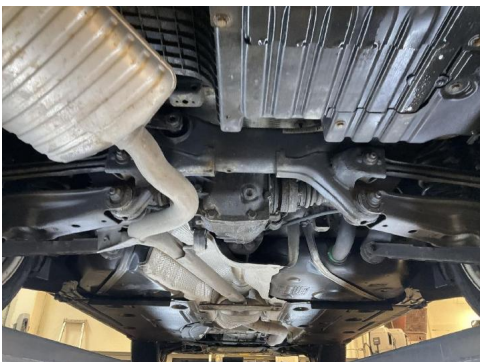

34. Generelt

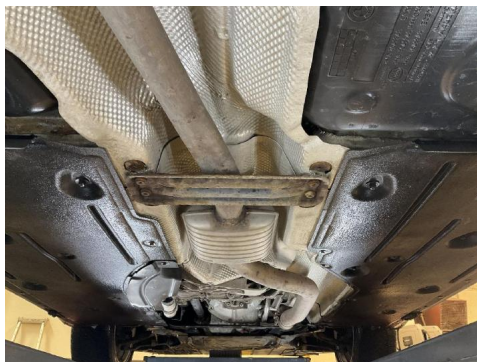

35. Generelt



36. Generelt



5936342

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
AS 70115	WBAVP11030VN36401
Årsmodell	Merke/Modell
09-12	X1 18d E84 xDrive
Motorkode	Km
N47 D20 C	Ukjent

Utført med feil (16)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ACSM Airbag ECU	C944	Body CAN bus — Fault in electric circuit
CAS immobilizer ECU	D904	Body CAN bus — Fault in electric circuit
CON Infotainment controls	E2C4	Body CAN bus — Communication disturbed
Control panel OBD	E1CD E1CF	Ignore fault code — FC has not been specified by vehicle manufacturer! CAN bus connection to instrument cluster — Message faulty
DDE Engine ECU	4AFB 4CA0	Brake system vacuum sensor — Signal faulty Oil pressure switch — Signal faulty
DSC Electronic stability control	5E4C	Wheel speed sensor FR — Faulty sensor power supply
FRM Underhood electrical center	E584	Body CAN bus — Fault in electric circuit
FZD Sun roof ECU	A670	Dew point sensor — Function faulty.
IHKA Air conditioning ECU	E704	Body CAN bus — Communication disturbed
JBE body control module 2	A6E0	Driver seat heating — Function faulty.
KOMBI Instrument cluster	A3BD A559 E104	CAN bus connection to central gateway ECU — Message faulty Instrument cluster — Faulty power supply Body CAN bus — Fault in electric circuit
SBX Telephone ECU	D690	Optical fibre break diagnosis — Diagnostics active/faulty



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (6)

System	Beskrivelse
Audio/Video	Audio Gateway OBD
Comfort	CID Infotainment display
Engine	EKPS Fuel pump ECU
OBD	
Safety	PDC Park Distance Control
Transmission	VTG Transfer case ECU