

VOLVO XC60 4X4

TESTDATO: 04.12.2025

KODE: 1892604

 XN44931

 118 144 KM

 18.12.2019
Førstegang registrert

 gasolinandele
ctricitypluginh
ybrid

CHASSISNR: LYVUZBMUDLB438444

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 08.01.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)


IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE




INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Lakk	lakk flasser	
1.2 Under bil	skade	
1.3 Dører	ripe ned til grunning	
1.4 Dører	riper	
1.5 Dører	pakning skadet	
1.6 Dører	øvrige feil	
1.7 Bakluke	løse/skadede lister	
1.8 Vinduspussere/-spyler	lyktespyler virker ikke	
1.9 Dekk/Felger	kantkjørt felg	
1.10 Terskler/innlastningssone	riper	
1.11 Støtfanger	skade	
2. LYS		
2.1 Lys bak	dugg/fukt	høyre bak
2.2 Lys bak	øvrige feil	alle
3. BREMSER		
3.1 Bremsfunksjon	utslitte klosser	
4. INTERIØR		
4.1 Seter	mangler deksel over ISOfixfeste	
4.2 Seter	skade på seterygg	
4.3 Tepper/bekledning	bakluketrekk ripe(r)	
4.4 Bilbelte	skade på belte	
4.5 Varme/AC/Klima	svak/uteblitt funksjon på AC	
5. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
5.1 Øvrig utstyr/klargjøring	rense for dyrehår	
5.2 Annet	øvrige feil	

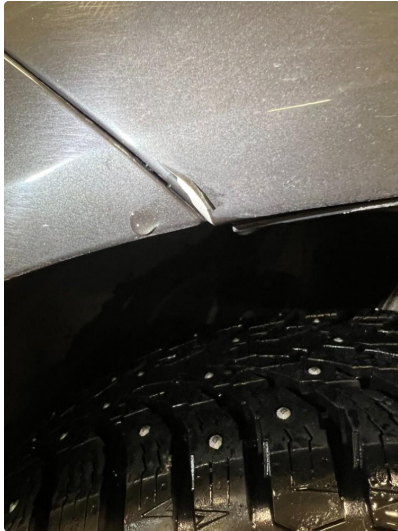

1.1 Lakk flasser



1.2 Skade




1.3 Ripe ned til grunning



1.4 Riper



1.5 Pakning skadet

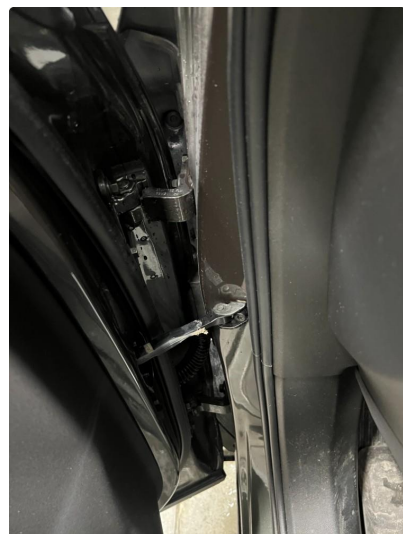

1.6 Øvrige feil



1.7 Løse/skadede lister



1.8 Lyktespyler virker ikke



1.9 Kantkjørt felg



1.10 Riper



1.11 Skade




1.11 Skade




1.11 Skade



1.11 Skade

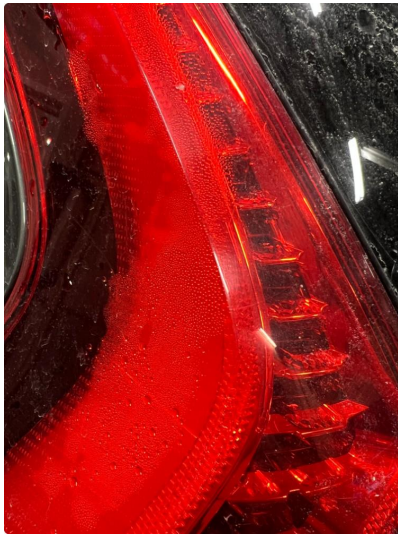

2.1 Dugg/fukt

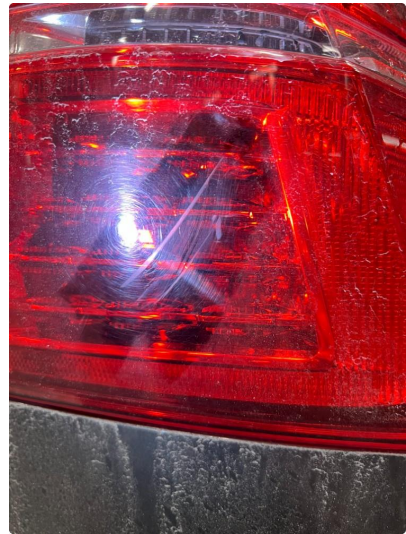


2.2 Øvrige feil



3.1 Utslitte klosser



4.1 Mangler deksel over ISOfixfeste

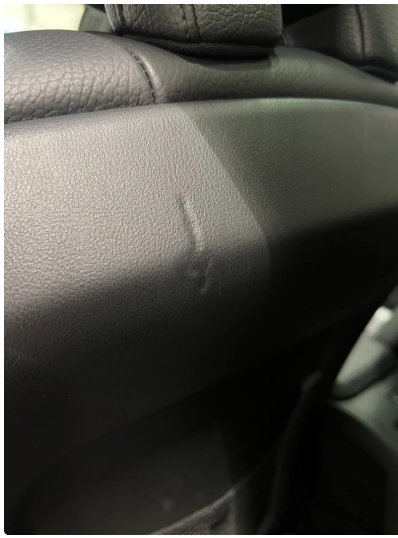


4.2 Skade på seterygg



4.3 Bakluketrekke ripe(r)






4.4 Skade på belte

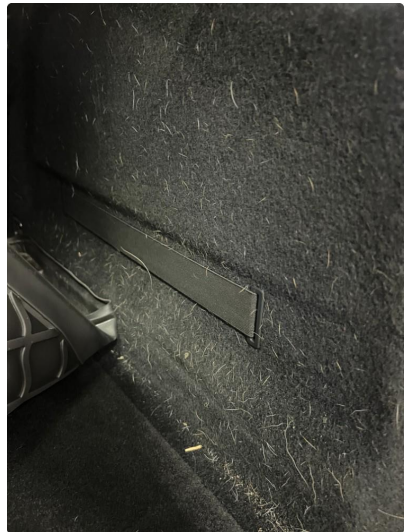


5.1 Rense for dyrehår



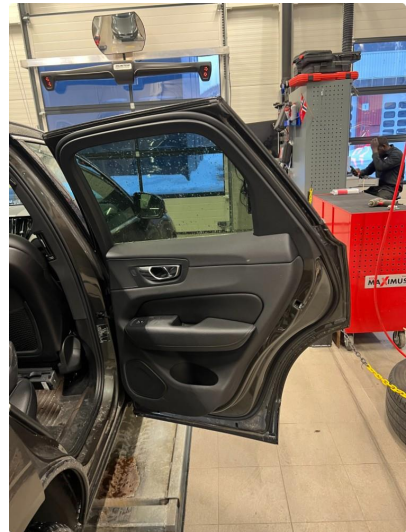

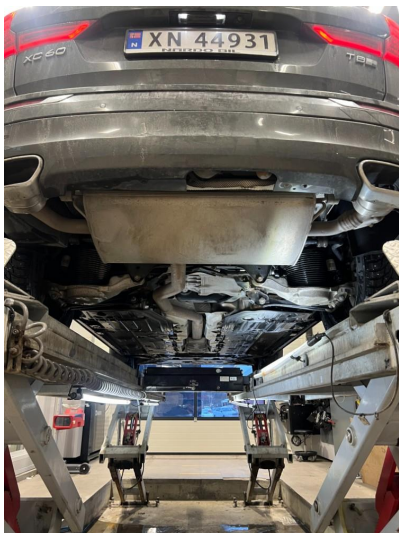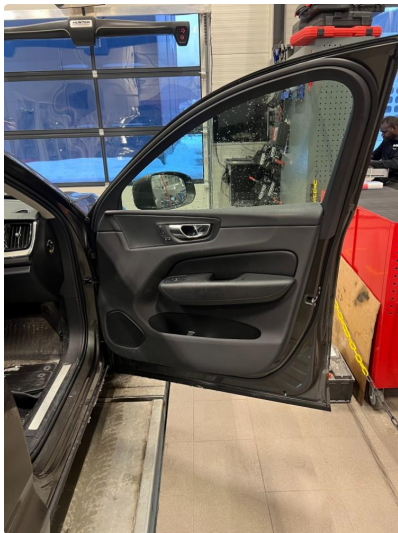

Servicentr. 1		Servicentr. 2	
Liftart	Km	Liftart	Km
	22748		43670
Dato	11.12.2020	Dato	10.12.2021
Arbeidsordre nr.	460703	Arbeidsordre nr.	549634
Type service		Type service	
Grunnleggende service	STEMPEL	Grunnleggende service	STEMPEL
NARDO Nardo Bil Nord-Øst Havnegata 20 A Tlf: 99 30 40 00 - www.nardo.no		Nardo og Melhus Bil Havnegata 20 A, 7503 Tlf: 99 30 40 00 Org. nr: 919 171 17	
Tipset grunnservice	STEMPEL	Tipset grunnservice	STEMPEL
Tillegg av intervall/Annet	STEMPEL	Tillegg av intervall/Annet	STEMPEL

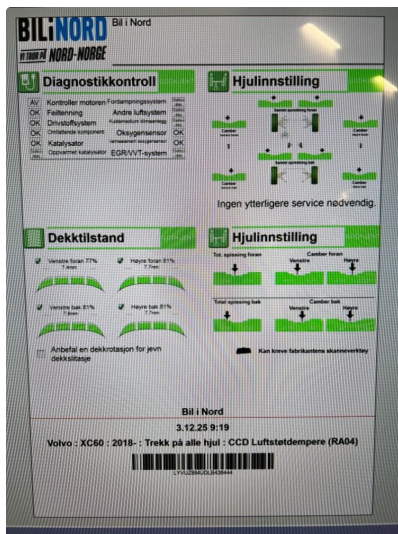

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Glatt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 7, 2023	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 45, 2023
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	5	6	6
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7,4	7,7	7,6	7,7

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
	108313

KOMMENTAR

Flott velholdt bil.
En del bruks merker som er forventet i henhold til KM og alder. (normal bruksslitasje).

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmle
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.