

5885776

NAF Bruktbiltest

Testdato
21.11.2025

Kunde

Navn Auksjonen.no C/o Nordea Finans AS
Medlemsnummer 14142830
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	1991 cm ³
Modell	C 350 e	Motoreffekt	155 kW
Type	204	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	DP87772	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WDD2050471F296349	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	124863	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2016
Karosseritype	Sedan	Registrert første gang	07.01.2016
		Frist for neste EU kontroll	05.10.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5885776

Testresultater


Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.9	Kjøreegenskaper	Vibrasjoner ved bremsing	
1.11		*	
2.13	Unormal lyd	* Durer ved opp start .	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
4.9		Frist for EU kontroll er overskredet	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre bak, Høyre bak
17.1	Lys	Virker ikke:	Venstre nærlys, venstre fjernlys, Venstre parklys
21.17	Varsellamper	* Div varsellamper som lyser .	
22.3	Varsellamper utvidet	Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
25.7	Avgassanalyse (Bensin)	For høy CO - verdi	
27.16	Motor virkemåte	* kjølevifte går på full speed	
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
31.5	Kjølevifte	* Vifte går hele tiden .	
51.9	Vindusvisker, spyler (foran/ bak)	Vindusvisker parkerer feil	Venstre foran
65.7	Dekk	Dekk er skjevslitt:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
65.13		Corden er synlig	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
77.10	Fjærer / fjærbein	* Kontroller om det lekker fra luftebelger den var tom når den ble startet .	
78.7	Opphengs- / bærearmer foraksel	* Def belg til nedre opphengs kule foran høyre side .	
88.1	Underside	Skadet/løs innerskjerm:	Venstre foran
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
50.15	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
81.10	Frontrute	Slitt frontrute	
86.34	Lakk / karosseri utvendig	Bilen er delvis omlakkert:	

Servicehistorikk

Dato 15.07.2021 Km.stand 90154

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring -1 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Tørt
Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset: Nei

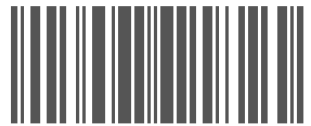

5885776

Prøvekjøring		Drivverk	
1 - Kjøreegenskaper	R	40 - Girkasse (automatisk)	✓
2 - Unormal lyd	R	41 - Differensial	✓
		42 - Drivaksler	✓
		43 - Mellomaksel	✓
Generell informasjon		Elektriske anlegg	
3 - Nøkler / Utstyr	R	44 - Instrument belysning	✓
4 - Service/ Dokum.	R	45 - Instrumenter	✓
		46 - Radio / Multimedia	✓
		47 - Elektrisk vindusheis	✓
		48 - Oppvarmet bakrute	✓
		49 - Kupevifte	✓
		50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	O
		51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	R
		53 - Sentrallås	✓
		54 - Setevarmer	✓
		61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓
		62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓
		63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
		64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
Lys og signaler		Hjul, dekk, felg	
17 - Lys	R	65 - Dekk	R
19 - Refleks	✓	66 - Felg	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	67 - Ekstra hjulsett	R
21 - Varsellamper	✓	68 - Hjullager	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓	70 - Hjulcapsler/navkopper	✓
e-Diagnose		Styring	
23 - Full systemskann	R	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
		72 - Styresnekke, tannstang	✓
		73 - Styrestag/ledd	✓
		Hjuloppheng	
		75 - Støtdempere	✓
		76 - Stabilisator	✓
		77 - Fjærer / fjærbein	R
		78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	R
		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
		80 - Travers	✓
Motor			
25 - Avgassanalyse (Bensin)	R		
27 - Motor virkemåte	R		
28 - Utvendig tilstand motor	✓		
29 - Oljenivå motor	✓		
30 - Kjølevæske	R		
31 - Kjølevifte	R		
32 - Kjølesystem	✓		
33 - Eksosanlegg	✓		
35 - Motorfester	✓		
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓		




5885776

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	O
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓

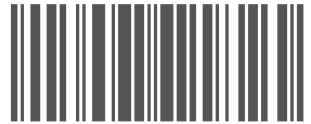

5885776

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
25.1	Avgassanalyse (Bensin)	CO	0,56 %
25.2		CO2	14,20 %
25.3		HC	105,00 ppm
25.4		O2	0,71 %
25.5		CO ved forhøyet tomgang	0,71 %
25.6		Lambda ved forhøyet tomgang	1,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	0,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	0,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	0,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	0,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



5885776

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5885776

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt

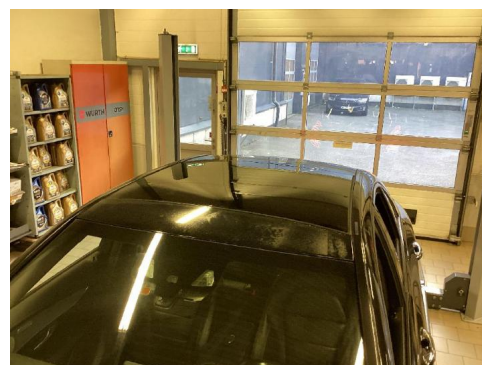


6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt

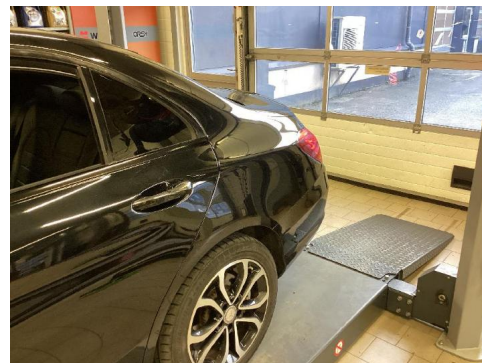

9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt

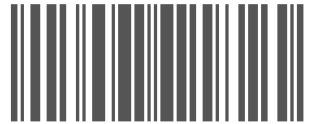

5885776

Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt

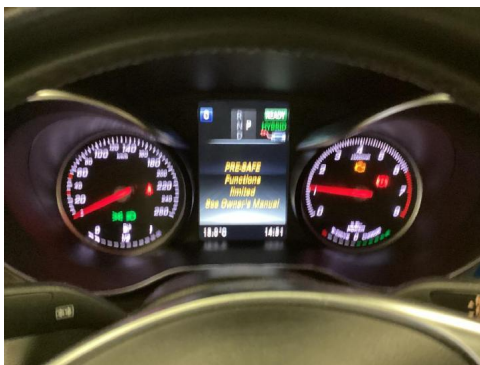

16. Generelt



17. Generelt

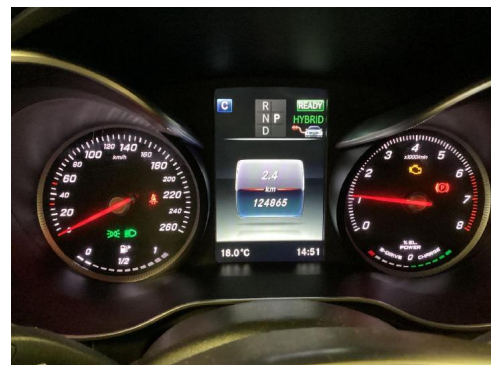

18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt




22. Generelt

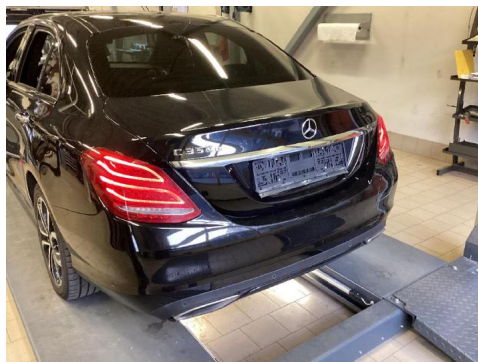

23. Generelt



24. Generelt

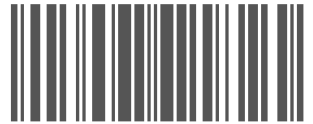

5885776

Bilder og vedlegg




25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt

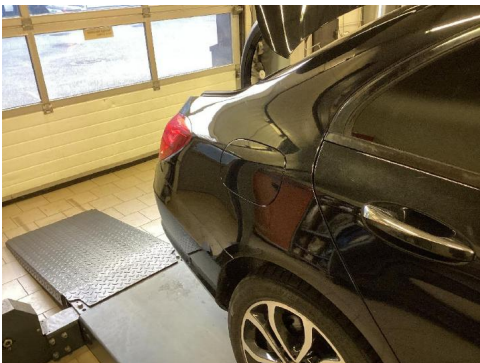

28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt




34. Generelt



35. Generelt




36. Generelt

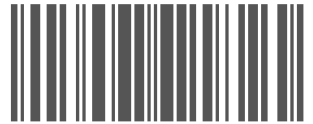

5885776

Bilder og vedlegg

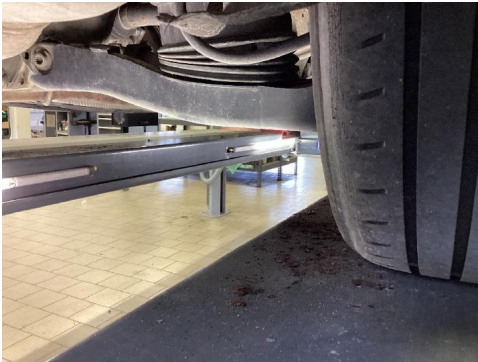

37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt




41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt

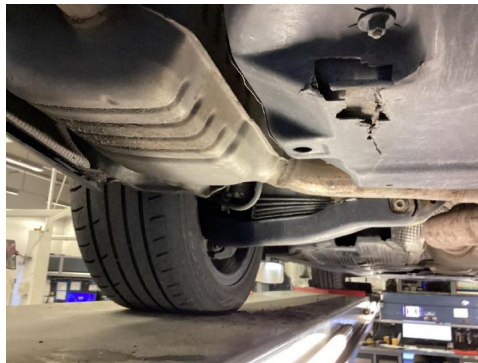


44. Generelt



45. Generelt




46. Generelt

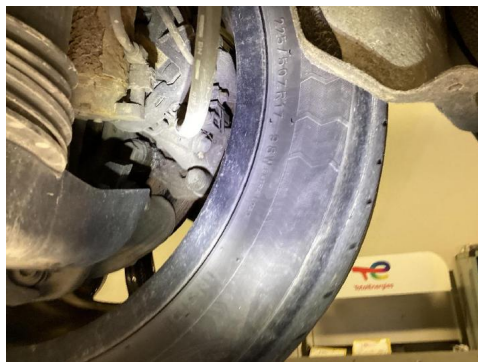

47. Generelt




48. Generelt

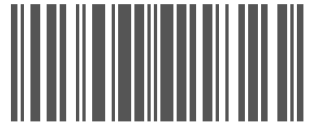

5885776

Bilder og vedlegg

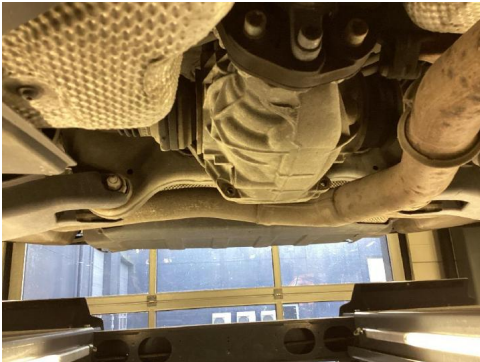

49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt




52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt

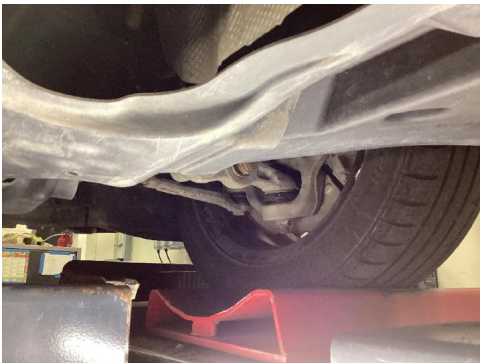


55. Generelt




56. Generelt



57. Generelt

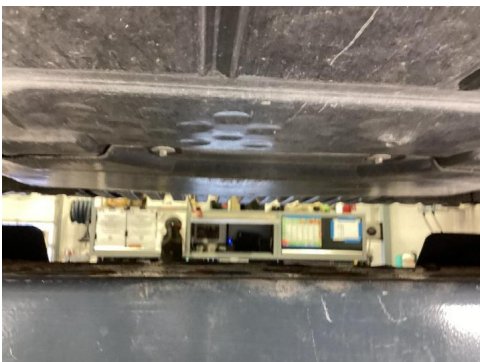

58. Generelt

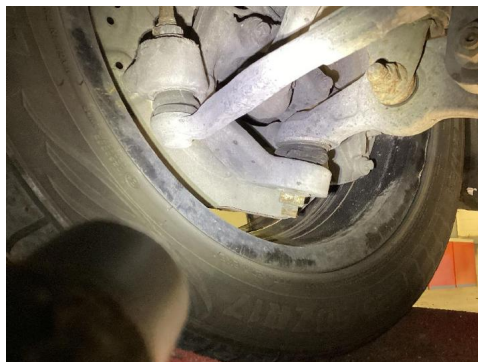

59. Generelt



60. Generelt



5885776

Bilder og vedlegg

Generelt service **Service service**

Dato: 16.12.21
Kilometer: 60164

Valg av service: ☐ Instruksjonsboken

Skadet / utført	Ja	Nei	Ja	Nei
Motorolje	☒	☐	Byggeserviser	☐
Motorvaskolje	☒	☐	Densett	☐
Oljefilter	☒	☐	Bremsepedaler	☒
Drivakselbiler	☐	☒	Kuldebrake	☐
Luftefilter	☒	☐	Bremsekilde, Kren	☒
Ruspålegg	☒	☐	Bremsekilde, Kren	☒
Tronnesjesside	☐	☒	Bremsekilde, Kren	☒
Trommeslager	☐	☒	Bremsekilde, Kren	☒
Kontrollert for feilbilde	☒	☐	Bremsekilde, Kren	☒

Kommentar

Service utført
Mekonomen Bilverksted
PS Auto AS
Tlf: 37 00 12 23
E-post: 901 786 913

Mekonomen
Bilverksted

Handkontroll

Kontrollere bilens og merke av eventuelle skader på de forskjellige områdene av kontrollkartene ved bil.

1. Kontrollere varmeren eller merke varmer på bilens
2. Kontrollere belysning eller merke belysning på bilens
3. Kontrollere belysning eller merke belysning på bilens
4. Kontrollere belysning eller merke belysning på bilens
5. Kontrollere belysning eller merke belysning på bilens
6. Kontrollere belysning eller merke belysning på bilens

Kommentar

Verkstedsattest ved godkjenning

Verkstedsattest under skrift

61. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
DP87772	WDD2050471F296349
Årsmodell	Merke/Modell
15-18	C 350e (W205) Hybrid
Motorkode	Km
M 274.920	Ukjent

Utført med feil (75)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Adaptive cruise control/brake assist system	P0420	Catalytic converter Bank 1 — Efficiency below minimum
	P2270	O2 sensor 2 - bank 1 — Mixture too lean
	U0416E2	CAN bus connection to traction control ECU — Implausible data received.
	U1442FC	CAN bus connection to multifunction camera ECU — CAN signal implausible
	U1442FD	CAN bus connection to multifunction camera ECU — CAN signal implausible
BMS: Battery Management System	U150887	Radar sensor 8 — CAN message missing
	U301700	Real time clock — Internal fault
Door ECU FL UDS OBD	B173D	Blinker in exterior mirror — Fault in electric circuit
	B22EF	Lighting of inner door handle — Function faulty.
Door ECU FR UDS OBD	B173D	Blinker in exterior mirror — Fault in electric circuit
	B22EF	Lighting of inner door handle — Function faulty.
Door ECU RR UDS OBD	B22EF	Lighting of inner door handle — Function faulty.
EFB OBD	B11C1	Auxiliary battery — Function faulty.
ESP: Electronic stability control	B11C1	Auxiliary battery — Function faulty.
Gasoline engine	P042000	Catalytic converter Bank 1 — Efficiency below minimum
	P048300	Radiator fan — Function faulty.
	P052E71	Crankcase ventilation valve — Function faulty.
	P06DA00	Engine oil pump valve — Electric fault or interruption
	P227000	O2 sensor 2 - bank 1 — Mixture too lean
Integrated starter alternator		
Mercedes Benz Intelligent Drive	U0416E2	CAN bus connection to traction control ECU — Implausible data received.
	U1442FC	CAN bus connection to multifunction camera ECU — CAN signal implausible



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	U1442FD	CAN bus connection to multifunction camera ECU — CAN signal implausible
	U150887	Radar sensor 8 — CAN message missing
MFK: Multi-function camera	B2286	ECU — Faulty or missing calibration
	B23A8	Windshield defroster for front sensor system — Function faulty.
PARK: parking assist	B124E	Parking aid sensor front inside left — Function faulty.
PTCU: powertrain	U121A	Can connection with ECU fan motor/climate control — Communication faulty
	U121D	Coolant pump low-temperature circuit — Communication faulty
SAM front digital OBD	B11C1	Auxiliary battery — Function faulty.
	B2326	Level sensor for washer fluid — Function faulty.
	U118A	Headlight leveling ECU, left — Communication disturbed
SDE H OBD	U016887	CAN bus connection to electronic ignition lock — Missing message
SG-EM: Power electronics	P0C3100	Cooling system of power inverter B — Function faulty.
SG-SW-R headlight ECU right	U118A	Headlight ECU, left — Communication faulty
SGR: Radar sensor ECU	C111B	Radar sensor 2 — Impairments through interfering signals
	C111C	Radar sensor 3 — Impairments through interfering signals
	U0416	CAN bus connection to traction control ECU — Implausible data received.
	U1440	CAN bus connection to multifunction camera ECU — Implausible CAN-signal 'object recognition'
	U1441	CAN bus connection to multifunction camera ECU — Implausible CAN-signal 'object recognition'
	U1442	CAN bus connection to multifunction camera ECU — CAN signal implausible
	U1505	Radar sensor 5 — Communication faulty
	U1506	Radar sensor 6 — Communication faulty
	U1507	Radar sensor FR — Function faulty.
	U1508	Radar sensor 8 — Communication faulty
Sound OBD	B15E113	Loudspeaker A channel 3 — Interruption in electric circuit
	B15E313	Loudspeaker A channel 5 — Interruption in electric circuit
	B210D00	Voltage supply — Voltage too low
TSG HR door ECU RR	B22EF15	Exterior door handle illumination — Control circuit, short circuit to plus/interruption
TSG VL door ECU FL	B173D15	Blinker in exterior mirror — Control circuit, short circuit to plus/interruption
	B22EF15	Exterior door handle illumination — Control circuit, short circuit to plus/interruption
TSG VR door ECU FR	B173D15	Blinker in exterior mirror — Control circuit, short circuit to plus/interruption



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
VGS: fully integrated transmission control	B22EF15	Exterior door handle illumination — Control circuit, short circuit to plus/interruption
	U012802	CAN bus connection to parking brake ECU — Communication disturbed

Utført uten feil (28)

System	Beskrivelse
Air conditioning	KLA Electronic climate control
Airbag	RevGUS VL reversible seat belt tensioner FL
	RevGUS VR reversible seat belt tensioner FR
	SRS airbag ECU
Audio/Video	Audio 20 OBD
	Comand Online
	ZAN infotainment display
	ZAN OBD
	ZBE: Central control board
Comfort	Door ECU RL UDS OBD
	EZS: Electr. ignition lock
	KG keyless entry and start system
	KI (Kombiinstrument): Instrument cluster
	MRM steering column module
	SAM rear digitalOBD
	TPAD: Touch pad
Engine	TSG HL door ECU RL
	FSCU UDS OBD
	HFBM: Intelligent accelerator pedal
Safety	SG-LG Charger for high-voltage battery module
	Adaptive cruise control
	All-round vision camera
	ECU of camera cover



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

RFK: Rearview camera

Steering

Electr. power steering

Suspension

ABC adaptive suspension control

Airmatic OBD

Tire pressure monitoring

RDK OBD