



5911162

NAF Bruktbiltest

Testdato
21.11.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	542135



Kjøretøy

Bilmerke	Citroen	Motorstørrelse	1997 cm ³
Modell	JUMPY ou DISPATCH	Motoreffekt	90 kW
Type	V	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	RL12249	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	VF7VFAHKHGX041156	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	196875	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2016
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	19.08.2016
		Frist for neste EU kontroll	10.10.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5911162

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
4.8		Aktivert serviceindikator	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
28.3		Manglende / skadet deksel under motor	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret Reparasjonsmetode:Reparasjon	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Høyre bakskjerm, Venstre forskjerm, Venstre bakskjerm, Høyre bakdør, Venstre bakdør, Høyre fordør, Venstre fordør, Høyre forskjerm, Kanal venstre side
86.3		Lakkriper:	Høyre bakskjerm, Venstre fordør, Støtfanger bak, Venstre bakskjerm, Venstre bakdør, Bakluke, Støtfanger foran
86.9		Rustangrep:	Høyre bakskjerm
86.12		Steinsprut/lakksår	Høyre bakdør, Tak, Panser
86.13		Mangelfull kvalitet på replakking:	Høyre bakskjerm
86.14		Lakkslipp/flassing	Venstre sidekanal, Høyre forskjerm
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør, Venstre fordør, Høyre skyvedør, Venstre skyvedør
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Venstre foran, Midten foran, Høyre foran
98.3		Hull/rift gjennom setetrekk:	Høyre foran
98.6		* Skade på armlene	
102.2	Laste-/bagasjerom	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
6.18		Ikke tilgjengelig for kontroll uten demontering:	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran



5911162

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
29.11	Oljenivå motor	Lavt oljenivå	
48.5	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
72.11	Styresnekke, tannstang	Oljesvetting fra tannstang	
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Venstre fordør
96.5		Skittent/misfarget dørtrekk	Høyre fordør

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring -10 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt
Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset: Nei



5911162

Prøvekjøring		Drivverk	
1 - Kjøreegenskaper	✓	38 - Clutch	✓
Generell informasjon		39 - Girkasse (manuell)	✓
3 - Nøkler / Utstyr	R	41 - Differensial	✓
4 - Service/ Dokum.	R	42 - Drivaksler	✓
Bremser		Elektriske anlegg	
5 - Bremsbelegg	✓	44 - Instrument belysning	✓
6 - Bremseskiver	O	45 - Instrumenter	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	46 - Radio / Multimedia	✓
9 - Bremsvirkning	✓	47 - Elektrisk vindusheis	✓
10 - Bremsvæsknivå	✓	48 - Oppvarmet bakrute	O
11 - Bremsvæskens kokepunkt	✓	49 - Kupevifte	✓
12 - Bremserør	✓	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
13 - Bremseslanger	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	52 - Lyktespyler / Visker	✓
15 - Brems pedal	✓	53 - Sentrallås	✓
Lys og signaler		54 - Setevarmer	✓
17 - Lys	✓	56 - Drivrem generator	✓
19 - Refleks	✓	57 - Batteri ytre tilstand	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
21 - Varsellamper	✓	59 - Tilhengerkontakt	✓
22 - Varsellamper utvidet	R	Hjul, dekk, felg	
e-Diagnose		65 - Dekk	✓
23 - Full systemskann	R	66 - Felg	✓
Motor		67 - Ekstra hjulsett	R
27 - Motor virkemåte	✓	68 - Hjullager	✓
28 - Utvendig tilstand motor	R	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	✓
29 - Oljenivå motor	O	70 - Hjul kapsler/navkopper	✓
30 - Kjølevæske	✓	Styring	
31 - Kjølevifte	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
32 - Kjølesystem	✓	72 - Styresnekke, tannstang	O
33 - Eksosanlegg	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
35 - Motorfester	✓	74 - Styreservo	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓		
37 - Registerreim	R		



5911162

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5911162

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	160000
37.2		eller ved, måneder:	60
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	9 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke oppgitt av produsent
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen



5911162

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5911162

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt

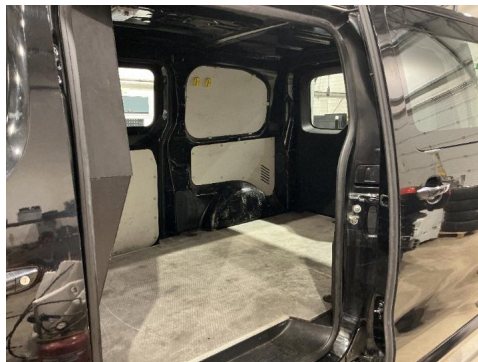

11. Generelt

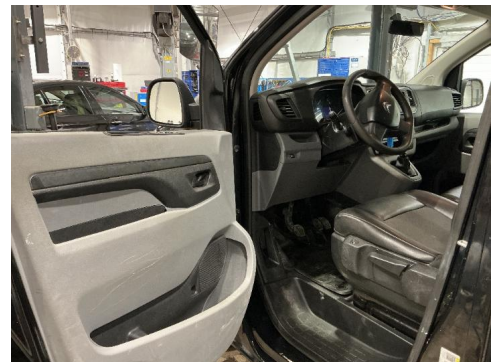

12. Generelt



5911162


Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt

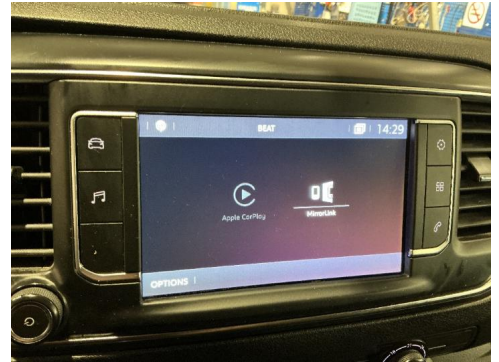

15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt

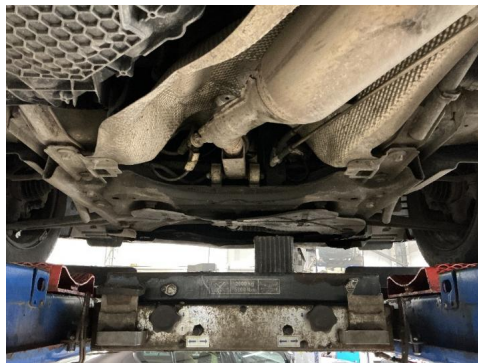

20. Generelt

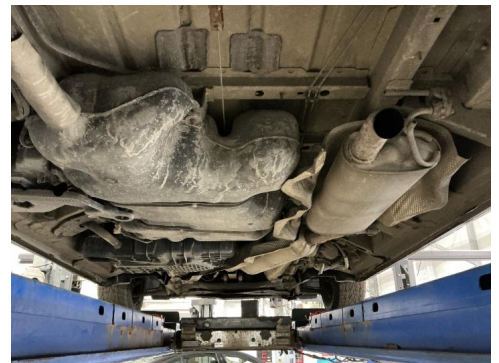

21. Generelt



22. Generelt



23. Dørtrekk



24. Dørtrekk



5911162

Bilder og vedlegg



25. Døråpning




26. Døråpning



27. Døråpning



28. Døråpning

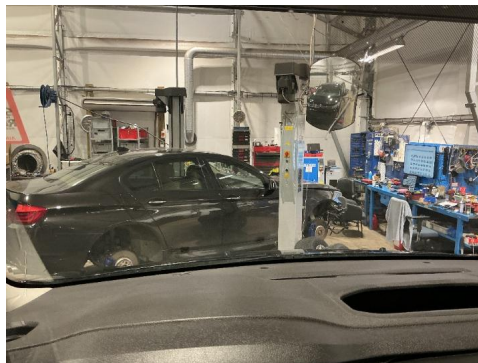


29. Frontrute



30. Lakk / karosseri utvendig



31. Lakk / karosseri utvendig

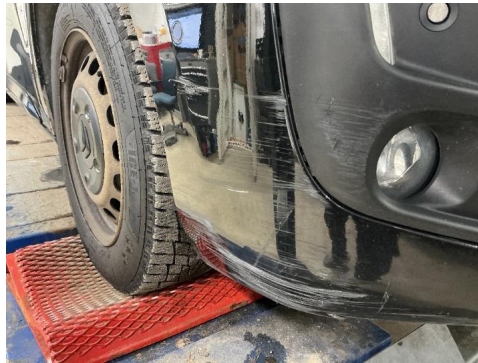

32. Lakk / karosseri utvendig



33. Lakk / karosseri utvendig



34. Lakk / karosseri utvendig



35. Lakk / karosseri utvendig



36. Lakk / karosseri utvendig



5911162

Bilder og vedlegg



37. Lakk / karosseri utvendig



38. Lakk / karosseri utvendig




39. Lakk / karosseri utvendig



40. Lakk / karosseri utvendig




41. Lakk / karosseri utvendig

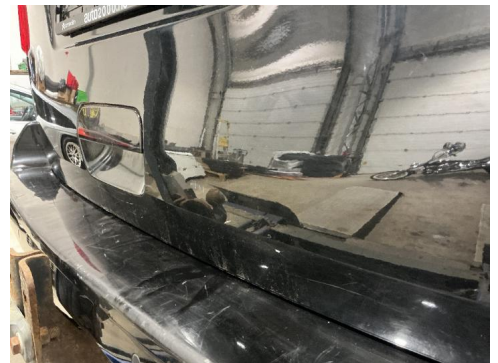

42. Lakk / karosseri utvendig



43. Lakk / karosseri utvendig

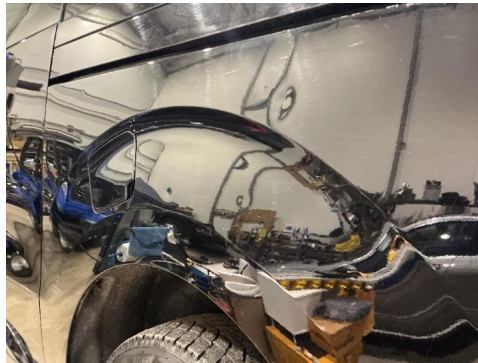


44. Lakk / karosseri utvendig



45. Lakk / karosseri utvendig



46. Lakk / karosseri utvendig

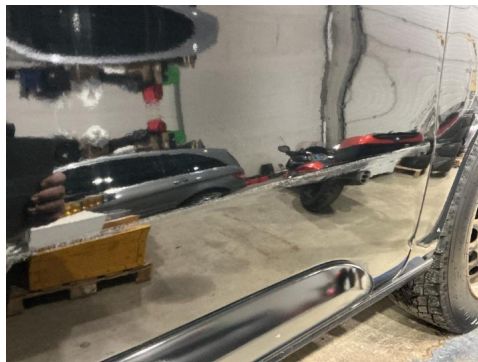

47. Lakk / karosseri utvendig



48. Lakk / karosseri utvendig




5911162

Bilder og vedlegg



49. Lakk / karosseri utvendig

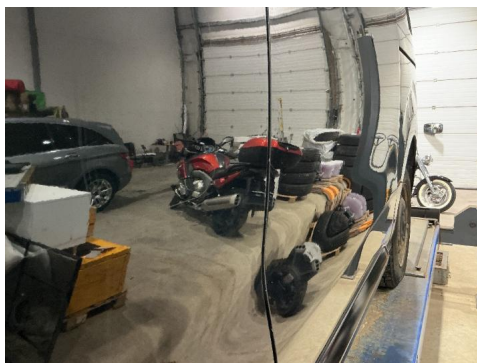

50. Lakk / karosseri utvendig



51. Lakk / karosseri utvendig



52. Lakk / karosseri utvendig



53. Lakk / karosseri utvendig



54. Seter



55. Seter



56. Seter