

5939127

NAF Bruktbiltest

Testdato
04.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	547005



Kjøretøy

Bilmerke	Tesla	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	Model 3	Motoreffekt	150 kW
Type	003	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EV50580	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	5YJ3E7EB6KF216151	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	153093	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2019
Karosseritype	Sedan	Registrert første gang	02.03.2019
		Frist for neste EU kontroll	01.03.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5939127

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
6.10	Bremsekiver	Rust på bremsekive:	Høyre bak, Høyre foran
17.1	Lys	Virker ikke:	Venstre baklys
17.15		Vann / kondens i lykt:	Venstre baklys
51.7	Vindusvisker, spyler (foran/ bak)	Dårlig viskerblad:	Begge sider foran
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran
86.9		Rustangrep:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
86.12		Steinsprut/lakksår	Venstre bakskjerm, Støtfanger bak
86.13		Mangelfull kvalitet på replakking:	Høyre bakskjerm, Støtfanger bak, Høyre sidekanal

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
2.24	Unormal lyd	* - Ulyd el motor må videre feilsøkes.	
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Venstre foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Venstre bak
17.31	Lys	Dugg i lykt:	Høyre baklys
23.5	Full systemskann	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
27.18	Motor virkemåte	* - Ulyd el motor må videre feilsøkes.	
45.20	Instrumenter	* - Flere funksjoner er ikke testet grunnet kaliberingsmodus.	
71.9	Ratt, rattaksel, ledd	* * liten slakk i rattet.	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
85.12	Takluke/Panoramatak	* - Vanskelig og kontrollere grunnet : Våt	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger bak
86.18		Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Småbulker:	Venstre fordør
86.20		Bulk(er)	Støtfanger bak
86.21		Steinsprut:	Panser
86.28		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt og skitten
88.15	Underside	* - Noen skrubbskader under bilen.	
90.11	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
97.8	Døråpning	* - Vanskelig og kontrollere grunnet: Skittent	



5939127

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ja



5939127

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓
2 - Unormal lyd		63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
		64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
Generell informasjon		Hjul, dekk, felg	
3 - Nøkler / Utstyr	✓	65 - Dekk	✓
4 - Service/ Dokum.		66 - Felg	✓
		67 - Ekstra hjulsett	✓
		68 - Hjullager	✓
Bremser		Styring	
5 - Bremsebelegg	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	○
6 - Bremseskiver		72 - Styresnekke, tannstang	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
9 - Bremsevirkning	✓	74 - Styreservo	✓
10 - Bremsevæsknivå	✓		
12 - Bremserør	✓	Hjuloppheng	
13 - Bremseslanger	✓	75 - Støtdempere	✓
15 - Bremsepedal	✓	76 - Stabilisator	✓
		77 - Fjærer / fjærbein	✓
		78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
		80 - Travers	✓
Lys og signaler		Karosseri	
17 - Lys	✓	81 - Frontrute	○
19 - Refleks	✓	82 - Siderute/bakrute	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	83 - Dør-/panseråpner	✓
21 - Varsellamper	✓	84 - Lås	✓
		85 - Takluke/Panoramatak	○
e-Diagnose		86 - Lakk / karosseri utvendig	✓
23 - Full systemskann	○	87 - Utvendig speil	✓
		88 - Underside	○
		89 - Understellsnummer	✓
		90 - Tilhengerfeste	○
Motor			
27 - Motor virkemåte	○		
Drivverk			
40 - Girkasse (automatisk)	✓		
42 - Drivaksler	✓		
Elektriske anlegg			
44 - Instrument belysning	✓		
45 - Instrumenter	○		
47 - Elektrisk vindusheis	✓		
48 - Oppvarmet bakrute	✓		
49 - Kupevifte	✓		
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓		
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓		
53 - Sentrallås	✓		
54 - Setevarmer	✓		
61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓		



5939127

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	○
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5939127

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	21 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,00 mm
67.2		Mønsterdybde	3,00 mm
67.3		Mønsterdybde	3,00 mm
67.4		Mønsterdybde	3,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5939127

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




5939127

Bilder og vedlegg



1. Generelt

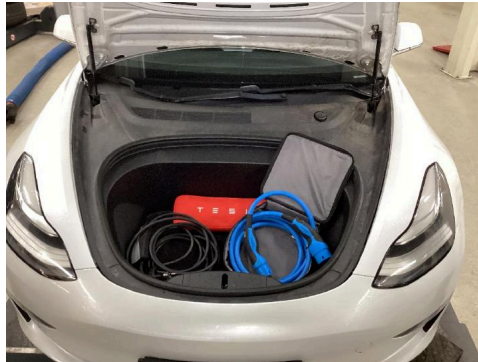

2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt

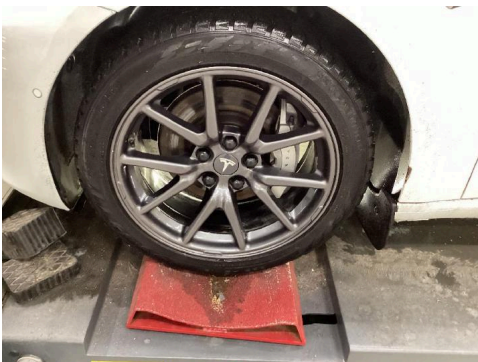


10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt

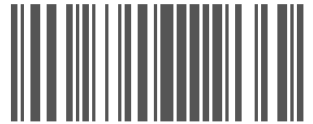

5939127

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt

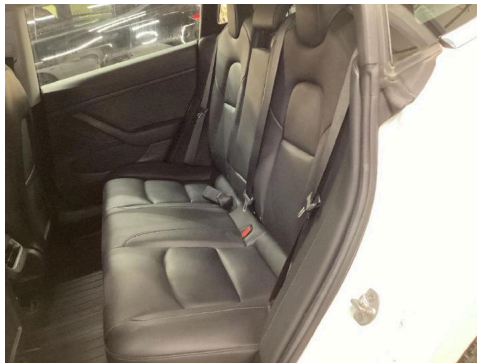

20. Generelt

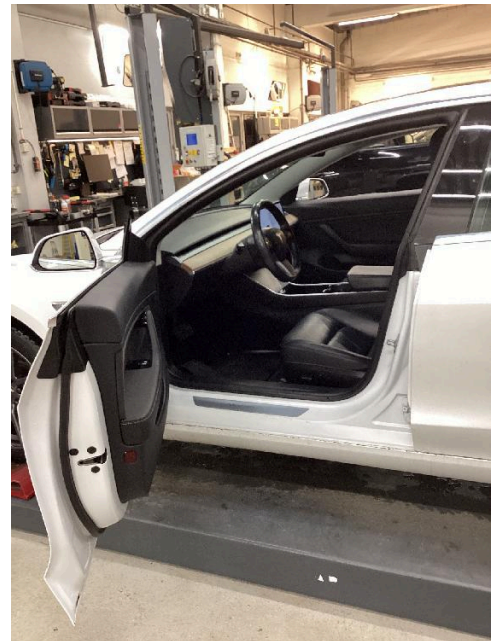


21. Generelt



5939127


Bilder og vedlegg

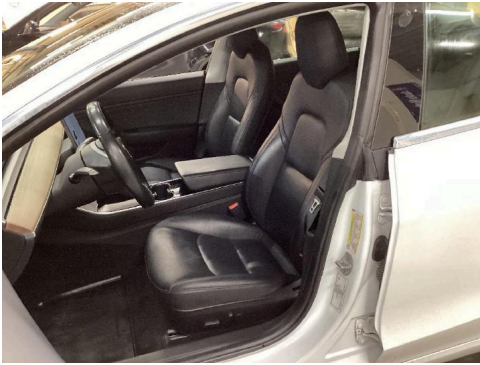


22. Generelt



23. Generelt

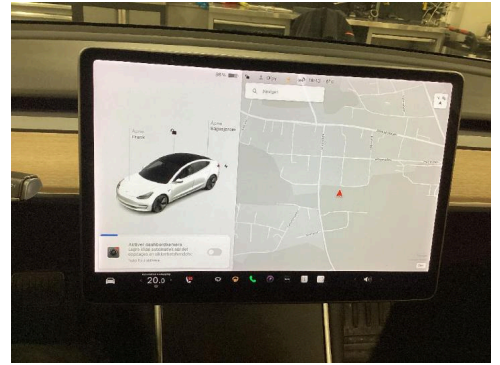


24. Generelt

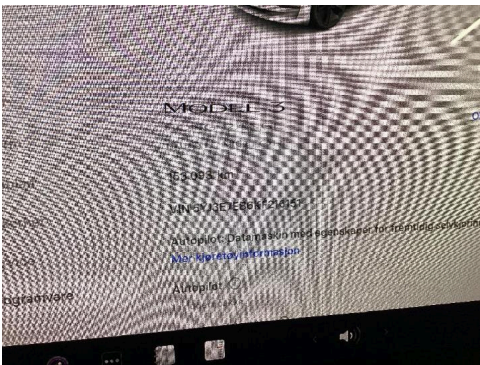

25. Generelt



26. Generelt

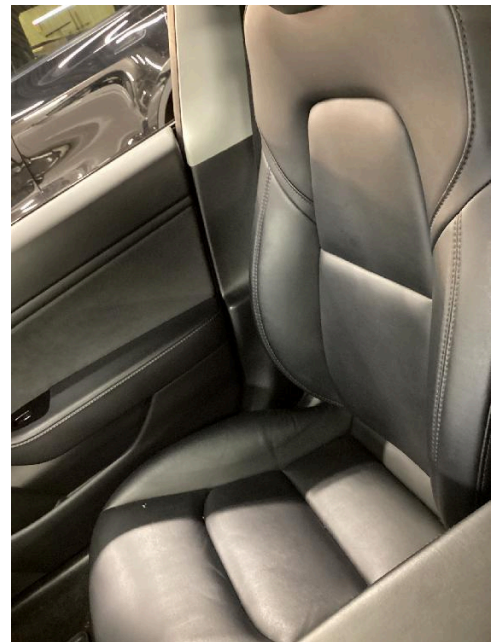

27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt



5939127

Bilder og vedlegg

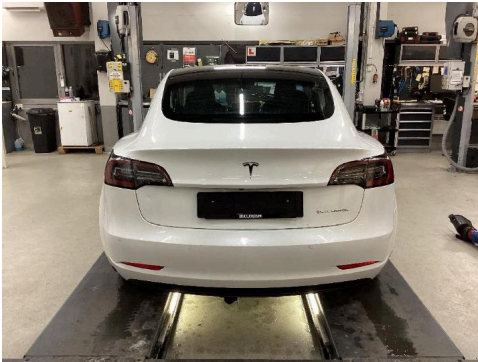

31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt




39. Generelt




40. Generelt



41. Generelt

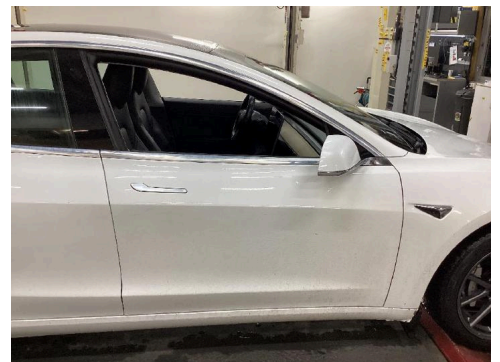

42. Generelt

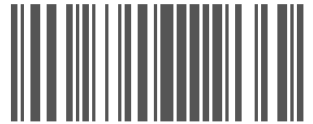


5939127

Bilder og vedlegg




43. Generelt

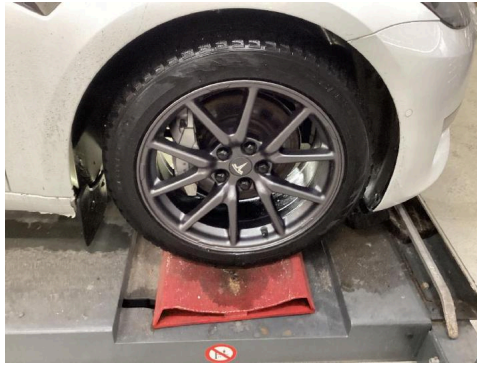

44. Generelt




45. Generelt

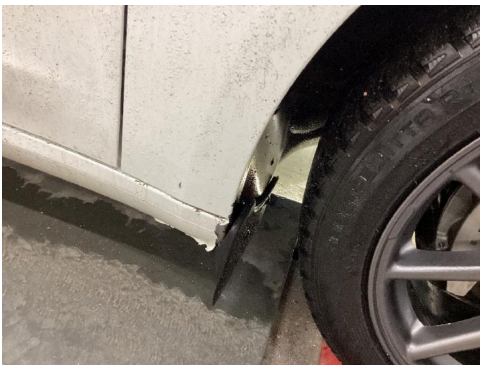

46. Generelt




47. Generelt

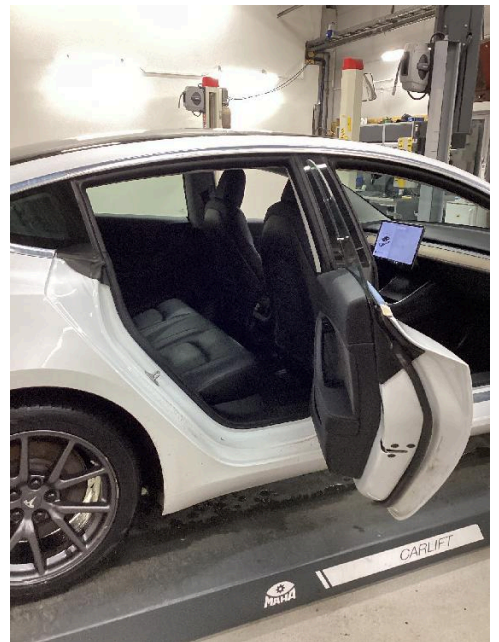

48. Generelt



49. Generelt

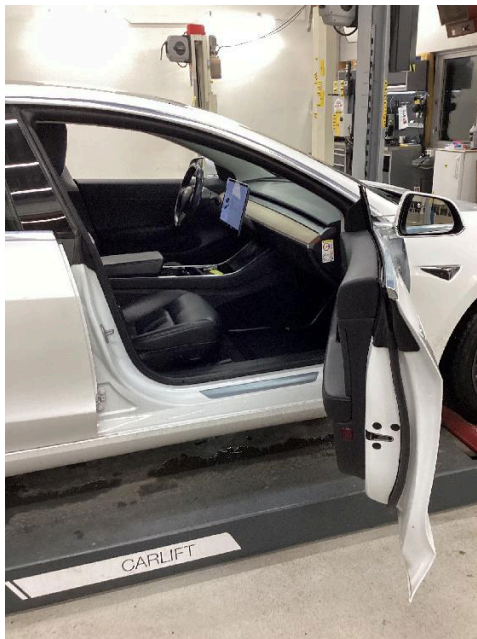

50. Generelt



51. Generelt




5939127

Bilder og vedlegg



52. Generelt

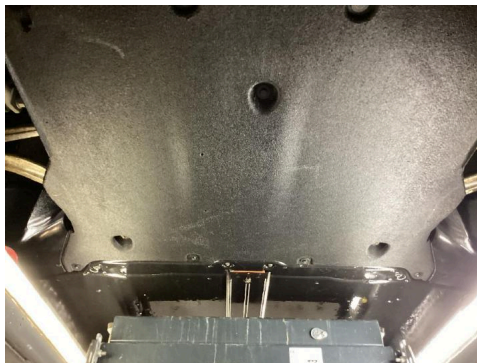

53. Generelt