



5914054

NAF Verdivurdering

Testdato
25.11.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	521002



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	1950 cm ³
Modell	C 220 d 4MATIC	Motoreffekt	143 kW
Type	204 K	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BU42878	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDD2052151F893503	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	209442	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2019
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	02.05.2019
		Frist for neste EU kontroll	17.07.2025



Informasjon

NAFs Verdivurdering benyttes ved forskjellige situasjoner hvor det er viktig å fastsette en så riktig verdi som mulig på den aktuelle bilen.

Produktet retter seg inn mot namsmenn, finansierings- og leasingselskaper samt skilsmisse- og arveoppgjør o. l.

Verdivurderingen bygger på en begrenset teknisk undersøkelse av bilen. Rapporten må derfor ikke forveksles med en ordinær NAF-test.

På grunn av relativt raske svingninger i markedet har verdivurderingen begrenset varighet, vanligvis maksimalt 3 måneder med tilnærmet samme kilometerstand og ingen alvorlige hendelser i mellomtiden.

Prisen baserer seg på undersøkelser gjennom etablerte databaser, bilforhandlere og/eller nettannonser.

Priser på skader/feil baserer seg på NAF sine rutiner og priser. Prisene blir deretter avskrevet i en tabell som tar hensyn til bilens utgangsverdi og alder. I tillegg vurderes innvirkning av udefinerbare feil.

Verdivurdering av bil under 3500 kg registrert totalvekt og 30 år utføres på det sted oppdragsgiver ønsker og i den tilstand bilen fremstilles.

Er vurderingen foretatt utenfor et NAF Senter skal dette fremkomme klart i rapporten.



5914054

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Motor starter ikke. Ukjent årsak/tilstand. Punkter i test er kun visuelt kontrollert ikke funksjonstestet. Redusert test	
4.9	Service/ Dokum.	Frist for EU kontroll er overskredet	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre bak, Høyre bak
13.12	Lys	Krakerert lyktglass	Høyre baklys
23.6	Utvendig tilstand motor	* Diverse skadete ledninger og manglende deler	
48.19	Dekk	* HF er vinterdekk	
50.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
58.10	Fjærer / fjærbein	* Kunde opplyser at alle luft belgene har blitt kuttet. Naf har ikke verifisert dette	
62.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode:Skift	
63.8	Siderute/bakrute	Skade på rute:	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre side bakerst, Høyre side bakerst, Bakrute
70.1	Karosseri generelt	Oppstartskostnader for lakking	
74.6	Seter	* Mugg på VF, HB og VB sete	
75.8	Bilbelte	* Mugg på alle belter	
78.2	Interiør generelt	Rens utover normal vask og klargjøring	
84.13	Venstre bakdør	* Skadet pyntelist	
90.7	Høyre forskjerm	Lakkskade	Flekklakkere
91.7	Høyre fordør	Lakkskade	Flekklakkere
94.5	Høyre bakskjerm	Ripe ned til grunnmaterialet	Flekklakkere
100.1	Panser	Bulk(er) med lakkskade	Rette og lakkere
107.1	Udefinerbare feil	Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent Motor starter ikke. Får skrudd på tenningen men ingen reaksjon fra motor. Ukjent årsak/tilstand. Ekstra kostnader kan forekomme grunnet ukjente skader og feil	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
5.11	Bremsebelegg	Bremseklosser bør byttes samtidig som bremseskivene	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
49.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
78.6	Interiør generelt	* Ligger mye glass inne i bilen etter skadete ruter	
85.17	Venstre bakskjerm	Bulk(er) opp til 25mm personbil / 35mm varebil uten lakkskade inn til grunnmateriale	



5914054

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon. Bilde er vedlagt.

Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

Forhold ved besiktigelse utenfor NAF senter Kaldt lokale; Redusert belysning; Uten full testutrustning; Uten løftebukk

Er testen utført på NAF Senteret? Nei

Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga: Alvorlige feil



5914054

Prøvekjøring		Støtfangere	
1 - Kjøreegenskaper	R	79 - Støtfanger foran	✓
		80 - Støtfanger bak	✓
Generell informasjon		Sone 1 (venstre side)	
3 - Nøkler / Utstyr	✓	81 - Venstre forskjerm	✓
4 - Service/ Dokum.	R	82 - Venstre fordør	✓
		83 - Venstre speil	✓
		84 - Venstre bakdør	R
		85 - Venstre bakskjerm	O
		86 - Venstre kanal	✓
		87 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓
Bremser		Sone 2 (høyre side)	
5 - Bremsbelegg	O	90 - Høyre forskjerm	R
6 - Bremseskiver	R	91 - Høyre fordør	R
		92 - Høyre speil	✓
		93 - Høyre bakdør	✓
		94 - Høyre bakskjerm	R
		95 - Høyre kanal	✓
		96 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓
Lys og signaler		Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)	
13 - Lys	R	100 - Panser	R
15 - Refleks	✓	101 - Tak	✓
		103 - Bakluke	✓
Motor		Sone 5 (entre, lasterom)	
23 - Utvendig tilstand motor	R	104 - Døråpning	✓
29 - Registerreim	✓	105 - Lasterom	✓
Hjul, dekk, felg		Annet	
48 - Dekk	R	107 - Udefinerbare feil	R
49 - Felg	O		
50 - Ekstra hjulsett	R		
Hjuloppheng			
58 - Fjærer / fjærbein	R		
Karosseri			
62 - Frontrute	R		
63 - Siderute/bakrute	R		
64 - Dør-/panseråpner	✓		
68 - Understellsnummer	✓		
69 - Tilhengerfeste	✓		
70 - Karosseri generelt	R		
Interiør			
71 - Dashbord / midtkonsoll	✓		
72 - Taktrekk	✓		
73 - Dørtrekk	✓		
74 - Seter	R		
75 - Bilbelte	R		
76 - Gulvmatter/-teppe	✓		
77 - Bagasjeromstildekning	✓		
78 - Interiør generelt	R		



5914054

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
29	Registerreim		Bilen har registerkjede
48.5	Dekk	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
49.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
50	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



5914054

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5914054

Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt

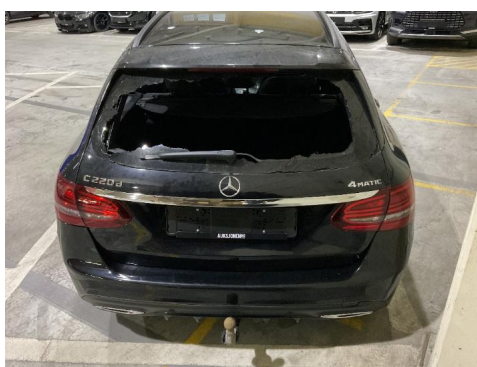

5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5914054

Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt

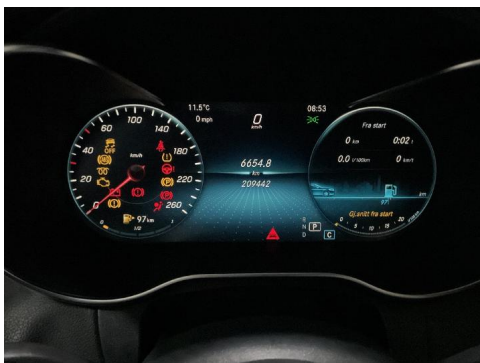

16. Generelt




17. Generelt

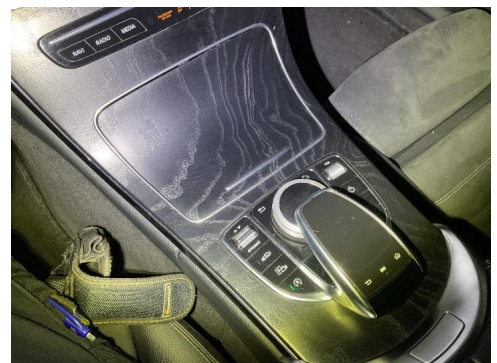

18. Generelt



19. Generelt

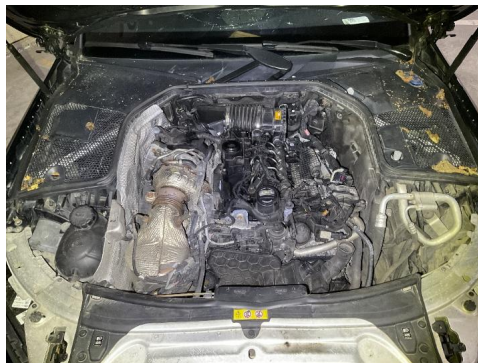

20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




5914054

Bilder og vedlegg




25. Generelt

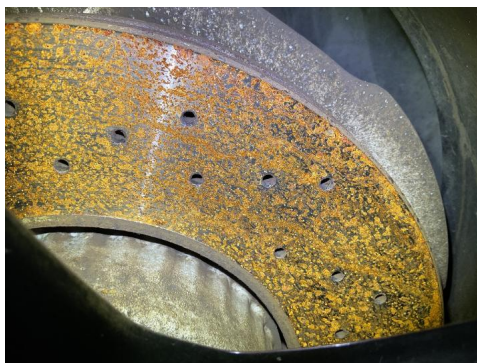

26. Generelt



27. Generelt

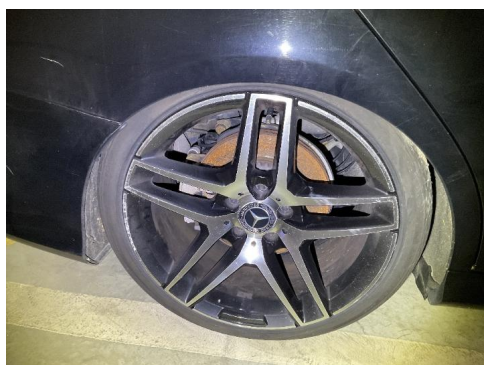

28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt

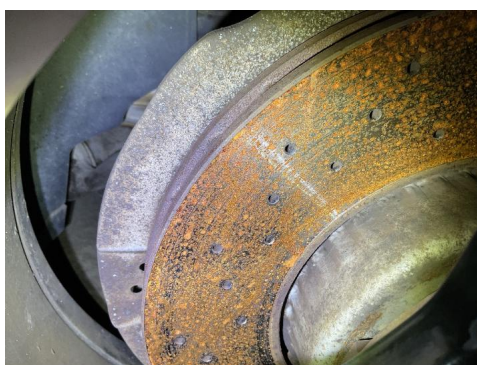

35. Generelt

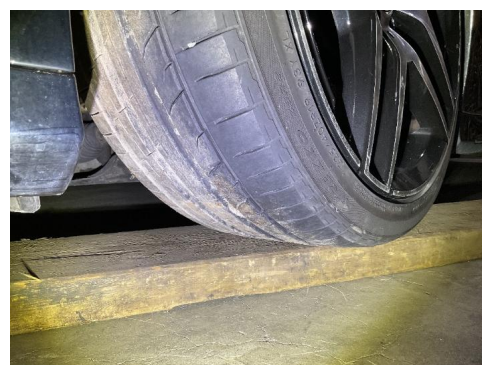

36. Generelt



5914054

Bilder og vedlegg



37. Bilbelte



38. Bilbelte



39. Bilbelte



40. Bilbelte



41. Bilbelte



42. Frontrute



43. Frontrute




44. Høyre bakskjerm



45. Høyre fordør



46. Høyre forskjerm

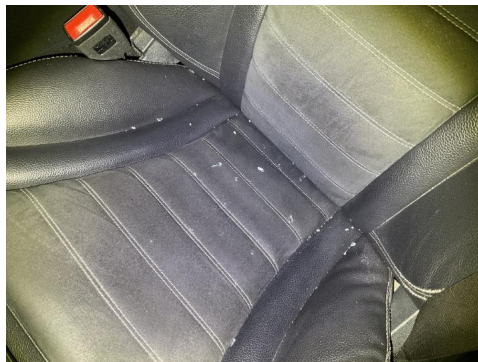

47. Interiør generelt



48. Interiør generelt




5914054

Bilder og vedlegg




49. Interiør generelt

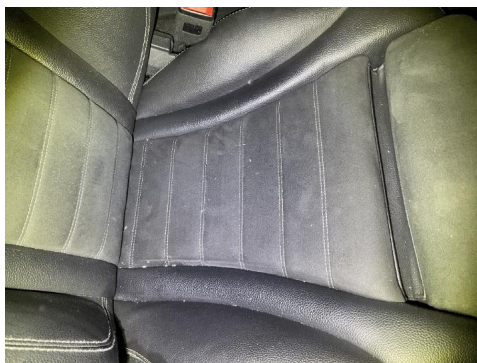

50. Interiør generelt



51. Lys

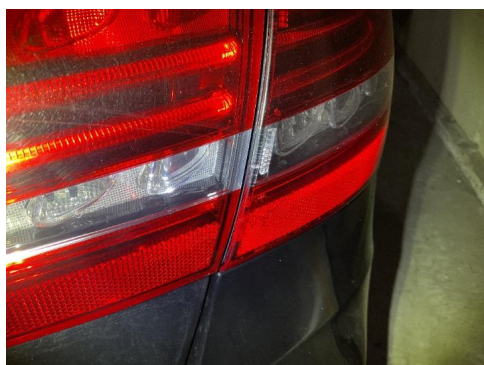

52. Lys



53. Panser



54. Panser




55. Seter



56. Seter



57. Seter

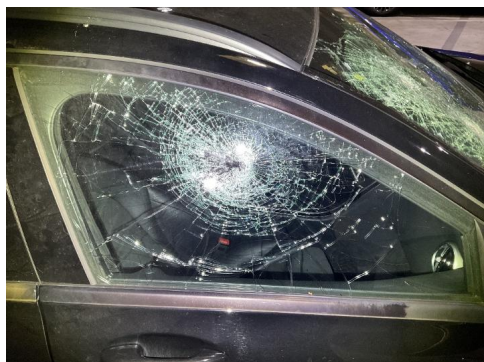


58. Siderute/bakrute



59. Siderute/bakrute



60. Siderute/bakrute

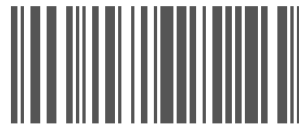

5914054

Bilder og vedlegg



61. Siderute/bakrute




62. Siderute/bakrute



63. Siderute/bakrute




64. Siderute/bakrute

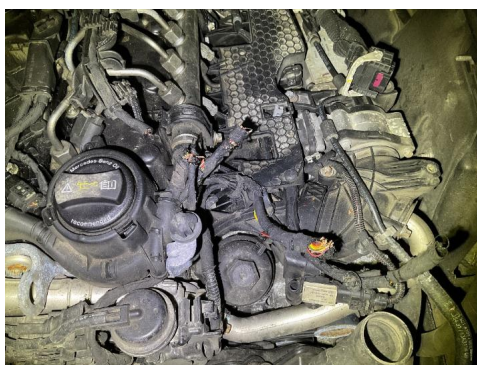

65. Utvendig tilstand motor



66. Utvendig tilstand motor

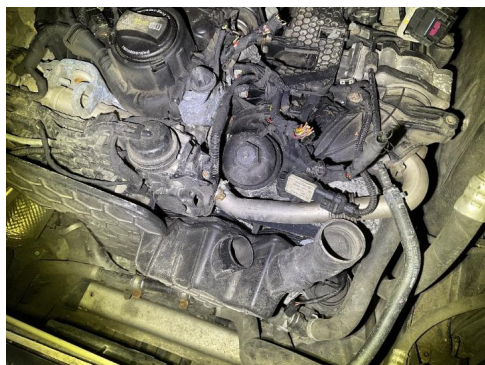

67. Utvendig tilstand motor



68. Venstre bakdør



69. Venstre bakskjerm