



5940340

NAF Bruktbiltest

Testdato
05.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	547002



Kjøretøy

Bilmerke	Tesla	Motorstørrelse	0 cm ³
Modell	Model S	Motoreffekt	66 kW
Type	002	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EL59731	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	5YJSA8H46FF090664	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	133996	Bruktimportert	Nei
Farge	Rød	Registreringsår	2015
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	18.08.2015
		Frist for neste EU kontroll	24.11.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5940340

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
17.12	Lys	Krakerert lykteglass	Venstre baklys
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
45.15	Instrumenter	Skadet instrumentglass	
53.1	Sentrallås	Fjernbetjening virker ikke	på 1 av 2 nøkler
62.3	Ladekabel elbil/hybrid	Ladekabel skadet	
79.1	Opphengs- / bærearmer bakaksel	Slakk i opphengskule:	Bakre venstre øvre
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutsetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode:Reparasjon	
85.3	Takluke/Panoramatak	Vindsus/luftlekkasje fra takluke/panoramatak	
86.7	Lakk / karosseri utvendig	Lakkblærer	Høyre bakdør
96.2	Dørtrekk	Løst dørtrekk	Venstre bakdør
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo, Hattehylle

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
12.7	Bremserør	Rust på bremserør, bør rengjøres og rustbeskyttes	Begge sider foran, Begge sider bak
17.30	Lys	Krakerert lykteglass	Høyre baklys
23.5	Full systemskann	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
41.7	Differensial	Oljelekkasje/ svetting:	Bakre differensial
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
66.12		Påbegynnende oksidering:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
67.33		* 1 dekk skade i sideflate av dekket.	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.28		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt og skitten, Foliert
93.5	Taktrekk	Skittent taktrekk	
97.8	Døråpning	* -	



5940340

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Mørkt;Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ja



5940340

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	62 - Ladekabel elbil/hybrid	R
Generell informasjon		63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
4 - Service/ Dokum.		Hjul, dekk, felg	
Bremser		65 - Dekk	✓
5 - Bremsbelegg	✓	66 - Felg	O
6 - Bremseskiver	O	67 - Ekstra hjulsett	O
8 - Parkeringsbrems	✓	68 - Hjullager	✓
9 - Bremsvirkning	✓	Styring	
12 - Bremserør	O	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
13 - Bremseslanger	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
15 - Bremsepedal	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
Lys og signaler		74 - Styreservo	✓
17 - Lys	R	Hjuloppheng	
19 - Refleks	✓	75 - Støtdempere	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	76 - Stabilisator	✓
21 - Varsellamper	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
22 - Varsellamper utvidet	R	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
e-Diagnose		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	R
23 - Full systemskann	O	80 - Travers	✓
Motor		Karosseri	
27 - Motor virkemåte	✓	81 - Frontrute	R
Drivverk		82 - Siderute/bakrute	✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓	83 - Dør-/panseråpner	✓
41 - Differensial	✓	84 - Lås	✓
42 - Drivaksler	O	85 - Takluke/Panoramatak	R
Elektriske anlegg		86 - Lakk / karosseri utvendig	R
44 - Instrument belysning	✓	87 - Utvendig speil	✓
45 - Instrumenter	R	88 - Underside	✓
47 - Elektrisk vindusheis	✓	89 - Understellsnummer	✓
48 - Oppvarmet bakrute	✓		
49 - Kupevifte	✓		
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓		
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓		
53 - Sentrallås	R		
54 - Setevarmer	✓		
61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓		



5940340

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	O
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5940340

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	280,00
9.4		Bremsevirkning, HB	280,00
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	21 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,00 mm
67.2		Mønsterdybde	4,00 mm
67.3		Mønsterdybde	4,00 mm
67.4		Mønsterdybde	4,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5940340

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5940340

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt

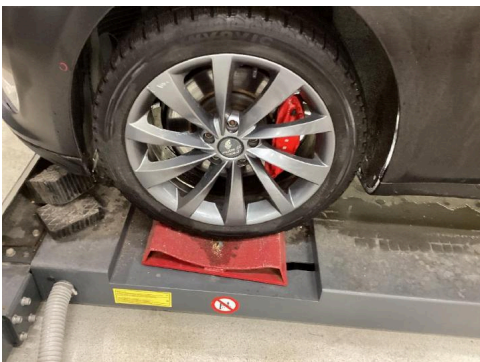

10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5940340


Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt

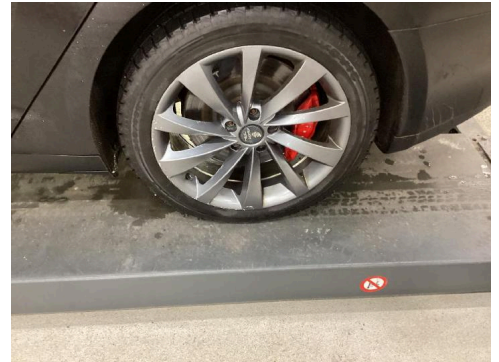


15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt

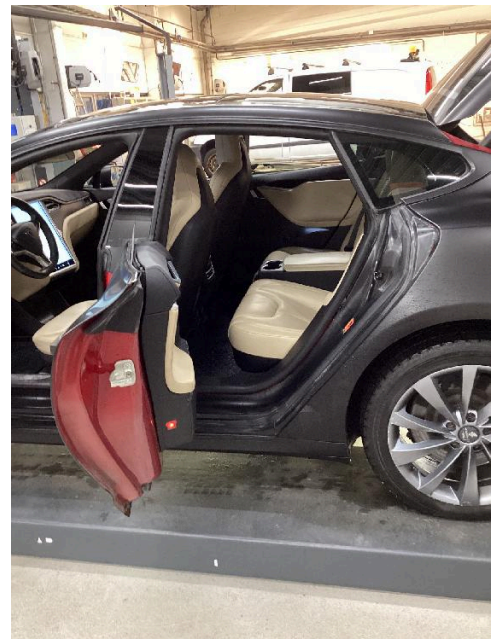

18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



5940340

Bilder og vedlegg




22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt

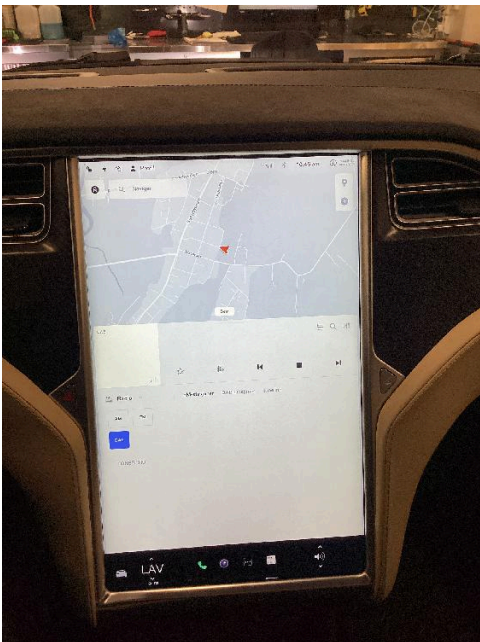

25. Generelt



26. Generelt

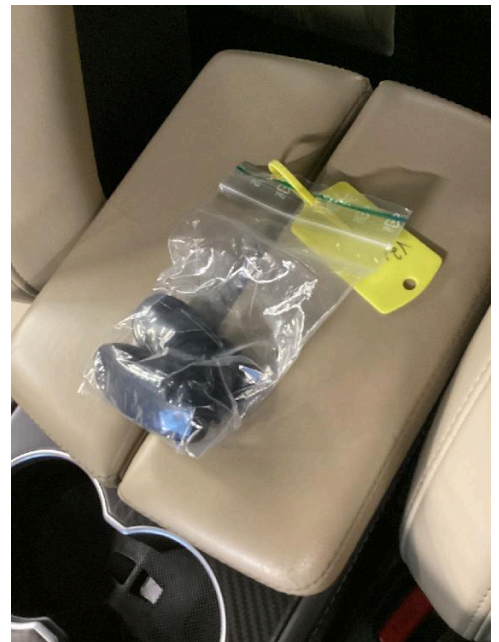

27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



5940340

Bilder og vedlegg



31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt

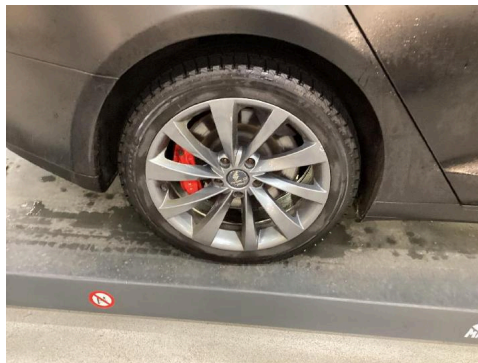

35. Generelt



36. Generelt




37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt

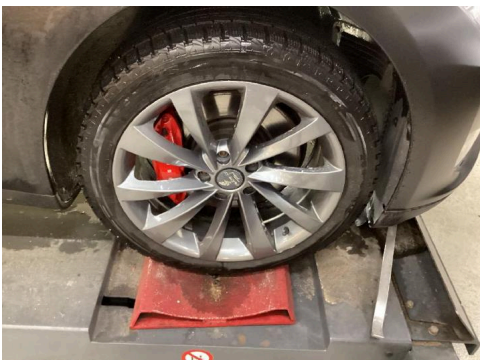

40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



5940340

Bilder og vedlegg



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt




47. Generelt




48. Generelt



49. Generelt

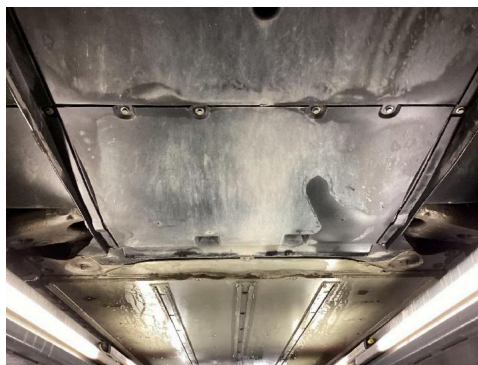

50. Generelt

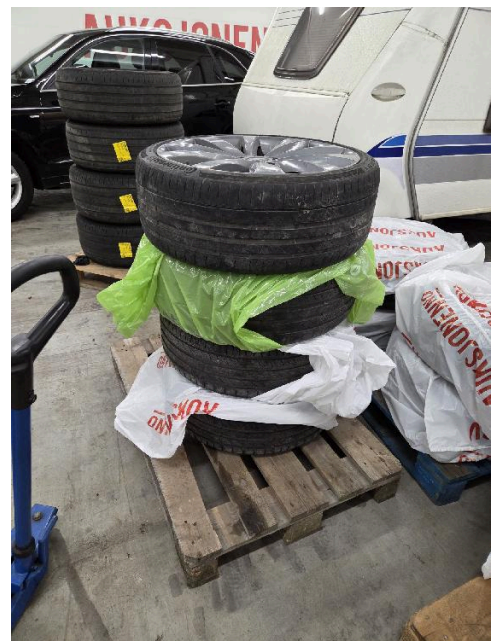

51. Generelt



5940340

Bilder og vedlegg



52. Generelt