



5938298

NAF Bruktbiltest

Testdato
04.12.2025

Kunde

Navn Auksjonen.no As
Medlemsnummer 94448735
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 547086



Kjøretøy

Bilmerke	Toyota	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	Proace City Electric	Motoreffekt	100 kW
Type	E	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EF41381	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	YAREAZKXZGJ016595	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	35014	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2023
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	27.01.2023
		Frist for neste EU kontroll	26.01.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5938298

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
4.8		Aktivert serviceindikator	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
28.3	Utvendig tilstand motor	Manglende / skadet deksel under motor	
59.5	Tilhengerkontakt	Korrosjon / irr.	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret Reparasjonsmetode:Reparasjon	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Høyre bakskjerm, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakskjerm
86.4		Skadet:	Bakluke, Støtfanger bak, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
86.6		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Venstre bakskjerm
86.8		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre forskjerm
86.12		Steinsprut/lakksår	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre skyvedør
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.28		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt og skitten
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Høyre
98.7	Seter	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ja



5938298

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 44 - Instrument belysning ✓
Generell informasjon	45 - Instrumenter ✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 47 - Elektrisk vindusheis ✓
4 - Service/ Dokum.	✓ 48 - Oppvarmet bakrute ✓
Bremser	✓ 49 - Kupevifte ✓
5 - Bremsbelegg	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
6 - Bremseskiver	✓ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
8 - Parkeringsbrems	○ 53 - Sentrallås ✓
9 - Bremsvirkning	✓ 54 - Setevarmer ✓
10 - Bremsvæsknivå	✓ 55 - Ladespenning generator ✓
12 - Bremserør	✓ 57 - Batteri ytre tilstand ✓
13 - Bremseslanger	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
15 - Brems pedal	✓ 59 - Tilhengerkontakt R
Lys og signaler	✓ 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
17 - Lys	62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
19 - Refleks	✓ 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓
21 - Varsellamper	Hjul, dekk, felg
22 - Varsellamper utvidet	✓ 65 - Dekk ✓
e-Diagnose	R 66 - Felg ✓
23 - Full systemskann	67 - Ekstra hjulsett ✓
Motor	○ 68 - Hjullager ✓
27 - Motor virkemåte	Styring
28 - Utvendig tilstand motor	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
30 - Kjølevæske	72 - Styresnekke, tannstang ✓
32 - Kjølesystem	✓ 73 - Styrestag/ledd ✓
35 - Motorfester	✓ 74 - Styreservo ✓
Drivverk	Hjuloppheng
40 - Girkasse (automatisk)	75 - Støtdempere ✓
42 - Drivaksler	76 - Stabilisator ✓
	77 - Fjærer / fjærbein ✓
	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓



5938298

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	O
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5938298

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	150,00
9.4		Bremsevirkning, HB	150,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	21 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,50 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,50 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	CCA
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	640 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	583 ampere
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,00 mm
67.2		Mønsterdybde	3,00 mm
67.3		Mønsterdybde	3,00 mm
67.4		Mønsterdybde	3,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



5938298

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




5938298

Bilder og vedlegg



1. Generelt

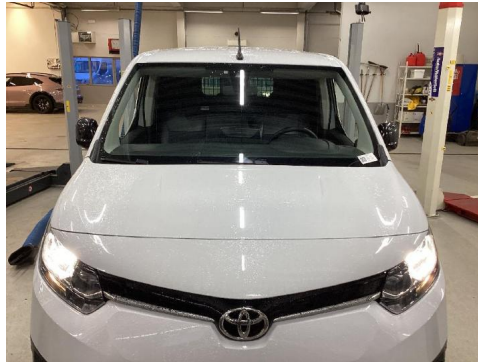

2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5938298

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt




5938298

Bilder og vedlegg



22. Generelt

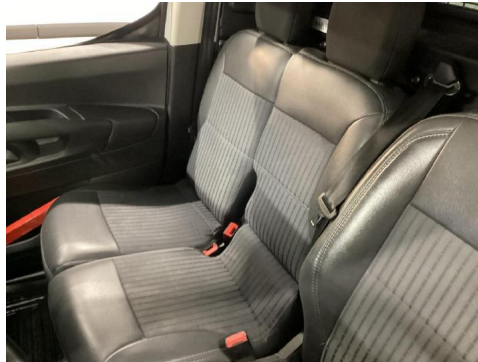

23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



5938298

Bilder og vedlegg



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt




42. Generelt




5938298

Bilder og vedlegg

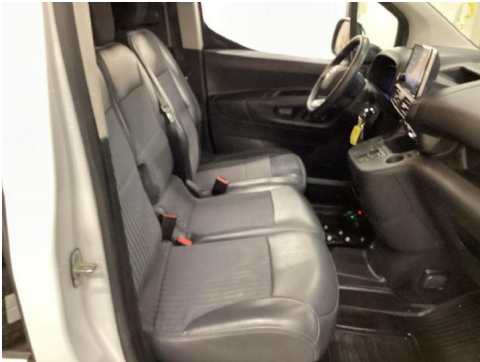

43. Generelt

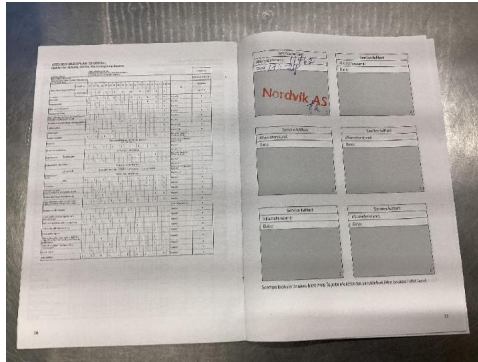

44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt




47. Generelt




48. Generelt



49. Generelt

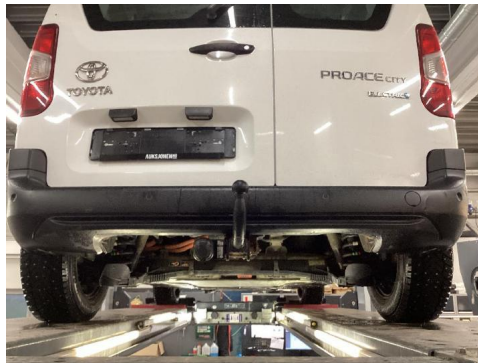

50. Generelt

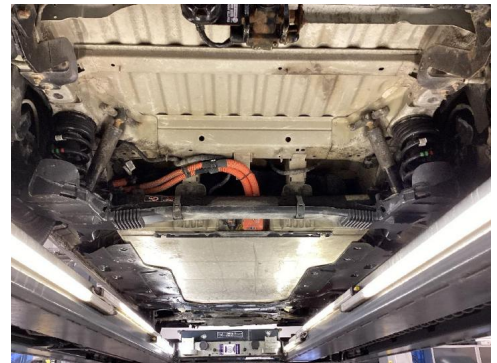

51. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EF41381	YAREAZKXZGJ016595
Årsmodell	Merke/Modell
21-	Proace City Electric
Motorkode	Km
ZKX (ZK01)	Ukjent

Utført med feil (41)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS/ESP	C162A	Brake booster pressure sensor — Signal implausible
Airbag OBD	B1400	CAN bus — Faulty power supply
Central ECU of electric drive chain/ hybrid drive chain	P0C3C	DC-DC converter temperature sensor — Function faulty.
	P2299	Accelerator sensor — Signal faulty
	U1213	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Communication faulty
Central switch unit BSI	B1153	WINDSCREEN WIPER — Function faulty.
	B1326	Heater element 1 electric auxiliary heater — Faulty control
	B1327	Heater element 3 electric auxiliary heater — Faulty control
	B1716	Door lock contact FL — Implausible CONDITION
	B1717	Door lock of gullwing door rear — Function faulty.
	B173D	Key — Faulty recognition
	B173E	Key — Faulty recognition
	B1865	Engine startup release signal from engine start button and body control module — Signals implausible among one another
	B2EA0	ECU remote coding — Servicing parameter incorrect.
Internal drive battery charging device	P0A08	High-voltage battery module charger/DC-DC converter — Function faulty.
	P1081	High-voltage battery module charger/DC-DC converter — Function faulty.
	P10E6	High-voltage battery module charger/DC-DC converter — Function faulty.
	P12D8	Green LED battery charge indicator of charging socket — Fault in electric circuit
	P12D9	Blue LED battery charge indicator of charging socket — Fault in electric circuit
	P166C	Locking actuator of high-voltage charge terminal — Function faulty.
	P1A71	High-voltage battery module charger/DC-DC converter — Function faulty.
	U2003	CAN bus — Remote-controlled wake-up implausible
Multifunction touch screen	U1FA0	Audio-/ video connections — Communication disturbed
Multiplex controls	B1530	CONTROL MODULE — Function faulty.
Navigation	B1503	Audio outlet RL — Function faulty.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	B1504	Audio outlet RR — Function faulty.
	B1517	Bluetooth module — Function faulty.
	U1FA0	Audio-/ video connections — Communication disturbed
Steering wheel buttons	U1F1A	LIN bus — Communication faulty
Steering wheel switch module	B1835	Radio remote control — Signal/function faulty
	B1836	Transponder-antenna — Function faulty.
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log

Utført uten feil (8)

System	Beskrivelse
Air conditioning	Automatic air conditioning
Audio/Video	Service module
Comfort	Acoustic pedestrian warning (AVAS)
	Instrument cluster
	Rain/light sensor(CAN)
Engine	Electric motor
	Traction battery
Safety	Parking assist