



5938280

NAF Bruktbiltest

Testdato
04.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	545378



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2143 cm ³
Modell	VITO	Motoreffekt	120 kW
Type	639/5	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	SX28615	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDF44760513167363	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	133606	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2016
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	13.06.2016
		Frist for neste EU kontroll	29.11.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5938280

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
51.6	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Vindusvisker virker ikke	Bakrute
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran
86.4		Skadet:	Støtfanger bak
86.8		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre fordør
86.9		Rustangrep:	Høyre forskjerm, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
86.12		Steinsprut/lakksår	Panser, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
86.14		Lakkslipp/flassing	Venstre bakdør, Høyre bakdør
87.9	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Høyre
88.1	Underside	Skadet/løs innerskjerm:	Høyre foran
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
5.10	Bremsebelegg	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
27.18	Motor virkemåte	* Periodisk bankelyd/ulyd fra motor	
28.10	Utvendig tilstand motor	Skadet / løst deksel under motor	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.20		Bulk(er)	Bakluke, Høyre fordør
86.24		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Panser
86.27		Diverse lakkrust	
86.28		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt og skitten
86.35		* Diverse steinsprut/lakksår	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
98.7	Seter	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	
102.9		* Forventet bruksslitasje	



5938280

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 5 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Vått

Er bilen skitten eller nediset: Ja



5938280

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	✓ 40 - Girkasse (automatisk) ✓
Generell informasjon	41 - Differensial ✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 42 - Drivaksler ✓
4 - Service/ Dokum.	O 43 - Mellomaksel ✓
Bremser	Elektriske anlegg
5 - Bremsbelegg	O 44 - Instrument belysning ✓
6 - Bremseskiver	O 45 - Instrumenter ✓
8 - Parkeringsbrems	✓ 47 - Elektrisk vindusheis ✓
9 - Bremsevirkning	✓ 48 - Oppvarmet bakrute ✓
10 - Bremsevæsknivå	✓ 49 - Kupevifte ✓
12 - Bremserør	✓ 50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC) ✓
13 - Bremseslanger	✓ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) R
14 - Bremskraftforsterker	✓ 53 - Sentrallås ✓
15 - Brems pedal	✓ 54 - Setevarmer ✓
Lys og signaler	55 - Ladespenning generator ✓
17 - Lys	56 - Drivrem generator ✓
19 - Refleks	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O
21 - Varsellamper	Hjul, dekk, felg
22 - Varsellamper utvidet	✓ 65 - Dekk ✓
e-Diagnose	✓ 66 - Felg ✓
23 - Full systemskann	67 - Ekstra hjulsett ✓
Motor	O 68 - Hjullager ✓
27 - Motor virkemåte	Styring
28 - Utvendig tilstand motor	O 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
29 - Oljenivå motor	R 72 - Styresnekke, tannstang ✓
30 - Kjølevæske	✓ 73 - Styrestag/ledd ✓
31 - Kjølevifte	✓ 74 - Styreservo ✓
32 - Kjølesystem	Hjuloppheng
33 - Eksosanlegg	✓ 75 - Støtdempere ✓
35 - Motorfester	✓ 76 - Stabilisator ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
37 - Registerreim	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓



5938280

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	✓



5938280

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	300,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,40 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,70 volt
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,50 mm
67.2		Mønsterdybde	6,50 mm
67.3		Mønsterdybde	7,00 mm
67.4		Mønsterdybde	7,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



5938280

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5938280

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt

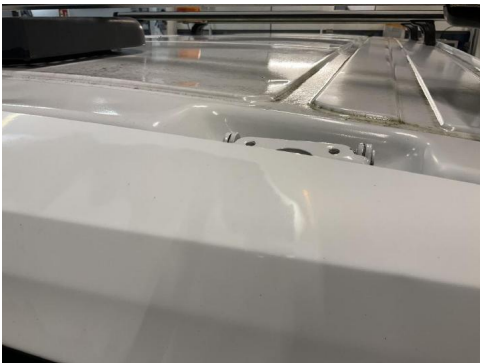

7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5938280

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt

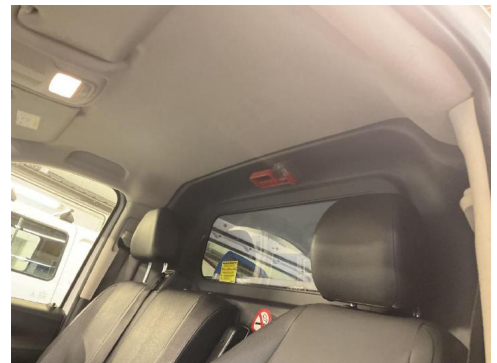

18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




5938280

Bilder og vedlegg



25. Generelt

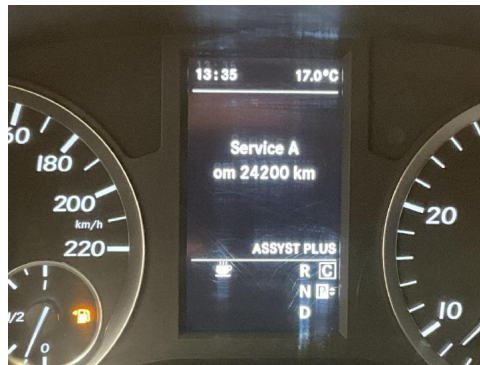

26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt

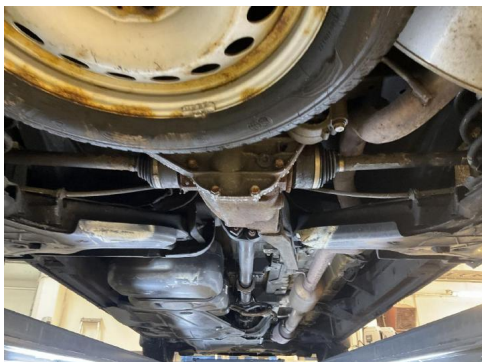

34. Generelt



35. Generelt

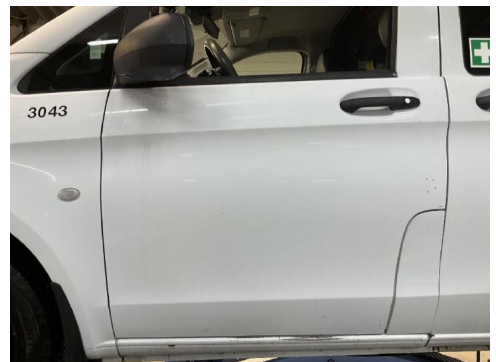

36. Generelt



5938280

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5938280

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



5938280

Bilder og vedlegg



61. Generelt



62. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
SX28615	WDF44760513167363
Årsmodell	Merke/Modell
14-	Vito 116 CDI (W447) Kasten BlueTEC
Motorkode	Km
OM 651.950	Ukjent

Utført med feil (14)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Diesel engine	P13E7FD	Diesel exhaust fluid level — Level TOO LOW
	U144F00	Fuel level — Level TOO LOW
EZS: Electr. ignition lock	U119800	CAN bus connection to transmission gearshift module — Communication disturbed
ISM CAN OBD	U015531	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
KLA Electronic climate control	P056200	Vehicle electrics voltage — Voltage too low
MFK: Multi-function camera	B23A813	Windscreen heating for lane-keeping assist — Interruption/short circuit to plus
Radio/Navigation	P00955C	USB port — Short circuit to ground
	P00C264	CAN bus connection to camera module rear — Communication faulty
RFK: Rearview camera	U014287	CAN bus connection to body control module rear — CAN message missing
	U041600	CAN bus connection to traction control ECU — Implausible data received.
	U11A287	CAN bus connection to camera cover ECU — Function faulty.
SAM (Signal Acquisition Module)	P25567B	Coolant level sensor — Level TOO LOW
SG-SW-L headlight ECU left	C152616	Ride height sensor RL — Voltage too low
VGS: fully integrated transmission control	U015531	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (15)

System	Beskrivelse
ABS	ESP: Electronic stability control
Airbag	SRS airbag ECU
Comfort	AHE: Trailer recognition
	Door ECU FL UDS OBD
	Door ECU FR UDS OBD
	KI (Kombiinstrument): Instrument cluster
	PSM: Parameterizable special module
	SG-SW-R headlight ECU right
Engine	FSCU UDS OBD
	SCR: exhaust gas reduction
OBD	
Safety	KAB: Camera cover
Steering	Electr. power steering
	MRMOBD
Transmission	Transmission