



5910590

NAF Bruktbiltest

Testdato
21.11.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	542959



Kjøretøy

Bilmerke	BMW I	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	i3	Motoreffekt	125 kW
Type	BMW i-1	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EK54242	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WBY1Z6109HV952617	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	86157	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2017
Karosseritype	Sedan	Registrert første gang	21.09.2017
		Frist for neste EU kontroll	15.12.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5910590

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
4.8		Aktivert serviceindikator	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
48.1	Oppvarmet bakrute	Oppvarmet bakrute virker ikke:	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Høyre foran, Venstre foran
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Høyre fordør, Venstre bakdør
86.3		Lakkriper:	Støtfanger foran, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Støtfanger bak, Høyre sidekanal
86.4		Skadet:	Støtfanger bak
86.12		Steinsprut/lakksår	Panser
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Venstre, Høyre

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon. Bilde er vedlagt.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-10 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



5910590

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 44 - Instrument belysning ✓
	45 - Instrumenter ✓
Generell informasjon	46 - Radio / Multimedia ✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 47 - Elektrisk vindusheis ✓
4 - Service/ Dokum.	R 48 - Oppvarmet bakrute R
Bremser	49 - Kupevifte ✓
5 - Bremsbelegg	✓ 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
6 - Bremseskiver	O 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
8 - Parkeringsbrems	✓ 52 - Lyktespyler / Visker ✓
9 - Bremsvirkning	✓ 53 - Sentrallås ✓
10 - Bremsvæsknivå	✓ 54 - Setevarmer ✓
11 - Bremsvæskens kokepunkt	✓ 57 - Batteri ytre tilstand
12 - Bremserør	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri
13 - Bremseslanger	✓ 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O
14 - Bremskraftforsterker	✓ 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
15 - Bremsedal	✓ 62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
Lys og signaler	63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
17 - Lys	✓ 64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓
19 - Refleks	✓ Hjul, dekk, felg
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 65 - Dekk ✓
21 - Varsellamper	✓ 66 - Felg R
22 - Varsellamper utvidet	✓ 67 - Ekstra hjulsett ✓
e-Diagnose	68 - Hjullager ✓
23 - Full systemskann	R 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
Motor	70 - Hjulcapsler/navkopper ✓
27 - Motor virkemåte	Styring
28 - Utvendig tilstand motor	✓ 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
30 - Kjølevæske	✓ 72 - Styresnekke, tannstang ✓
31 - Kjølevifte	✓ 73 - Styrestag/ledd ✓
32 - Kjølesystem	✓ 74 - Styreservo ✓
35 - Motorfester	✓ Hjuloppheng
Drivverk	75 - Støtdempere ✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓ 76 - Stabilisator ✓
41 - Differensial	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
42 - Drivaksler	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓



5910590

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	O
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5910590

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	18,40 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	20,00 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	20,00 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	10,00 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	10,00 mm
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,50 mm
67.2		Mønsterdybde	4,00 mm
67.3		Mønsterdybde	5,00 mm
67.4		Mønsterdybde	3,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5910590

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




5910590

Bilder og vedlegg

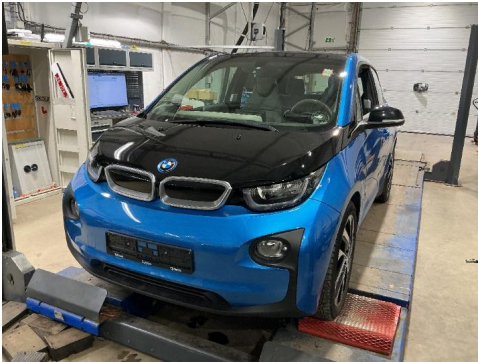

1. Generelt

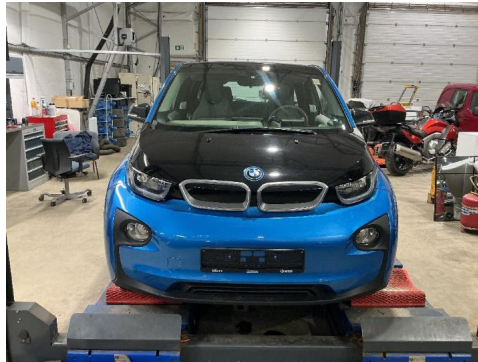


2. Generelt




3. Generelt




4. Generelt

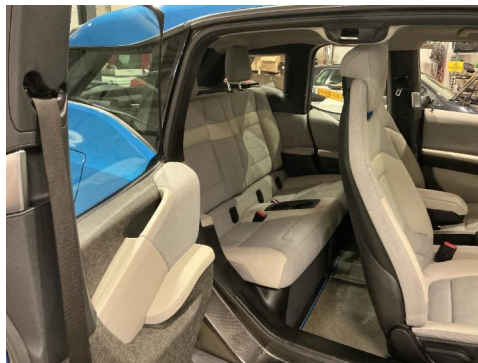


5. Generelt

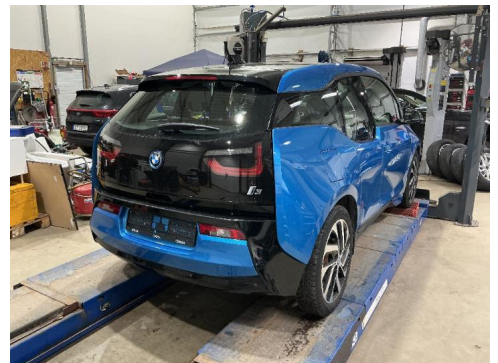


6. Generelt

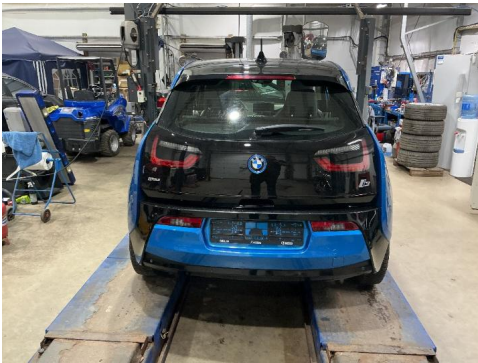

7. Generelt

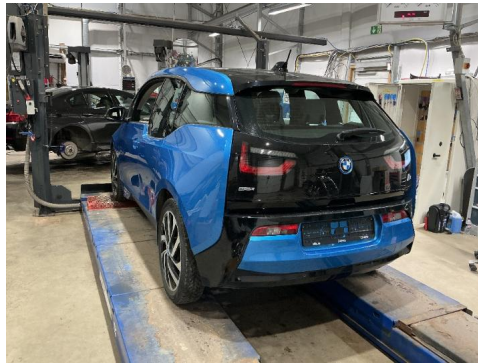


8. Generelt

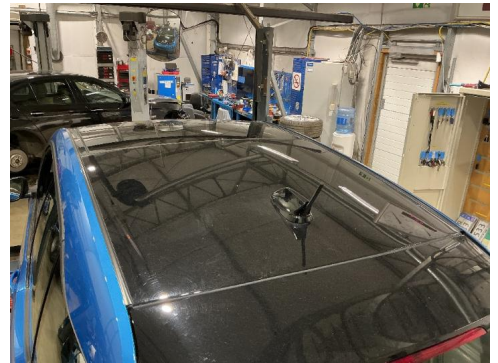

9. Generelt



10. Generelt

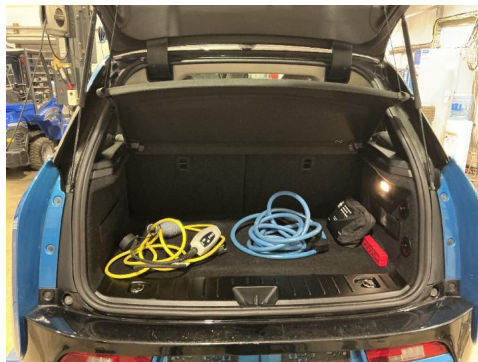

11. Generelt




12. Generelt



5910590

Bilder og vedlegg

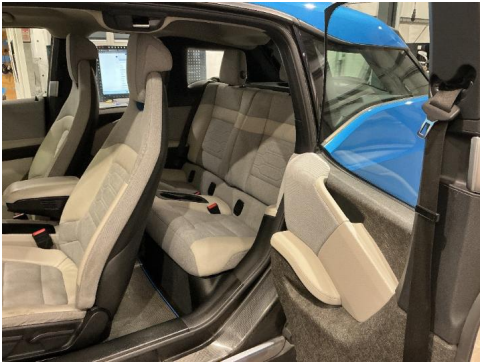


13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt

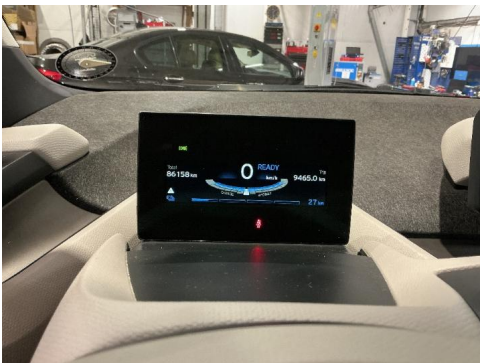

16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt

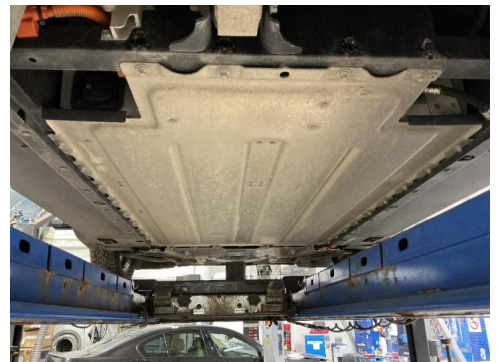

24. Generelt



5910590

Bilder og vedlegg



25. Generelt




26. Generelt



27. Felg



28. Høyre bakhjør

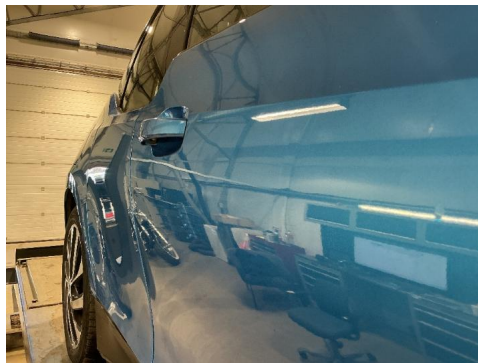

29. Høyre forhjør




30. Seter




31. Støtfanger bak



32. Støtfanger bak

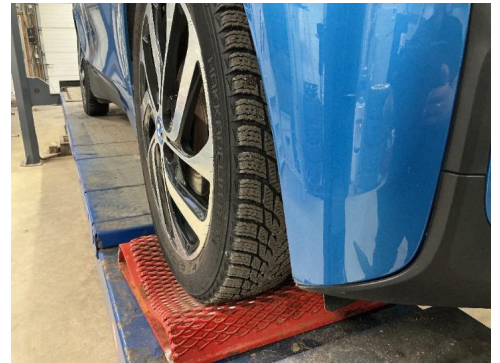

33. Støtfanger foran

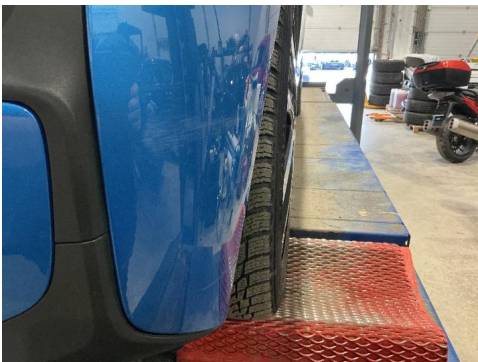

34. Støtfanger foran



35. Venstre bakhjør



36. Venstre bakhjør



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EK54242	WBY1Z6109HV952617
Årsmodell	Merke/Modell
17-	i3 I01
Motorkode	Km
IB1P25B	Ukjent

Utført med feil (13)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
EDME Electric digital engine electronics	21E797	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	21E802	Coolant pump 2 low-temperature circuit — Communication faulty
	21E93F	Electric drive motor ECU — Provision of readiness for operation faulty
	21E96F	Electric drive motor ECU — Provision of readiness for operation faulty
	CD944B	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — CAN message "actual wheel speed" missing
EME electric drive motor ECU	222931	High-voltage battery module charge management — Function faulty because adaptation incorrect or not done
FZD Sun roof ECU	801A55	Immobilizer/anti-theft alarm system — Alarm was released
HU-H Control panel	B7F805	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	B7F8C6	Infotainment display — Excess temperature detected
LIM Charger interface module	805519	DC charging/AC charging — Communication error with charging cable, wallbox or charging station
	80551A	DC charging — Charging procedure could not be started.
	80552B	Charging socket/charging socket cover flap — Implausible STATUS
PMA Parking assist	D4147C	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — CAN signal "Status of stabilization through ABS/ESC control unit" implausible



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (8)

System	Beskrivelse
ABS	DSC Electronic stability control
Airbag	ACSM Airbag ECU
Audio/Video	TCB Telematics control unit
Comfort	CON Infotainment controls
	ZGM Central gateway module
Engine	KLE comfort charging electronics
Steering	EPS power steering ECU
Transmission	GWS Gear selection switch ECU