



5935576

NAF Bruktbiltest

Testdato
03.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	545884



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2987 cm ³
Modell	S 350 BLUETEC	Motoreffekt	190 kW
Type	221	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	DR45384	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDD2221321A039544	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	175194	Bruktimportert	Ja
Farge	Svart	Registreringsår	2013
Karosseritype	Sedan	Registrert første gang	12.12.2013
		Frist for neste EU kontroll	23.02.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5935576

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt, en redusert test	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
42.8	Drivaksler	* Løs kabel subber borti drivaksel v/b	
58.8	Tilstand 12 volt batteri	* Defekt batteri	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Venstre bakdør
86.4		Skadet:	Støtfanger foran
86.13		Mangelfull kvalitet på replakkering:	Panser
86.14		Lakslipp/flassing	Tak
86.16		* Avflasset krom på grill	
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

Nei
Mangler vinter dekker



5935576


Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	R 44 - Instrument belysning ✓
	45 - Instrumenter ✓
Generell informasjon	47 - Elektrisk vindusheis ✓
3 - Nøkler / Utstyr ✓	48 - Oppvarmet bakrute ✓
4 - Service/ Dokum. O	49 - Kupevifte ✓
Bremser	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
5 - Bremsbelegg ✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
6 - Bremseskiver ✓	53 - Sentrallås ✓
8 - Parkeringsbrems ✓	54 - Setevarmer ✓
9 - Bremsevirkning ✓	55 - Ladespenning generator ✓
10 - Bremsevæsknivå ✓	56 - Drivrem generator ✓
12 - Bremserør ✓	58 - Tilstand 12 volt batteri R
13 - Bremseslanger ✓	Hjul, dekk, felg
14 - Bremskraftforsterker ✓	65 - Dekk ✓
15 - Bremsepedal ✓	66 - Felg O
Lys og signaler	67 - Ekstra hjulsett R
17 - Lys ✓	68 - Hjullager ✓
19 - Refleks ✓	Styring
20 - Lyd / lyssignaler ✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
21 - Varsellamper ✓	72 - Styresnekke, tannstang ✓
22 - Varsellamper utvidet R	73 - Styrestag/ledd ✓
e-Diagnose	74 - Styreservo ✓
23 - Full systemskann R	Hjuloppheng
Motor	75 - Støtdempere ✓
28 - Utvendig tilstand motor ✓	76 - Stabilisator ✓
29 - Oljenivå motor ✓	77 - Fjærer / fjærbein ✓
30 - Kjølevæske ✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
31 - Kjølevifte ✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
32 - Kjølesystem ✓	80 - Travers ✓
33 - Eksosanlegg ✓	Karosseri
35 - Motorfester ✓	81 - Frontrute ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓	82 - Siderute/bakrute ✓
Drivverk	83 - Dør-/panseråpner ✓
42 - Drivaksler R	85 - Takluke/Panoramatak ✓
	86 - Lakk / karosseri utvendig R
	87 - Utvendig speil ✓
	88 - Underside ✓
	89 - Understellsnummer ✓



5935576

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓

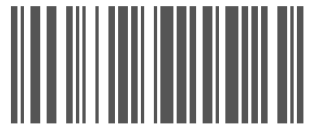

5935576

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	220,00
9.4		Bremsevirkning, HB	220,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,00 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,00 volt
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



5935576

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5935576

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt



5935576

Bilder og vedlegg

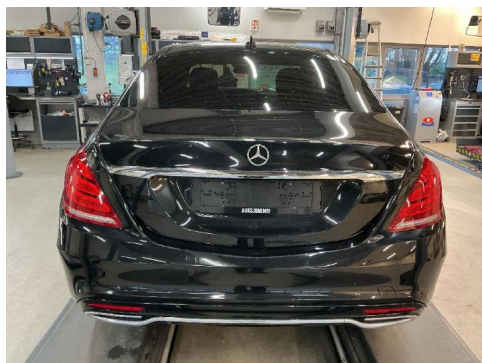

10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



5935576


Bilder og vedlegg



16. Generelt



17. Generelt

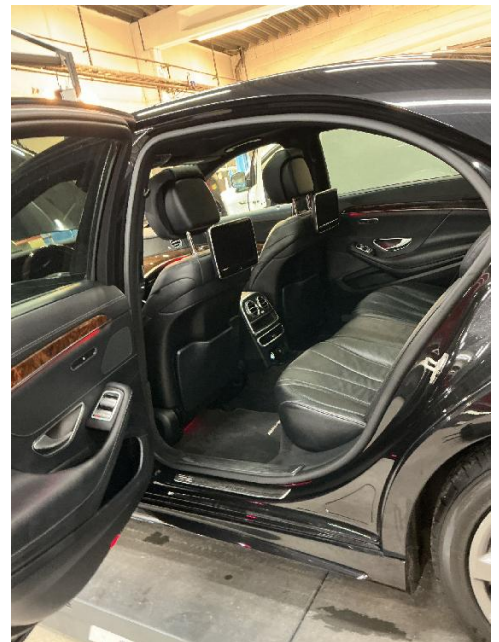


18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt

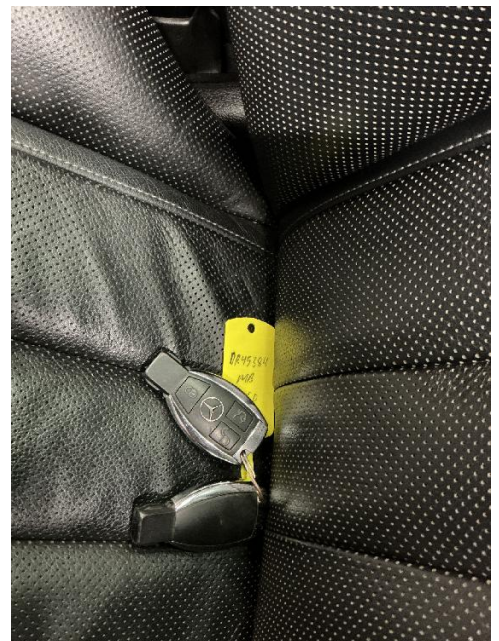

21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5935576

Bilder og vedlegg




25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt

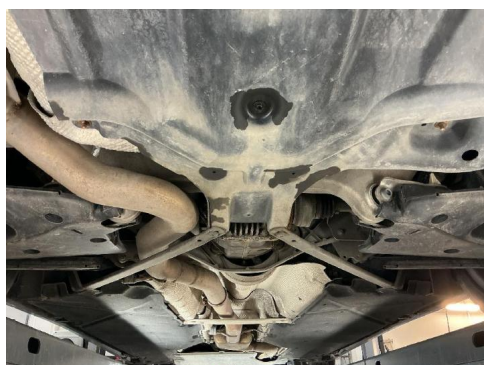

28. Generelt

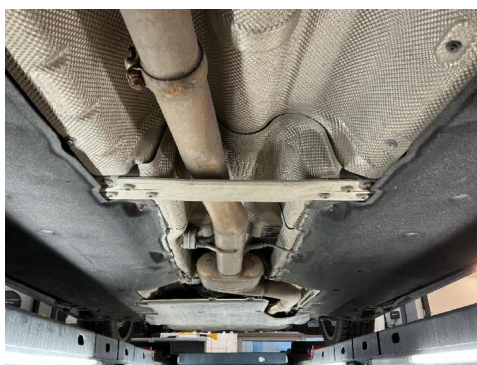

29. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
DR45384	WDD2221321A039544
Årsmodell	Merke/Modell
13-15	S 350d (W222)
Motorkode	Km
OM 642.861	175 194

Utført med feil (158)

System		Feilkoder og Beskrivelse	
		P0071 P0562	Outside temperature sensor A — Function faulty. System voltage — Voltage too low
Adaptive cruise control		B210E00	Voltage supply — Voltage too high
Adaptive cruise control/brake assist system			
Airmatic	OBD	B2191	Chassis and suspension ECU — Supply voltage faulty
All-round vision camera		B1FEF	Signal cable to other system ECUs — Communication disturbed
Comand Online		B21A1 B227D	ECU — ECU reset carried out. ECU — Watchdog has recognized internal software fault
Diesel engine		P007108 U042781	Outside temperature sensor — There is a signal fault or the message is incorrect. CAN bus connection to electronic ignition lock — Signal implausible
ECU of camera cover			
EFB OBD			
Electr. power steering		B210A B210D B210F U0416	System voltage — Voltage supply/power supply low Battery voltage — Voltage supply/power supply low Power supply of terminal 30 — Faulty power supply CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Received invalid data
ESE driver seat adjustment		B1D9A	Seat adjustment rear — Incorrect learning
ESE passenger seat adjustment		B1D9A	Seat adjustment rear — Incorrect learning



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ESP: Electronic stability control		
EZS: Electr. ignition lock	U103E	Suspension system flexray bus — Communication faulty
ISM CAN OBD	B210A	System voltage — Voltage supply/power supply low
	P179A	Gearshift ECU — Function faulty.
	P179D	Gearshift ECU — Function faulty.
	U0111	Battery monitoring ECU — Communication disturbed
	U0128	CAN bus connection to parking brake ECU — Communication disturbed
	U0146	CAN bus connection to central gateway — Communication disturbed
	U0168	CAN bus connection to electronic ignition lock — Communication disturbed
	U0415	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Signal implausible
	U113B	CAN bus connection of selector lever module ECU — Communication disturbed
KG keyless entry and start system	B210A B210D	System voltage — Voltage supply/power supply low Voltage supply — Voltage too low
KI (Kombiinstrument): Instrument cluster	B1A9F97 B210A84 B210D16	ECU trouble code memory — Function faulty. System voltage — Voltage too low Voltage supply — Voltage too low
KLA Electronic climate control	B107D15 B11B907 B11BD07 B218115	Auxiliary Refrigerant Pump — Interruption/short circuit to plus Actuator of air distribution flap in A-post right — Check for mechanical fault Actuator of air distribution flap in A-post right — Check for mechanical fault Voltage supply of LIN bus 1 — Interruption/short circuit to plus
KOMO: Communication module of telematics services	B210A B210B B210D U0168	System voltage — Voltage supply/power supply low System voltage — Voltage/power supply too high Voltage supply — Voltage too low CAN bus connection to electronic ignition lock — Communication disturbed
MRM steering column module	B210A B210D	System voltage — Voltage supply/power supply low Voltage supply — Voltage too low
PARK: parking assist	B1235 B1286	Parking aid sensor rear inside right — Function faulty. Parking assist sensors rear — Function faulty.
PPMKS: Pneumatic pump of multicontour seat	B1E6F	Seat adjustment ECU — Faulty power supply
PSD: Panorama roof	B1E91 B210A B210C	Roller sun vizor 2 — Function faulty. System voltage — Voltage supply/power supply low Voltage supply — Faulty power supply
PTCU: powertrain	U11BE	CAN communication with radiator shutter ECU — No communication



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
RDK OBD	C151C	Tyre pressure sensors — No tyre pressure sensor detected
RFK: Rearview camera	B1FEF	Signal cable to other system ECUs — Communication disturbed
SAM front digital OBD	B210A	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B21F5	Term. 30.1 — Faulty power supply
	B21F6	Term. 30.2 — Faulty power supply
	P2556	Coolant level sensor — Function faulty.
	U113E	Battery sensor — Communication/signal implausible
SAM rear digital OBD	B210A	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B21F5	Term. 30.1 — Faulty power supply
	B21F6	Term. 30.2 — Faulty power supply
SGR: Radar sensor ECU	C1204	Radar sensor 2 — Impairments through interfering signals
	C1304	Radar sensor 3 — Impairments through interfering signals
	C1505	Radar sensor 5 — Function faulty.
	C2008	ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low
	C2207	CAN communication with radar sensor FL — Communication disturbed
	C2307	CAN communication with radar sensor FR — Communication disturbed
	C2502	CAN communication with radar sensor RR — Communication disturbed
	C2507	CAN communication with radar sensor RR — Communication disturbed
	C2602	CAN communication with radar sensor rear center — Communication disturbed
	C2607	CAN communication with radar sensor rear center — Communication disturbed
	C2701	Radar sensor FR — Function faulty.
	C2702	Radar sensor 3 — Function faulty.
	C2707	Radar sensor FR — Function faulty.
	C2708	Radar sensor 3 — Function faulty.
	C2802	CAN communication with radar sensor RL — Communication disturbed
	C2807	CAN communication with radar sensor RL — Communication disturbed
	C3222	CAN bus connection to transmission ECU — CAN signal "transmission gear" missing/faulty
	C3223	CAN bus connection to engine ECU — CAN signal "Gear ratio" missing/faulty
	C3260	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Signal implausible
	C3266	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Signal implausible
	C327C	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Signal implausible
	C3280	System voltage — Voltage supply/power supply low
	C3281	System voltage — Voltage/power supply too high
	C3318	CAN bus connection to long-range sensor ECU front — Signals implausible
	C3402	CAN bus connection to electronic ignition lock — One or more CAN signals implausible
	C3403	CAN bus connection to door ECU FL — CAN signal "Warning lamp lane change assist" missing/faulty
	C3404	CAN bus connection to door ECU FR — CAN signal "Warning lamp lane change assist" missing/faulty
	C3409	CAN bus connection to multifunction camera ECU — Implausible CAN-signal 'object recognition'
	C3441	CAN bus connection to power steering ECU — Signal implausible
	C356C	CAN bus connection to multifunction camera ECU — Implausible CAN-signal



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	C3600	'object recognition' CAN bus connection to multifunction camera ECU — CAN message missing
	C3654	CAN bus connection to multifunction camera ECU — Implausible CAN-signal
	C365A	'object recognition' CAN bus connection to multifunction camera ECU — Implausible CAN-signal
	C365C	'object recognition' CAN bus connection to multifunction camera ECU — Implausible CAN-signal
	C365E	'object recognition' CAN bus connection to multifunction camera ECU — Implausible CAN-signal
	C3786	'object recognition' CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Signal implausible
TSG VL door ECU FL	B173D	Blinker in exterior mirror — Fault in electric circuit
	B1DD0	Mirror heating — Function faulty.
TSG VR door ECU FR	B1DD0	Mirror heating — Function faulty.
VGS: fully integrated transmission control	P0562	System voltage — Voltage too low
	U0103	CAN bus connection to electronic selector lever module — Communication disturbed
	U0426	CAN bus connection to immobilizer ECU — Received invalid data
ZAN OBD	U0141	CAN bus connection to body control module A — No communication possible
ZBE: Central control board	B1506	Infotainment operating unit — Function faulty.

Utført uten feil (14)

System	Beskrivelse
Airbag	RevGUS VL reversible seat belt tensioner FL
	RevGUS VR reversible seat belt tensioner FR
	SRS airbag ECU
Audio/Video	TB5 TV tuner
Comfort	MKS-VL: Multicontour seat FL
	MKS-VR: Multicontour seat FR
	SG-SW-L headlight ECU left
	SG-SW-R headlight ECU right
	TSG HL door ECU RL
	TSG HR door ECU RR



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Engine

Beskrivelse

FSCU UDS OBD

Safety

MFK Stereo

Rear radar sensor left

Rear radar sensor right