

5943169

NAF Bruktbiltest

Testdato
08.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	547753



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	1995 cm ³
Modell	X1 XDRIVE18D	Motoreffekt	100 kW
Type	X1	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	RK31177	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WBAVP11080VN47636	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	154864	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2011
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	14.04.2011
		Frist for neste EU kontroll	21.09.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5943169

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
53.1	Sentrallås	Fjernbetjening virker ikke	på 1 av 2 nøkler
67.9	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde under 1,6mm for sommerdekk og 3,0mm for vinterdekk:	1 dekk
91.3	Dashbord / midtkonsoll	* Løkk på midtarmene virker løst/ knekt i fester på øvre del som kan glides. anbefaler nærmere kontroll.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
41.7	Differensial	Oljelekkasje/ svetting:	
43.9	Mellomaksel	* Små sprekker i gummikobling	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
66.11		Oksidering / oksidert felg	
67.31	Ekstra hjulsett	Dekk har lite mønsterdybde, tillatt men anbefales byttet:	4 dekk
72.9	Styresnekke, tannstang	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.21		Steinsprut:	
86.35		* Det er tatt bilder av noen av avvikene.	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
97.8	Døråpning	* Forventet bruksslitasje.	
102.9	Laste- /bagasjerom	* Bruksmerker.	
103.6	Interiør generelt	* Bruksmerker.	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 6 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Vått

Er bilen skitten eller nediset: Nei



5943169

Prøvekjøring		Drivverk	
1 - Kjøreegenskaper	✓	38 - Clutch	✓
Generell informasjon		39 - Girkasse (manuell)	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	41 - Differensial	O
4 - Service/ Dokum.	✓	42 - Drivaksler	✓
Bremses		43 - Mellomaksel	O
5 - Bremsbelegg	✓	Elektriske anlegg	
6 - Bremseskiver	✓	44 - Instrument belysning	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	45 - Instrumenter	✓
9 - Bremsvirkning	✓	46 - Radio / Multimedia	✓
10 - Bremsvæsknivå	✓	47 - Elektrisk vindusheis	✓
12 - Bremseserør	✓	48 - Oppvarmet bakrute	✓
13 - Bremseslanger	✓	49 - Kupevifte	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
15 - Brems pedal	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
Lys og signaler		52 - Lyktespyler / Visker	✓
17 - Lys	✓	53 - Sentrallås	R
19 - Refleks	✓	54 - Setevarmer	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	56 - Drivrem generator	✓
21 - Varsellamper	✓	Hjul, dekk, felg	
22 - Varsellamper utvidet	✓	65 - Dekk	✓
e-Diagnose		66 - Felg	O
23 - Full systemskann	O	67 - Ekstra hjulsett	R
Motor		68 - Hjullager	✓
27 - Motor virkemåte	✓	70 - Hjulspakslar/navkoppler	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓	Styring	
29 - Oljenivå motor	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
30 - Kjølevæske	✓	72 - Styresnekke, tannstang	O
32 - Kjølesystem	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
33 - Eksosanlegg	✓	74 - Styreservo	✓
35 - Motorfester	✓	Hjuloppheng	
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	75 - Støtdempere	✓
37 - Registerreim	✓	76 - Stabilisator	✓
		77 - Fjærer / fjærbein	✓
		78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
		80 - Travers	✓



5943169

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	O
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	R
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	O
104 - Varseltrekant	✓



5943169

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.2	Bremsekiver	Bremsekivetykkelse VF	23,90 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	23,90 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	18,40 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	20,10 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	20,10 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	1,50 mm
67.2		Mønsterdybde	2,00 mm
67.3		Mønsterdybde	2,00 mm
67.4		Mønsterdybde	2,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5943169

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

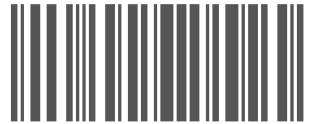

5943169


Bilder og vedlegg




1. Generelt




2. Generelt

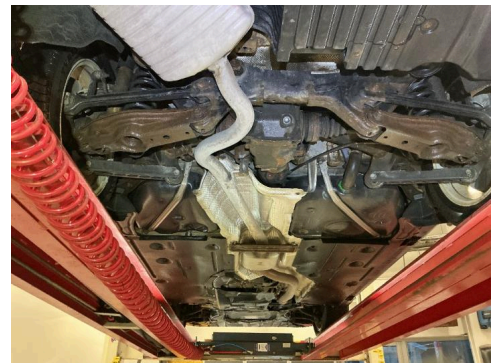

3. Generelt

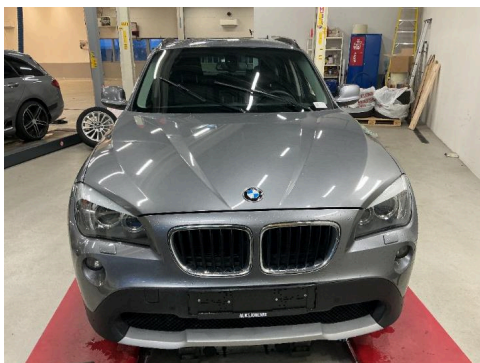

4. Generelt

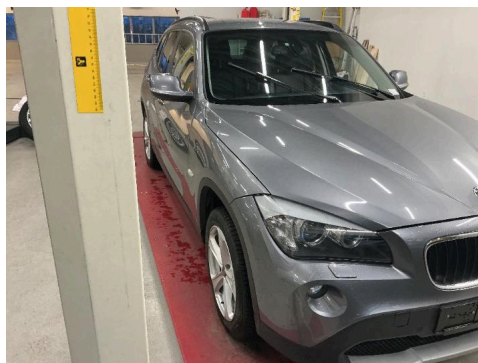

5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt

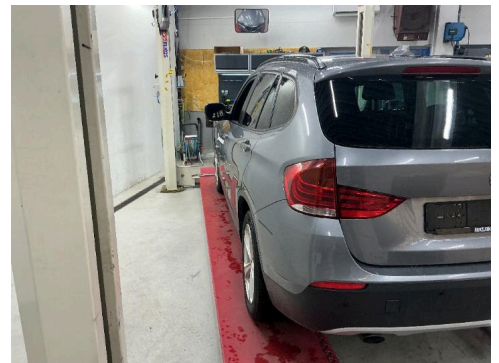


9. Generelt



10. Generelt

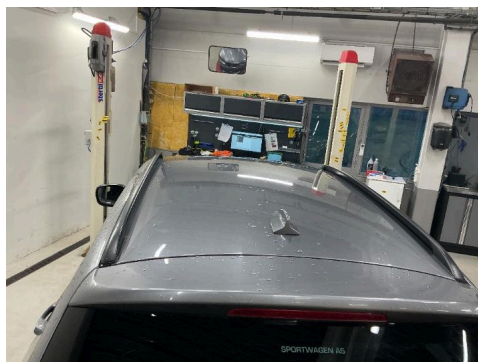

11. Generelt

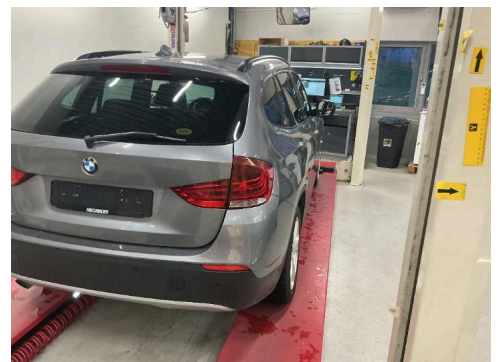

12. Generelt



5943169


Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt

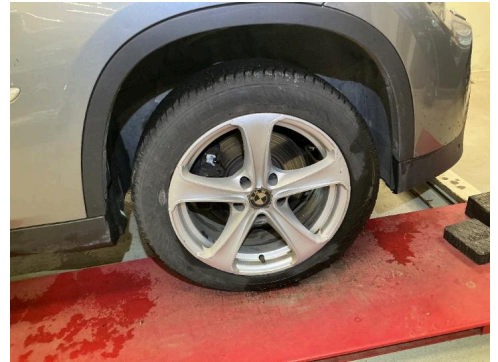

15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt




22. Generelt

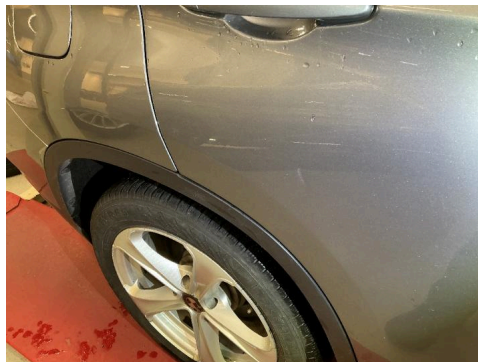

23. Generelt



24. Generelt

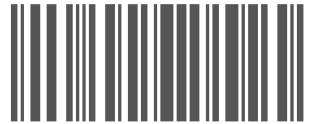

5943169

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt




34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt

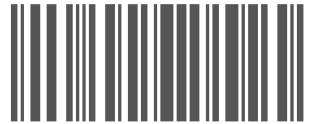

5943169

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt




39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt

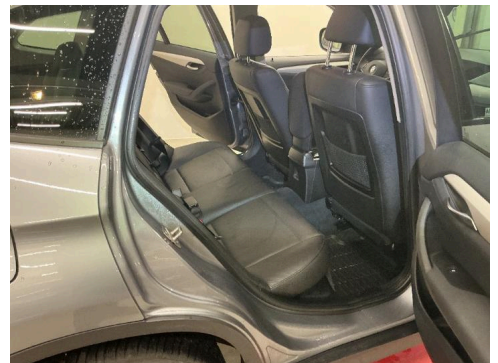

42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Mellomaksel



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
RK31177	WBAVP11080VN47636
Årsmodell	Merke/Modell
12-15	X1 18d E84 xDrive
Motorkode	Km
N47 D20 C	Ukjent

Utført med feil (5)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
DDE Engine ECU	3EE0	Coolant temperature sensor — Signal faulty
DSC Electronic stability control	5F45	Brake fluid level — Level TOO LOW
	6F8F	Downhill assist control — Faulty tip switch signal
FRM Underhood electrical center	9CB4	Ride-height sensor rear — Faulty SENSOR
IHKA Air conditioning ECU	9C53	PTC-aux. heater — Function faulty.

Utført uten feil (17)

System	Beskrivelse
Airbag	ACSM Airbag ECU
Anti-theft device	CAS immobilizer ECU
	DWA Antitheft system
	SINE Anti-theft alarm system
Audio/Video	Audio Gateway OBD
	Control panel OBD
	SBX Telephone ECU
Comfort	CA Keyless entry and start system
	CID Infotainment display
	CON Infotainment controls
	FZD Sun roof ECU
	JBE body control module 2



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

KOMBI Instrument cluster

RLSS rain/light/solar sensor

Engine

EKPS Fuel pump ECU

OBD

Safety

PDC Park Distance Control