

5939238

NAF Bruktbiltest

Testdato
05.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	543751



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2143 cm ³
Modell	VITO	Motoreffekt	100 kW
Type	639/5	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	SV59471	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDF63960313910256	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	163595	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2015
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	24.02.2015
		Frist for neste EU kontroll	24.11.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5939238

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
17.1	Lys	Virker ikke:	Venstre skiltlys
17.11		Skadet lyktelass:	Høyre baklys
33.9	Eksosanlegg	Mangelfullt oppheng:	Midtre eksosrør
	Oppvarmet bakrute	En eller flere varmetråder virker ikke:	Bakrute
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode:Reparasjon	
83.11	Dør-/panseråpner	Slitt / skade på gummilist:	Venstre foran
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Høyre forskjerm
86.3		Lakkriper:	Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Høyre bakskjerm, Støtfanger bak
86.4		Skadet:	Bakluke
86.6		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Støtfanger bak
86.9		Rustangrep:	Hele karosseriet
86.12		Steinsprut/lakksår	Høyre fordør, Høyre sidekanal
97.3	Døråpning	Rust:	Venstre fordør
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
5.10	Bremsebelegg	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
27.18	Motor virkemåte	* Periodisk ulyd fra motor	
28.11	Utvendig tilstand motor	* Liten oljelekkasje, rengjør før nærmere kontroll	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
82.15	Siderute/bakrute	Ripe/slitasje:	Bakrute
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.20		Bulk(er)	Venstre fordør, Høyre bakskjerm
86.35		* Diverse steinsprut/lakksår	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør
98.7	Seter	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	



5939238

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	
102.9		* Forventet bruksslitasje	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset: Nei



5939238

Prøvekjøring		Drivverk	
1 - Kjøreegenskaper	✓	40 - Girkasse (automatisk)	✓
Generell informasjon		41 - Differensial	✓
3 - Nøkler / Utstyr	R	42 - Drivaksler	✓
4 - Service/ Dokum.	O	43 - Mellomaksel	✓
Bremser		Elektriske anlegg	
5 - Bremsbelegg	O	44 - Instrument belysning	✓
6 - Bremseskiver	O	45 - Instrumenter	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	47 - Elektrisk vindusheis	✓
9 - Bremsvirkning	✓	48 - Oppvarmet bakrute	R
10 - Bremsvæsknivå	✓	49 - Kupevifte	✓
12 - Bremserør	✓	50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC)	✓
13 - Bremseslanger	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	53 - Sentrallås	✓
15 - Brems pedal	✓	54 - Setevarmer	✓
Lys og signaler		55 - Ladespenning generator	✓
17 - Lys	R	56 - Drivrem generator	✓
19 - Refleks	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	O
21 - Varsellamper	✓	Hjul, dekk, felg	
22 - Varsellamper utvidet	✓	65 - Dekk	✓
e-Diagnose		66 - Felg	✓
23 - Full systemskann	O	67 - Ekstra hjulsett	✓
		68 - Hjullager	✓
Motor		Styring	
27 - Motor virkemåte	O	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
28 - Utvendig tilstand motor	O	72 - Styresnekke, tannstang	✓
29 - Oljenivå motor	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
30 - Kjølevæske	✓	74 - Styreservo	✓
31 - Kjølevifte	✓	Hjuloppheng	
32 - Kjølesystem	✓	75 - Støtdempere	✓
33 - Eksosanlegg	R	76 - Stabilisator	✓
35 - Motorfester	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
37 - Registerreim	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
		80 - Travers	✓




5939238

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	O
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	✓

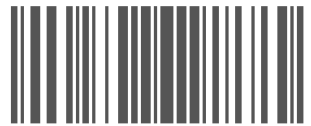

5939238

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	3 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	300,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,60 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,80 volt
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,50 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	6,50 mm
67.4		Mønsterdybde	6,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



5939238

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5939238

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt

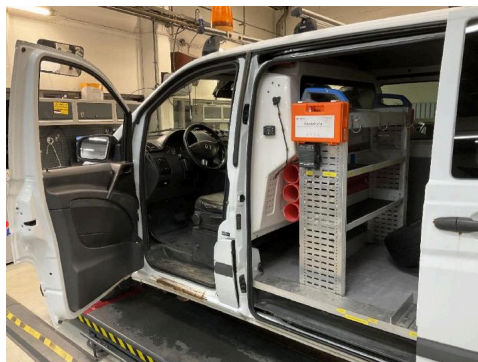

11. Generelt



12. Generelt



5939238

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5939238


Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt

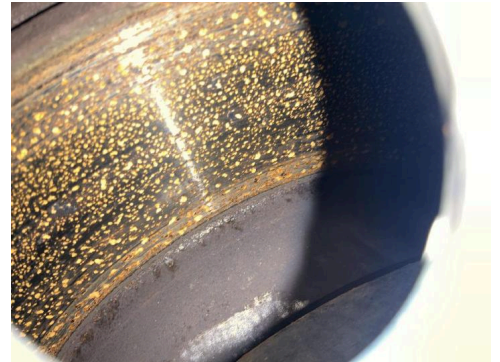

27. Generelt



28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt

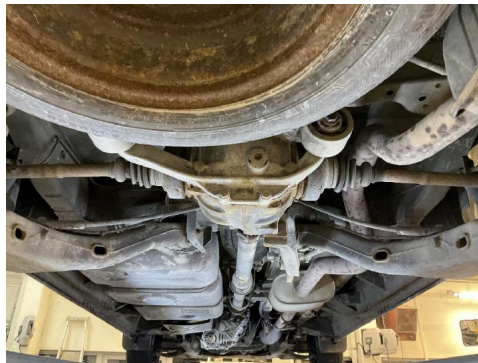

32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt




5939238

Bilder og vedlegg



37. Generelt

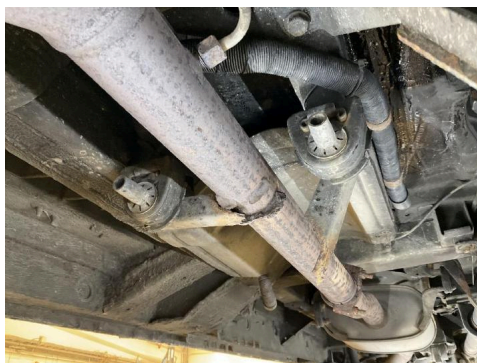

38. Generelt




39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt

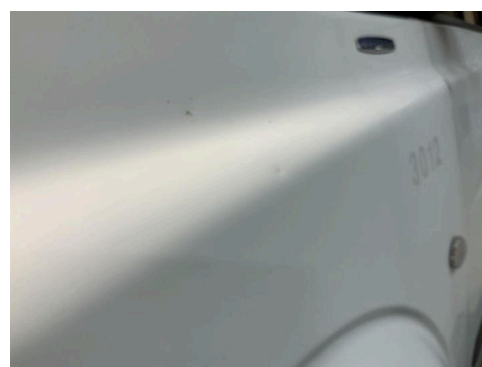

42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5939238

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



5939238

Bilder og vedlegg



61. Generelt



62. Generelt



63. Generelt



64. Generelt



65. Generelt



66. Generelt



67. Generelt



68. Generelt



69. Generelt



70. Generelt



71. Generelt



72. Generelt



5939238

Bilder og vedlegg




73. Generelt



74. Generelt



75. Generelt

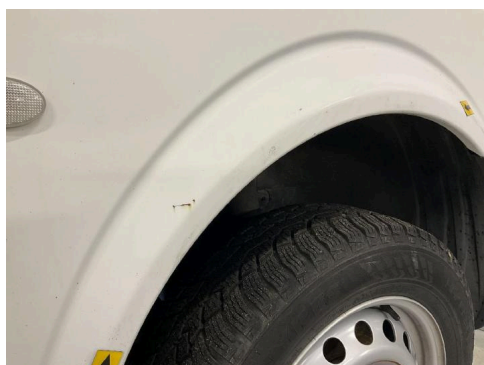

76. Generelt



77. Generelt



78. Generelt



79. Generelt



80. Generelt




81. Generelt



82. Generelt



83. Generelt

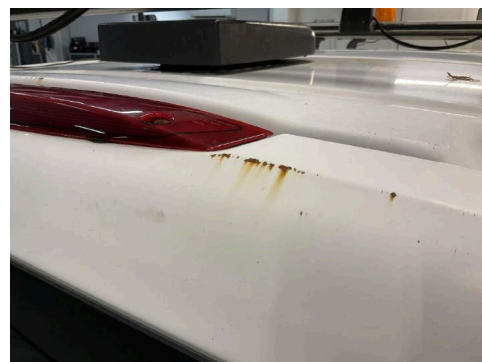

84. Generelt



5939238

Bilder og vedlegg



85. Generelt



86. Generelt



87. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



4. des. 2025

Køretøj: Mercedes Vito 113 CDI (W639) Kassebil
Motorkode: OM 651.940
Produktionsår: 10-14
Kilometerstand: 163595 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: SV 59471
VIN: WDF63960313910256 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 4. des. 2025 18:24:01

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Dieselmotor	0 Fejl
bremsesystem	ESP 639	0 Fejl
Passiv sikkerhed	Arcade 639 fra '08 CAN	0 Fejl
Termostyring	KLA (klimaanlæg) V 639	1 Fejl

Fejlkode: B1000
Pressostat
Føler/elektrisk ledning defekt.

Termostyring	KLA bag OBD	ikke tilgængelig
Termostyring	ZUH PTC	0 Fejl
Termostyring	STH 639 OBD	1 Fejl

Fejlkode: B1208
Tankmåler
Mangel på brændstof.

Komfort	KI 639 fra '08 CAN	0 Fejl
Komfort	OBf (øverste betjeningspanel) 639	0 Fejl
Komfort	DBE 639 fra '08 CAN	1 Fejl

Fejlkode: B1020
Hella Gutmann Solutions GmbH

Loftbelysning
Strømkreds med fejl.

Komfort **SAM 639 fra '08 CAN** **2 Fejl**

Fejlkode: B101D
Kontakt oplukkelig bageste venstre siderude
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B10C1

Komfort **TSG (dørstyreenhed) FV 639** **1 Fejl**

Fejlkode: B1009
Rudehejskontakt foran til venstre
Strømkreds med fejl.

Komfort **TSG (dørstyreenhed) FH 639** **2 Fejl**

Fejlkode: B1009
Rudehejskontakt foran til venstre
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1017
Rudehejs-kontaktkreds
Rudehejs (rudehejs-servomotor) ikke i orden.

Komfort **STL: Elektrisk skydedør i venstre side** **ikke tilgængelig**

Komfort **STR: Elektrisk skydedør i højre side** **ikke tilgængelig**

Komfort **EZS 639 fra '08 CAN** **1 Fejl**

Fejlkode: DTC 9011
Styreenhed el. ratlåsning
Der foreligger ingen låsespænding.

Komfort **PTS (parkeringsensor) 639** **ikke tilgængelig**

Komfort **AHE AAG OBD** **4 Fejl**

Fejlkode: DTC 9019
Anhængerblinklys højre side
Afbrydelse/kortslutning til plus

Fejlkode: DTC 9018
Anhængerblinklys venstre side
Afbrydelse/kortslutning til plus

Fejlkode: DTC 9002
Anhængerbaglygte højre side
Afbrydelse/kortslutning til plus

Fejlkode: DTC 9004
Anhænger-bremselys

Afbrydelse/kortslutning til plus

Komfort	ZGW OBD	ikke tilgængelig
Komfort	SDE H OBD	ikke tilgængelig
Komfort	ESV VL OBD	ikke tilgængelig
Komfort	ESV VR OBD	ikke tilgængelig
Gearkasse	EGS dig. OBD	0 Fejl
Gearkasse	EWM ISO	2 Fejl

Fejlkode: P1876

CAN-bus/forbindelse til ABS/antispin-system
Kommunikation/signal uplausibelt.

Fejlkode: P1906

CAN-bus/forbindelse til ABS/antispin-system
Kommunikation/signal uplausibelt.

Undervogn	ENR OBD	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	AGW 639 fra '08 CAN	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	APS 50 639 fra '08 CAN	ikke tilgængelig