



5947027

NAF Bruktbiltest

Testdato
09.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	546930



Kjøretøy

Bilmerke	Skoda	Motorstørrelse	999 cm ³
Modell	OCTAVIA	Motoreffekt	85 kW
Type	5E	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	AS53073	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	TMBJP9NE2J0049047	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	137729	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2017
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	22.05.2017
		Frist for neste EU kontroll	07.01.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5947027

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
42.8	Drivaksler	* Det er et løst varmeskjold over indre høyre drivakselmansjett som ligger å subber, kan se ut som det har kommet noe fett ut, anbefaler nærmere kontroll.	
67.7	Ekstra hjulsett	Dekk er skjevslitt:	2 dekk
67.10		(Kun ALD, iht privatleasekontrakt) Mønsterdybde under 3 mm for sommerdekk, eller 5 mm for vinterdekk:	1 dekk
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo


Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.16	Kjøreegenskaper	* Knirkelyder i hjuloppheng.	
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.20	Bremsekiver	* Noe rustdannelser på bremsekiver.	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
67.31		Dekk har lite mønsterdybde, tillatt men anbefales byttet:	4 dekk
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.21		Steinsprut:	
86.22		Små lakkblærer:	
86.27		Diverse lakkrust	
86.34		Bilen er delvis omlakkert:	
86.35		* Det er tatt bilder av noen av avvikene.	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
90.11	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
97.8	Døråpning	* Forventet bruksslitasje.	
102.9	Laste-/bagasjerom	* Bruksmerker	
103.6	Interiør generelt	* Bruksmerker.	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.


Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 3 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Vått
Er bilen skitten eller nediset: Ja;Nei

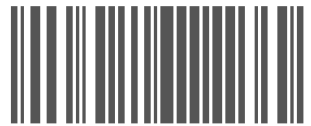

5947027

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	☐ 44 - Instrument belysning ✓
Generell informasjon	45 - Instrumenter ✓
3 - Nøkler / Utstyr ✓	46 - Radio / Multimedia ✓
4 - Service/ Dokum. R	47 - Elektrisk vindusheis ✓
Bremser	48 - Oppvarmet bakrute ✓
5 - Bremsbelegg ✓	49 - Kupevifte ✓
6 - Bremseskiver	✓ 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
8 - Parkeringsbrems	☐ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
9 - Bremsvirkning ✓	✓ 52 - Lyktespyler / Visker ✓
10 - Bremsvæsknivå ✓	✓ 53 - Sentrallås ✓
12 - Bremserør ✓	✓ 54 - Setevarmer ✓
13 - Bremseslanger ✓	✓ 55 - Ladespenning generator ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓	✓ 56 - Drivrem generator ✓
15 - Brems pedal ✓	✓ 57 - Batteri ytre tilstand ✓
Lys og signaler	✓ 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer ☐
17 - Lys ✓	Hjul, dekk, felg
19 - Refleks ✓	65 - Dekk ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓	66 - Felg ☐
21 - Varsellamper ✓	67 - Ekstra hjulsett R
22 - Varsellamper utvidet ✓	68 - Hjullager ✓
e-Diagnose	✓ 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
23 - Full systemskann ☐	Styring
Motor	☐ 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
27 - Motor virkemåte ✓	72 - Styresnekke, tannstang ✓
28 - Utvendig tilstand motor ✓	73 - Styrestag/ledd ✓
29 - Oljenivå motor ✓	74 - Styreservo ✓
30 - Kjølevæske ✓	Hjuloppheng
32 - Kjølesystem ✓	✓ 75 - Støtdempere ✓
33 - Eksosanlegg ✓	✓ 76 - Stabilisator ✓
35 - Motorfester ✓	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
37 - Registerreim ✓	✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
Drivverk	✓ 80 - Travers ✓
40 - Girkasse (automatisk) ✓	
42 - Drivaksler R	

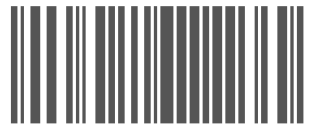


5947027

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	O
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	O

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	O
104 - Varseltrekant	✓

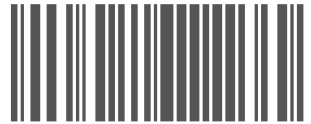

5947027

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	150,00
9.2		Bremsevirkning, HF	150,00
9.3		Bremsevirkning, VB	150,00
9.4		Bremsevirkning, HB	150,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
37	Registerreim		Ikke oppgitt av produsent
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,70 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,80 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	2,00 mm
67.2		Mønsterdybde	1,50 mm
67.3		Mønsterdybde	2,50 mm
67.4		Mønsterdybde	2,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5947027

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

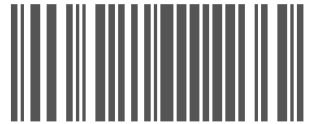


5947027

Bilder og vedlegg



1. Generelt

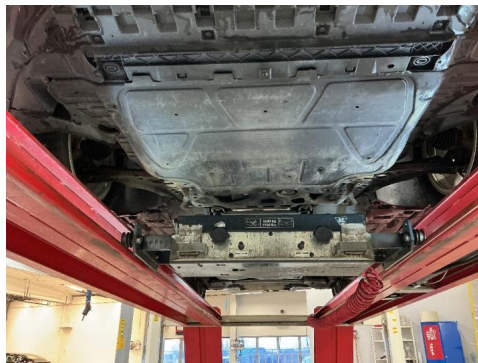


2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt

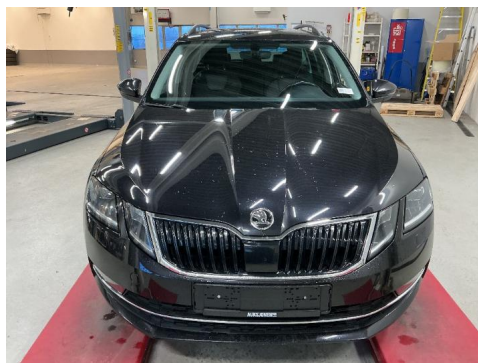

5. Generelt

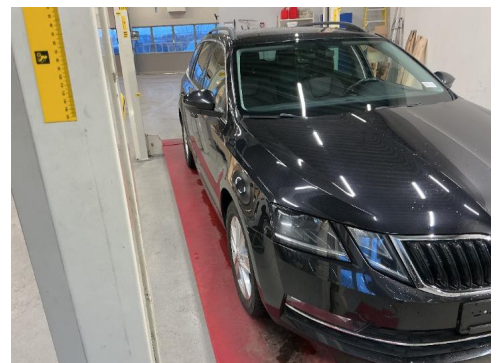

6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt

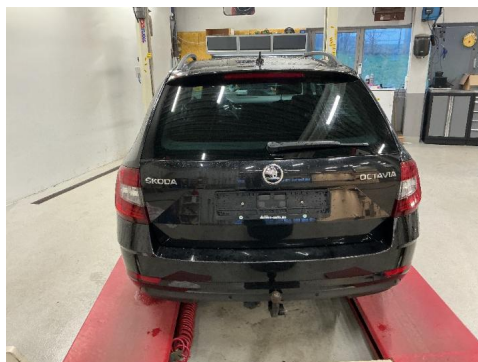

11. Generelt

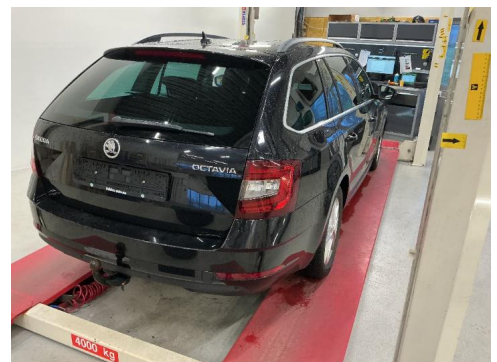


12. Generelt




5947027

Bilder og vedlegg

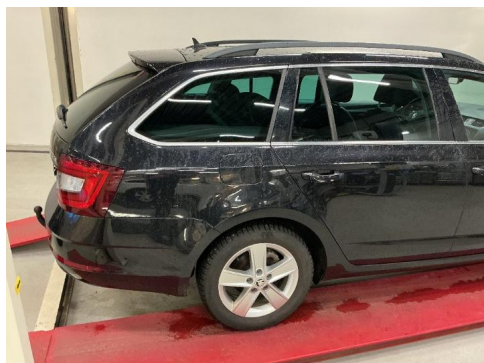

13. Generelt

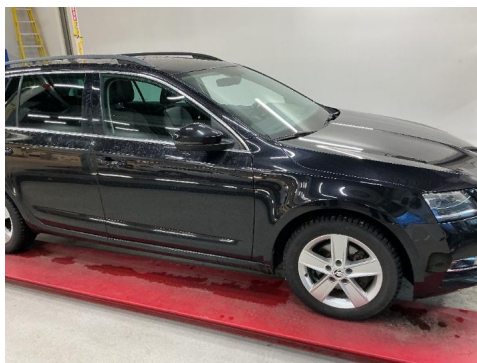

14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt




22. Generelt

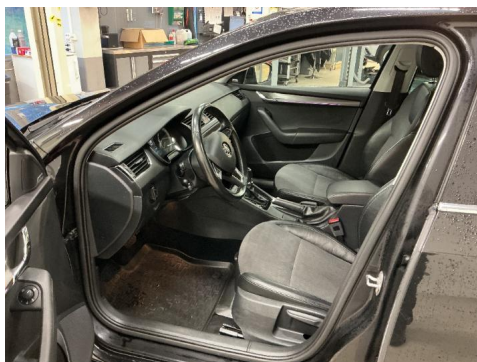

23. Generelt



24. Generelt

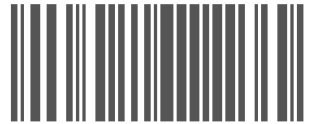

5947027

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
AS53073	TMBJP9NE2J0049047
Årsmodell	Merke/Modell
16-20	Octavia-III 1.0i 12V TSI Combi
Motorkode	Km
CHZD	Ukjent

Utført med feil (8)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Brake electronics	C102D00	Tyre-pressure warning — Warning message active
Engine electronics I	U112300	Data bus — Message faulty
Instrument cluster	U111000	Functional restriction due to communication disturbance — Function faulty.
Parking heater/auxiliary heater	B1389F0	No flame developing — Flame buildup failure
	B1389F1	No flame developing — Flame buildup failure
	B138A00	Parking heater/auxiliary heater — Flame abortion
Radar sensor of adaptive cruise control	U112300	Data bus — Message faulty
Trailer function	C10F415	Trailer rear light right — Fault in electric circuit

Utført uten feil (7)

System	Beskrivelse
Airbag	Airbag
Audio/Video	Information electronics
	Sound system
OBD	
Steering	Power steering
	Steering column module
Transmission	Transmission electronics