



5947400

NAF Bruktbiltest

Testdato
09.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	549177



Kjøretøy

Bilmerke	Honda	Motorstørrelse	1799 cm ³
Modell	CIVIC	Motoreffekt	103 kW
Type	FK2	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	BD59721	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	SHHFK27608U003894	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	158247	Bruktimportert	Nei
Farge	Beige	Registreringsår	2008
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	27.06.2008
		Frist for neste EU kontroll	24.04.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5947400

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
9.6	Bremsevirkning	Større enn 30% variasjon mellom venstre og høyre hjul:	Bakaksel
9.7		Bremsene ligger på:	Venstre bak
17.13	Lys	Matte/slitte glass:	Venstre nærlys, Høyre nærlys
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
70.3	Hjulkapsler/navkopper	Hjulkapsel som ikke fremstår hel og komplett pga. sprekker, defekter, skader og/eller mangler, skift: 2 hjulkapsler	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.16	Service/ Dokum.	* bilder av service heftet vedlagt	
6.17	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
6.20		* noe rust i bremse skjold bak	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
66.11	Felg	Oksidering / oksidert felg	
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.21		Steinsprut:	
86.24		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre fordør, Venstre bakhjør, Høyre bakhjør
86.27		Diverse lakkrust	
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Venstre
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
88.14		Mangelfull antirustbehandling:	
103.6	Interiør generelt	* bruks merker finnes	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 1 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Vått
Er bilen skitten eller nediset: Ja



5947400

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	✓ 38 - Clutch ✓
Generell informasjon	39 - Girkasse (manuell) ✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 41 - Differensial ✓
4 - Service/ Dokum.	O 42 - Drivaksler ✓
Bremser	Elektriske anlegg
5 - Bremsbelegg	✓ 44 - Instrument belysning ✓
6 - Bremseskiver	O 45 - Instrumenter ✓
8 - Parkeringsbrems	✓ 46 - Radio / Multimedia ✓
9 - Bremsvirkning	✓ 47 - Elektrisk vindusheis ✓
10 - Bremsvæsknivå	R 49 - Kupevifte ✓
12 - Bremserør	✓ 50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC) ✓
13 - Bremseslanger	✓ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
14 - Bremskraftforsterker	✓ 52 - Lyktespyler / Visker ✓
15 - Brems pedal	✓ 53 - Sentrallås ✓
Lys og signaler	54 - Setevarmer ✓
17 - Lys	56 - Drivrem generator ✓
19 - Refleks	R 57 - Batteri ytre tilstand ✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri R
21 - Varsellamper	Hjul, dekk, felg
22 - Varsellamper utvidet	✓ 65 - Dekk ✓
e-Diagnose	✓ 66 - Felg O
23 - Full systemskann	67 - Ekstra hjulsett O
Motor	R 68 - Hjulager ✓
27 - Motor virkemåte	70 - Hjul kapsler/navkopper R
28 - Utvendig tilstand motor	Styring
29 - Oljenivå motor	✓ 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
30 - Kjølevæske	✓ 72 - Styresnekke, tannstang ✓
31 - Kjølevifte	✓ 73 - Styrestag/ledd ✓
32 - Kjølesystem	✓ 74 - Styreservo ✓
33 - Eksosanlegg	Hjuloppheng
35 - Motorfester	✓ 75 - Støtdempere ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓ 76 - Stabilisator ✓
37 - Registerreim	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓



5947400

Karosseri

81 - Frontrute	0
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	0
87 - Utvendig speil	0
88 - Underside	0
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	0
104 - Varseltrekant	✓



5947400

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	100,00
9.4		Bremsevirkning, HB	150,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	400 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	294 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,00 mm
67.3		Mønsterdybde	6,00 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5947400

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5947400

Bilder og vedlegg

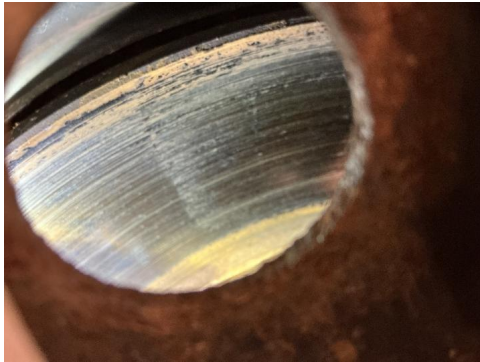

1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt

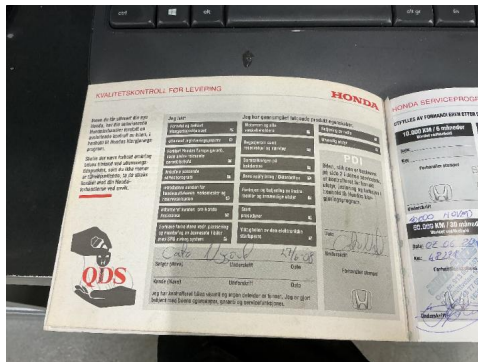

11. Generelt

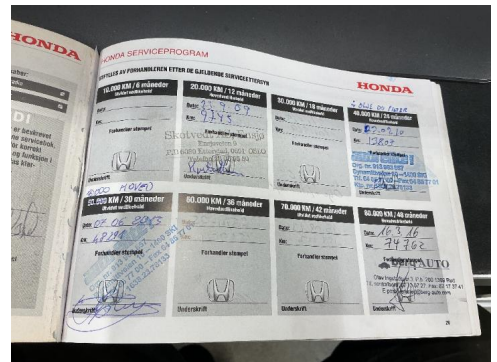

12. Generelt



5947400


Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt

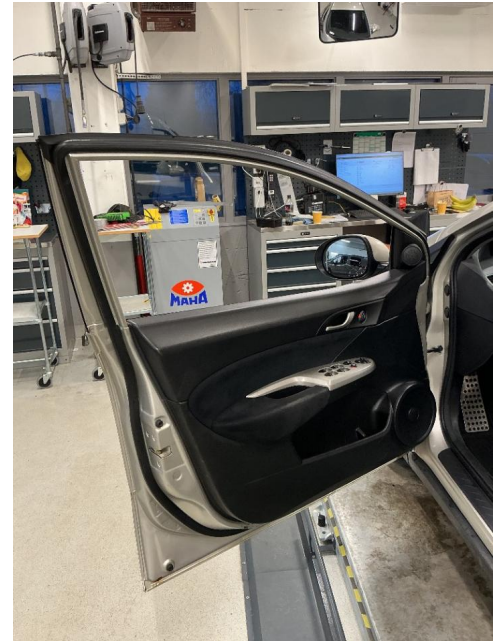


15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt

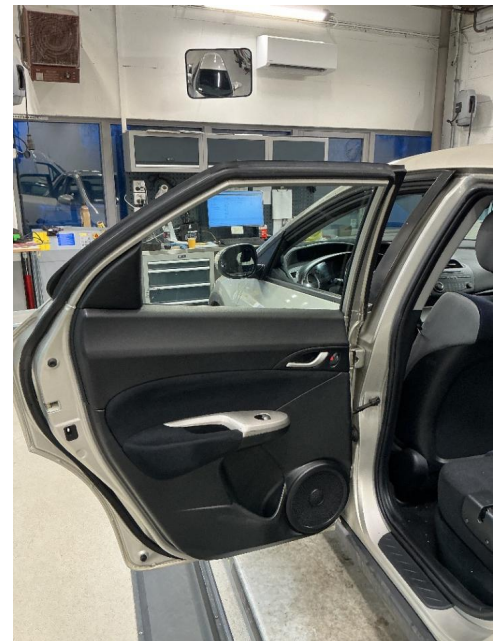

18. Generelt



5947400

Bilder og vedlegg



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5947400

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt

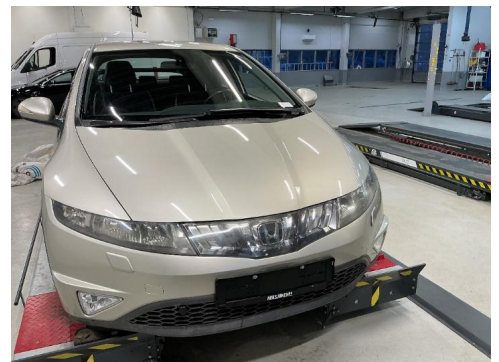

33. Generelt



5947400

Bilder og vedlegg




34. Generelt




35. Generelt



36. Generelt

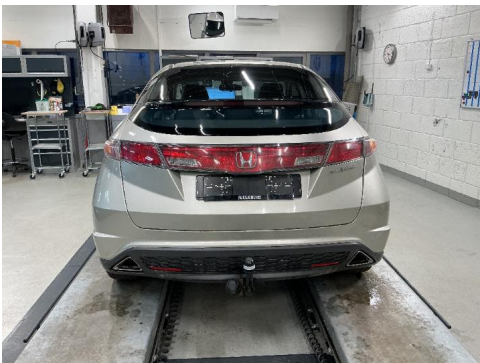

37. Generelt

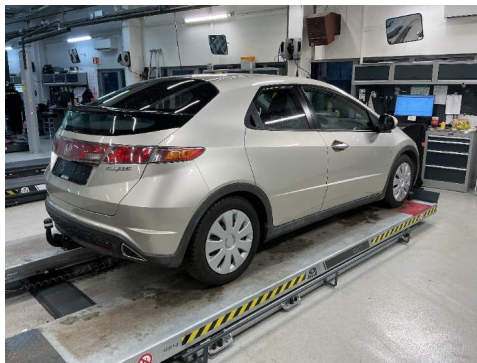

38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt




41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt

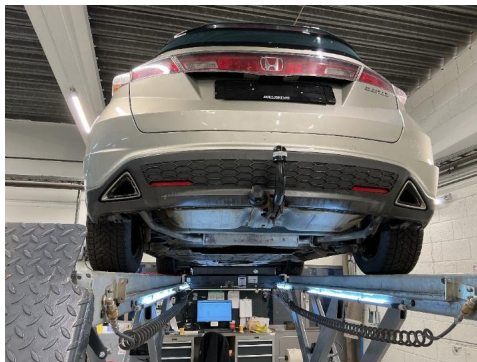

44. Generelt



45. Generelt



5947400

Bilder og vedlegg




46. Generelt




47. Generelt



48. Generelt

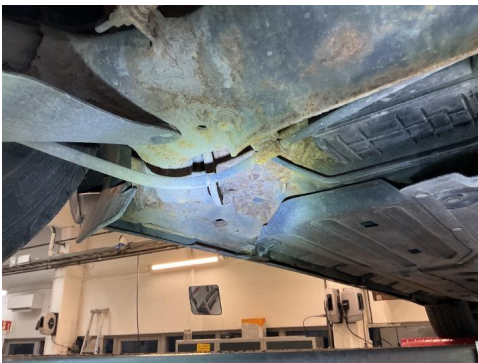

49. Generelt

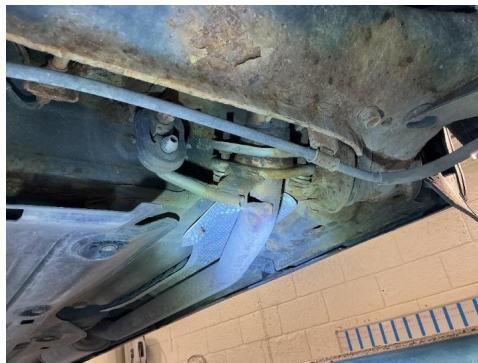

50. Generelt




51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt

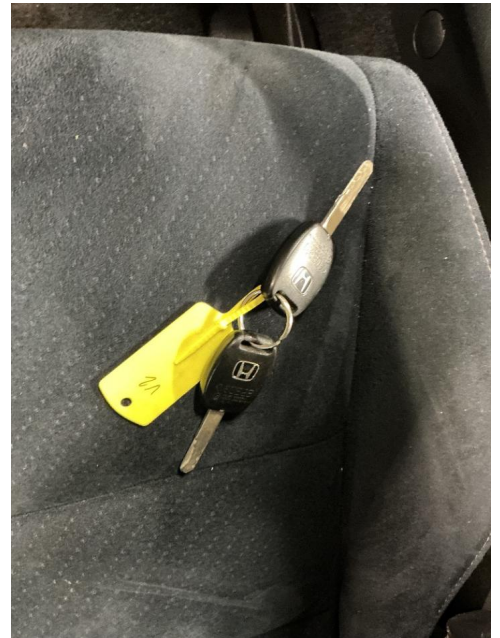

54. Generelt



5947400

Bilder og vedlegg



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt

NAF Senteret Skien
Nensetbakken 27 // Koststed: 24306
3736 Skien
Telefon: +4791745225
Fax:
E-mail: jan.arnesen@naf.no
Website:



9. des. 2025

Køretøj: Honda Civic 1.8i 16V V-TEC Hatchback
Motorkode: R18 A2
Produktionsår: 06-11
Kilometerstand:
Registrering Nr:
VIN: SHHFK27608U003894 (skrevet af kontrolløren)
Testet: 9. des. 2025 15:12:48

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Benzin CAN	0 Fejl
bremsesystem	ABS/VSC ISO	1 Fejl

Fejlkode: DTC 0061
Batterispænding
Spænding for lav.

Passiv sikkerhed	Airbag 1 ISO	0 Fejl
Passiv sikkerhed	Kollisionshukommelse airbag ISO	0 Fejl
Termostyring	Klimaanlæg	3 Fejl

Fejlkode: B1240
Servomotor for luftfordelingsspjæld
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1235
Servomotor til temperaturstyringsspjæld i førerside
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2983
Servomotor for recirkulationsspjæld
Funktion ukorrekt.

Komfort	FCW/LDW system til advarsel om vognbaneskift	ikke tilgængelig
----------------	---	-------------------------

Komfort	Dørlåsning	0 Fejl
Komfort	Visker	ikke tilgængelig
Komfort	Rudehejs/sikkerhed	ikke tilgængelig
Komfort	Bagklap	ikke tilgængelig
Komfort	Kombiinstrument	3 Fejl

Fejlkode: B1155

CAN-kommunikation mellem kombiinstrument- og gateway-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: B1156

CAN-kommunikation mellem kombiinstrument- og gateway-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: B1157

CAN-kommunikation mellem kombiinstrument- og gateway-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Komfort	Belysning	0 Fejl
Komfort	Sæde-/spejljustering	ikke tilgængelig
Komfort	Sender uden nøgle	1 Fejl

Fejlkode: B1905

Kommunikation mellem gateway- og startspærre-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Komfort	Parkeringsensor	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gear CAN	ikke tilgængelig
Styretøj	Styring ISO	0 Fejl