



5945913

NAF Bruktbiltest

Testdato
09.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	547024



Kjøretøy

Bilmerke	Nissan	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	LEAF	Motoreffekt	80 kW
Type	ZE0	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EL50808	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	SJNFAAZE0U6020701	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	12677	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2014
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	28.10.2014
		Frist for neste EU kontroll	09.06.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5945913

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.13	Unormal lyd	* Ulyd fra hjuloppheng.	
4.2	Service/ Dokum.	Siste service er ikke utført	
4.4		Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
8.5	Parkeringsbrems	Virker ikke:	Venstre, Høyre
47.1	Elektrisk vindusheis	Vindusheis virker ikke.	Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
51.12	Vindusvisker, spyler (foran/ bak)	* Spyler virker ikke bak, hører pumpe går.	
69.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
76.1	Stabilisator	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Høyre foran
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.20	Bremseskiver	* Noe rustdannelser på bremseskiver.	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
28.11	Utvendig tilstand motor	* Oljesvetting høyre side.	
50.17	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	* Det ser ut som noe svetting på ac rør	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
66.12		Påbegynnende oksidering:	
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
68.4	Hjullager	* Mulig ulyd i hjullager foran, anbefaler nærmere kontroll.	
72.9	Styresnekke, tannstang	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.21		Steinsprut:	
86.34		Bilen er delvis omlakkert:	
86.35		* Det er tatt bilder av noen avvikene.	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
97.8	Døråpning	* Forventet bruksslitasje.	
102.9	Laste-/bagasjerom	* Bruksmerker.	
103.6	Interiør generelt	* Bruksmerker.	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 3 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Vått

Er bilen skitten eller nediset: Nei



5945913

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
2 - Unormal lyd	R	45 - Instrumenter	✓
		46 - Radio / Multimedia	✓
		47 - Elektrisk vindusheis	R
		48 - Oppvarmet bakrute	✓
		49 - Kupevifte	✓
		50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	O
		51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	R
		52 - Lyktespyler / Visker	✓
		53 - Sentrallås	✓
		54 - Setevarmer	✓
		57 - Batteri ytre tilstand	✓
		61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓
		62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓
		63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
		64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
Lys og signaler		Hjul, dekk, felg	
17 - Lys	✓	65 - Dekk	✓
19 - Refleks	✓	66 - Felg	O
20 - Lyd / lyssignaler	✓	67 - Ekstra hjulsett	O
21 - Varsellamper	✓	68 - Hjullager	O
22 - Varsellamper utvidet	✓	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	R
e-Diagnose		Styring	
23 - Full systemskann	O	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
		72 - Styresnekke, tannstang	O
		73 - Styrestag/ledd	✓
		74 - Styreservo	✓
		Hjuloppheng	
		75 - Støtdempere	✓
		76 - Stabilisator	R
		77 - Fjærer / fjærbein	✓
		78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
		80 - Travers	✓
Generell informasjon			
3 - Nøkler / Utstyr	✓		
4 - Service/ Dokum.	R		
Bremser			
5 - Bremsebelegg	✓		
6 - Bremseskiver	O		
8 - Parkeringsbrems	R		
9 - Bremsvirkning	✓		
10 - Bremsevæskennivå	✓		
12 - Bremserør	✓		
13 - Bremseslanger	✓		
14 - Bremskraftforsterker	✓		
15 - Bremsepedal	✓		
Motor			
27 - Motor virkemåte	✓		
28 - Utvendig tilstand motor	O		
30 - Kjølevæske	✓		
32 - Kjølesystem	✓		
35 - Motorfester	✓		
Drivverk			
42 - Drivaksler	✓		



5945913

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	O
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	O
104 - Varseltrekant	✓



5945913

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	180,00
9.4		Bremsevirkning, HB	180,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	6,00 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5945913

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5945913

Bilder og vedlegg




1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt

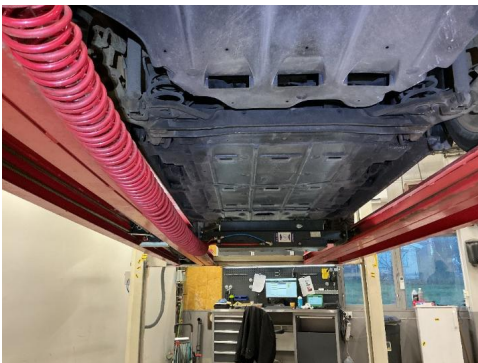

4. Generelt

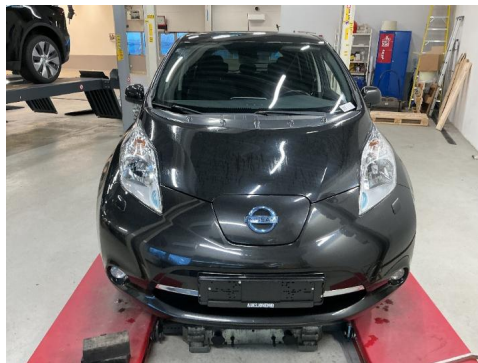

5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt

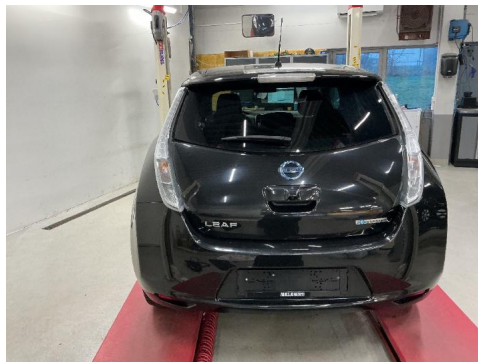

11. Generelt

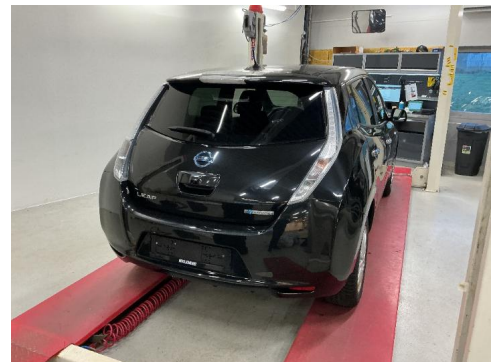

12. Generelt



5945913

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt

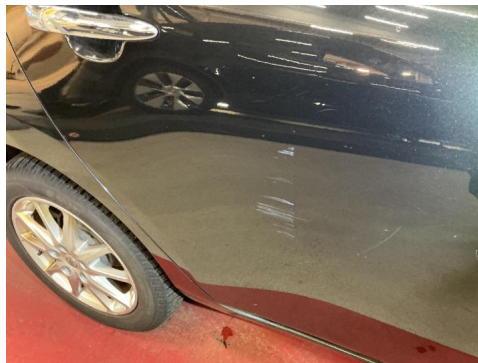

17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5945913

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt

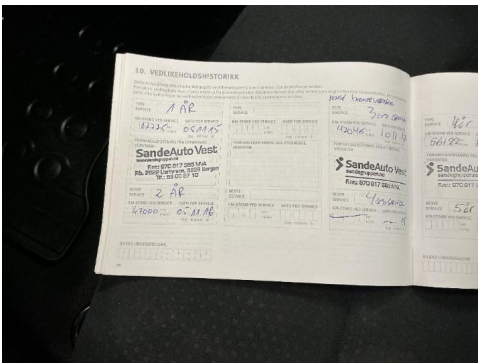

31. Generelt



32. Generelt

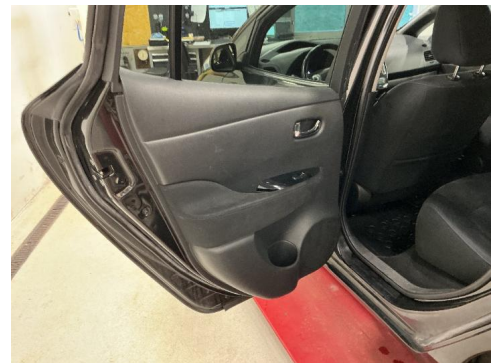


33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt

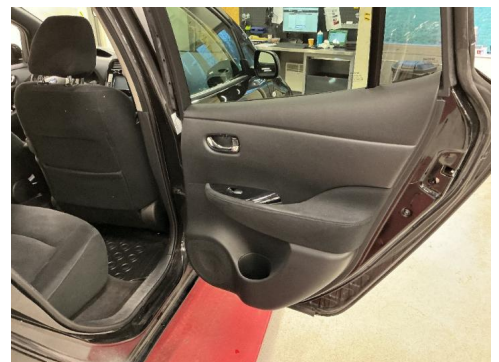

36. Generelt



5945913

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt




39. Generelt



40. Generelt



41. Seter

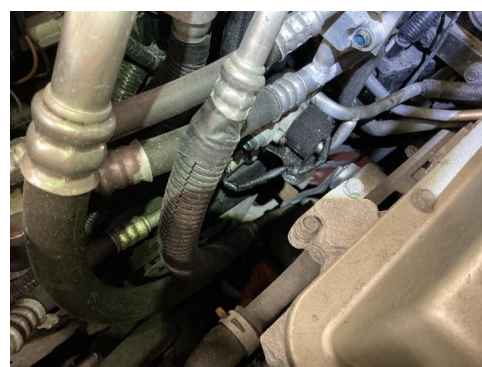

42. Varmeapparat / klimaanlegg (AC)



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EL50808	
Årsmodell	Merke/Modell
10-13	Leaf (Elektro)
Motorkode	Km
EM61	Ukjent

Utført med feil (9)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Air conditioning (HVAC)	B2631	Solar intensity sensor — Signal faulty
	B2773	PTC-aux. heating heater circuit 1 — Heater element circuit faulty
	B2774	PTC-aux. heating heater circuit 2 — Heater element circuit faulty
ECu of audiovisual communication	U1232	Steering-angle sensor — Incorrect calibration
	U1266	CAN bus to telematic control unit — Communication disturbed
Telematics	U1A05	USB port — Fault in electric circuit
	U1A08	Phone antenna — No communication
Vehicle charge system (BCB)	B2820	Quick charger — Function faulty.
	U100B	CAN communication with quick charger — Communication disturbed

Utført uten feil (10)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/ESP
	Electrically operated intelligent brake unit
Airbag	Airbag
Comfort	BCM - All systems (with IS)
	IPDM - Basic module
	Metr./americ. speedometer (instrument cluster)
Engine	Traction battery system (LBC)
	Traction motor system
Steering	EPS



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Transmission

Beskrivelse

Electric shifting