



5945799

NAF Bruktbiltest

Testdato
09.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	547014



Kjøretøy

Bilmerke	Nissan	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	Leaf 62kWh	Motoreffekt	160 kW
Type	ZE1	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	ED30093	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	SJNFAAZE1U0118879	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	63563	Bruktimportert	Ja
Farge	Hvit	Registreringsår	2021
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	25.02.2021
		Frist for neste EU kontroll	24.02.2027




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.

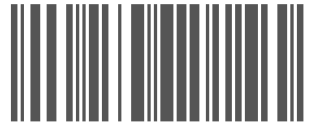

5945799

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.2	Service/ Dokum.	Siste service er ikke utført	Tid mellom servicer er overskredet
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
69.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.16	Service/ Dokum.	* service dokumentasjon fra service heftet er vedlagt	
22.9	Varsellamper utvidet	* varsler feil på anti kollisjons system	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.35	Lakk / karosseri utvendig	* noe sten sprut skader og små lakk riper finnes, + noe sveve rust i lakk	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
97.8	Døråpning	* noe bruks merker/slitasje finnes	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 0 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Mørkt;Vått
Er bilen skitten eller nediset: Ja



5945799

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 44 - Instrument belysning ✓
Generell informasjon	45 - Instrumenter ✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 46 - Radio / Multimedia ✓
4 - Service/ Dokum.	✓ 47 - Elektrisk vindusheis ✓
Bremser	48 - Oppvarmet bakrute ✓
5 - Bremsbelegg	49 - Kupevifte ✓
6 - Bremseskiver	✓ 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
8 - Parkeringsbrems	✓ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
9 - Bremsvirkning	✓ 53 - Sentrallås ✓
10 - Bremsvæsknivå	✓ 54 - Setevarmer ✓
12 - Bremserør	✓ 57 - Batteri ytre tilstand ✓
13 - Bremseslanger	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri R
14 - Bremskraftforsterker	✓ 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O
15 - Brems pedal	✓ 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
Lys og signaler	✓ 62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
17 - Lys	63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
19 - Refleks	✓ 64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓
20 - Lyd / lyssignaler	Hjul, dekk, felg
21 - Varsellamper	✓ 65 - Dekk ✓
22 - Varsellamper utvidet	✓ 66 - Felg O
e-Diagnose	O 67 - Ekstra hjulsett O
23 - Full systemskann	68 - Hjullager ✓
Motor	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett R
27 - Motor virkemåte	Styring
28 - Utvendig tilstand motor	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
30 - Kjølevæske	✓ 72 - Styresnekke, tannstang ✓
31 - Kjølevifte	✓ 73 - Styrestag/ledd ✓
32 - Kjølesystem	✓ 74 - Styreservo ✓
35 - Motorfester	Hjuloppheng
Drivverk	✓ 75 - Støtdempere ✓
41 - Differensial	76 - Stabilisator ✓
42 - Drivaksler	77 - Fjærer / fjærbein ✓
	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓




5945799

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	O
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓

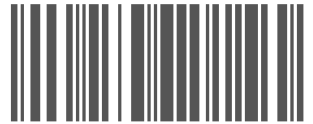

5945799

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremsekiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	420 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	263 ampere
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,30 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,10 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,20 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,40 mm
67.2		Mønsterdybde	4,30 mm
67.3		Mønsterdybde	4,70 mm
67.4		Mønsterdybde	4,60 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5945799

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

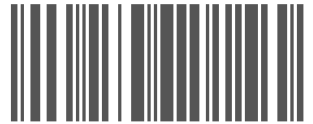


5945799


Bilder og vedlegg

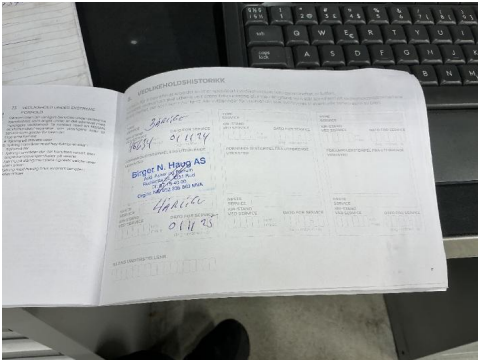


1. Generelt

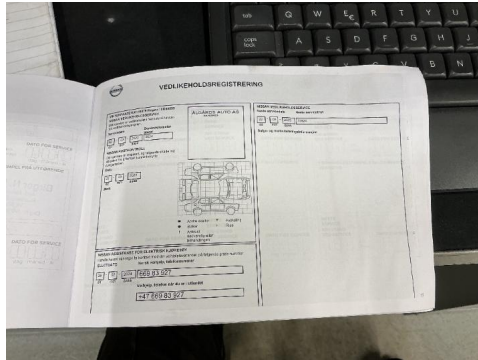

2. Generelt

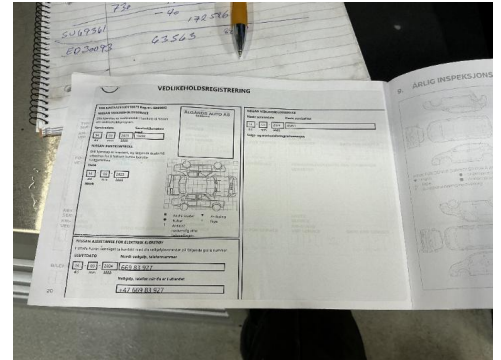

3. Generelt

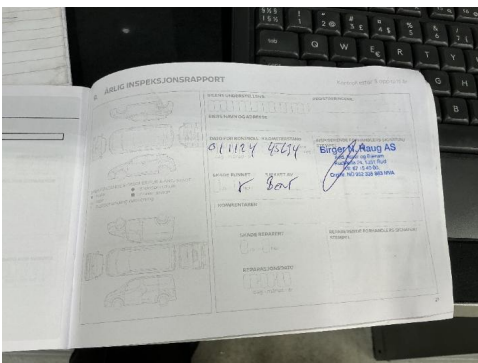

4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



5945799


Bilder og vedlegg



10. Generelt



11. Generelt

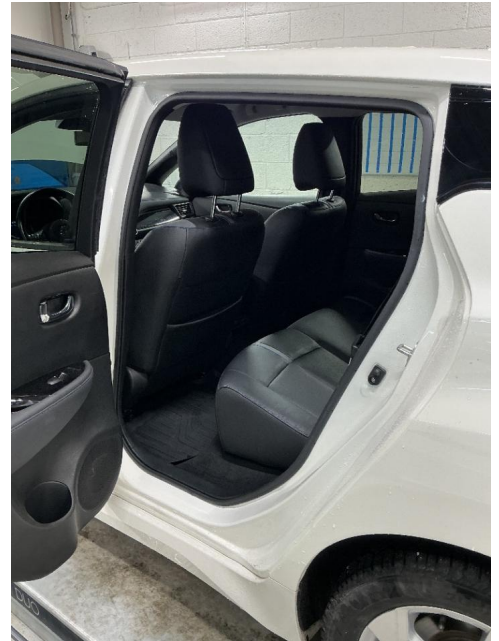

12. Generelt




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt

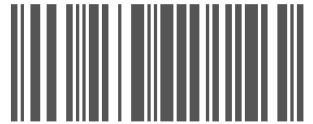

5945799


Bilder og vedlegg



16. Generelt



17. Generelt

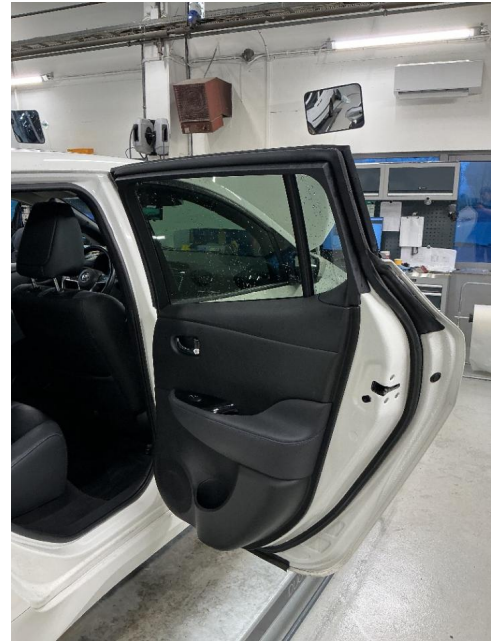


18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt

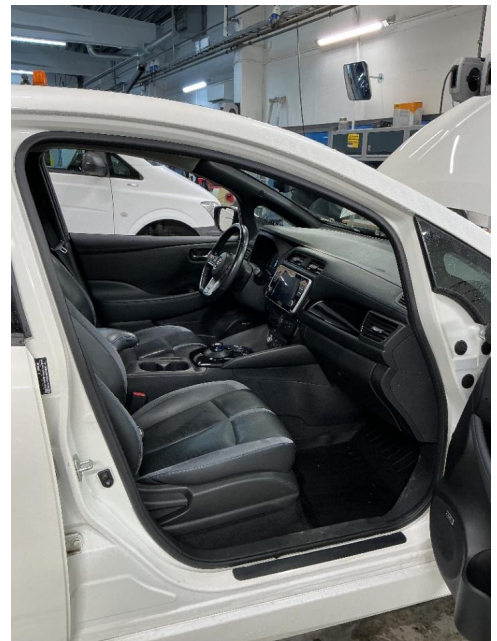

21. Generelt




22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt

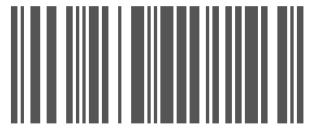

5945799

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt

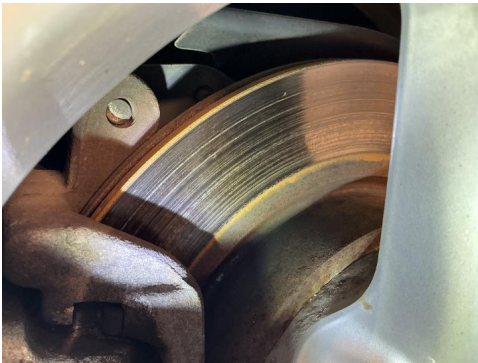


31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt

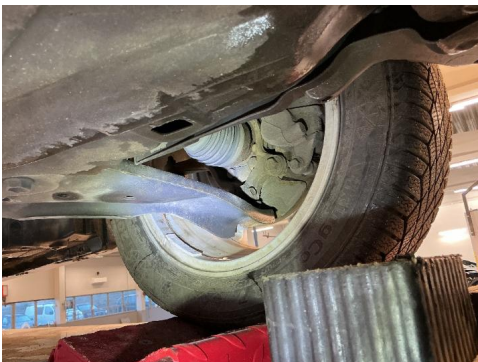


34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt

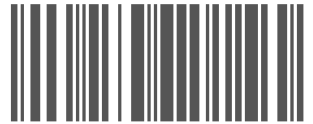

5945799

Bilder og vedlegg




37. Generelt



38. Generelt




39. Generelt

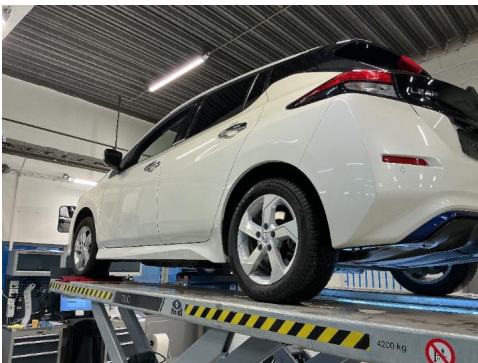

40. Generelt



41. Generelt

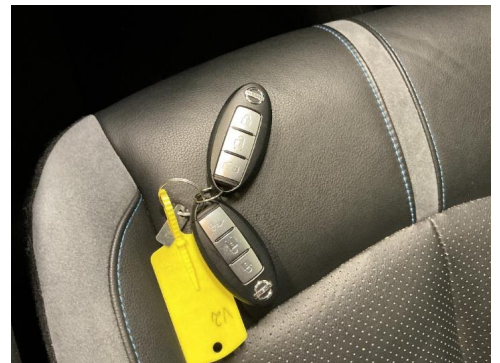

42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



5945799

Bilder og vedlegg



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt

NAF Senteret Skien
Nensetbakken 27 // Koststed: 24306
3736 Skien
Telefon: +4791745225
Fax:
E-mail: jan.arnesen@naf.no
Website:



9. des. 2025

Køretøj: Nissan Leaf (Elektro)
Motorkode: EM57
Produktionsår: 19-
Kilometerstand: 63563 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: ED30093
VIN:
Testet: 9. des. 2025 08:59:04

Fejlkode

Drivlinje	Traktionsmotorsystem	0 Fejl
Drivlinje	Eldrifts-styresystem	0 Fejl
Drivlinje	Eldriftsbatterisystem (LBC)	0 Fejl
Drivlinje	Batteripakkesystem (LBC 2)	0 Fejl
Drivlinje	Køretøjsladesystem (BCB)	0 Fejl
bremsesystem	ABS/ESP	0 Fejl
bremsesystem	EDIB elektrisk drevet intelligent bremseenhed	0 Fejl
bremsesystem	Parkeringsbremse CAN-UDS	0 Fejl
Passiv sikkerhed	Airbag	0 Fejl
Termostyring	Klimaanlæg HVAC	1 Fejl

Fejlkode: B2631
Solsensor
Strømkreds med fejl.

Førerassistentsystem	GW Adgang til køretøj	0 Fejl
Førerassistentsystem	Radarsensor VB	1 Fejl

Fejlkode: C1B55
Afstandsradarsensor-enhed

Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem	Radarsensor HB	0 Fejl
Førerassistentsystem	Radar CAN	1 Fejl

Fejlkode: C1A16
Laserparkeringssensor
Husrude ridset/beskadiget.

Førerassistentsystem	Førerassistentsystemer (ADAS)	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Vognbanekamera	0 Fejl
Førerassistentsystem	VSP akustisk fodgængeradvarselssystem	0 Fejl
Komfort	BCM - alle systemer (med IS)	1 Fejl

Fejlkode: B2555
Bremselys
Funktion ukorrekt.

Komfort	IPDM Grundmodul	0 Fejl
Komfort	Kombiinstrument UDS	0 Fejl
Gearkasse	Elektrisk gearskifte	0 Fejl
Undervogn	Undervogn CAN-UDS	0 Fejl
Styretøj	EPS Servostyring	0 Fejl
Infotainmentsystem	Telematics	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Multi A/V audiovisuel styreenhed	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	Dæktryksovervågning CAN	0 Fejl