

5944360

NAF Bruktbiltest

Testdato
08.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	546922



Kjøretøy

Bilmerke	Nissan	Motorstørrelse	1598 cm ³
Modell	X-TRAIL	Motoreffekt	96 kW
Type	T32	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	KT94070	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	JN1TCNT32U0024791	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	109188	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2017
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	27.03.2017
		Frist for neste EU kontroll	30.10.2027




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.

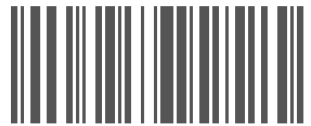

5944360

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Litt dårlig selvoppretting.	
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
53.1	Sentrallås	Fjernbetjening virker ikke	på 1 av 2 nøkler
73.2	Styrestag/ledd	Slakk i styreledd:	Høyre ytre foran
86.16	Lakk / karosseri utvendig	* Fester til bøyle under frontfanger er bøyd.	
92.1	Luftdyse kupé	Luftdyse skadet:	Midten foran
96.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Venstre fordør


Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.13	Bremsebelegg	* Noe slitte bremseklosser bak.	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
72.9	Styresnekke, tannstang	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
85.12	Takluke/Panoramatak	* Ikke funksjonsprøvd	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.21		Steinsprut:	
86.22		Små lakkblærer:	
86.34		Bilen er delvis omlakkert:	
86.35		* Det er tatt bilder av noen av avvikene.	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
97.8	Døråpning	* Forventet bruksslitasje.	
99.9	Bilbelte	Treg retur:	Venstre bak
102.9	Laste-/bagasjerom	* Bruksmerker.	
103.6	Interiør generelt	* Bruksmerker.	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 7 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Vått
Er bilen skitten eller nediset: Nei

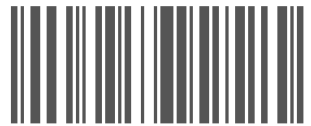

5944360

Prøvekjøring		Drivverk	
1 - Kjøreegenskaper	R	38 - Clutch	✓
Generell informasjon		39 - Girkasse (manuell)	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	41 - Differensial	✓
4 - Service/ Dokum.	R	42 - Drivaksler	✓
Bremses		43 - Mellomaksel	✓
5 - Bremsbelegg	O	Elektriske anlegg	
6 - Bremseskiver	✓	44 - Instrument belysning	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	45 - Instrumenter	✓
9 - Bremsvirkning	✓	46 - Radio / Multimedia	✓
10 - Bremsvæsknivå	✓	47 - Elektrisk vindusheis	✓
12 - Bremsørør	✓	48 - Oppvarmet bakrute	✓
13 - Bremseslanger	✓	49 - Kupevifte	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
15 - Brems pedal	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
Lys og signaler		52 - Lyktespyler / Visker	✓
17 - Lys	✓	53 - Sentrallås	R
19 - Refleks	✓	54 - Setevarmer	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	55 - Ladespenning generator	✓
21 - Varsellamper	✓	56 - Drivrem generator	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓	57 - Batteri ytre tilstand	✓
e-Diagnose		Hjul, dekk, felg	
23 - Full systemskann	O	65 - Dekk	✓
Motor		66 - Felg	O
27 - Motor virkemåte	✓	67 - Ekstra hjulsett	O
28 - Utvendig tilstand motor	✓	68 - Hjullager	✓
29 - Oljenivå motor	✓	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	✓
30 - Kjølevæske	✓	Styring	
32 - Kjølesystem	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
33 - Eksosanlegg	✓	72 - Styresnekke, tannstang	O
35 - Motorfester	✓	73 - Styrestag/ledd	R
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	74 - Styreservo	✓
37 - Registerreim	✓	Hjuloppheng	
		75 - Støtdempere	✓
		76 - Stabilisator	✓
		77 - Fjærer / fjærbein	✓
		78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
		80 - Travers	✓




5944360

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
85 - Takluke/Panoramatak	O
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	R
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	O
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	O
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	O
104 - Varseltrekant	✓

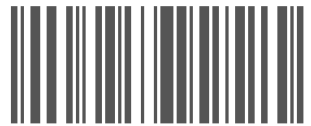

5944360

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	180,00
9.2		Bremsevirkning, HF	180,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,40 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,30 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,50 mm
67.2		Mønsterdybde	6,50 mm
67.3		Mønsterdybde	6,50 mm
67.4		Mønsterdybde	6,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5944360

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

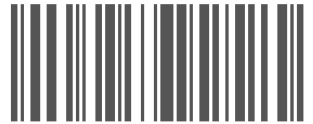

5944360

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt

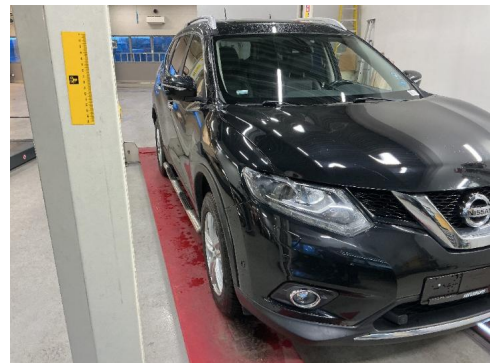

6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt

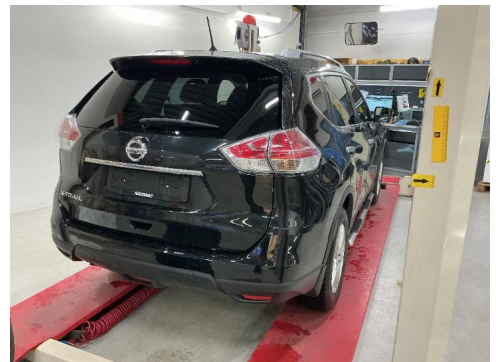

12. Generelt

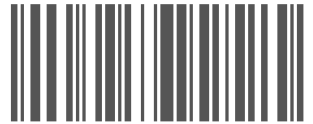

5944360

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt

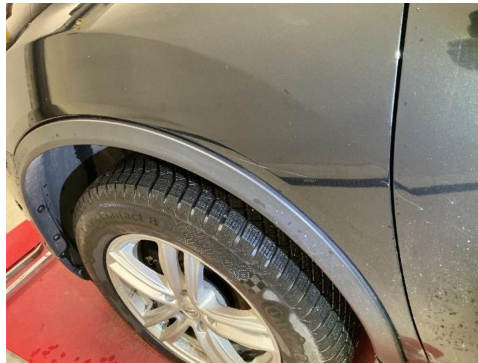

20. Generelt



21. Generelt




22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt

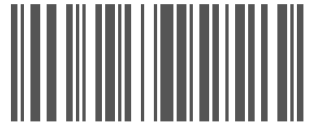

5944360

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt

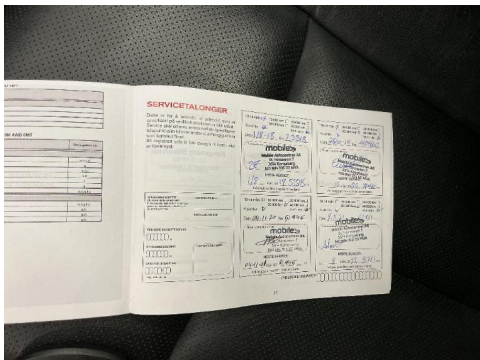

31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt




36. Generelt




5944360

Bilder og vedlegg

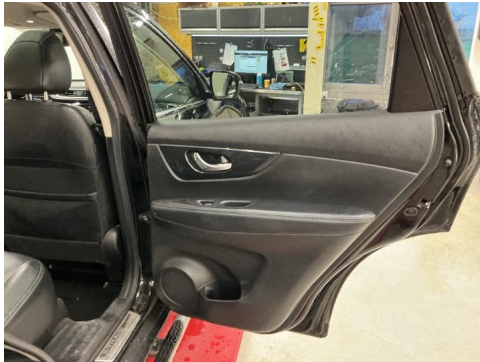

37. Generelt

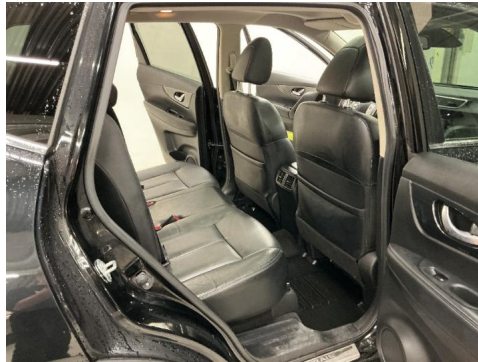

38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Dørtrekk



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
KT94070	
Årsmodell	Merke/Modell
14-18	X-Trail 1.6 16V dCi (T32) 4WD
Motorkode	Km
R9M 410	Ukjent

Utført med feil (26)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	P0380	Glow plug system A — Function faulty.
ABS/ESP CAN UDS	U1002	CAN bus — Communication disturbed
BCM UDS	U1000-00	CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed
Diesel CAN-UDS	P0380	Glow plug system — Function faulty.
ECu of audiovisual communication	U1000 U1217 U12AA	Communication through CAN bus — Communication disturbed Bluetooth module — Function faulty. ECU — Configuration faulty
EPS UDS	U1000	Communication through CAN bus — Communication disturbed
Lane tracking camera	U1000	CAN bus — Function faulty.
Metr./americ. speedometer (instrument cluster)	U1000	CAN bus — Communication disturbed
Panoramic view CAN	C1A00 C1A01 U0122 U1000 U1971 U1972	Panoramic view ECU — Function faulty. Panoramic view ECU — Faulty power supply CAN bus connection to ABS control unit — Communication faulty CAN bus — Function faulty. Parking assist ECU — Message counter signal faulty. Steering ECU — Message counter signal faulty.
Parking assist	B2720 B2721 B2722 B2723 U1000	Parking aid sensor rear outside left — Function faulty. Parking aid sensor rear inside left — Function faulty. Parking aid sensor rear inside right — Function faulty. Parking aid sensor rear outside right — Function faulty. CAN bus — Communication disturbed



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Parking brake CAN-UDS	C1BD5	Voltage supply — Faulty power supply
	C1BDB	Parking brake actuator right — Function faulty.
Radar CAN-UDS	C1A16	Laser distance sensor — Housing disk scratched/damaged
	U1000	Communication through CAN bus — Communication disturbed

Utført uten feil (8)

System	Beskrivelse
Air conditioning	Air conditioning HVAC UDS
Airbag	Airbag UDS
Comfort	Electrically operated tailgate CAN
	IPDM UDS
Safety	Gateway
Suspension	Suspension CAN-UDS
Tire pressure monitoring	Tire pressure monitoring system CAN-UDS
Transmission	4WD gearbox CAN