



5940896

NAF Bruktbiltest

Testdato
05.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	546376



Kjøretøy

Bilmerke	Isuzu	Motorstørrelse	1898 cm ³
Modell	D-Max	Motoreffekt	120 kW
Type	ATFS	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	JV29991	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	MPATFS87JKT000144	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	84313	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2019
Karosseritype	Pick-up	Registrert første gang	05.03.2019
		Frist for neste EU kontroll	04.06.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5940896

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt, en redusert test	
4.1	Service/ Dokum.	Serviceokumentasjon mangler	
9.7	Bremsevirkning	Bremsene ligger på:	Høyre bak
17.1	Lys	Virker ikke:	Venstre nærllys
17.27		* Høyre ekstra lys virker ikke. Rygge lys virker hele tiden	
22.3	Varsellamper utvidet	Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
22.5		Varsellampe for ESP (Traction control) lyser	
22.8		* Varsellampe varsler feil med girkasse	
27.5	Motor virkemåte	Dårlig trekraft	
40.15	Girkasse (automatisk)	* Varsler feil med girkasse	
58.8	Tilstand 12 volt batteri	* Batteri må lades før test	
68.2	Hjullager	Slakk i hjullager:	Venstre foran, Høyre foran
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Venstre fordør
86.3		Lakkriper:	Høyre bakskjerm
86.9		Rustangrep:	Venstre sidekanal
86.16		* Skadet stigtrinn begge sider	
88.11	Underside	* Mye søle under bilen	
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	
23.5	Full systemskann	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
86.28	Lakk / karosseri utvendig	Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt
98.7	Seter	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:	Drar dårlig og feil med girkasse



5940896

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	R 44 - Instrument belysning ✓
Generell informasjon	45 - Instrumenter ✓
3 - Nøkler / Utstyr ✓	47 - Elektrisk vindusheis ✓
4 - Service/ Dokum. R	49 - Kupevifte ✓
Bremser	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
5 - Bremsbelegg ✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
6 - Bremseskiver O	53 - Sentrallås ✓
8 - Parkeringsbrems ✓	54 - Setevarmer ✓
9 - Bremsvirkning R	55 - Ladespenning generator ✓
10 - Bremsvæsknivå ✓	56 - Drivrem generator ✓
12 - Bremserør ✓	57 - Batteri ytre tilstand ✓
13 - Bremseslanger ✓	58 - Tilstand 12 volt batteri R
14 - Bremskraftforsterker ✓	Hjul, dekk, felg
15 - Bremsedal ✓	65 - Dekk ✓
Lys og signaler	66 - Felg ✓
17 - Lys R	67 - Ekstra hjulsett ✓
19 - Refleks ✓	68 - Hjullager R
20 - Lyd / lyssignaler ✓	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
21 - Varsellamper ✓	Styring
22 - Varsellamper utvidet R	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
e-Diagnose	72 - Styresnekke, tannstang ✓
23 - Full systemskann O	73 - Styrestag/ledd ✓
Motor	74 - Styreservo ✓
27 - Motor virkemåte R	Hjuloppheng
28 - Utvendig tilstand motor ✓	75 - Støtdempere ✓
29 - Oljenivå motor ✓	76 - Stabilisator ✓
30 - Kjølevæske ✓	77 - Fjærer / fjærbein ✓
31 - Kjølevifte ✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
32 - Kjølesystem ✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
33 - Eksosanlegg ✓	80 - Travers ✓
35 - Motorfester ✓	
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓	
Drivverk	
40 - Girkasse (automatisk) R	
41 - Differensial ✓	
42 - Drivaksler ✓	
43 - Mellomaksel ✓	




5940896

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
95 - Innvendig speil	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓

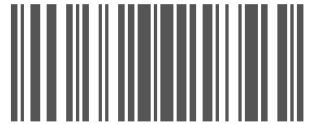

5940896

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	240,00
9.2		Bremsevirkning, HF	240,00
9.3		Bremsevirkning, VB	210,00
9.4		Bremsevirkning, HB	190,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,60 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	13,60 volt
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	7,50 mm
67.2		Mønsterdybde	7,50 mm
67.3		Mønsterdybde	7,50 mm
67.4		Mønsterdybde	7,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5940896

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




5940896


Bilder og vedlegg

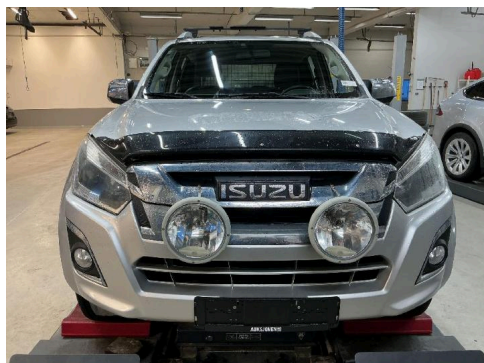

1. Generelt

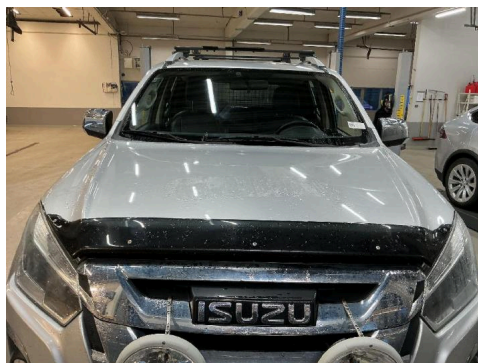

2. Generelt

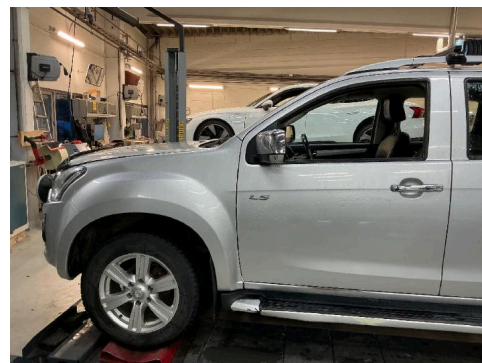

3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt

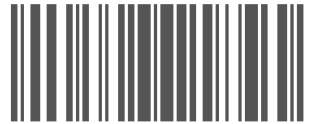

5940896

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt

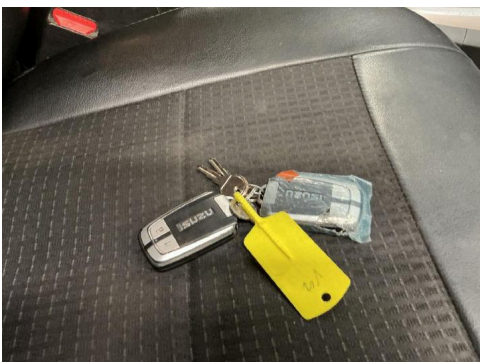

19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



5940896


Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt

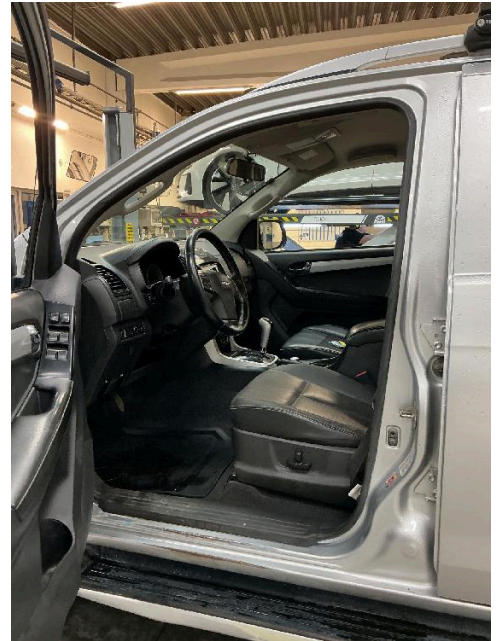

24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




5940896

Bilder og vedlegg




29. Generelt

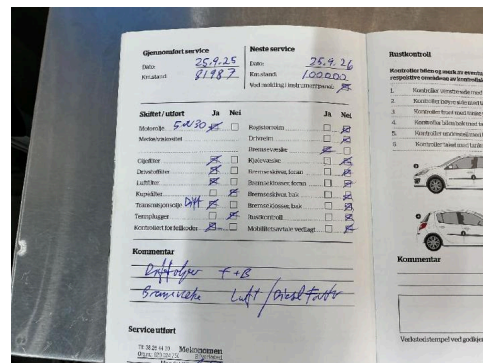


30. Generelt




31. Generelt

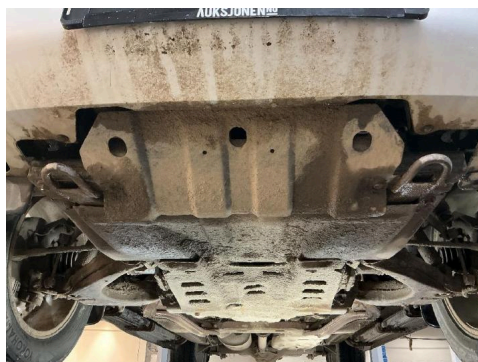


32. Generelt

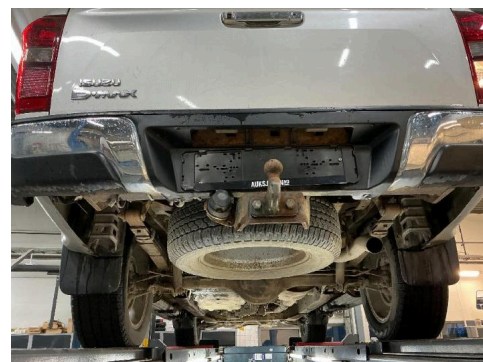

33. Generelt

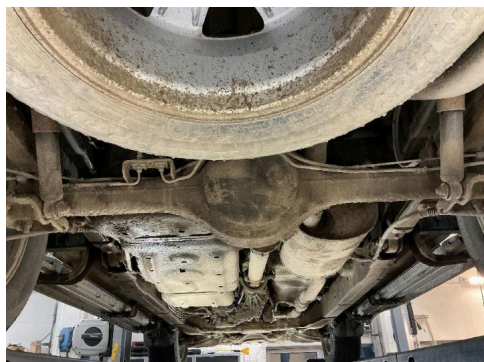

34. Generelt

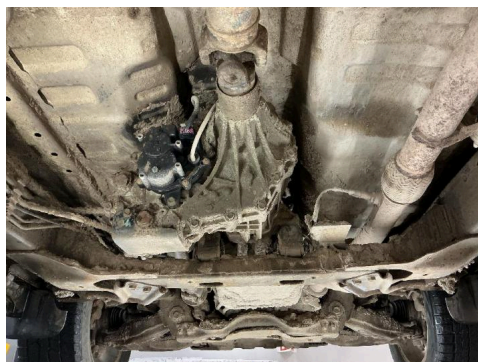

35. Generelt