



5930934

NAF Bruktbiltest

Testdato
02.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	542641



Kjøretøy

Bilmerke	Porsche	Motorstørrelse	3598 cm ³
Modell	CAYENNE	Motoreffekt	213 kW
Type	9PA	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	DL69459	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WP1ZZZ9PZ8LA10430	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	251658	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2007
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	26.09.2007
		Frist for neste EU kontroll	07.07.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5930934

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt, en redusert test	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
3.10		Nøkkel til avtakbar hengerkule mangler	
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
17.13	Lys	Matte/slitte glass:	Venstre nærlys, Høyre nærlys
17.15		Vann / kondens i lykt:	Venstre nærlys, Venstre baklys
17.16		Skadet lykt:	Høyre baklys
18.5	Markeringslys/-lykter	Skadet lykteglass	Venstre foran
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
	Oppvarmet bakrute	En eller flere varmetråder virker ikke:	
50.3	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Klimaanlegg virker ikke	
51.12	Vindusvisker, spyler (foran/ bak)	* Skadet visker arm bak	
65.11	Dekk	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
77.6	Fjærer / fjærbein	Luftfjærer virker ikke:	
85.2	Takluke/Panoramatak	Feilfunksjon	
86.8	Lakk / karosseri utvendig	Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre bakdør, Høyre bakdør
86.9		Rustangrep:	Høyre forskjerm, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Bakluke
86.10		Rust/rusthull:	Venstre forskjerm, Venstre fordør, Venstre sidekanal
86.14		Lakkslipp/flassing	Panser, Bakluke
88.11	Underside	* - Rust angrep i vogn bunn / understell	
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Venstre foran
98.3		Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
40.16	Girkasse (automatisk)	Liten oljelekkasje	
66.11	Felg	Oksidering / oksidert felg	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
82.14	Siderute/bakrute	Slitt rute:	Bakrute
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	



5930934

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.27		Diverse lakkrust	
86.28		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt
90.11	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt
pga:

Nei
Defekt batteri og
luftfjæring



5930934

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	R 44 - Instrument belysning ✓
	45 - Instrumenter ✓
Generell informasjon	47 - Elektrisk vindusheis ✓
3 - Nøkler / Utstyr	48 - Oppvarmet bakrute R
4 - Service/ Dokum.	49 - Kupevifte ✓
Bremser	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R
5 - Bremsbelegg	✓ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) R
6 - Bremseskiver	O 55 - Ladespenning generator ✓
9 - Bremsvirkning	✓ 56 - Drivrem generator ✓
12 - Bremsørør	
13 - Bremseslanger	Hjul, dekk, felg
14 - Bremskraftforsterker	65 - Dekk R
15 - Brems pedal	66 - Felg O
	67 - Ekstra hjulsett R
Lys og signaler	Styring
17 - Lys	R 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
18 - Markeringslys/-lykter	R 72 - Styresnekke, tannstang ✓
19 - Refleks	✓ 73 - Styrestag/ledd ✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 74 - Styreservo ✓
21 - Varsellamper	
22 - Varsellamper utvidet	Hjuloppheng
	75 - Støtdempere ✓
e-Diagnose	76 - Stabilisator ✓
23 - Full systemskann	R 77 - Fjærer / fjærbein R
	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
Motor	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓ 80 - Travers ✓
29 - Oljenivå motor	
33 - Eksosanlegg	Karosseri
35 - Motorfester	81 - Frontrute O
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓ 82 - Siderute/bakrute O
	83 - Dør-/panseråpner ✓
Drivverk	85 - Takluke/Panoramatak R
40 - Girkasse (automatisk)	O 86 - Lakk / karosseri utvendig R
	87 - Utvendig speil ✓
	88 - Underside R
	89 - Understellsnummer ✓
	90 - Tilhengerfeste O



5930934

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5930934

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9	Bremsevirkning		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,30 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,30 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	2,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	2,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	1,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	1,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



5930934

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5930934

Bilder og vedlegg

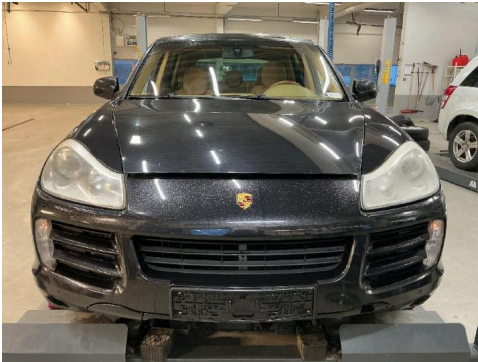

1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt

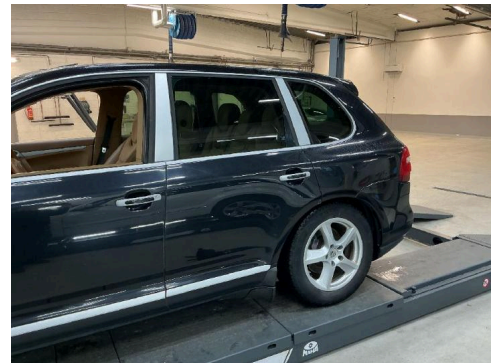

9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5930934

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt

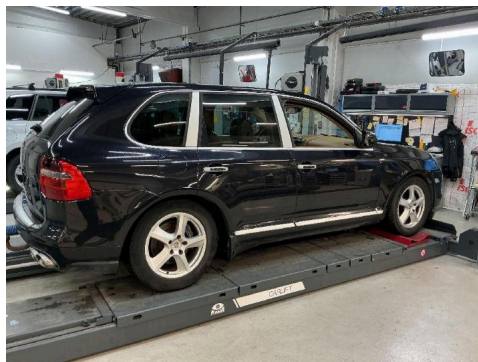

23. Generelt

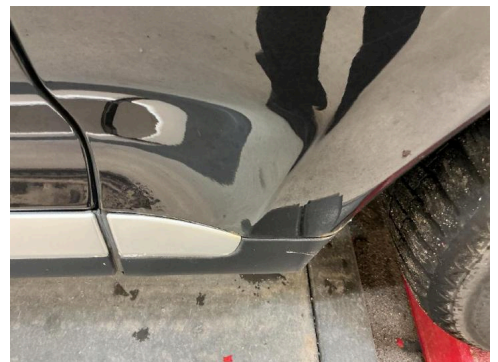

24. Generelt



5930934

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt

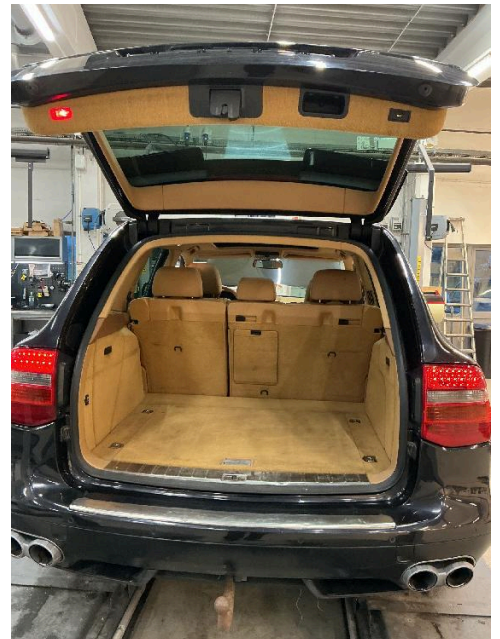

30. Generelt



5930934

Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt




37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt

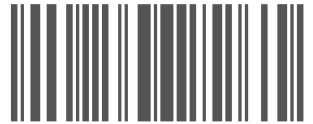


5930934

Bilder og vedlegg



40. Generelt

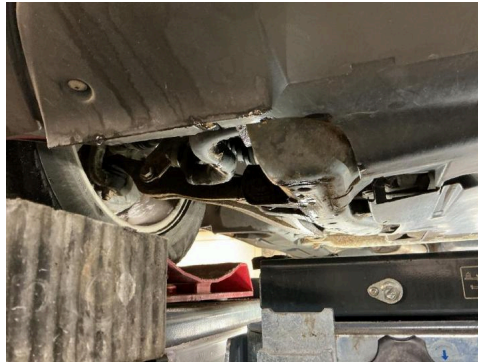


41. Generelt




42. Generelt



43. Generelt

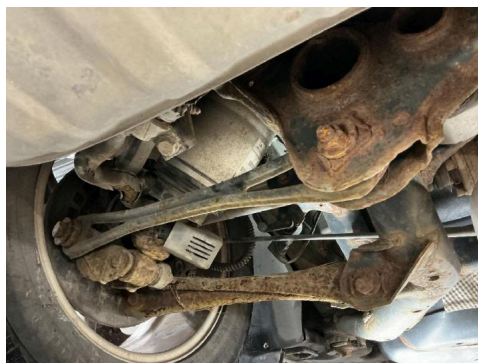

44. Generelt

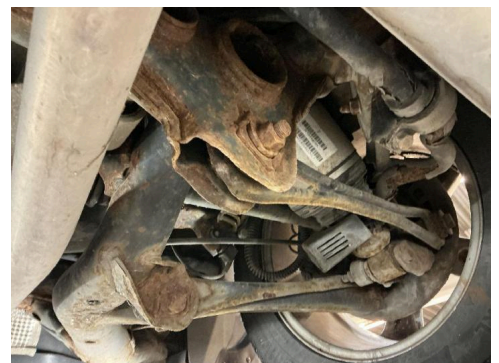

45. Generelt




46. Generelt



47. Generelt




48. Generelt

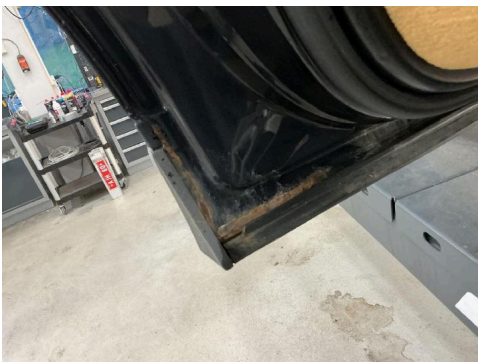

49. Generelt



50. Generelt

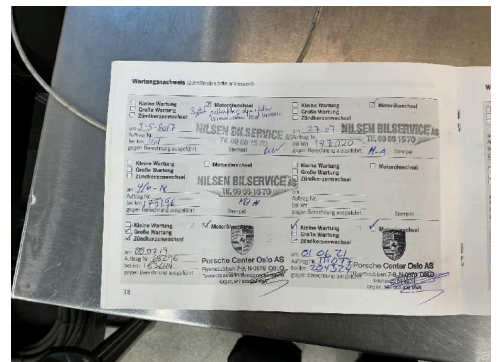

51. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
DL69459	WP1ZZZ9PZ8LA10430
Årsmodell	Merke/Modell
06-10	Cayenne 4.8i V8 32V DFI
Motorkode	Km
M 48.01	Ukjent

Utført med feil (42)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS/PSM	1826	Steering-angle sensor — Faulty power supply of terminal 30
	668	Voltage supply B positive — Voltage/current supply faulty
AHK	1507	Initialization — Procedure not successful
	2579	Trailer brake light left — Fault in electric circuit
	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
Air conditioning	1299	Central ECU CAN bus — Faulty communication/wrong ECU coding
DME 7.1	P000B	Exhaust camshaft phasing bank 1 — Function faulty.
	P0441	Evaporative system — Function faulty.
Gateway	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
Headlight left (autom. headlight levelling)	15601	Xenon lamp — Fault in electric circuit
	778	Steering-angle sensor — Function faulty.
Headlight right (autom. headlight levelling)	778	Steering-angle sensor — Function faulty.
KESSY	166	Switch for access and start authorisation — Function faulty.
	668	Voltage supply B positive — Voltage/current supply faulty
	87	Terminal 30 for consumers relevant for starting — Function faulty.
Parking assist	429	DISPLAY FOR PARKING ASSIST FL — Function faulty.
	430	DISPLAY FOR PARKING ASSIST FR — Function faulty.
	431	DISPLAY FOR PARKING ASSIST REAR — Function faulty.
	432	DISPLAY AND BUZZER PARKING ASSIST — Faulty power supply
Rear lid electronics	1336	CAN bus connection to group comfort data bus — Communication disturbed
	3234	Functional restriction due to critical vehicle system status — Function faulty.
	532	ECU voltage supply — Faulty power supply

Reg.nr: **DL69459**, VIN: **WP1ZZZ9PZ8LA10430**



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Rear-/door electronics	1135	Interior monitoring sensor — Fault of sensor for cabin surveillance
	1331	Door ECU driver side — Function faulty.
	1332	Door ECU passenger side — Function faulty.
	1333	Door ECU RL — Function faulty.
	1334	Door ECU RR — Function faulty.
	1516	Terminal clamp 30 left — Voltage/current supply faulty
	668	Voltage supply B positive — Voltage/current supply faulty
	926	Voltage supply of steady plus (term. 30) — Voltage/current supply faulty
	927	Term. 30 right — Voltage/current supply faulty
	932	Drive for driver power window-V147 — Drive for driver power window-V147
	933	Drive for passenger power window-V148 — Drive for passenger power window-V148
Ride-height levelling	1400	Ride height leveling — Ride height leveling
	1770	Sensor for compressor temperature — Function faulty.
	1772	Signal line from pressure sensor — Fault in electric circuit
	2250	Shutdown duration of valve — Functional cutoff
Steering-wheel electronics	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
Vehicle system electronics	668	Voltage supply B positive — Voltage/current supply faulty

Utført uten feil (6)

System	Beskrivelse
Airbag	Airbag
Comfort	Instrument cluster
	Panorama roof
	Wiper
OBD	
Transmission	Tiptronic