



5894695

NAF Bruktbiltest

Testdato
14.11.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	538528		



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2143 cm ³
Modell	VITO	Motoreffekt	100 kW
Type	639/5	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	VH60994	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDF63960313875176	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	156001	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2014
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	12.05.2014
		Frist for neste EU kontroll	03.03.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5894695

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt grunnet svakt batteri, og panser kan ikke lukkes, redusert test	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilhøkk(er) mangler	
6.10	Bremsekiver	Rust på bremsekiver:	Venstre bak, Høyre bak
9.7	Bremsevirkning	Bremsene ligger på:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
17.1	Lys	Virker ikke:	Høyre skiltlys
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
33.9	Eksosanlegg	Mangelfullt oppheng:	Bakre eksospotte
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode: Skift	
83.15	Dør-/panseråpner	* Panser kan ikke lukkes, usikker årsak, videre feilsøk må påberegnes.	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran, Venstre forskjerm
86.4		Skadet:	Høyre forskjerm, Bakluke, Høyre bakdør, Støtfanger bak
86.7		Lakkblærer	Venstre B-stolpe
86.9		Rustangrep:	Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
86.12		Steinsprut/lakksår	Høyre fordør
86.14		Lakkslipp/flassing	Venstre forskjerm, Panser, Tak
97.2	Døråpning	Skadet deksel:	Venstre fordør
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.16	Nøkler / Utstyr	Bilen er utstyrt med lastestativ	
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
5.9	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
8.11	Parkeringsbrems	* Ujevn virkning	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	



5894695

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
50.15	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.20		Bulk(er)	Tak
86.27		Diverse lakkrust	
86.28		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt
86.35		* Diverse steinsprut/lakksår	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
88.15		* Mangler jekkekloss, venstre foran	
98.9	Seter	* Slitasje på fører sete (se bilder)	
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	
102.9		* Forventet bruksslitasje	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:	Svakt batteri, panser kan ikke lukkes



5894695

Prøvekjøring1 - Kjøreegenskaper **R****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **O****Bremser**5 - Bremsbelegg **O**6 - Bremseskiver **R**8 - Parkeringsbrems **O**9 - Bremsevirkning **R**10 - Bremsevæsknivå **✓**12 - Bremsørør **✓**13 - Bremseslanger **✓**14 - Bremskraftforsterker **✓**15 - Brems pedal **✓****Lys og signaler**17 - Lys **R**19 - Refleks **✓**20 - Lyd / lyssignaler **✓**21 - Varsellamper **✓**22 - Varsellamper utvidet **✓****e-Diagnose**23 - Full systemskann **O****Motor**27 - Motor virkemåte **✓**28 - Utvendig tilstand motor **R**29 - Oljenivå motor **✓**30 - Kjølevæske **✓**31 - Kjølevifte **✓**32 - Kjølesystem **✓**33 - Eksosanlegg **R**35 - Motorfester **✓**36 - Drivstofftank, rør, slange **✓**37 - Registerreim **✓****Drivverk**40 - Girkasse (automatisk) **✓**41 - Differensial **✓**42 - Drivaksler **✓**43 - Mellomaksel **✓****Elektriske anlegg**44 - Instrument belysning **✓**45 - Instrumenter **✓**46 - Radio / Multimedia **✓**47 - Elektrisk vindusheis **✓**48 - Oppvarmet bakrute **✓**49 - Kupevifte **✓**50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **O**51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **✓**53 - Sentrallås **✓**54 - Setevarmer **✓**55 - Ladespenning generator **✓**56 - Drivrem generator **✓**58 - Tilstand 12 volt batteri **R**60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer **O****Hjul, dekk, felg**65 - Dekk **✓**66 - Felg **✓**67 - Ekstra hjulsett **✓**68 - Hjullager **✓****Styring**71 - Ratt, rattaksel, ledd **✓**72 - Styresnekke, tannstang **✓**73 - Styrestag/ledd **✓**74 - Styreservo **✓****Hjuloppheng**75 - Støtdempere **✓**76 - Stabilisator **✓**77 - Fjærer / fjærbein **✓**78 - Opphengs- / bærearmer foraksel **✓**79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel **✓**80 - Travers **✓**



5894695

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	✓



5894695

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	25,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	25,20 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	25,10 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
6.5		Bremseskivetykkelse VB	Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
6.6		Bremseskivetykkelse HB	Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	250,00
9.4		Bremsevirkning, HB	250,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	28 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,70 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,90 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	9,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	9,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	9,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	9,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,50 mm
67.2		Mønsterdybde	7,00 mm
67.3		Mønsterdybde	7,00 mm
67.4		Mønsterdybde	7,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt

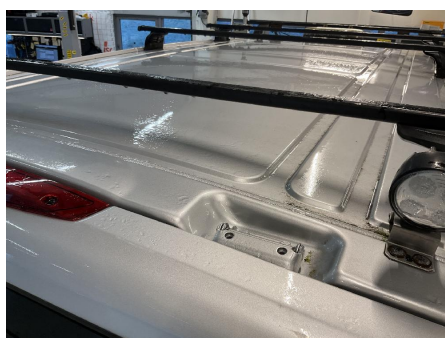

8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt

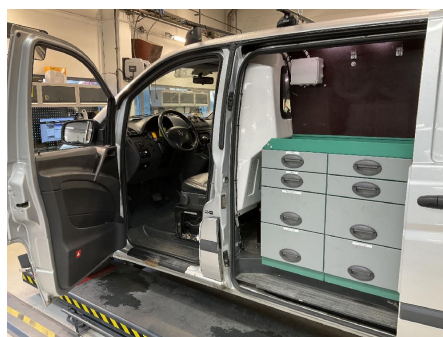

12. Generelt



5894695



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt

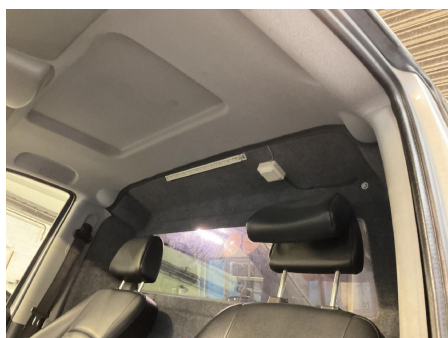


19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt

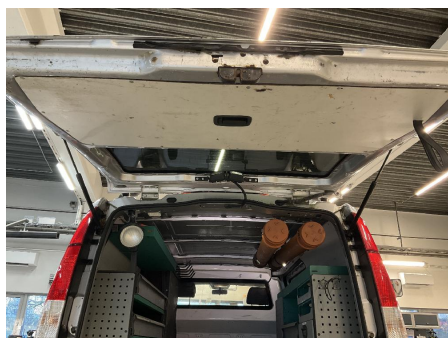


22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt

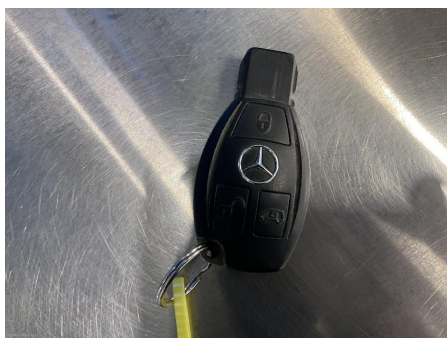

25. Generelt




26. Generelt

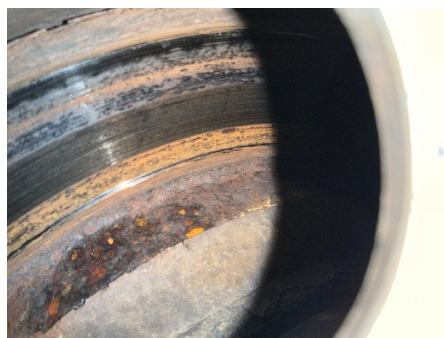


27. Generelt



28. Generelt

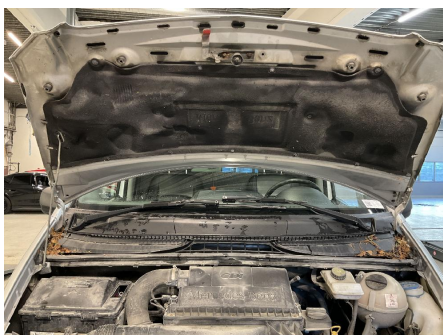

29. Generelt

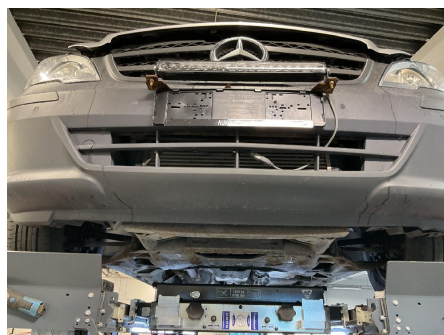


30. Generelt




31. Generelt



32. Generelt

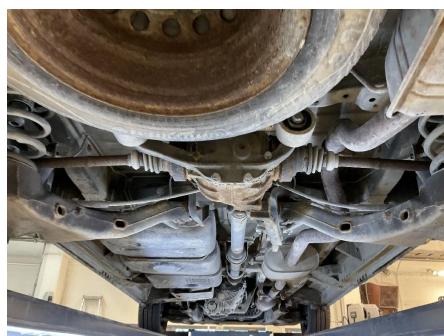

33. Generelt

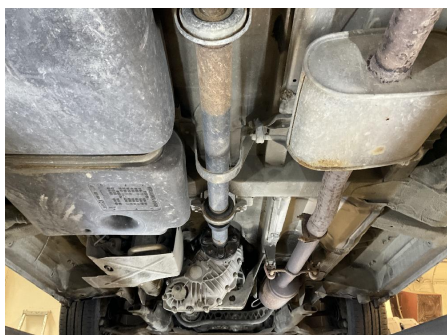

34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt




5894695



37. Generelt



38. Generelt

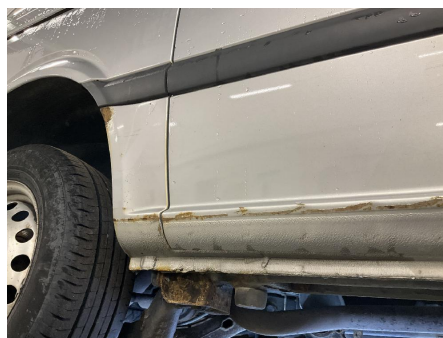

39. Generelt




40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt

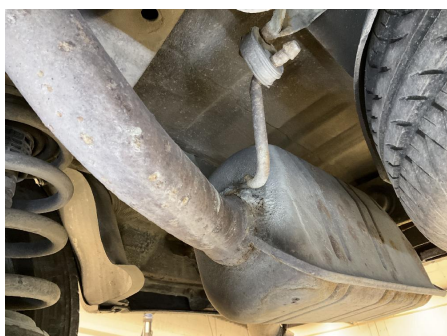

43. Generelt



44. Generelt




45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt

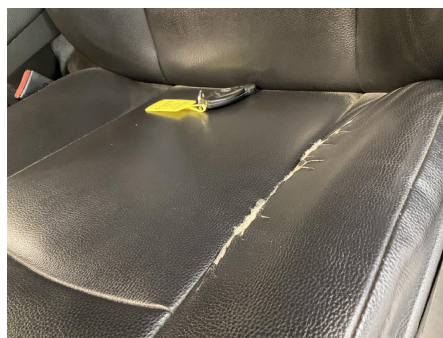

48. Generelt



5894695



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt




52. Generelt




53. Generelt



54. Generelt

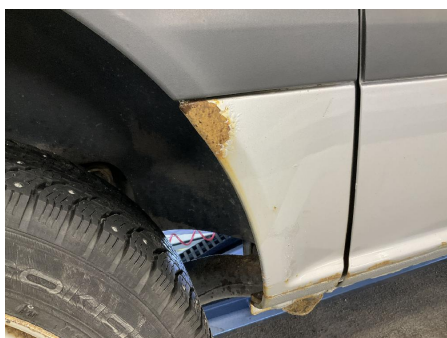

55. Generelt

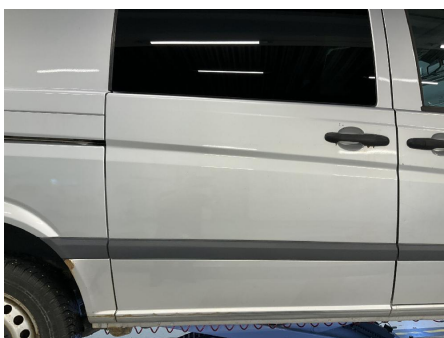

56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



5894695



61. Generelt



62. Generelt



63. Generelt



64. Generelt



65. Generelt



66. Generelt




67. Generelt



68. Generelt



69. Generelt

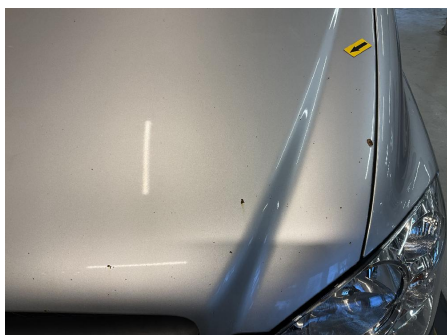

70. Generelt




71. Generelt



72. Generelt



5894695

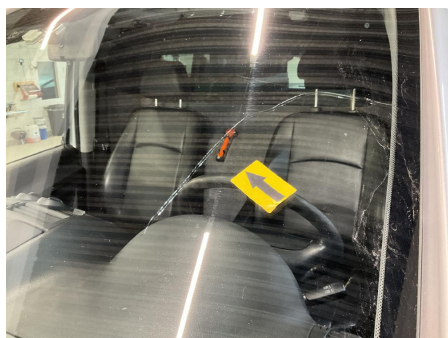

73. Generelt



74. Generelt



75. Generelt



5894695

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr

VH 60994

Årsmodell

10-14

Motorkode

OM 651.940

VIN

WDF63960313875176

Merke/Modell

Vito 113 CDI (W639) Kasten

Km

Ukjent

Utført med feil (30)

System**Feilkoder og Beskrivelse**

	P245A	EGR cooler bypass valve bank 1 — Interruption in electric circuit
AHE AAG OBD	9000	Trailer rear light left — Interruption/short circuit to plus
	9002	Trailer rear light right — Interruption/short circuit to plus
	9004	Trailer brake light — Interruption/short circuit to plus
	9019	Trailer turn indicator right — Interruption/short circuit to plus
Diesel engine	P065116	Sensor voltage supply 2 — Electric fault / open circuit / voltage limit value undershot
	P068500	Relay of term. 87 — Electric fault or interruption
	P245414	Differential pressure sensor of soot particulate filter Bank 1 — Interruption or short circuit to ground
	P245A00	EGR cooler bypass valve — Electric fault or interruption
Door ECU FL 639	B101A	ECU — Battery voltage supply faulty
Door ECU FR 639	B101A	ECU — Battery voltage supply faulty
EWM ISO	P1876	CAN bus connection to ABS/traction control — Communication/signal implausible
	P1906	CAN bus connection to ABS/traction control — Communication/signal implausible
KLA V 639	B1008	Temperature sensor for interior blower — Function faulty.
	B100B	Temperature flap actuator left — Function faulty.
PTS 639	B1244	Distance sensor FL outside — Function faulty.
	B1249	Distance sensor front centre left — Function faulty.
	B124E	Parking aid sensor front inside left — Function faulty.
	B1253	Parking aid sensor front inside right — Function faulty.
	B1258	Parking aid sensor FR center — Function faulty.
	B125D	Distance sensor FR outside — Function faulty.
	U112B	Warning indicator parking assist instrument panel centre — Communication faulty



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
SAM 639 08- CAN	B101D	Switch for vent window left — Function faulty.
	B10C2	Body control module — Emergency light activated
STH 639 OBD	B1201	Flame extinction during heater operation — Flame abortion in low stage
ZUH PTC	9052	Power supply of auxiliary heater — Signal too low
	9070	ECU — Unexpected reset

Utført uten feil (6)

System	Beskrivelse
ABS	ESP 639
Airbag	Arcade 639 08- CAN
Comfort	EZS 639 08- CAN
	KI 639 08- CAN
	OBF 639
Transmission	EGSdigital OBD