



5951122

NAF Bruktbiltest

Testdato
11.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	547025



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	TOURAN	Motoreffekt	125 kW
Type	IT	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	HZ29309	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WVGZZZ1TZDW022456	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	224321	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2012
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	30.08.2012
		Frist for neste EU kontroll	29.09.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5951122

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.2	Service/ Dokum.	Siste service er ikke utført	
4.4		Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
4.8		Aktivert serviceindikator	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
69.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode:Skift	
83.15	Dør-/panseråpner	* Trang panser åpner.	
93.4	Taktrekk	* Ser ut som vannskjolder i taket, mangler håndtak bak. Hull etter varebil vegg. Løst deksel i bakkant.	
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
17.30	Lys	Kraketert lykteglass	Venstre baklys
17.31		Dugg i lykt:	Venstre tåkelys
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
28.10	Utvendig tilstand motor	Skadet / løst deksel under motor	
28.11		* Løs isolasjon mot torpedovegg.	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
65.22	Dekk	Noe skjevslitt dekk	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
72.9	Styresnekke, tannstang	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.20		Bulk(er)	
86.21		Steinsprut:	
86.22		Små lakkblærer:	
86.27		Diverse lakkrust	
86.35		* Det er tatt bilder av noen av avvikene.	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
90.11	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
91.5	Dashbord / midtkonsoll	* Bruksmerker.	
97.8	Døråpning	* Forventet bruksslitasje.	
102.9	Laste-/bagasjerom	* Bruksmerker.	
103.6	Interiør generelt	* Bruksmerker.	



5951122

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 8 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Vått

Er bilen skitten eller nediset: Nei



5951122

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 44 - Instrument belysning ✓
	45 - Instrumenter ✓
Generell informasjon	46 - Radio / Multimedia ✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 47 - Elektrisk vindusheis ✓
4 - Service/ Dokum.	R 48 - Oppvarmet bakrute ✓
	49 - Kupevifte ✓
Bremser	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
5 - Bremsbelegg	✓ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
6 - Bremseskiver	✓ 52 - Lyktespyler / Visker ✓
8 - Parkeringsbrems	✓ 53 - Sentrallås ✓
9 - Bremsvirkning	✓ 54 - Setevarmer ✓
10 - Bremsvæsknivå	✓ 55 - Ladespenning generator ✓
12 - Bremserør	✓ 56 - Drivrem generator ✓
13 - Bremseslanger	✓ 57 - Batteri ytre tilstand ✓
14 - Bremskraftforsterker	✓ 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O
15 - Bremsedal	
Lys og signaler	Hjul, dekk, felg
17 - Lys	O 65 - Dekk O
19 - Refleks	✓ 66 - Felg O
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 67 - Ekstra hjulsett O
21 - Varsellamper	✓ 68 - Hjullager ✓
22 - Varsellamper utvidet	✓ 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett R
e-Diagnose	Styring
23 - Full systemskann	O 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
	72 - Styresnekke, tannstang O
Motor	73 - Styrestag/ledd ✓
27 - Motor virkemåte	O 74 - Styreservo ✓
28 - Utvendig tilstand motor	
29 - Oljenivå motor	✓ Hjuloppheng
30 - Kjølevæske	✓ 75 - Støtdempere ✓
32 - Kjølesystem	✓ 76 - Stabilisator ✓
33 - Eksosanlegg	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
35 - Motorfester	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
37 - Registerreim	R 80 - Travers ✓
Drivverk	
40 - Girkasse (automatisk)	✓
42 - Drivaksler	✓



5951122

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	O
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	O

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	O
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	R
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	O
104 - Varseltrekant	✓



5951122

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	150,00
9.4		Bremsevirkning, HB	150,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,00 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,30 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,50 mm
67.2		Mønsterdybde	6,50 mm
67.3		Mønsterdybde	6,50 mm
67.4		Mønsterdybde	6,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5951122

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5951122

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt

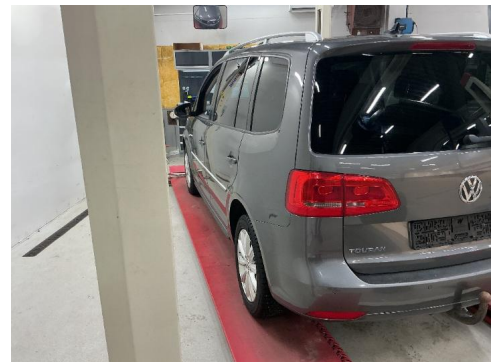


12. Generelt



5951122

Bilder og vedlegg

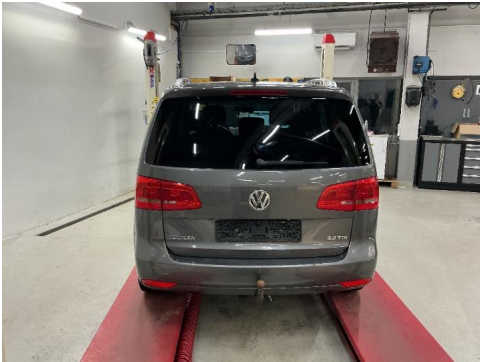

13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt

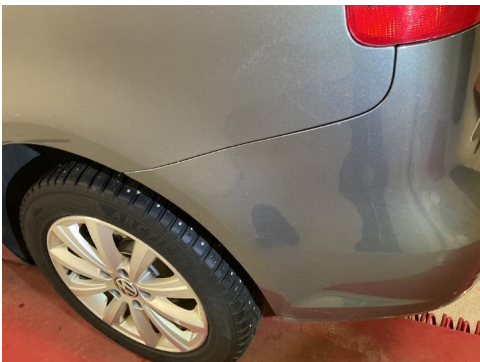

22. Generelt

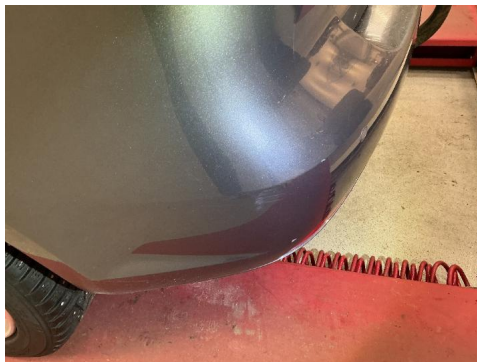

23. Generelt



24. Generelt



5951122

Bilder og vedlegg



25. Generelt




26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt

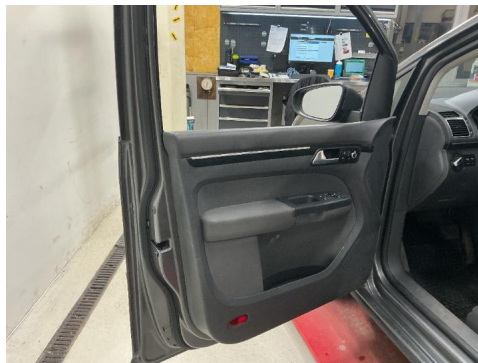


29. Generelt

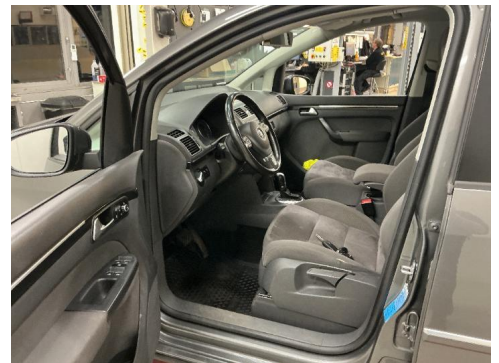

30. Generelt




31. Generelt

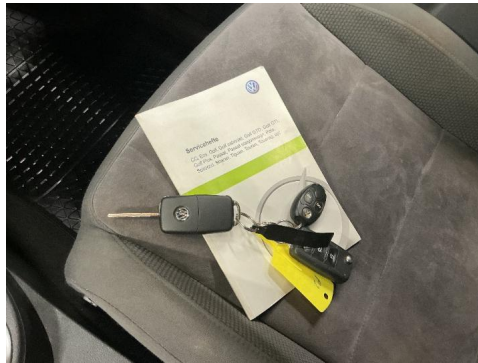

32. Generelt




33. Generelt

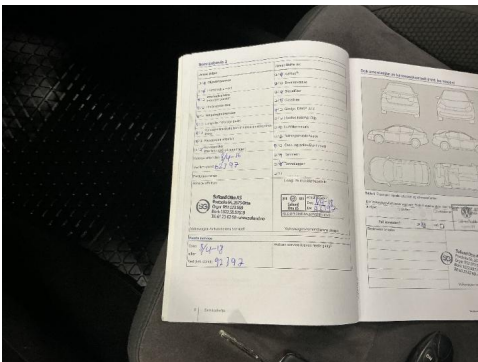

34. Generelt



35. Generelt

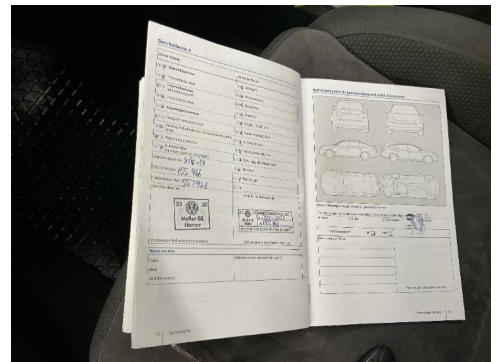


36. Generelt




5951122

Bilder og vedlegg

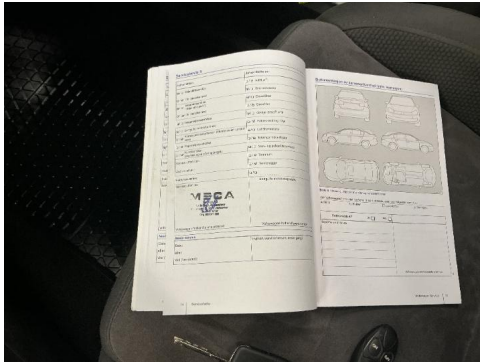

37. Generelt

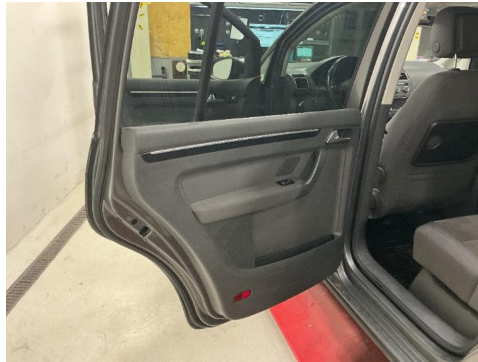


38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt

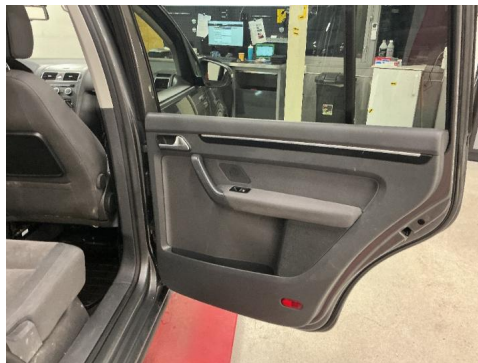

41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Seter



47. Taktrekk




48. Taktrekk



5951122

Bilder og vedlegg

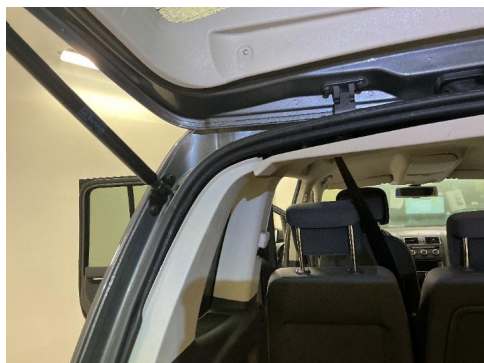

49. Taktrekk



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
HZ29309	WVGZZZ1TZDW022456
Årsmodell	Merke/Modell
10-13	Touran Cross 2.0 16V TDI
Motorkode	Km
CFJA	Ukjent

Utført med feil (13)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	B108C71	Temperature flap actuator left — Function faulty.
	B108D71	Temperature flap actuator right — Function faulty.
	B109071	Defroster flap actuator — Function faulty.
Headlight levelling	B121800	Dipped beam right — Function faulty.
Parking heater/auxiliary heater	664	Fuel gauge — Fault in fuel gauge
Passenger door electronics	1044	ECU — Coding missing or faulty
	121	Outside warning light/door exit light passenger side — Function faulty.
	132	Exterior door handle illumination/mirror light passenger side — Function faulty.
	1332	Door ECU passenger side — Function faulty.
	1735	Poti for horizontal mirror adjustment passenger side — Signal faulty
	1737	Poti vertical mirror adjustment passenger side — Signal faulty
	933	Drive for passenger power window-V148 — Drive for passenger power window-V148
Vehicle electrics 1	979	Bulb for right dipped headlight M31 — Function faulty.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (11)

System	Beskrivelse
ABS	Brake electronics
Airbag	Airbag
Anti-theft device	Immobiliser
Audio/Video	Media player 3
	Navigation
Engine	Engine electronics I
OBD	
Safety	Parking assist system 2
Steering	Power steering
	Steering column module
Transmission	Transmission electronics