



5943590

NAF Bruktbiltest

Testdato
08.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	547353



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	1991 cm ³
Modell	C 350 e	Motoreffekt	155 kW
Type	204 K	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	LS85944	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WDD2052471F308757	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	144637	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2016
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	22.03.2016
		Frist for neste EU kontroll	03.01.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5943590

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.8	Unormal lyd	Ulyd fra motor	
2.13		* - Ulyd eksos.	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
6.10	Bremsekiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
17.4	Lys	Feil farge:	Venstre sideblinklys, Høyre sideblinklys
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
27.16	Motor virkemåte	* - Ulyd motor må videre feilsøkes.	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
33.12	Eksosanlegg	* - Mangler begge bakre eksos potter.	
62.2	Ladekabel elbil/hybrid	Ladekabel mangler	
65.11	Dekk	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
65.13		Corden er synlig	Venstre bak, Høyre bak
67.7	Ekstra hjulsett	Dekk er skjevslitt:	2 dekk
82.9	Siderute/bakrute	Ulovlig film eller tape på ruter:	Venstre fordør, Høyre fordør
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Høyre forskjerm, Høyre fordør
88.11	Underside	* - Diverse løse/skadet deksler under bilen.	
94.3	Solskjerm	Solskjerm mangler:	Venstre, Høyre
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo, Hattehylle
103.4	Interiør generelt	* - Diverse løse deksler, mangler håndtak taktrekk, Snøre/kabel som henger bak må videre feilsøkes/ repareres.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
5.11	Bremsebelegg	Bremseklosser bør byttes samtidig som bremseskivene	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
17.31	Lys	Dugg i lykt:	Venstre nærlys, Høyre nærlys
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
30.6	Kjølevæske	* - Lav kjølevirkning på kjølevæske anbefaler å etterfylle konsentrat.	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre fordør
86.18		Diverse småbulker/lakkriper	
86.21		Steinsprut:	Støtfanger foran, Panser, Støtfanger bak, Høyre fordør
86.22		Små lakkblærer:	Høyre bakskjerm



5943590

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
92.4	Luftdyse kupé	* * Henger kabel ut av ene luftdysa.	
95.7	Innvendig speil	* - Deksel til speil ligger bak i bilen.	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Kjøreegenskaper	Ulovlig solfilm på bilens fremre sideruter eller frontrute

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

Lite drivstoff og sotet ruter foran.



5943590

Prøvekjøring		Drivverk	
1 - Kjøreegenskaper		40 - Girkasse (automatisk)	✓
2 - Unormal lyd	R	41 - Differensial	✓
		42 - Drivaksler	✓
		43 - Mellomaksel	✓
Generell informasjon		Elektriske anlegg	
3 - Nøkler / Utstyr	R	44 - Instrument belysning	✓
4 - Service/ Dokum.	O	45 - Instrumenter	✓
		47 - Elektrisk vindusheis	✓
		48 - Oppvarmet bakrute	✓
		49 - Kupevifte	✓
		50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC)	✓
		51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
		53 - Sentrallås	✓
		54 - Setevarmer	✓
		55 - Ladespenning generator	✓
		61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓
		62 - Ladekabel elbil/hybrid	R
		63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
		64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
		Hjul, dekk, felg	
		65 - Dekk	R
		66 - Felg	O
		67 - Ekstra hjulsett	R
		68 - Hjullager	✓
		Styring	
		71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
		72 - Styresnekke, tannstang	✓
		73 - Styrestag/ledd	✓
		74 - Styreservo	✓
		Hjuloppheng	
		75 - Støtdempere	✓
		76 - Stabilisator	✓
		77 - Fjærer / fjærbein	✓
		78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
		80 - Travers	✓
Bremser			
5 - Bremsbelegg	O		
6 - Bremseskiver	R		
8 - Parkeringsbrems	✓		
9 - Bremsvirkning	✓		
10 - Bremsvæsknivå	✓		
12 - Bremsørør	✓		
13 - Bremseslanger	✓		
15 - Brems pedal	✓		
Lys og signaler			
17 - Lys	R		
19 - Refleks	✓		
20 - Lyd / lyssignaler	✓		
21 - Varsellamper	✓		
22 - Varsellamper utvidet	R		
e-Diagnose			
23 - Full systemskann	R		
Motor			
25 - Avgassanalyse (Bensin)	✓		
27 - Motor virkemåte	R		
28 - Utvendig tilstand motor	R		
29 - Oljenivå motor	✓		
30 - Kjølevæske	R		
32 - Kjølesystem	✓		
33 - Eksosanlegg	R		
35 - Motorfester	✓		
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓		
37 - Registerreim	✓		



5943590

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	R
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	O
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	R
95 - Innvendig speil	O
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	R



5943590

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	210,00
9.2		Bremsevirkning, HF	210,00
9.3		Bremsevirkning, VB	280,00
9.4		Bremsevirkning, HB	280,00
25	Avgassanalyse (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	25 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,60 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,60 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	0 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	0,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	0,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	0,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	0,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	4,00 mm
67.4		Mønsterdybde	3,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5943590

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5943590

Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt

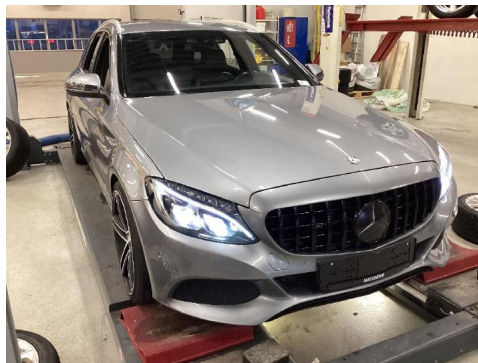

5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5943590

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt

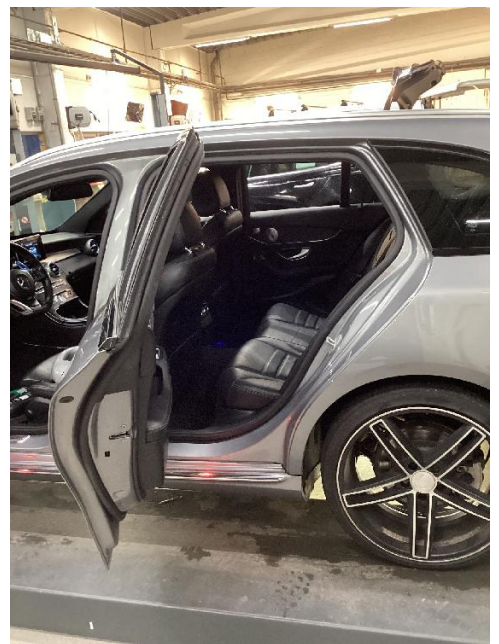

18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



5943590

Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



5943590

Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt




5943590

Bilder og vedlegg



43. Generelt

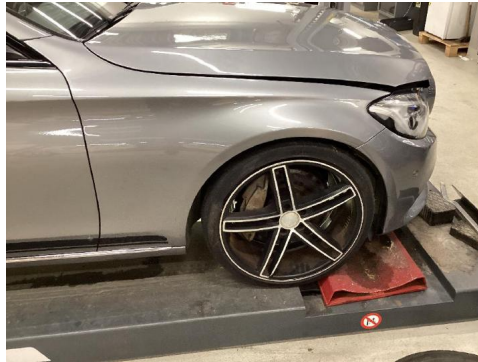

44. Generelt




45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt

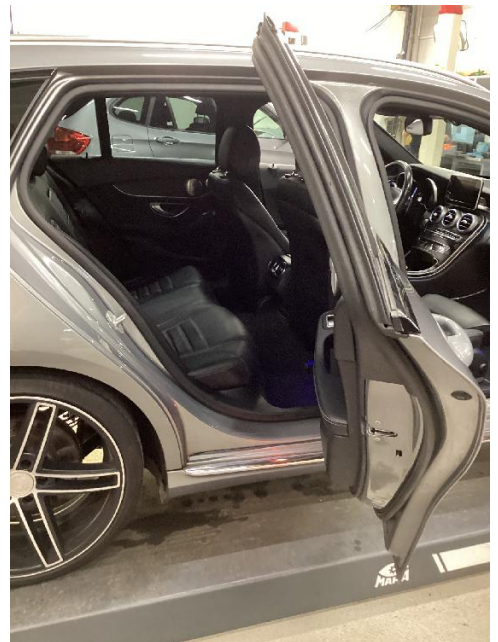

48. Generelt



49. Generelt



50. Generelt




51. Generelt



5943590

Bilder og vedlegg

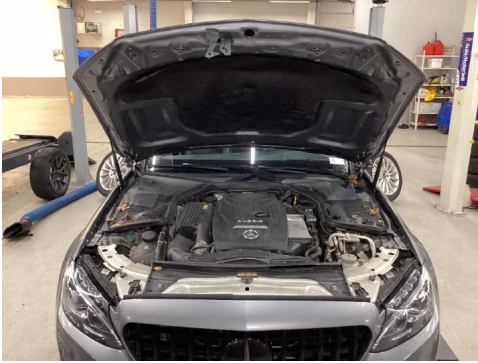


52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt

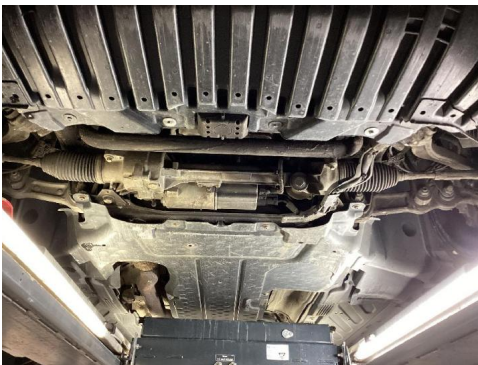

55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt




58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt

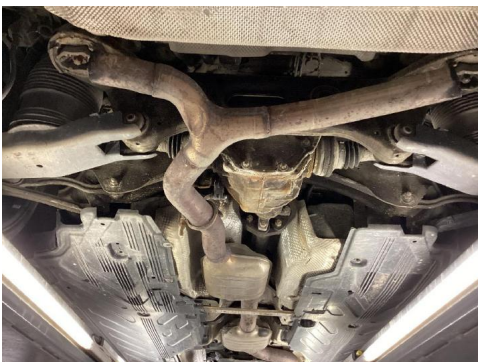

61. Generelt



62. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
LS85944	WDD2052471F308757
Årsmodell	Merke/Modell
15-18	C 350e (S205) T-Mod. Hybrid
Motorkode	Km
M 274.920	Ukjent

Utført med feil (35)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	P0300	Recognition of misfirings — Misfiring detected
ABC adaptive suspension control	C153513	RL shock absorber adjustment valve — Interruption in electric circuit
	C153613	Solenoid damping valve 2 RL — Interruption in electric circuit
Adaptive cruise control/brake assist system	U150887	Radar sensor 8 — CAN message missing
Airmatic OBD	C1535	Damper-adjusting valve RL — Function faulty.
	C1536	Solenoid damping valve 2 RL — Function faulty.
BMS: Battery Management System	P0AA600	High-voltage vehicle electrical system insulation — Insulation fault
	P142800	High-voltage vehicle electrical system insulation — Insulation warning active.
	P142A00	High-voltage vehicle electrical system insulation — Insulation warning active.
	P1CF500	High-voltage vehicle electrical system insulation — Insulation fault
EFB OBD	U145B	CAN bus connection to engine ECU — Signal implausible
Electr. power steering	U0416	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Received invalid data
ESP: Electronic stability control	U145B	CAN bus connection to engine ECU — Signal implausible
Gasoline engine	P030085	Misfire — Misfire detected
	P052E71	Crankcase ventilation valve — Function faulty.
	P06DA00	Engine oil pump valve — Electric fault or interruption
Head-up display	U3001	ECU — Watchdog release done
KI (Kombiinstrument): Instrument cluster	B1FE097	Drive position indication — Fault in electric circuit



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Mercedes Benz Intelligent Drive	U150887	Radar sensor 8 — CAN message missing
MFK: Multi-function camera	B229B	Multi-function camera — Function faulty.
MRM steering column module	B1F72	Steering wheel heating — Function faulty.
RDK OBD	U1164	Communication to tire pressure sensor 3 — Communication faulty
	U1165	Communication to tire pressure sensor 4 — Communication faulty
SAM front digital OBD	B1F45	Starter battery — Resistance too high
	B2193	Intelligent battery sensor — Function faulty.
	B2326	Level sensor for washer fluid — Function faulty.
	B235B	Heater for washer fluid hose — Function faulty.
	P2556	Coolant level sensor — Function faulty.
SAM rear digital OBD	B23B9	Rear wiper input park position sensor — Fault in electric circuit
	B23BA	WIPER MOTOR — Function faulty.
SGR: Radar sensor ECU	U1505	Radar sensor 5 — Communication faulty
	U1508	Radar sensor 8 — Communication faulty
VGS: fully integrated transmission control	U012802	CAN bus connection to parking brake ECU — Communication disturbed

Utført uten feil (40)

System	Beskrivelse
Air conditioning	KLA Electronic climate control
Airbag	RevGUS VL reversible seat belt tensioner FL
	RevGUS VR reversible seat belt tensioner FR
	SRS airbag ECU
Audio/Video	Audio 20 OBD
	Comand Online
	KOMO: Communication module of telematics services
	Sound OBD
	Telematics HERMES
	ZAN infotainment display
	ZAN OBD



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Beskrivelse
Comfort	ZBE: Central control board
	AHE: Trailer recognition
	Door ECU FL UDS OBD
	Door ECU FR UDS OBD
	Door ECU RL UDS OBD
	Door ECU RR UDS OBD
	EZS: Electr. ignition lock
	HKS: hatchback control
	KDS: Trunk lid control
	KG keyless entry and start system
	PARK: parking assist
	SG-SW-L headlight ECU left
	SG-SW-R headlight ECU right
	TPAD: Touch pad
	TSG HL door ECU RL
	TSG HR door ECU RR
	TSG VL door ECU FL
	TSG VR door ECU FR
Engine	FSCU UDS OBD
	HFBM: Intelligent accelerator pedal
	Integrated starter alternator
	PTCU: powertrain
	SG-EM: Power electronics
Safety	SG-LG Charger for high-voltage battery module
	Adaptive cruise control
	All-round vision camera
	ECU of camera cover
	Rear radar sensor right
	RFK: Rearview camera