



5944344

NAF Bruktbiltest

Testdato
08.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	526154



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	ID. BUZZ CARGO 150 KW	Motoreffekt	150 kW
Type	EBN	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EH45042	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WV1ZZZEB5RH001404	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	17239	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2023
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	29.11.2023
		Frist for neste EU kontroll	28.11.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5944344

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
81.8	Frontrute	* - List rundt frontrute defekt.	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Høyre bakdør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Steinsprut:	Støtfanger foran, Støtfanger bak
98.9	Seter	* - Misfarget/skittent: Seter foran.	
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 7 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Vått
Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset: Ja



5944344

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
Generell informasjon		45 - Instrumenter	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	47 - Elektrisk vindusheis	✓
4 - Service/ Dokum.	R	48 - Oppvarmet bakrute	✓
Bremser		49 - Kupevifte	✓
5 - Bremsbelegg	✓	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
6 - Bremseskiver	O	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
7 - Bremsetromler	✓	53 - Sentrallås	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	54 - Setevarmer	✓
9 - Bremsvirkning	✓	55 - Ladespenning generator	✓
10 - Bremsvæsknivå	✓	61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓
12 - Bremsørør	✓	62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓
13 - Bremseslanger	✓	63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
15 - Brems pedal	✓	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
Lys og signaler		Hjul, dekk, felg	
17 - Lys	✓	65 - Dekk	✓
19 - Refleks	✓	66 - Felg	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	67 - Ekstra hjulsett	✓
21 - Varsellamper	✓	68 - Hjullager	✓
22 - Varsellamper utvidet	R	Styring	
e-Diagnose		71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
23 - Full systemskann	O	72 - Styresnekke, tannstang	✓
Motor		73 - Styrestag/ledd	✓
27 - Motor virkemåte	✓	74 - Styreservo	✓
30 - Kjølevæske	✓	Hjuloppheng	
32 - Kjølesystem	✓	75 - Støtdempere	✓
Drivverk		76 - Stabilisator	✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
42 - Drivaksler	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
		80 - Travers	✓



5944344

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	✓



5944344

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	21 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	15,20 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	15,20 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,00 mm
67.3		Mønsterdybde	5,00 mm
67.4		Mønsterdybde	5,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5944344

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5944344

Bilder og vedlegg

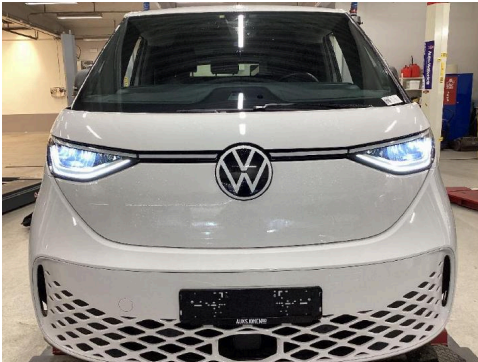

1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5944344

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt




22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt

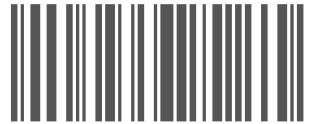


5944344

Bilder og vedlegg



25. Generelt

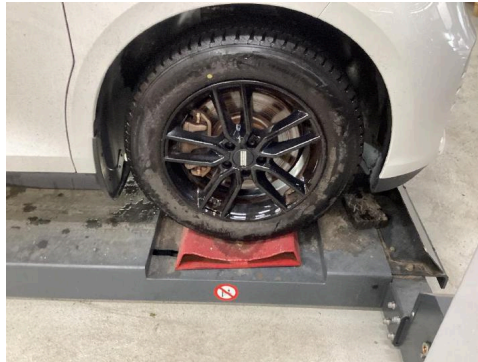

26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt

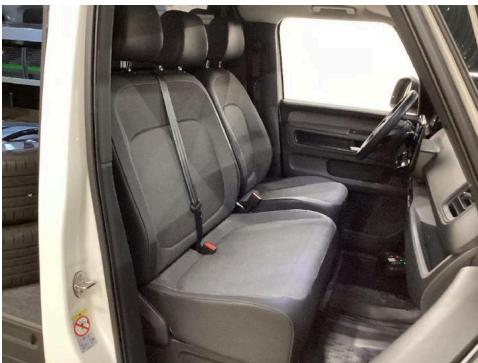

31. Generelt



32. Generelt

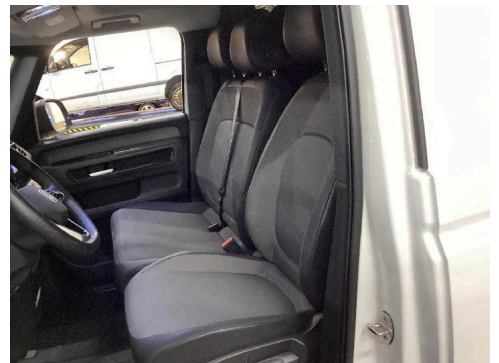

33. Generelt



5944344

Bilder og vedlegg



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EH45042	WV1ZZZEB5RH001404
Årsmodell	Merke/Modell
22-24	ID.Buzz Kasten
Motorkode	Km
EBJA	Ukjent

Utført med feil (73)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	B109511	Temperature control flap actuator poti right — Fault in electric circuit
	B10AF31	Air quality sensor — Signal faulty
	B122415	Washer nozzle heating — Interruption/short circuit to plus
	B1453F2	A/C compressor — Function faulty.
Aerial module	U153F00	Car-to-X communication — Certificate actualization failed
Airbag	B153100	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	U112100	Data bus — Missing message!
	U112300	Data bus — Message faulty
Application server 1 system 1 adaptive	P1CB500	Plug & Charge function — Communication disturbed
Application server 1 system 2 Java	U175D00	ECU — Faulty software
Application server 3 system 1 infotainment	B10CD00	Functional restriction through battery monitoring ECU — System active
	U111000	Functional restriction due to communication disturbance — Function faulty.
Brake boost	C10A700	Roller test stand mode — Function active
Brake electronics	C102D00	Tyre-pressure warning — Warning message active
	C10A700	Roller test stand mode — Function active
Diagn. interface bus	B163002	Distance data of navigation system — Signal faulty
	B17E0F0	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal — Function faulty.
	B1CA2F0	Cover flap 1 charging socket — Faulty unlocking function
	B1CA2F1	Cover flap 1 charging socket — Locking faulty
	P1CC300	High-voltage charge terminal — Function faulty.
	P1DCB00	High-voltage charge terminal 1 — Not ready for charging
	P30C100	Charging plug recognition of AC charging — Signal implausible
	U029200	CAN bus connection to electric drive motor ECU B — Communication disturbed



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	U105400	Information electronics ECU 1 — Communication faulty
	U10E000	Front sensor systems of driver assist systems — No communication
	U112300	Data bus — Message faulty
	U140600	No-load current — No-load current too high
	U14FE00	Secure on-board communication — Signature check failed
	U15FA00	EgoMaster — Input data faulty
	U163300	Powerline communication — Communication disturbed
	U166300	Application server 3 system 1 infotainment — Communication disturbed
	U173E00	Passenger detection — Functional restriction due to implausible message
Emergency call system/telematics system	U14FE00	Secure on-board communication — Signature check failed
Engine electronics I	B184C00	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	P085D00	Gear selector lever — Function faulty.
	U105400	Information electronics ECU 1 — Communication faulty
	U112300	Data bus — Message faulty
Front camera system	B200FF4	ECU — Internal fault
	B201000	ECU — Faulty or missing calibration
	U112100	Data bus — Missing message!
	U112300	Data bus — Message faulty
High-voltage battery charger	B1AD0F0	Charging station recognition — Function faulty.
	U15BF00	Intelligent charging function — Communication disturbed
Hybrid battery management	U163F00	Traction battery system — Communication to app server disturbed
Information electronics	U111000	Functional restriction due to communication disturbance — Function faulty.
Light control left 2	U120100	CAN bus — Communication disturbed
Light control right 2	U120100	CAN bus — Communication disturbed
Parking assist	B107BF1	Sensor for parking assist rear — Sensor fouled/covered
	B10FCF0	Parking assist sensors front — Function restricted
	B10FCF1	Parking assist sensor front — Sensor fouled/covered
Radar sensor of adaptive cruise control	U112300	Data bus — Message faulty
Rearview camera system/all-round vision camera system	U112100	Data bus — Missing message!
Software cluster embedded 1	B184C00	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	U112300	Data bus — Message faulty



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Steering column module	U14FF00	Secure on-board communication — Signature creation failed
	P17E500	Selector lever sensor — Mechanical fault
	U112300	Data bus — Message faulty
Trailer function	C10F415	Trailer rear light right — Fault in electric circuit
	C10F615	Trailer turn indicator right — Fault in electric circuit
Vehicle electrics 1	B181504	Reading light RL — Function faulty.
	B181604	Reading light RR — Function faulty.
	B1A7729	Inner door handle switch sliding door passenger side rear — Signal implausible
	U112100	Data bus — Missing message!
	U112300	Data bus — Message faulty
	U14FF00	Secure on-board communication — Signature creation failed

Utført uten feil (10)

System	Beskrivelse
Anti-theft device	Access and start system interface
Comfort	Actuator for exterior noise
	Display unit driver display
	Driver door electronics
	Passenger door electronics
	Software cluster housekeeping 1
	Voltage transformer 12V
Engine	Electric drive 1
Steering	Electron. steering column locking
	Power steering