



5272768

NAF Bruktbiltest

Testdato
20.02.2025



Kunde

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer 95140190
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 471857

Kontaktperson

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Telefon 33300540
E-post



Kjøretøy

Bilmerke BMW
Modell X3 XDRIVE20D
Type X3
Registreringsnr. DN74921
Understellsnr. WBAWY31090L542843
Km.stand. 303467
Farge Svart
Karosseritype Stasjonsvogn

Motorstørrelse 1995 cm³
Motoreffekt 120 kW
Aksler i drift 2
Drivstofftype Diesel
Kjøretøygruppe 101
Bruktimportert Nei
Registreringsår 2011
Registrert første gang 30.09.2011
Frist for neste EU kontroll 30.01.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5272768

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.8	Unormal lyd	Ulyd fra motor	
4.2	Service/ Dokum.	Siste service er ikke utført	Tid mellom service er overskredet, Kjørelengde mellom service er overskredet
4.7		Aktivert serviceindikator	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran, Høyre bak, Venstre bak
17.11	Lys	Skadet lykteglass:	Høyre nærlys
17.12		Kraketert lykteglass	Venstre nærlys
17.15		Vann / kondens i lykt:	Venstre baklys
17.27		* Høyre baklykt - riper	
19.2	Refleks	Skade på refleks:	Venstre side
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.2	Motor virkemåte	Støy / ulyd forkant av motor	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
32.5	Kjølesystem	Lekkasje ved kjølevannslange:	
56.3	Drivrem generator	Ulyd i strammehjul / remhjul	
78.7	Opphengs- / bærearmer foraksel	* forstilling/styring, liten slakk - feilsøk for nærmere kontroll.	
79.5	Opphengs- / bærearmer bakaksel	Slitt foring / løsnet i vulkanisering:	Bakre høyre øvre
79.6		Sprekker/korrosjon/oksidasjon:	Venstre øvre
84.3	Lås	Feilfunksjon på elektrisk baklukeåpner	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran, Venstre forskjerm
86.5		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Venstre forskjerm, Høyre bakskjerm
86.10		Karosseriskade	Tak
86.11		Steinsprut/lakksår	Venstre forskjerm, Støtfanger bak, Støtfanger foran, Panser, Venstre fordør, Venstre bakdør
87.7	Utvendig speil	Innfelling av speil virker ikke:	Venstre side, Høyre side
91.2	Dashbord / midtkonsoll	Manglende/løse deler eller deksler:	Dashbord
97.3	Døråpning	Rust:	Venstre fordør
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
17.29	Lys	Kraketert lykteglass	Høyre baklys



5272768

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
28.11	Utvendig tilstand motor	* Vinrasjonsdemper - påbegynt sprekkdannelser.	
43.8	Mellomaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll	
66.11	Felg	Oksidering / oksidert felg	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	4 felger
75.10	Støtdempere	Skadet støvmansjett	Venstre foran, Høyre foran
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
82.15	Siderute/bakrute	Ripe/slitasje:	Bakrute
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre bakskjerm, Høyre bakdør, Venstre fordør, Bakluke, Panser, Støtfanger foran, Venstre forskjerm, Venstre sidekanal, Venstre bakskjerm, Venstre bakdør, Høyre fordør, Høyre forskjerm
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	
86.18		Småbulker:	Venstre fordør, Høyre bakdør
86.19		Bulk(er)	Venstre forskjerm
86.20		Steinsprut:	Hele karosseriet
86.24		Rustangrep:	Høyre bakdør, Tak, Bakluke, Høyre fordør, Panser, Venstre bakdør
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
86.33		Bilen er delvis omlakkert:	Høyre bakdør, Venstre fordør, Venstre forskjerm
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Venstre, Høyre
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre bakdør, Venstre bakdør, Høyre fordør
97.7		Rust:	Høyre fordør
98.9	Seter	* Setetrekke generelt - sår/riper/rift som ikke er igjennom setetrekke.	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll



5272768

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	−4 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;Isete
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	31.01.2025



5272768

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
2 - Unormal lyd R

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr ✓
4 - Service/ Dokum. R

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
6 - Bremseskiver R
8 - Parkeringsbrems ✓
9 - Bremsvirkning ✓
10 - Bremsvæsknivå ✓
11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓
12 - Bremserør ✓
13 - Bremseslanger ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓
15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys R
19 - Refleks R
20 - Lyd / lyssignaler ✓
21 - Varsellamper ✓
22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann R

Motor

- 27 - Motor virkemåte R
28 - Utvendig tilstand motor R
29 - Oljenivå motor ✓
30 - Kjølevæske R
31 - Kjølevifte ✓
32 - Kjølesystem R
33 - Eksosanlegg ✓
35 - Motorfester ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
37 - Registerreim ✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
41 - Differensial ✓
42 - Drivaksler ✓
43 - Mellomaksel O

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
45 - Instrumenter ✓
46 - Radio / Multimedia ✓
47 - Elektrisk vindusheis ✓
48 - Oppvarmet bakrute ✓
49 - Kupevifte ✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
52 - Lyktespyler / Visker ✓
53 - Sentrallås ✓
54 - Setevarmer ✓
56 - Drivrem generator R
57 - Batteri ytre tilstand |
58 - Tilstand 12 volt batteri |
59 - Tilhengerkontakt ✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk ✓
66 - Felg O
67 - Ekstra hjulsett O
68 - Hjullager ✓
70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
72 - Styresnekke, tannstang ✓
73 - Styrestag/ledd ✓
74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere O
76 - Stabilisator ✓
77 - Fjærer / fjærbein ✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel R
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel R
80 - Travers ✓



5272768

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	O
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	R
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	R
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5272768


Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	26,40 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	27,40 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	27,40 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	19,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	19,00 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	19,00 mm
9.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-45 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,60 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,70 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,60 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,60 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,50 mm
67.2		Mønsterdybde	4,70 mm
67.3		Mønsterdybde	5,90 mm
67.4		Mønsterdybde	4,80 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg**1. Dashbord / midtkonsoll****2. Lys****3. Lakk / karosseri utvendig****4. Lakk / karosseri utvendig****5. Lakk / karosseri utvendig****6. Lakk / karosseri utvendig****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



13. Generelt

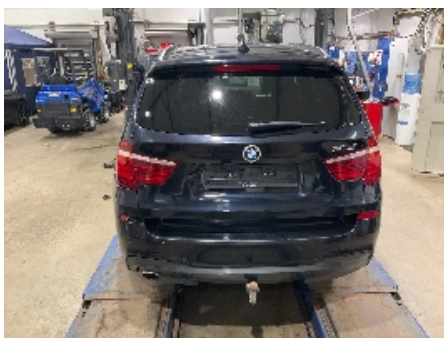

14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5272768



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt

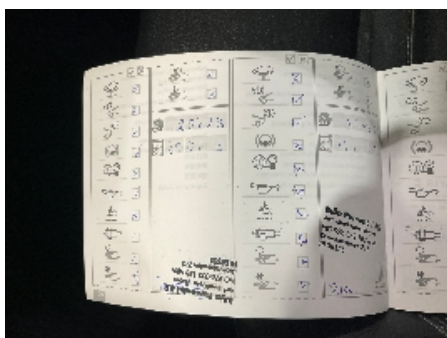

34. Generelt




35. Generelt

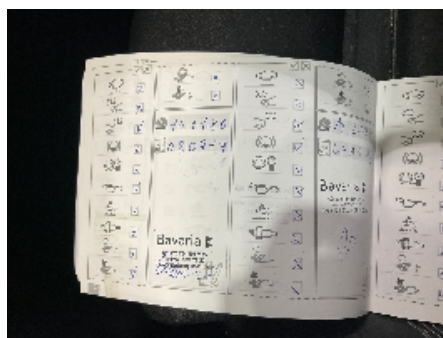

36. Generelt



5272768

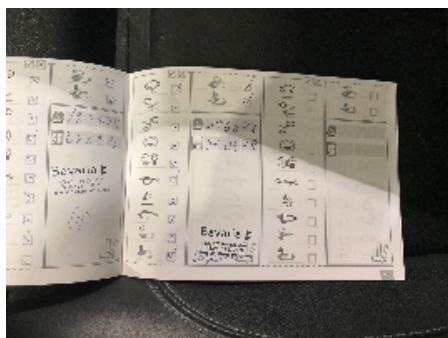

37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



5272768

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
DN74921	WBAWY31090L542843
Årsmodell	Merke/Modell
10-14	X3 20d F25 xDrive
Motorkode	Km
N47 D20 C	303 466

Utført med feil (46)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ACSM Airbag ECU	930BB9	Trouble codes—Fault code is not defined by manufacturer.
AHM Trailer ECU	802807	Brake light—Fault in electric circuit
	802808	Turn signal left—Interruption in electric circuit
	802809	Turn signal right—Interruption in electric circuit
	80282C	Pivoting trailer hitch—Overcurrent cutoff active
	802831	Microswitch of trailer socket—Function faulty.
	802832	ARTICULATED TRAILER HITCH—Position faulty
CAS immobilizer ECU	802857	Tip switch for articulated trailer hitch—Repeat interlock active.
	93076A	Cutoff terminal 15—Upper startup capability limit reached, however, switch-off inhibitor active
	93076B	Cutoff terminal 30B—Upper cranking ability limit reached.
	93076C	Cutoff terminal 30B—Upper start capability limit reached, switch-off inhibitor or obligatory power consumer active
DDE Engine ECU	9308B0	Battery voltage—Voltage too low
	288F00	Power consumer control—Cutoff of individual power consumers active
	29EB00	Additional EGR cooling system—Bypass flap/bypass flap actuator faulty or radiator efficiency too low.
FEM Underhood electrical center	93076A	Cutoff terminal 15—Upper startup capability limit reached, however, switch-off inhibitor active
	93076B	Cutoff terminal 30B—Upper cranking ability limit reached.
	93076C	Cutoff terminal 30B—Upper start capability limit reached, switch-off inhibitor or obligatory power consumer active
	9308B0	Battery voltage—Voltage too low
FRM Underhood electrical center	800E89	Voltage supply—Undervoltage registered
	800F7A	Left reverse light—Function faulty.
	800F92	Leaving home light—Repeat interlock active.
GWS Gear selection switch ECU	802680	Function indicator—Function faulty.
HU-H Control panel	B7F809	AERIAL FREQUENCY 3—Function faulty.
	E1C440	Infotainment control/display unit—RESET CARRIED OUT

Reg.nr: **DN74921**, VIN: **WBAWY31090L542843**



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ICM ABS/ESC control unit	480006	Dynamic drive control ECU—The voltage supply is too low.
	D01448	CAN bus connection to body control module/central gateway module—CAN signal "windshield wiper switch operation" invalid
	D01509	CAN BUS—Faulty message on parking assist function
	D02C67	CAN bus connection to ABS/ESC control unit—CAN signal "Status of stabilization through ABS/ESC control unit" invalid
IHKA Air conditioning ECU	80118C	VENTILATION OF FLAP ACTUATOR RIGHT—Position faulty
	8011A0	Blender flap actuator FR—MOTOR OR FLAP HARD TO OPERATE OR BLOCKED
	8011A9	FRESH AIR FLAP ACTUATOR—MOTOR OR FLAP HARD TO OPERATE OR BLOCKED
	8011F8	PTC-AUX. HEATER—Too high temperature
	E70C2E	PTC-AUX. HEATER—Missing function feedback
JBE Body control module	E71458	CAN bus connection to central ECU—Message faulty
	030343	Main beam assist button—Function faulty.
	030482	Steering wheel heating—Interruption/short circuit in electric circuit
	8020D9	Trouble codes—Fault code is not defined by manufacturer.
	8020E6	Trouble codes—Fault code is not defined by manufacturer.
	8020E7	Trouble codes—Fault code is not defined by manufacturer.
	8020E8	Voltage supply of term. 30F—SHUTDOWN ACTIVE OR MALFUNCTION!
	8021E0	CAN BUS—Wake-up function faulty
KOMBI Instrument cluster	C90D60	Air quality sensor—Internal fault
	E114BC	MOST BUS—Faulty COMMUNICATION
VTG Transfer case ECU	440102	Transfer case—Oil worn
ZGM Central gateway module	801C15	Trouble codes—Fault code is not defined by manufacturer.
	801C20	CENTRALE GATEWAY—FAULT MEMORY FULL

Utført uten feil (9)

System	Beskrivelse
ABS	DSC Electronic stability control
	EMF Parking brake ECU
Comfort	CID Infotainment display
	CON Infotainment controls
	HKL hatchback module
Engine	EKPS Fuel pump ECU
Safety	PDC Park Distance Control
Steering	EPS power steering ECU



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Transmission

Beskrivelse

EGS Transmission ECU

BMW KaSIO

BMW X3 20D A
WBAWY31090L542843

Last known odometer reading: 235,739 km

Create new entry in the service history	Create new entry in the repair history
Status information	Status information
Key data	Key data
Vehicle data	Vehicle data
Teleservices	Teleservices
Optional equipment	Optional equipment
Technical campaigns	Technical campaigns
Histories	Histories

BMW KaSIO

BMW X3 20D A
WBAWY31090L542843

Last known odometer reading: 235,739 km

Status information

Key data

Vehicle data

Teleservices

Optional equipment

Technical campaigns

Histories

Case	Service	Distance	Location	Automatic
23/11/2018	Service	182033 Km	21312 Bavaria Oslo AS , Oslo	Automatic
26/04/2018	Service	163594 Km	21312 Bavaria Oslo AS , Oslo	Automatic
08/09/2017	Service	141186 Km	21312 Bavaria Oslo AS , Oslo	Automatic
15/12/2016	Service	114112 Km	21312 Bavaria Oslo AS , Oslo	Automatic
22/08/2014	Service	54362 Km	30115 Bilia Stenshagen SkÅ ,yen, Oslo	Automatic