



5867254

NAF Bruktbiltest

Testdato
03.11.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	478044		



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-AMG	Motorstørrelse	1991 cm ³
Modell	A 45 AMG 4MATIC	Motoreffekt	265 kW
Type	245 G AMG	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	DS18876	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WDD1760521J327666	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	106250	Bruktimportert	Ja
Farge	Grå	Registreringsår	2015
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	27.02.2015
		Frist for neste EU kontroll	29.09.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5867254

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
4.9		Frist for EU kontroll er overskredet	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
65.7	Dekk	Dekk er skjevslitt:	Venstre foran, Høyre foran
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Venstre foran
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode: Skift	
86.7	Lakk / karosseri utvendig	Lakkblerer	Høyre baksjerm, Venstre baksjerm
86.12		Steinsprut/lakksår	Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Panzer, Høyre fordør, Venstre baksjerm
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Hattehulle

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
17.33	Lys	* Limrester etter folie på lykter foran og bak	
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
29.11	Oljenivå motor	Lavt oljenivå	
48.5	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll



5867254

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon. Bilde er vedlagt.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	8 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



5867254

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr R

4 - Service/ Dokum. R

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver O

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsevirkning ✓

10 - Bremsevæsknivå ✓

11 - Bremsevæskens kokepunkt ✓

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys O

18 - Markeringslys/-lykter ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann R

Motor

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

29 - Oljenivå motor O

30 - Kjølevæske R

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute O

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

52 - Lyktespyler / Visker ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

56 - Drivrem generator ✓

57 - Batteri ytre tilstand |

58 - Tilstand 12 volt batteri R

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk R

66 - Felg R

67 - Ekstra hjulsett R

68 - Hjullager ✓

70 - Hjul kapsler/navkopper ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5867254

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør


91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5867254


Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	30,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	32,00 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	32,00 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	20,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	21,50 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	21,50 mm
9.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

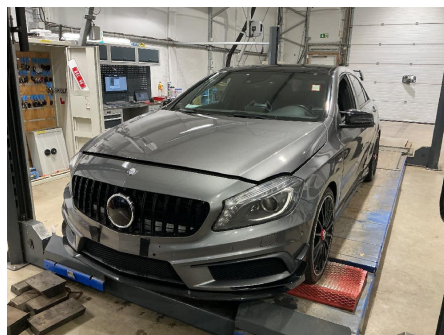Bilder og vedlegg**1. Venstre bakskjerm****2. Venstre bakskjerm****3. Venstre bakskjerm****4. Høyre fordør****5. Høyre forskjerm****6. Panser****7. Støtfanger foran****8. Støtfanger foran****9. Støtfanger foran****10. Felg****11. Dekk****12. Generelt**



5867254

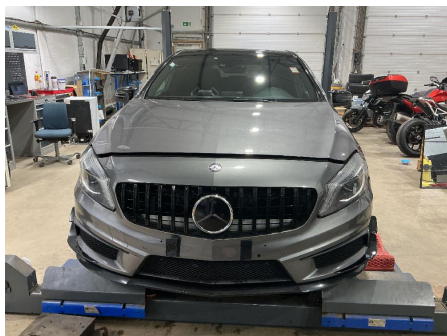

13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt

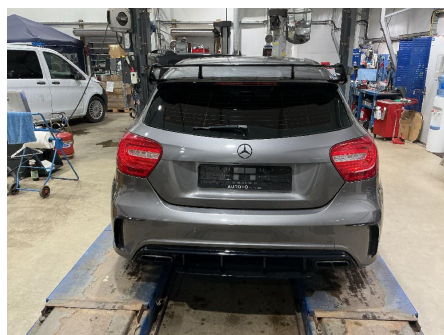

18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt

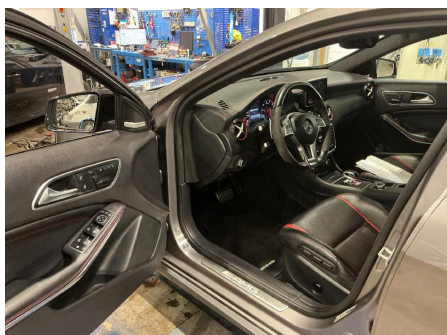

22. Generelt




23. Generelt

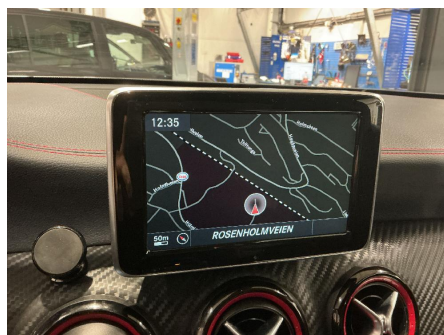

24. Generelt




5867254

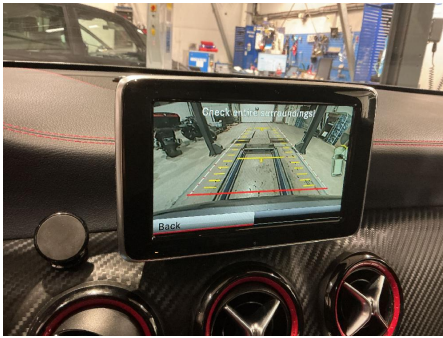


25. Generelt




26. Generelt

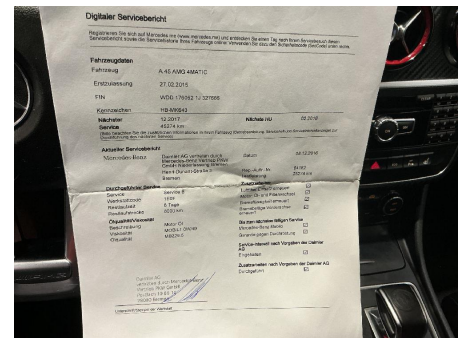


27. Generelt

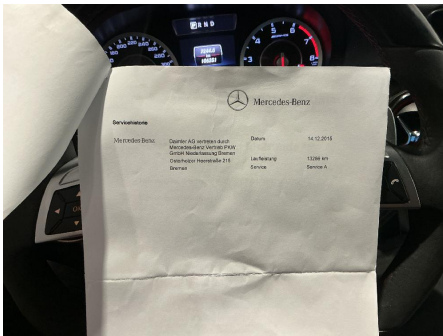

28. Generelt

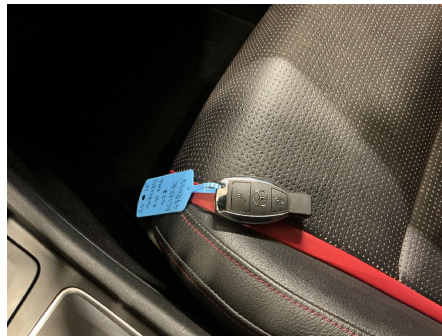


29. Generelt

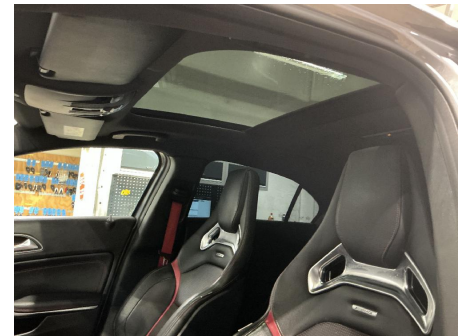


30. Generelt



31. Generelt

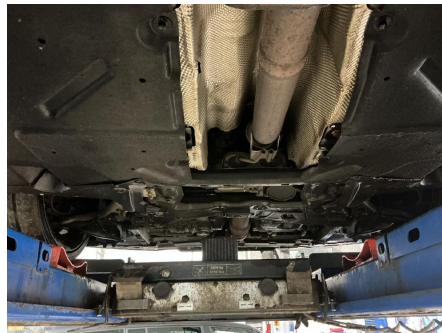

32. Generelt

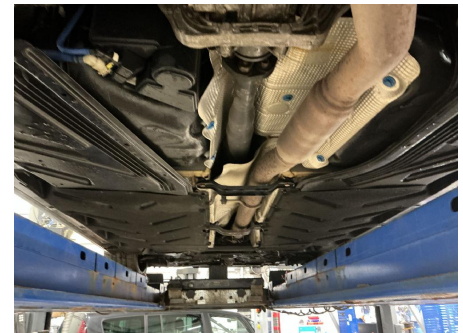

33. Generelt



34. Generelt



5867254

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
DS18876	WDD1760521J327666
Årsmodell	Merke/Modell
13-	A 45 AMG (W176) 4Matic
Motorkode	Km
M 133.980	106 250

Utført med feil (48)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	P0562	System voltage — Voltage too low
ABS/ESP OBD	C0100	Dynamic drive control ECU — The voltage supply is too low.
	C0111	Dynamic drive control ECU — The voltage supply is too low.
	C01A2	High-Pressure Pump/Return Pump — Pump motor faulty or interruption/ short circuit in voltage supply circuit
	C01A3	High-Pressure Pump/Return Pump — Pump motor faulty or interruption/ short circuit in voltage supply circuit
	C01C0	Brake vacuum sensor — The voltage supply is too low.
	C0371	CAN bus connection to transmission ECU — CAN message missing
	C0541	CAN bus connection to transmission gearshift module — Communication disturbed
	C06A1	CAN bus connection to engine ECU — CAN message missing
	C06A3	CAN bus connection to engine ECU — CAN message faulty
	C0732	CAN bus connection to engine ECU — CAN message missing
	C0733	Body control module — Read out trouble code memory.
Adaptive cruise control	C224500	ECU of active cruise control — Faulty power supply
	C224600	ECU of active cruise control — Faulty power supply
	C22EA00	CAN bus connection to electronic stability control — CAN signal "cutout of active cruise control" from vehicle dynamics control implausible
Audio 20 OBD	B15A1	Server communication — Login failed
DKG Dual-clutch transmission OBD	C429	CAN bus connection to steering column module — Implausible data received.
Door ECU FL UDS OBD	B210A	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B210C	Voltage supply — Faulty power supply
Door ECU FR UDS OBD	B1755	Entrance light — Function faulty.
	B210A	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B210C	Voltage supply — Faulty power supply
EZS digital OBD	B21DC	Auxiliary battery — Function faulty.

Reg.nr: **DS18876**, VIN: **WDD1760521J327666**



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Gasoline engine	P021700	Engine overheating — Maximum temperature exceeded
	P13C700	Exhaust gas flap — Electric fault.
	P1CDF00	Start/stop system — Start aborted due to a fault at the neutral position sensor/clutch pedal switch
	P1CE200	Start/stop system — Rpm too low
Instrument cluster	B1277	Service-interval-indicator — Faulty coding
KLA Electronic climate control	9127	Air quality sensor — Function faulty.
	A10D	Voltage supply — Voltage too low
MFK: Multi-function camera	A10A00	System voltage — Voltage supply/power supply low
	A10D00	Voltage supply — Voltage too low
PTS OBD	B210C	Voltage supply — Faulty power supply
RFK: Rearview camera	B210D00	Voltage supply — Voltage too low
SAM OBD	B11C1	Auxiliary battery — Function faulty.
	B22A3	Overhead control panel ECU — Function faulty.
	P2556	Coolant level sensor — Fault in electric circuit
	U0167	CAN bus connection of anti-theft alarm system ECU — Communication disturbed
	U11BF	Air humidity sensor/air temperature sensor — Faulty communication with sensor(s)
SG-SW-L headlight ECU left	B283E	Xenon lamp left — Function faulty.
SRS airbag ECU	B2103	Terminal 15R — Disruption and/or short circuit past ground or positive
	B210F	Terminal clamp 30 — Faulty power supply
ZAN OBD	A10A	ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low
	A10D	ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (5)

System	Beskrivelse
ABS	EFB OBD
Audio/Video	ZBE: Central control board
Comfort	MRMOBD
Steering	Electr. power steering
Tire pressure monitoring	Tire pressure monitoring