



5954331

NAF Bruktbiltest

Testdato
12.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	547744



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	ID.3 PRO 150 KW	Motoreffekt	150 kW
Type	E1	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EF19412	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WVWZZZE1ZPP014402	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	50508	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2022
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	28.12.2022
		Frist for neste EU kontroll	27.12.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5954331

Testresultater

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
50.15	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.21		Steinsprut:	Venstre forskjerm, Støtfanger foran, Panser, Støtfanger bak

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	3 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt; lsete
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



5954331

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 44 - Instrument belysning ✓
	45 - Instrumenter ✓
Generell informasjon	47 - Elektrisk vindusheis ✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 48 - Oppvarmet bakrute ✓
4 - Service/ Dokum.	○ 49 - Kupevifte ✓
Bremser	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ○
5 - Bremsbelegg	✓ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
6 - Bremseskiver	○ 53 - Sentrallås ✓
7 - Bremsetromler	✓ 54 - Setevarmer ✓
8 - Parkeringsbrems	✓ 55 - Ladespenning generator ✓
9 - Bremsevirkning	✓ 57 - Batteri ytre tilstand ✓
10 - Bremsevæsknivå	✓ 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
12 - Bremserør	✓ 62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
13 - Bremseslanger	✓ 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
14 - Bremskraftforsterker	✓ 64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓
15 - Brems pedal	✓
Lys og signaler	Hjul, dekk, felg
17 - Lys	65 - Dekk ✓
19 - Refleks	✓ 66 - Felg ○
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 67 - Ekstra hjulsett ○
21 - Varsellamper	✓ 68 - Hjullager ✓
e-Diagnose	✓
23 - Full systemskann	Styring
Motor	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
27 - Motor virkemåte	○ 72 - Styresnekke, tannstang ✓
30 - Kjølevæske	73 - Styrestag/ledd ✓
32 - Kjølesystem	74 - Styreservo ✓
Drivverk	Hjuloppheng
40 - Girkasse (automatisk)	✓ 75 - Støtdempere ✓
42 - Drivaksler	76 - Stabilisator ✓
	77 - Fjærer / fjærbein ✓
	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓



5954331

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	O
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5954331

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	150,00
9.4		Bremsevirkning, HB	150,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,90 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,90 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	2,00 mm
67.4		Mønsterdybde	2,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5954331

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5954331

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt

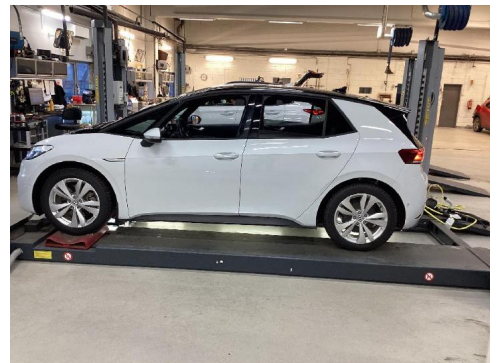

6. Generelt



7. Generelt

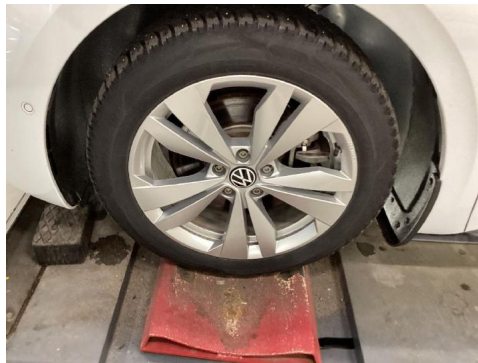

8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5954331

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



5954331


Bilder og vedlegg

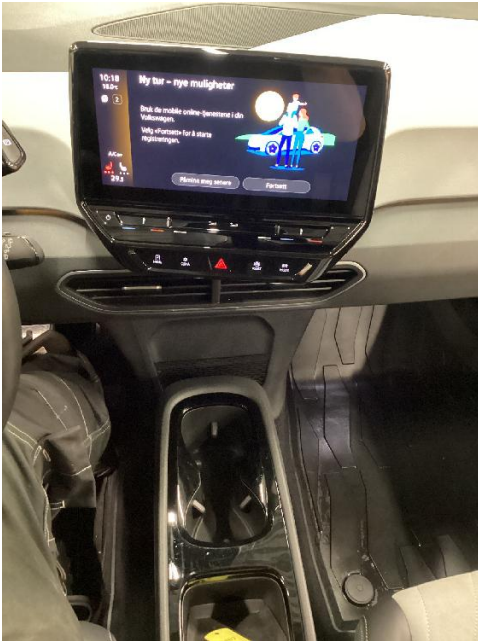

22. Generelt



23. Generelt

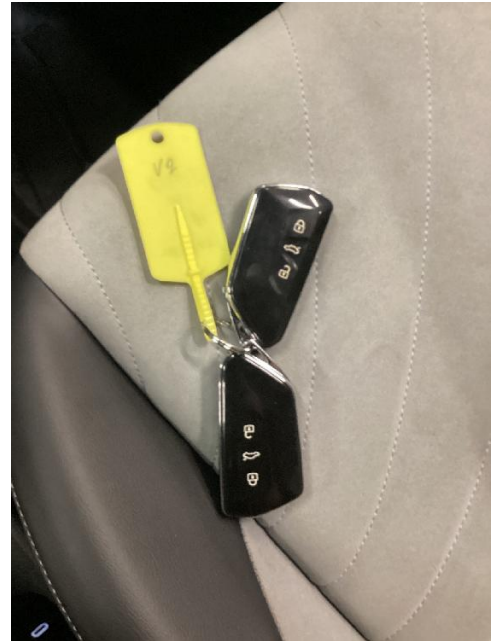

24. Generelt



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt

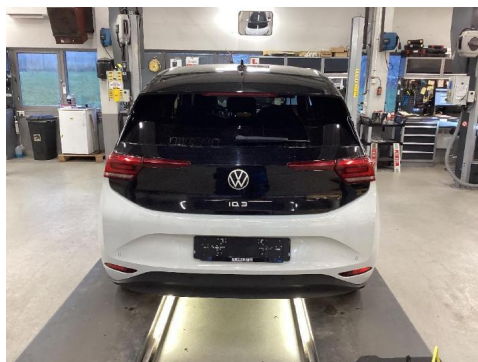

29. Generelt



30. Generelt



5954331

Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt




36. Generelt




37. Generelt



38. Generelt

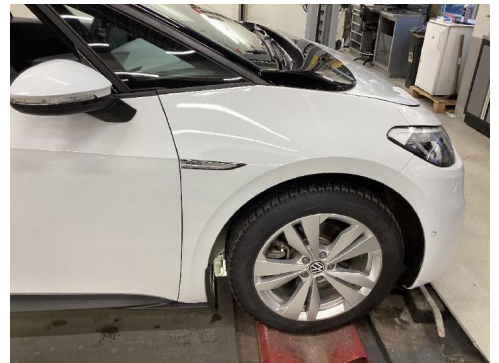

39. Generelt

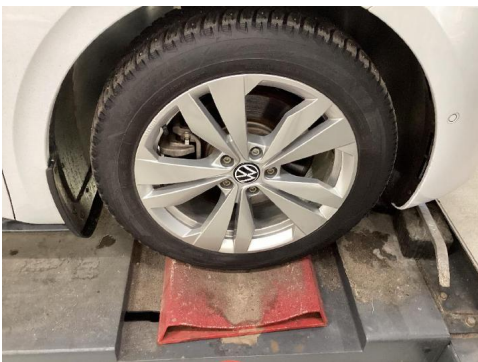

40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



5954331


Bilder og vedlegg



43. Generelt



44. Generelt

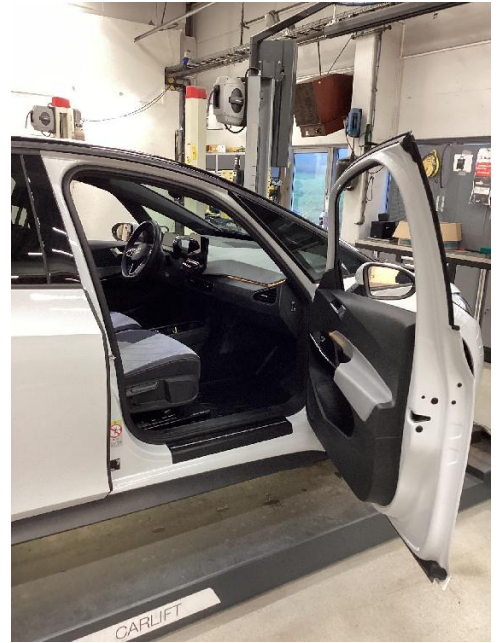


45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt

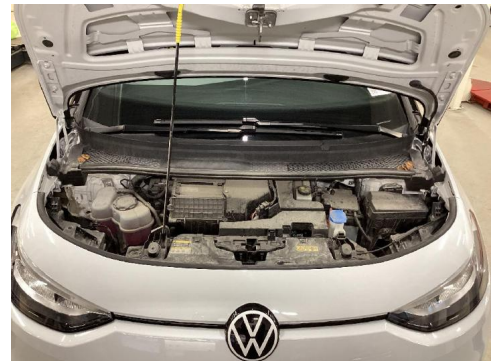

48. Generelt



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



5954331

Bilder og vedlegg



52. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EF19412	WVWZZZE1ZPP014402
Årsmodell	Merke/Modell
20-24	ID.3 Pro Performance
Motorkode	Km
EBJC	Ukjent

Utført med feil (86)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	B108C71	Temperature flap actuator left — Function faulty.
	P1C2900	Refrigerant cutoff valve 3 — Function faulty.
	U014600	CAN bus connection to central gateway ECU — Communication disturbed
Aerial module	U153F00	Car-to-X communication — Certificate actualization failed
Application server 1 system 1 adaptive	P1CB500	Plug & Charge function — Communication disturbed
Application server 1 system 2 Java	B199AF0	Remote update — Software version faulty
	U175D00	ECU — Faulty software
Brake boost	C10A700	Roller test stand mode — Function active
Brake electronics	C102D00	Tyre-pressure warning — Warning message active
	C10A700	Roller test stand mode — Function active
Diagn. interface bus	B147A18	Remote key 2 — Voltage too low
	B163002	Distance data of navigation system — Signal faulty
	B16C5F1	High-voltage battery module charge management — Functional restriction due to remote update
	B17E0F0	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal — Function faulty.
	B1AF9F1	High-voltage coordinator — Not ready for charging
	B1CA2F0	Cover flap 1 charging socket — Faulty unlocking function
	B200000	ECU — Function faulty.
	B201200	ECU — Wrong data record
	C113E00	ECU — Faulty software
	C1249F6	High-voltage battery module charge management — Functional restriction due to safety functions
	P0E5F00	High-voltage charge terminal 1 — Too high temperature
	P1BF100	High-voltage charge terminal — Incorrect input voltage
	P1BFE00	Extended charging function — Procedure faulty
	P1DCA00	High-voltage charge terminal DC — Too high temperature
	P1DCB00	High-voltage charge terminal 1 — Not ready for charging
	P1DD500	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal 1 — Faulty electric



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

		control circuit!
	P1DDC00	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal 1 — Not locked
	P1DE500	Pilot conductor of HV charging socket 1 — Signal implausible
	P30C100	Charging plug recognition of AC charging — Signal implausible
	P30F400	Vehicle electrical system battery — Balancing charge though high-voltage battery module faulty
	U010000	CAN bus connection to engine ECU — No communication
	U011000	CAN bus connection to electric drive motor ECU A — Communication disturbed
	U029200	CAN bus connection to electric drive motor ECU B — Communication disturbed
	U105400	Information electronics ECU 1 — Communication faulty
	U10DC00	Local databus 4 — Fault in electric circuit
	U112100	Data bus — Missing message!
	U112300	Data bus — Message faulty
	U113900	CAN communication with traction battery charging device — Communication disturbed
	U140600	No-load current — No-load current too high
	U14FE00	Secure on-board communication — Signature check failed
	U15FA00	EgoMaster — Input data faulty
	U164200	Ethernet connection to emergency call module — No communication
	U164500	Information electronics ECU 1 — Communication faulty
	U166300	Application server 3 system 1 infotainment — Communication disturbed
	U173E00	Passenger detection — Functional restriction due to implausible message
	U179E00	High-voltage coordinator — No communication
Electric drive 1	U300100	ECU — Inadmissible cutoff
Emergency call system/telematics system	U14FE00	Secure on-board communication — Signature check failed
Front camera system	U112100	Data bus — Missing message!
	U112300	Data bus — Message faulty
High-voltage battery charger	B1AD0F0	Charging station recognition — Function faulty.
	C1249F4	ECU — Too many wakeup events through charging infrastructure
	P1CF400	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal 1 — Component blocked
	P1CF500	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal 1 — System jams/permanently open
	P33DF00	High-voltage battery module charger — Incorrect charging current
	U15BF00	Intelligent charging function — Communication disturbed
	U19FE00	High-voltage battery module charger — Phase L1 faulty
	U19FF00	Electric drive/vehicle electrical system battery charger — Faulty charger connection
Hybrid battery management	U163F00	Traction battery system — Communication to app server disturbed
Information electronics	U111000	Functional restriction due to communication disturbance — Function faulty.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Parking assist	U112100	Data bus — Missing message!
Radar sensor of adaptive cruise control	U112100	Data bus — Missing message!
	U112300	Data bus — Message faulty
Software cluster embedded 1	U112300	Data bus — Message faulty
	U14FD00	Secure on-board communication — Time server not available
	U14FE00	Secure on-board communication — Signature check failed
	U14FF00	Secure on-board communication — Signature creation failed
Steering column module	U112300	Data bus — Message faulty
Vehicle electrics 1	U112300	Data bus — Message faulty
	U14FE00	Secure on-board communication — Signature check failed
	U14FF00	Secure on-board communication — Signature creation failed

Utført uten feil (20)

System	Beskrivelse
Airbag	Airbag
Anti-theft device	Access and start system interface
	ECU of theft warning system FL
	ECU of theft warning system FR
	ECU of theft warning system RL
	ECU of theft warning system RR (8121)
Comfort	Actuator for exterior noise
	Application server 3 system 1 infotainment
	Display unit driver display
	Driver door electronics
	Dynamic light strip 1
	Light control left 2
	Light control right 2
	Passenger door electronics
	Software cluster housekeeping 1
	Voltage transformer 12V



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Engine

Beskrivelse

Engine electronics I

Safety

Rearview camera system/all-round vision camera system

Steering

Electron. steering column locking

Power steering