



5945486

NAF Bruktbiltest

Testdato
09.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	544349



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2143 cm ³
Modell	VITO	Motoreffekt	100 kW
Type	639/5	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	SV58063	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDF63960313910568	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	161354	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2015
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	02.02.2015
		Frist for neste EU kontroll	10.04.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5945486

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
17.11	Lys	Skadet lyktelass:	Høyre baklys
68.2	Hjullager	Slakk i hjullager:	Høyre foran
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret Reparasjonsmetode:Reparasjon	
83.13	Dør-/panseråpner	Feil med innvendig åpner:	Panser
83.14		Feil med utvendig åpner:	Bakluke/-dør
83.15		* Panser lar seg ikke åpne	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Tak
86.3		Lakkriper:	Støtfanger foran
86.4		Skadet:	Bakluke
86.6		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Venstre bakdør
86.7		Lakkblerer	Høyre bakdør
86.8		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre fordør
86.9		Rustangrep:	Høyre forskjerm, Panser, Tak, Venstre fordør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Venstre bakdør
86.12		Steinsprut/lakksår	Venstre sidekanal

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
27.18	Motor virkemåte	* Periodisk banke-/ulyder i motor	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.27		Diverse lakkrust	
86.31		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
86.35		* Diverse steinsprut/lakksår	
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Høyre
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
93.5	Taktrekk	Skittent taktrekk	
98.7	Seter	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	
102.9		* Forventet bruksslitasje	



5945486

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Utvendig tilstand motor	Skader/avvik som forhindrer vurdering

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Servicehistorikk er vedlagt


Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 2 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Mørkt;Vått

Er bilen skitten eller nediset: Nei

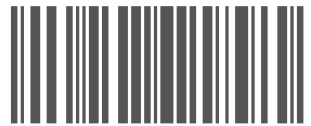

5945486

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
Generell informasjon		45 - Instrumenter	✓
3 - Nøkler / Utstyr	R	47 - Elektrisk vindusheis	✓
4 - Service/ Dokum.	O	48 - Oppvarmet bakrute	✓
Bremser		49 - Kupevifte	✓
5 - Bremsbelegg	✓	50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC)	✓
6 - Bremseskiver	O	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	53 - Sentrallås	✓
9 - Bremsvirkning	✓	54 - Setevarmer	✓
10 - Bremsvæsknivå	✓	55 - Ladespenning generator	✓
12 - Bremserør	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
13 - Bremseslanger	✓	Hjul, dekk, felg	
14 - Bremskraftforsterker	✓	65 - Dekk	✓
15 - Brems pedal	✓	66 - Felg	✓
Lys og signaler		67 - Ekstra hjulsett	✓
17 - Lys	R	68 - Hjullager	R
19 - Refleks	✓	Styring	
20 - Lyd / lyssignaler	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
21 - Varsellamper	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
e-Diagnose		74 - Styreservo	✓
23 - Full systemskann	O	Hjuloppheng	
Motor		75 - Støtdempere	✓
27 - Motor virkemåte	O	76 - Stabilisator	✓
28 - Utvendig tilstand motor		77 - Fjærer / fjærbein	✓
32 - Kjølesystem	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
33 - Eksosanlegg	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
35 - Motorfester	✓	80 - Travers	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	Karosseri	
37 - Registerreim	✓	81 - Frontrute	R
Drivverk		82 - Siderute/bakrute	✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓	83 - Dør-/panseråpner	R
41 - Differensial	✓	84 - Lås	✓
42 - Drivaksler	✓	86 - Lakk / karosseri utvendig	R
43 - Mellomaksel	✓	87 - Utvendig speil	O
		88 - Underside	O
		89 - Understellsnummer	✓
		90 - Tilhengerfeste	✓



5945486

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	○
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	○
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	○
103 - Interiør generelt	✓



5945486

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	300,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,20 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,80 volt
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	9,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	9,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	9,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	9,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	7,00 mm
67.4		Mønsterdybde	7,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



5945486

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

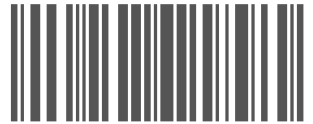

5945486

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt

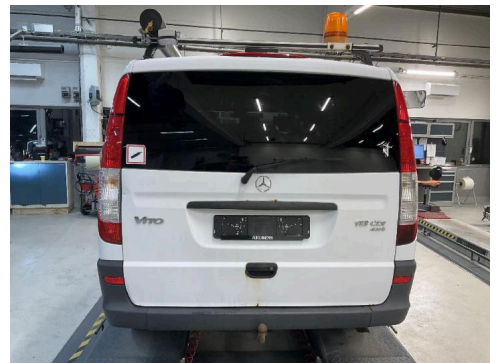

6. Generelt

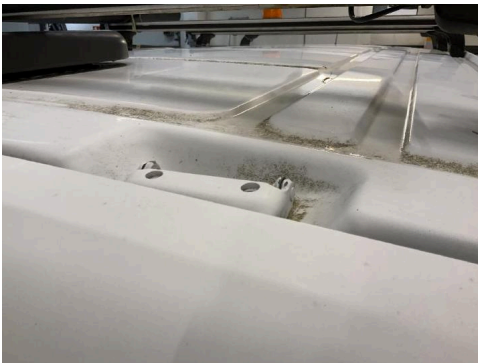

7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt




10. Generelt

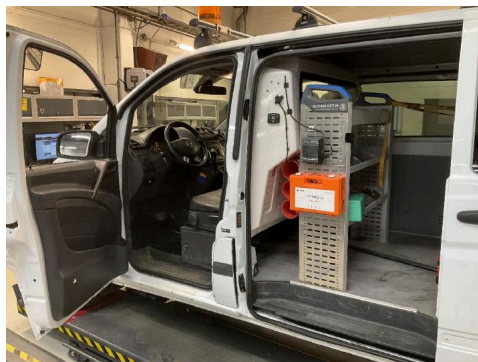

11. Generelt

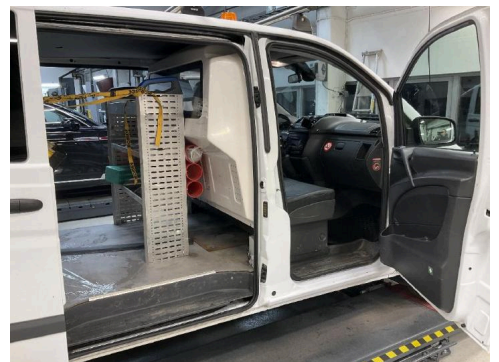

12. Generelt

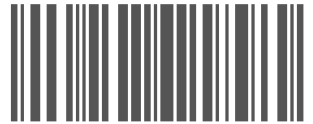

5945486

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt

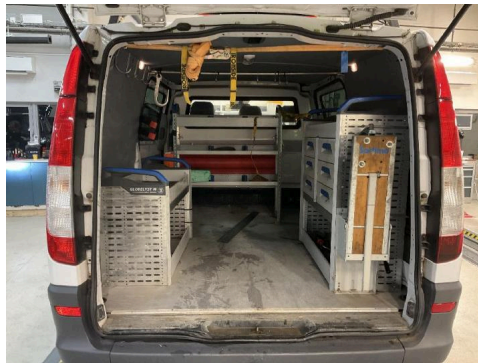


20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt

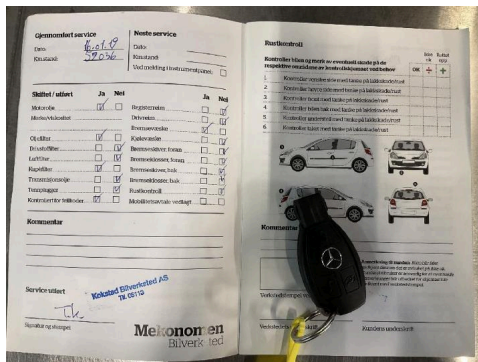

23. Generelt

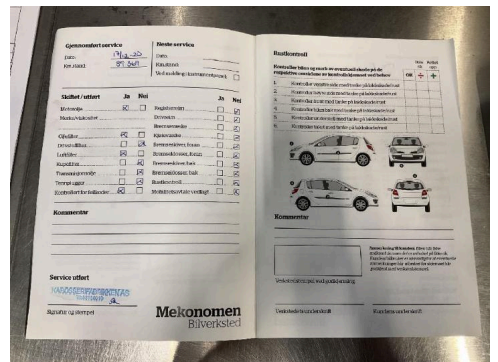


24. Generelt




5945486

Bilder og vedlegg

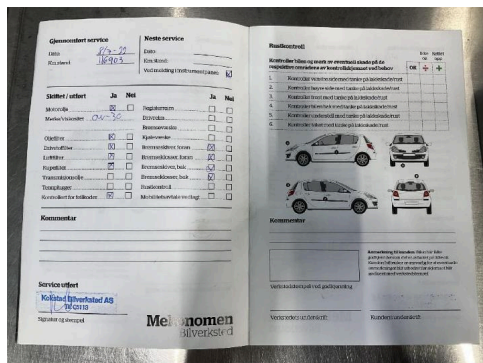

25. Generelt

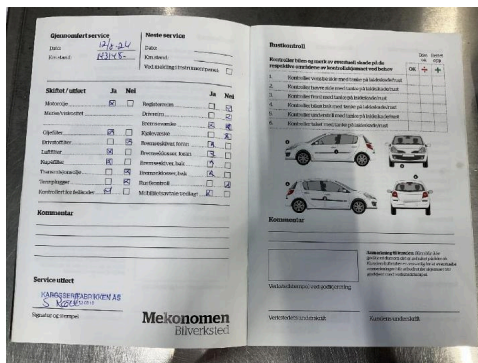

26. Generelt




27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt

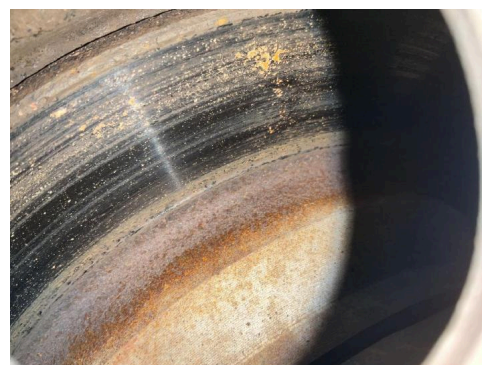

30. Generelt

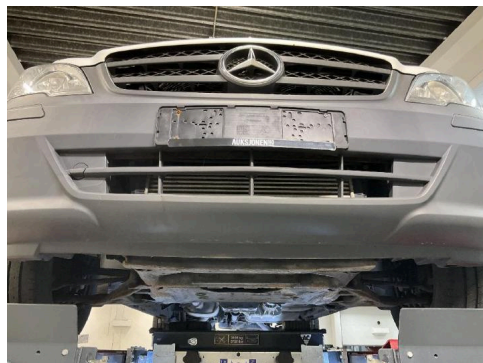


31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt

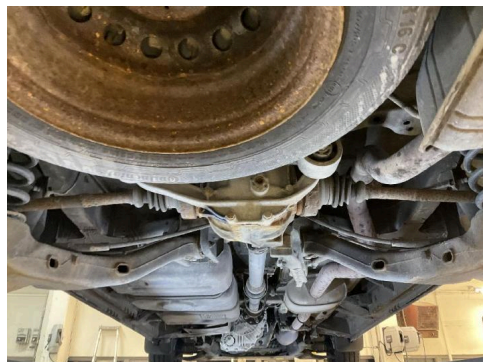

34. Generelt

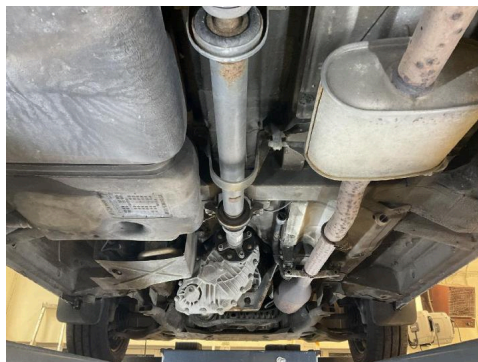

35. Generelt



36. Generelt



5945486

Bilder og vedlegg



37. Generelt




38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt

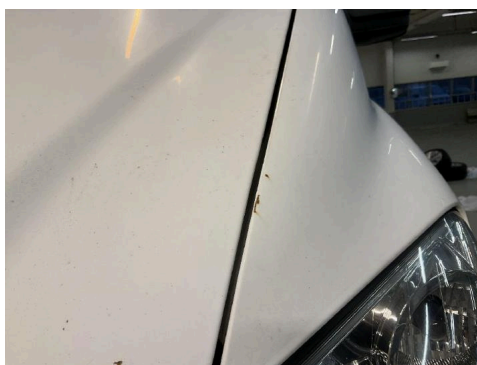

41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt




46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt

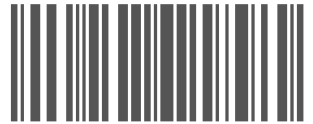

5945486

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt




56. Generelt



57. Generelt




58. Generelt

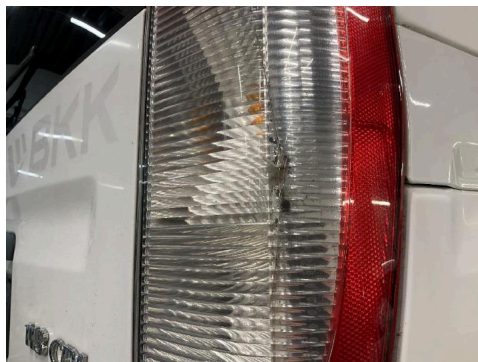

59. Generelt



60. Generelt

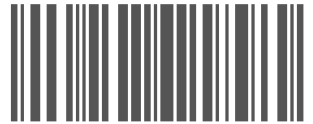

5945486

Bilder og vedlegg



61. Generelt



62. Generelt



63. Generelt



64. Generelt



65. Generelt



66. Generelt



67. Generelt



68. Generelt



69. Generelt




70. Generelt



71. Generelt



72. Generelt

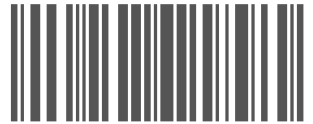

5945486

Bilder og vedlegg



73. Generelt



74. Generelt



75. Generelt



76. Generelt



77. Generelt



78. Generelt



79. Generelt




80. Generelt




81. Generelt



82. Generelt

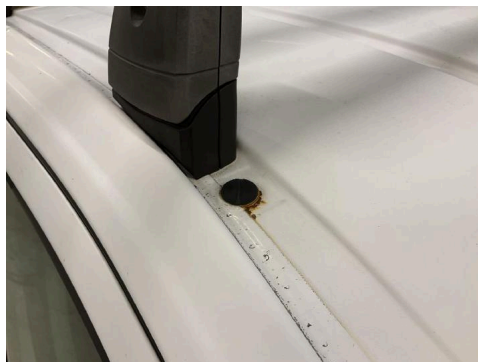

83. Generelt

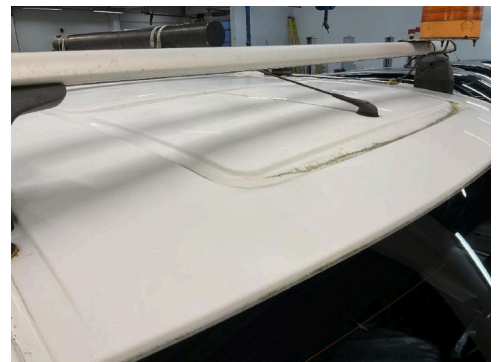

84. Generelt



5945486

Bilder og vedlegg



85. Generelt



86. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
SV 58063	WDF63960313910568
Årsmodell	Merke/Modell
10-14	Vito 113 CDI (W639) Kasten
Motorkode	Km
OM 651.940	Ukjent

Utført med feil (28)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
AHE AAG OBD	9000	Trailer rear light left — Interruption/short circuit to plus
	9002	Trailer rear light right — Interruption/short circuit to plus
	9004	Trailer brake light — Interruption/short circuit to plus
	9009	Terminal clamp 30 — Voltage too high
	9010	Power supply of terminal 30 — Voltage < 7.5 V
	9015	CAN bus to body control module — Communication disturbed
	9018	Trailer turn indicator left — Interruption/short circuit to plus
	9019	Trailer turn indicator right — Interruption/short circuit to plus
Arcade 639 08- CAN	9006	Airbag ECU terminal clamp 15 — Undervoltage
	9007	Airbag ECU terminal clamp 15R — Undervoltage
	91B6	CAN bus — Communication disturbed
DBE 639 08- CAN	B1090	Sensor for rain-/light recognition — Communication faulty
Door ECU FL 639	B1009	Power window switch FL — Fault in electric circuit
	B101A	ECU — Battery voltage supply faulty
Door ECU FR 639	B1009	Power window switch FL — Fault in electric circuit
	B1017	Fault in circuit of power window — Function of power window (window motor) not ok
	B101A	ECU — Battery voltage supply faulty
ESP 639	4428	RPM sensor FL — Function faulty.
EWM ISO	P1750	ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low
	P1876	CAN bus connection to ABS/traction control — Communication/signal implausible
	P1906	CAN bus connection to ABS/traction control — Communication/signal implausible
	P1910	ECU voltage supply — Voltage/power supply too high
EZS 639 08- CAN	9001	ECU of electronic ignition lock — Undervoltage registered



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
KI 639 08- CAN	9100	Engine CAN bus — Communication disturbed
SAM 639 08- CAN	B10C2	Body control module — Emergency light activated
STH 639 OBD	B1802	Auxiliary heater combustion air blower — Function faulty.
ZUH PTC	9021	CAN element (ECU internal) — System shut down as it is faulty

Utført uten feil (5)

System	Beskrivelse
Air conditioning	KLA V 639
Comfort	OBF 639
Engine	Diesel engine
OBD	
Transmission	EGSdigital OBD