

5958245

NAF Bruktbiltest

Testdato
15.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	543424



Kjøretøy

Bilmerke	Toyota	Motorstørrelse	2755 cm ³
Modell	HILUX	Motoreffekt	150 kW
Type	AN1P(EU,N)	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	JV36330	Drivstofftype	Biodiesel
Understellsnr.	AHTBA3CD506252249	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	59578	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2023
Karosseritype	Pick-up	Registrert første gang	15.11.2023
		Frist for neste EU kontroll	14.11.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5958245

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.13	Nøkler / Utstyr	* Ikke prøvekjørt, en redusert test	
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
5.8	Bremsebelegg	* Mangel fullt festet bremseklosser h/f	
17.1	Lys	Virker ikke:	Skiltlys
17.16		Skadet lykt:	Venstre baklys
22.8	Varsellamper utvidet	* Varsellampe varsler feil med 4x4	
28.3	Utvendig tilstand motor	Manglende / skadet deksel under motor	
40.8	Girkasse (automatisk)	Firehjulstrekk virker ikke	
67.19	Ekstra hjulsett	Dekk er tomt for/har lite luft:	2 dekk
78.1	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slakk i opphengskule:	Venstre nedre
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode:Reparasjon	
83.11	Dør-/panseråpner	Slitt / skade på gummilist:	Venstre foran
84.4	Lås	Feil ved låsesylinder	Bakluke/-dør
84.6		* Feil med låser i hardtopp	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre sidekanal
86.4		Skadet:	Støtfanger foran, Bakluke, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Støtfanger bak
87.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Venstre side
88.11	Underside	* Mye søle under bilen	
93.2	Taktrekk	Skittent taktrekk	
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	
103.2	Interiør generelt	Rens utover normal vask og klargjøring	
103.4		* Skadet kopp holder h/f	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
29.10	Oljenivå motor	Oljenivå var under minimumsmerke før etterfylling av olje	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
86.28	Lakk / karosseri utvendig	Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt
96.5	Dørtrekk	Skittent/misfarget dørtrekk	Venstre fordør
98.7	Seter	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
Ref.Id	Skiftet	Resultat	Beskrivelse
29.16	Oljenivå motor	Etterfylt motorolje: 2,00	



5958245

Servicehistorikk

Dato	Km.stand
03.10.2024	31629

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
**Bilen har ikke blitt prøvekjørt
pga:**

Nei
Ikke prøvekjørt
grunnet løse
bremseklosser h/
f



5958245

Generell informasjon		Elektriske anlegg	
3 - Nøkler / Utstyr	R	44 - Instrument belysning	✓
4 - Service/ Dokum.	R	45 - Instrumenter	✓
Bremser		47 - Elektrisk vindusheis	✓
5 - Bremsbelegg	R	48 - Oppvarmet bakrute	✓
6 - Bremseskiver	O	49 - Kupevifte	✓
9 - Bremsvirkning	✓	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
10 - Bremsvæsknivå	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
12 - Bremserør	✓	53 - Sentrallås	✓
13 - Bremseslanger	✓	54 - Setevarmer	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	55 - Ladespenning generator	✓
15 - Brems pedal	✓	56 - Drivrem generator	✓
Lys og signaler		57 - Batteri ytre tilstand	✓
17 - Lys	R	58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
19 - Refleks	✓	60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	O
20 - Lyd / lyssignaler	✓	Hjul, dekk, felg	
21 - Varsellamper	✓	65 - Dekk	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓	66 - Felg	✓
e-Diagnose		67 - Ekstra hjulsett	R
23 - Full systemskann	O	68 - Hjullager	✓
Motor		69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	✓
27 - Motor virkemåte	✓	Styring	
28 - Utvendig tilstand motor	R	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
29 - Oljenivå motor	O	72 - Styresnekke, tannstang	✓
30 - Kjølevæske	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
31 - Kjølevifte	✓	74 - Styreservo	✓
32 - Kjølesystem	✓	Hjuloppheng	
33 - Eksosanlegg	✓	75 - Støtdempere	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	76 - Stabilisator	✓
Drivverk		77 - Fjærer / fjærbein	✓
40 - Girkasse (automatisk)	R	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	R
		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
		80 - Travers	✓



5958245

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	R
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	R
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
103 - Interiør generelt	R



5958245

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	3 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9	Bremsevirkning		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	7 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,20 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,20 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	700 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	648 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	7,00 mm
67.2		Mønsterdybde	7,00 mm
67.3		Mønsterdybde	4,00 mm
67.4		Mønsterdybde	4,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5958245

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5958245

Bilder og vedlegg

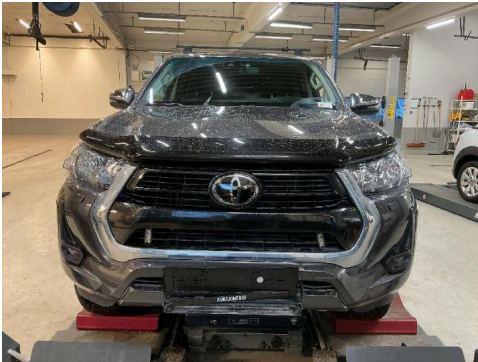

1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt

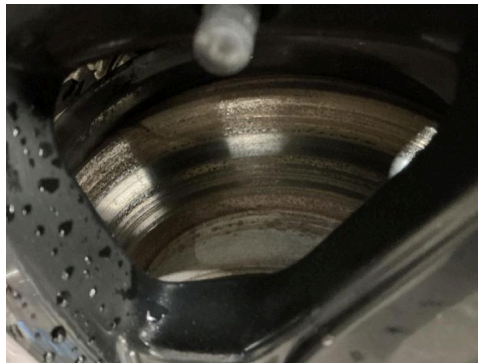

8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5958245

Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt

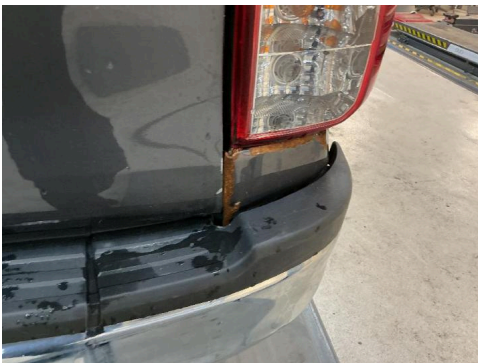

16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt

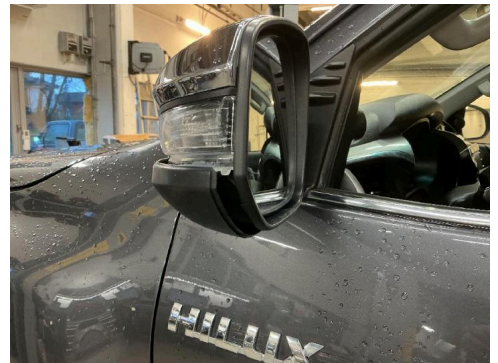


21. Generelt



5958245

Bilder og vedlegg

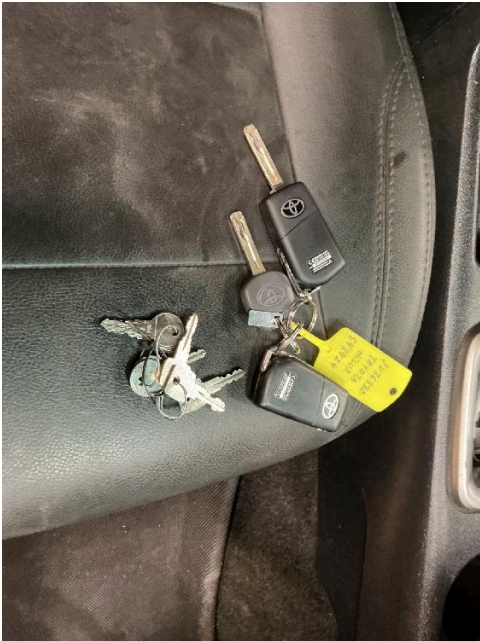


22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt

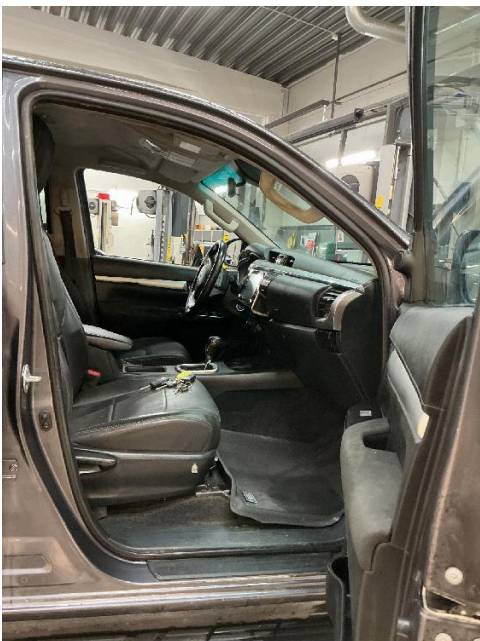

25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



5958245

Bilder og vedlegg



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



5958245


Bilder og vedlegg




34. Generelt



35. Generelt

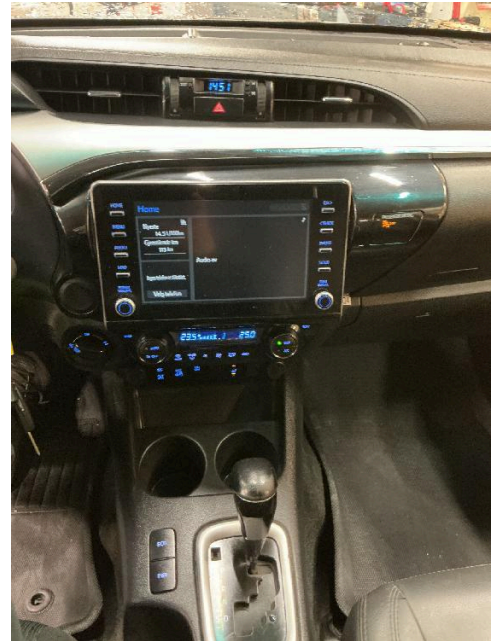

36. Generelt

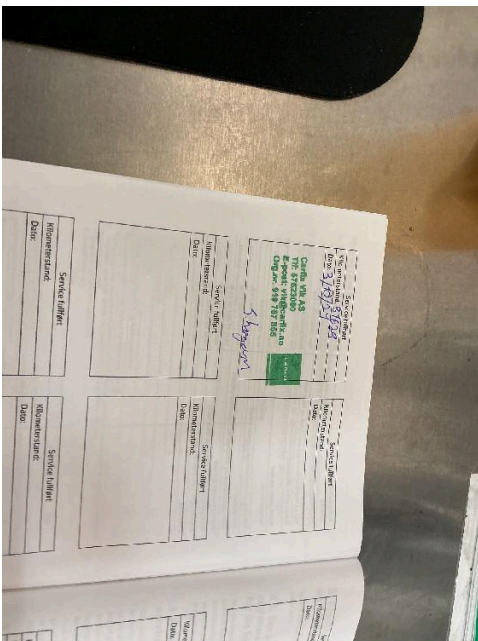

37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr

JV36330

Årsmodell

15-19

Motorkode

1GD-FTV

VIN

AHTBA3CD506252249

Merke/Modell

Hilux 2.8 16V D-4D Pick-up

Km

Ukjent

Utført med feil (0)

Ingen med feil funnet

Utført uten feil (10)

System

ABS

Beskrivelse

ABS/VSC

Air conditioning

Air conditioning

Airbag

Occupant detection

SRS airbag

Anti-theft device

IM = Immobilizer

Audio/Video

Navigation

Comfort

CG = Central Gateway

Instrument cluster

RL Headlight height adjustment

OBD