



5937905

NAF Bruktbiltest

Testdato
04.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	545513



Kjøretøy

Bilmerke	Maxus	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	e-DELIVER 3	Motoreffekt	90 kW
Type	SV3C	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EC28399	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	LSH14C4C3MA112578	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	83264	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2021
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	19.10.2021
		Frist for neste EU kontroll	29.10.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5937905

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt pga står på sommerdekk og synlig cord på høyre forhjul.	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.1	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
4.8		Aktivert serviceindikator	
17.11	Lys	Skadet lykteglass:	Venstre sideblinklys, Venstre baklys, Høyre baklys
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
46.6	Radio / Multimedia	Ryggekamera virker ikke	
61.5	Ladekontakt elbil/hybrid	Feil med utløser for ladeluke	
65.7	Dekk	Dekk er skjevløst:	Venstre foran, Høyre foran
65.13		Corden er synlig	Høyre foran
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Høyre foran
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode:Skift	
83.13	Dør-/panseråpner	Feil med innvendig åpner:	Bakluke/-dør
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Høyre baksjerm
86.3		Lakkriper:	Venstre forsikjerm, Høyre forsikjerm, Støtfanger foran, Panser, Høyre baksjerm, Venstre B-stolpe, Høyre B-stolpe
86.4		Skadet:	Bakluke, Høyre bakdør, Venstre baksjerm, Støtfanger bak, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal, Støtfanger foran
91.1	Dashbord / midtkonsoll	Hull/rift/flenge:	Dashbord
102.2	Laste-/bagasjerom	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
6.18		Ikke tilgjengelig for kontroll uten demontering:	Venstre bak, Høyre bak
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.33		Lakkrens ut over normal klargjøring:	

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt
pga:

Nei
synlig cord og
sommerdekk



5937905

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	R 44 - Instrument belysning ✓
	45 - Instrumenter ✓
Generell informasjon	46 - Radio / Multimedia R
3 - Nøkler / Utstyr	47 - Elektrisk vindusheis ✓
4 - Service/ Dokum.	R 49 - Kupevifte ✓
Bremser	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
5 - Bremsbelegg	✓ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
6 - Bremseskiver	O 52 - Lyktespyler / Visker ✓
8 - Parkeringsbrems	✓ 53 - Sentrallås ✓
9 - Bremsvirkning	✓ 54 - Setevarmer ✓
10 - Bremsvæsknivå	✓ 57 - Batteri ytre tilstand ✓
11 - Bremsvæskens kokepunkt	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
12 - Bremserør	✓ 61 - Ladekontakt elbil/hybrid R
13 - Bremseslanger	✓ 62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
14 - Bremskraftforsterker	✓ 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
15 - Brems pedal	✓ 64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓
Lys og signaler	Hjul, dekk, felg
17 - Lys	R 65 - Dekk R
19 - Refleks	✓ 66 - Felg R
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 67 - Ekstra hjulsett R
21 - Varsellamper	✓ 68 - Hjullager ✓
22 - Varsellamper utvidet	R 70 - Hjul kapsler/navkopper ✓
e-Diagnose	Styring
23 - Full systemskann	R 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
Motor	72 - Styresnekke, tannstang ✓
27 - Motor virkemåte	✓ 73 - Styrestag/ledd ✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓ 74 - Styreservo ✓
30 - Kjølevæske	✓ Hjuloppheng
31 - Kjølevifte	✓ 75 - Støtdempere ✓
32 - Kjølesystem	✓ 76 - Stabilisator ✓
35 - Motorfester	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
Drivverk	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
41 - Differensial	✓ 80 - Travers ✓
42 - Drivaksler	✓



5937905

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	R
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5937905

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	24,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	25,50 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	25,50 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	8,00 mm
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	30 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke oppgitt av produsent
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	2,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen



5937905

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5937905

Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt

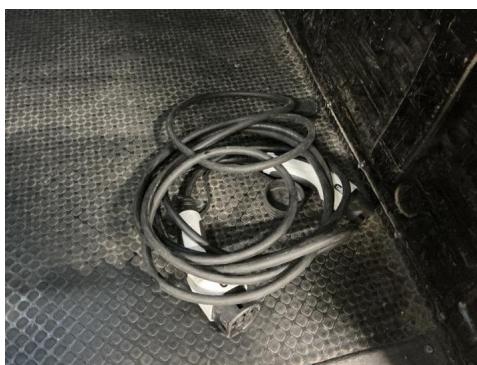

5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




5937905

Bilder og vedlegg



13. Generelt

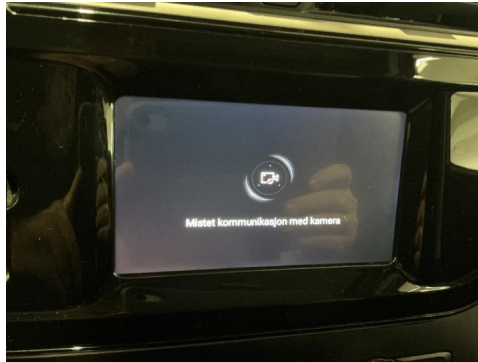


14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt

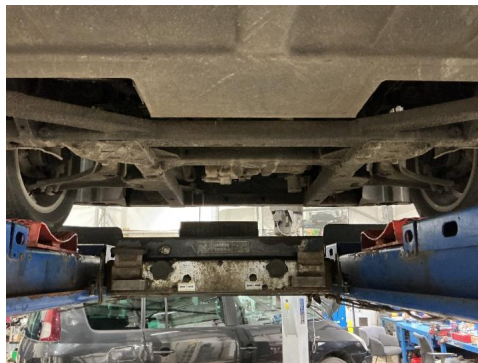

17. Generelt

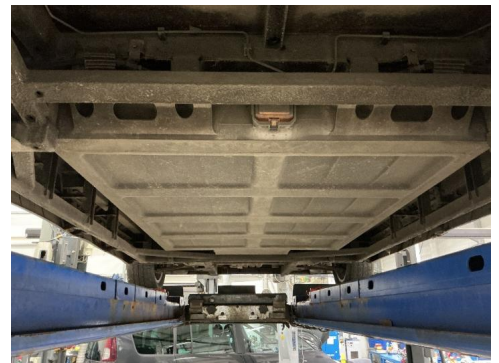

18. Generelt

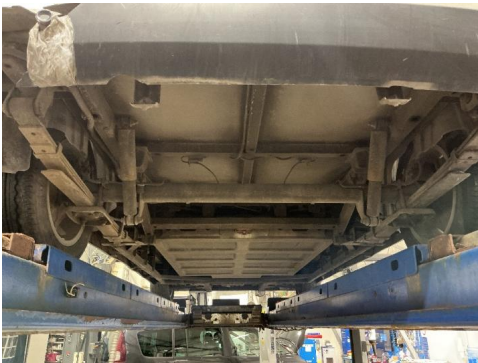


19. Generelt



20. Bakluke



21. Bakluke

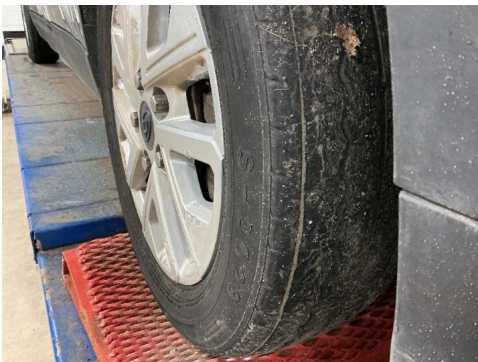

22. Dekk



23. Felg



24. Høyre bakdør



5937905

Bilder og vedlegg



25. Høyre bakskjerm




26. Høyre kanal



27. Høyre utvendig synlig D-stolpe



28. Lys

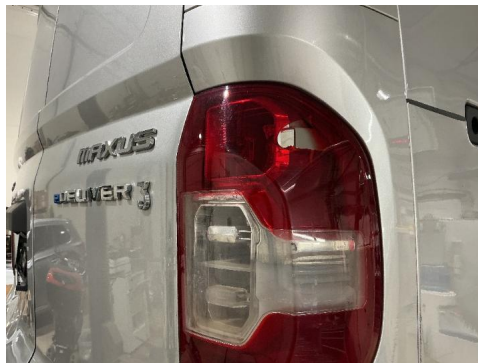

29. Lys



30. Lys



31. Panser



32. Støtfanger bak



33. Støtfanger bak



34. Støtfanger foran



35. Venstre bakskjerm



36. Venstre kanal



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EC28399	LSH14C4C3MA112578
Årsmodell	Merke/Modell
23-24	eDeliver 3 Kasten
Motorkode	Km
TZ200XSSQA	83 264

Utført med feil (25)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
BCM body control module	B123413	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	B123513	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	B126113	Brake light right — Short circuit to ground
CDU charge distribution unit	P0E5700	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	U011187	CAN bus connection to battery monitoring ECU — No communication
EVCC communication interface of electric vehicles		
FICM information electronics		
IPK instrument cluster	U010187	CAN bus connection to power steering ECU — No communication
	U010287	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	U010587	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	U010887	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	U012187	CAN bus connection from ABS control unit — No communication
	U014087	CAN bus connection to powertrain control module — No communication
MCU engine ECU	P1CC400	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	P1CD600	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	P1CD900	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
PEU engine ECU	P1CC400	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	P1CD600	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	P1CD900	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
VCU vehicle control unit	P1CC400	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	P1CD600	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	P1CD900	Trouble codes — Fault code is not documented yet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (9)

System	Beskrivelse
ABS	ESC ABS/ESP
Air conditioning	HVAC heater/air conditioning
Airbag	SRS airbag
Comfort	AVAS pedestrian warning system
	GW gateway
	RF high-frequency module
Engine	BMS Battery management system
Safety	eCall emergency call system
Steering	EPS power steering