



5959302

NAF Bruktbiltest

Testdato
15.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	546954



Kjøretøy

Bilmerke	Volvo	Motorstørrelse	2400 cm ³
Modell	xc60	Motoreffekt	120 kW
Type	m1g	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	SU95769	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	YV1DZ8046A2107925	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	238002	Bruktimportert	Ja
Farge	Hvit	Registreringsår	2010
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	29.03.2010
		Frist for neste EU kontroll	03.03.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5959302

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
2.13		* Ulyd drivverk bak, feilsøking	
9.7	Bremsevirkning	Bremsene ligger på:	Venstre bak, Høyre bak
17.15	Lys	Vann / kondens i lykt:	Høyre sideblinklys
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
76.1	Stabilisator	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Høyre bak
86.9	Lakk / karosseri utvendig	Rustangrep:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Tak, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
87.6	Utvendig speil	Speilvarme virker ikke:	Høyre side
87.8		Sitter løst	Venstre
88.11	Underside	* Mye rust angrep vogn bunn	
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre bakdør
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	
100.5	Gulvmatter/-teppe	* Skade på teppe baggsje rom	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
66.11	Felg	Oksidering / oksidert felg	Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak
81.10	Frontrute	Slitt frontrute	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Mørkt;Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



5959302

Prøvekjøring		Drivverk	
1 - Kjøreegenskaper	✓	40 - Girkasse (automatisk)	✓
2 - Unormal lyd	R	41 - Differensial	✓
		42 - Drivaksler	✓
		43 - Mellomaksel	✓
Generell informasjon		Elektriske anlegg	
3 - Nøkler / Utstyr	✓	44 - Instrument belysning	✓
4 - Service/ Dokum.	✓	45 - Instrumenter	✓
		47 - Elektrisk vindusheis	✓
		48 - Oppvarmet bakrute	✓
		49 - Kupevifte	✓
		50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC)	✓
		51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
		53 - Sentrallås	✓
		54 - Setevarmer	✓
		55 - Ladespenning generator	✓
		56 - Drivrem generator	✓
		58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
		Hjul, dekk, felg	
		65 - Dekk	✓
		66 - Felg	O
		67 - Ekstra hjulsett	✓
		68 - Hjullager	✓
		Styring	
		71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
		72 - Styresnekke, tannstang	✓
		73 - Styrestag/ledd	✓
		74 - Styreservo	✓
		Hjuloppheng	
		75 - Støtdempere	✓
		76 - Stabilisator	R
		77 - Fjærer / fjærbein	✓
		78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
		80 - Travers	✓
Bremser			
5 - Bremsebelegg	✓		
6 - Bremseskiver	O		
9 - Bremsevirkning	R		
10 - Bremsevæsknivå	✓		
12 - Bremserør	✓		
13 - Bremseslanger	✓		
14 - Bremskraftforsterker	✓		
15 - Bremsepedal	✓		
Lys og signaler			
17 - Lys	R		
19 - Refleks	✓		
20 - Lyd / lyssignaler	✓		
21 - Varsellamper	✓		
22 - Varsellamper utvidet	✓		
e-Diagnose			
23 - Full systemskann	O		
Motor			
27 - Motor virkemåte	✓		
28 - Utvendig tilstand motor	R		
29 - Oljenivå motor	✓		
30 - Kjølevæske	✓		
31 - Kjølevifte	✓		
32 - Kjølesystem	✓		
33 - Eksosanlegg	✓		
35 - Motorfester	✓		
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓		
37 - Registerreim	✓		



5959302

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
95 - Innvendig speil	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	R
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5959302

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	220,00
9.2		Bremsevirkning, HF	220,00
9.3		Bremsevirkning, VB	190,00
9.4		Bremsevirkning, HB	190,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	180000
37.2		eller ved, måneder:	120
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	7 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,70 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,70 volt
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,00 mm
67.2		Mønsterdybde	3,00 mm
67.3		Mønsterdybde	3,00 mm
67.4		Mønsterdybde	33,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5959302

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5959302

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



5959302

Bilder og vedlegg



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt

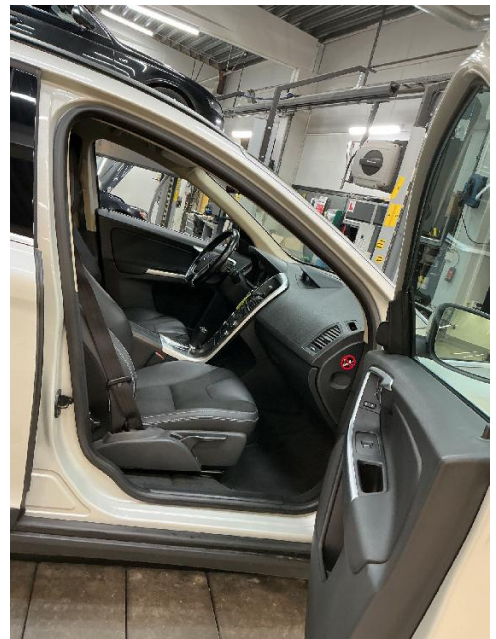

18. Generelt



5959302


Bilder og vedlegg



19. Generelt



20. Generelt

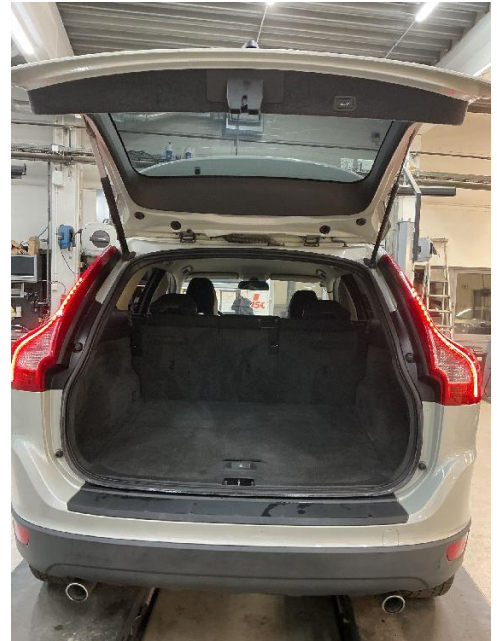

21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




5959302


Bilder og vedlegg




28. Generelt

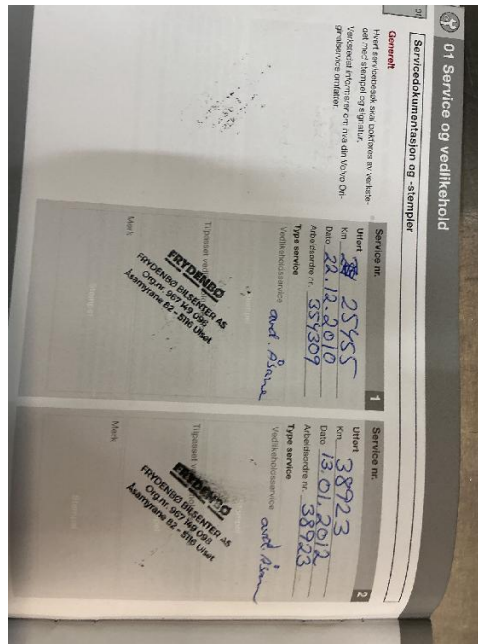


29. Generelt

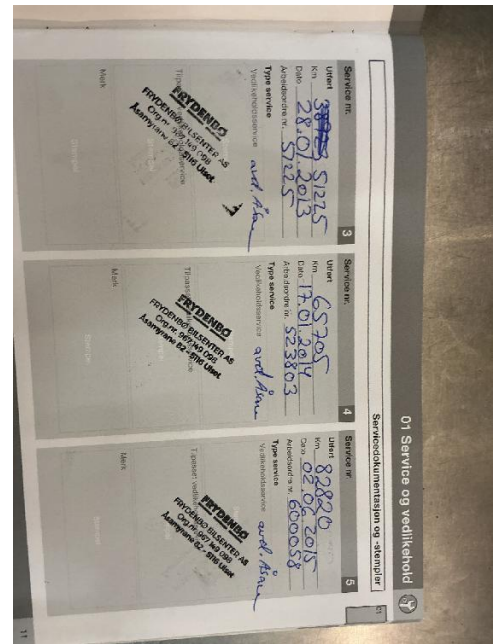


30. Generelt

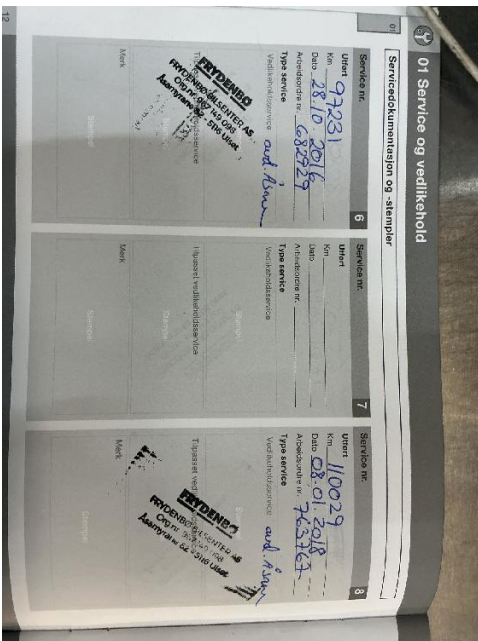

31. Generelt

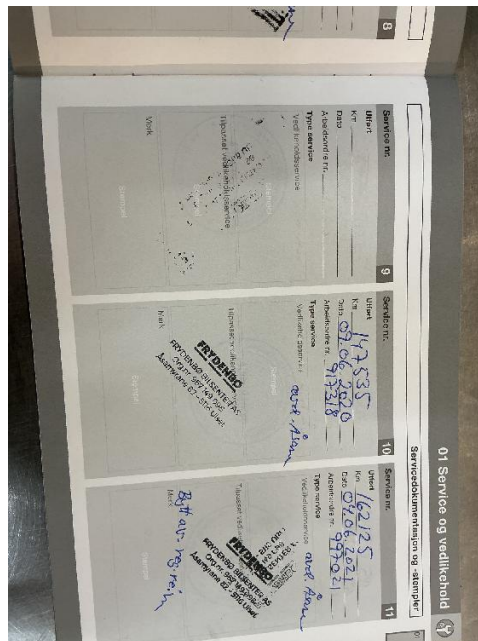

32. Generelt

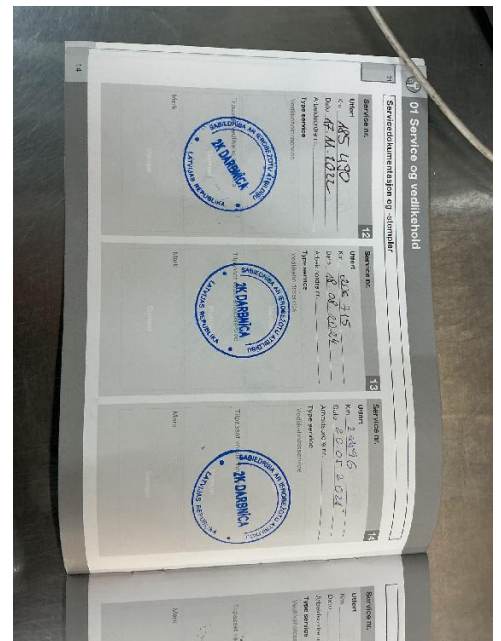

33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5959302

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt




41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt

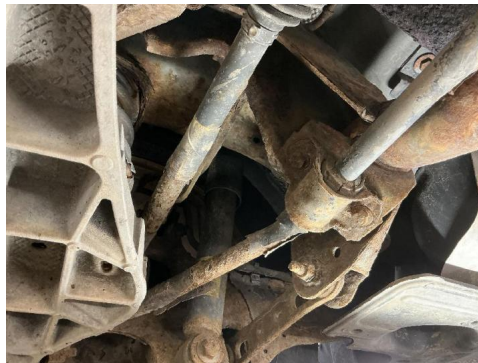

44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
SU95769	YV1DZ8046A2107925
Årsmodell	Merke/Modell
09-11	XC60 D3 2.4 20V CDI
Motorkode	Km
D 5244 T16	Ukjent

Utført med feil (14)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS BCM	C0039	Wheel speed sensor ring RR — Function faulty.
CEM Central electrics module	B10EA	PTC-aux. heater — Function faulty.
	B1109	Central locking actuator passenger door — Function faulty.
DEM Differential electronic module	U0415	CAN bus connection from ABS control unit — Received invalid data
Diesel engine	P0116	Coolant temperature sensor 1 — Function faulty.
	P0234	Boost pressure sensor A — Pressure too high
	P0236	Boost pressure sensor A — Function faulty.
	P042E	EGR system A — System jams (permanently open)
	P046C	EGR valve sensor A — Fault in electric circuit
	P0544	Exhaust temperature sensor bank 1 sensor 1 — Fault in electric circuit
	P1608	Engine ECU — Function faulty.
HCM Lighting	B10EA	PTC-aux. heater — Function faulty.
	B1109	Central locking actuator passenger door — Function faulty.
PBM parking brake	U0121	CAN bus connection from brake system ECU — No communication

Utført uten feil (4)

System	Beskrivelse
ABS	SAS Steering-Angle Sensor
OBD	
Safety	Collision velocity module
Transmission	Transmission