



5961885

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
16.12.2025

## Kunde

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Navn                | Auksjonen.no As |
| Medlemsnummer       | 94448735        |
| Adresse             | Døvleveien 23   |
| Postnummer og -sted | 3170 SEM        |
| Telefon             | 33300540        |
| Ekstern referanse   | 549802          |



## Kjøretøy

|                  |                   |                             |                      |
|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| Bilmerke         | Ford              | Motorstørrelse              | 1997 cm <sup>3</sup> |
| Modell           | S-MAX             | Motoreffekt                 | 85 kW                |
| Type             | WA6               | Aksler i drift              | 1                    |
| Registreringsnr. | BS20059           | Drivstofftype               | Diesel               |
| Understellsnr.   | WF0SXXGBWSBC50283 | Kjøretøygruppe              | 101                  |
| Km.stand.        | 148942            | Bruktimportert              | Nei                  |
| Farge            | Svart             | Registreringsår             | 2011                 |
| Karosseritype    | Flerbruksbil      | Registrert første gang      | 25.02.2011           |
|                  |                   | Frist for neste EU kontroll | 26.03.2027           |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5961885

**Testresultater**

| Ref.Id | Repareres                         | Resultat                                                                                                                   | Beskrivelse                                                                      |
|--------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 3.8    | Nøkler / Utstyr                   | Nøkkel/er skadet 1 stk                                                                                                     |                                                                                  |
| 4.4    | Service/ Dokum.                   | Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt                                                                              | Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet   |
| 9.7    | Bremsevirkning                    | Bremsene ligger på:                                                                                                        | Høyre foran                                                                      |
| 17.11  | Lys                               | Skadet lyktelass:                                                                                                          | Høyre baklys                                                                     |
| 17.15  |                                   | Vann / kondens i lykt:                                                                                                     | Venstre parklys                                                                  |
| 33.9   | Eksosanlegg                       | Mangelfullt oppheng:                                                                                                       | Fremre eksosspotte                                                               |
| 37.3   | Registerreim                      | Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales |                                                                                  |
| 47.1   | Elektrisk vindusheis              | Vindusheis virker ikke.                                                                                                    | Venstre bakdør                                                                   |
| 76.1   | Stabilisator                      | Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:                                                                                      | Høyre bak                                                                        |
| 81.4   | Frontrute                         | Sprekk i frontrute: <ul style="list-style-type: none"><li>• Reparasjonsmetode:Skift</li></ul>                              |                                                                                  |
| 86.3   | Lakk / karosseri utvendig         | Lakkriper:                                                                                                                 | Støtfanger foran, Panser                                                         |
| 86.4   |                                   | Skadet:                                                                                                                    | Støtfanger bak, Venstre sidekanal                                                |
| 86.6   |                                   | Pyntelist løs, skadet eller mangler:                                                                                       | Høyre A-stolpe                                                                   |
| 86.9   |                                   | Rustangrep:                                                                                                                | Tak, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm                                          |
| 86.14  |                                   | Lakkslipp/flassing                                                                                                         | Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør |
| 97.1   | Døråpning                         | Sår eller skade:                                                                                                           | Høyre bakdør, Venstre bakdør                                                     |
| Ref.Id | Opplysning                        | Resultat                                                                                                                   | Beskrivelse                                                                      |
| 3.16   | Nøkler / Utstyr                   | Bilen er utstyrt med lastestativ                                                                                           |                                                                                  |
| 3.18   |                                   | * Nøkkel til avtakbar hengerkule er ikke funnet                                                                            |                                                                                  |
| 6.16   | Bremsekiver                       | Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet                                                                    | Begge sider foran                                                                |
| 6.17   |                                   | Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet                                                                    | Begge sider bak                                                                  |
| 23.6   | Full systemskann                  | Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen                      |                                                                                  |
| 28.7   | Utvendig tilstand motor           | Oljesvetting                                                                                                               |                                                                                  |
| 60.7   | Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer | Ikke funksjonsprøvd                                                                                                        |                                                                                  |
| 66.10  | Felg                              | Ripe/slitasje på felg                                                                                                      | Venstre foran, Venstre bak, Høyre foran                                          |
| 67.28  | Ekstra hjulsett                   | Ripe/slitasje                                                                                                              | 4 felger                                                                         |
| 76.10  | Stabilisator                      | Slakk i lenkarm til stabilisatorstag                                                                                       | Venstre bak                                                                      |
| 86.18  | Lakk / karosseri utvendig         | Diverse småbulker/lakkriper                                                                                                |                                                                                  |
| 86.28  |                                   | Vanskelig å vurdere fordi bilen er:                                                                                        | våt                                                                              |
| 86.35  |                                   | * Diverse steinsprut/lakksår                                                                                               |                                                                                  |
| 88.13  | Underside                         | Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell                                                                                |                                                                                  |



5961885

| Ref.Id | Opplysning     | Resultat                             | Beskrivelse |
|--------|----------------|--------------------------------------|-------------|
| 90.11  | Tilhengerfeste | Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd |             |

## Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

## Testforhold

**Maks hastighet ved prøvekjøring** 60 km/t  
**Utetemperatur ved prøvekjøring** 8 °C  
**Føreforhold ved prøvekjøring** Mørkt;Vått  
**Er bilen skitten eller nediset:** Ja



5961885

| Prøvekjøring                    |   | Elektriske anlegg                      |   |
|---------------------------------|---|----------------------------------------|---|
| 1 - Kjøreegenskaper             | ✓ | 44 - Instrument belysning              | ✓ |
| Generell informasjon            |   | 45 - Instrumenter                      | ✓ |
| 3 - Nøkler / Utstyr             | R | 47 - Elektrisk vindusheis              | R |
| 4 - Service/ Dokum.             | R | 48 - Oppvarmet bakrute                 | ✓ |
| Bremser                         |   | 49 - Kupevifte                         | ✓ |
| 5 - Bremsbelegg                 | ✓ | 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)   | ✓ |
| 6 - Bremseskiver                | ○ | 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)  | ✓ |
| 8 - Parkeringsbrems             | ✓ | 52 - Lyktespyler / Visker              | ✓ |
| 9 - Bremsvirkning               | R | 53 - Sentrallås                        | ✓ |
| 10 - Bremsvæsknivå              | ✓ | 54 - Setevarmer                        | ✓ |
| 12 - Bremserør                  | ✓ | 55 - Ladespenning generator            | ✓ |
| 13 - Bremseslanger              | ✓ | 56 - Drivrem generator                 | ✓ |
| 14 - Bremskraftforsterker       | ✓ | 58 - Tilstand 12 volt batteri          | ✓ |
| 15 - Brems pedal                | ✓ | 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer | ○ |
| Lys og signaler                 |   | Hjul, dekk, felg                       |   |
| 17 - Lys                        | R | 65 - Dekk                              | ✓ |
| 19 - Refleks                    | ✓ | 66 - Felg                              | ○ |
| 20 - Lyd / lyssignaler          | ✓ | 67 - Ekstra hjulsett                   | ○ |
| 21 - Varsellamper               | ✓ | 68 - Hjullager                         | ✓ |
| 22 - Varsellamper utvidet       | ✓ | Styring                                |   |
| e-Diagnose                      |   | 71 - Ratt, rattaksel, ledd             | ✓ |
| 23 - Full systemskann           | ○ | 72 - Styresnekke, tannstang            | ✓ |
| Motor                           |   | 73 - Styrestag/ledd                    | ✓ |
| 27 - Motor virkemåte            | ✓ | 74 - Styreservo                        | ✓ |
| 28 - Utvendig tilstand motor    | ○ | Hjuloppheng                            |   |
| 29 - Oljenivå motor             | ✓ | 75 - Støtdempere                       | ✓ |
| 30 - Kjølervæske                | ✓ | 76 - Stabilisator                      | R |
| 31 - Kjølevifte                 | ✓ | 77 - Fjærer / fjærbein                 | ✓ |
| 32 - Kjølesystem                | ✓ | 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel    | ✓ |
| 33 - Eksosanlegg                | ✓ | 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel    | ✓ |
| 35 - Motorfester                | ✓ | 80 - Travers                           | ✓ |
| 36 - Drivstofftank, rør, slange | ✓ |                                        |   |
| 37 - Registerreim               | R |                                        |   |
| Drivverk                        |   |                                        |   |
| 38 - Clutch                     | ✓ |                                        |   |
| 39 - Girkasse (manuell)         | ✓ |                                        |   |
| 42 - Drivaksler                 | ✓ |                                        |   |



5961885

**Karosseri**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute                 | R |
| 82 - Siderute/bakrute          | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner          | ✓ |
| 84 - Lås                       | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil            | ✓ |
| 88 - Underside                 | O |
| 89 - Understellsnummer         | ✓ |
| 90 - Tilhengerfeste            | O |

**Interiør**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 92 - Luftdyse kupé          | ✓ |
| 93 - Taktrekk               | ✓ |
| 94 - Solskjerm              | ✓ |
| 95 - Innvendig speil        | ✓ |
| 96 - Dørtrekk               | ✓ |
| 97 - Døråpning              | R |
| 98 - Seter                  | ✓ |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe     | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | ✓ |
| 103 - Interiør generelt     | ✓ |



5961885

**Måleverdier**

| Ref.Id | Punkt                           | Frage                                                         | Måleverdi                          |
|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                 | Antall nøkler:                                                | 2 stk                              |
| 6      | Bremseskiver                    |                                                               | Kontrollert visuelt                |
| 9.1    | Bremsevirkning                  | Bremsevirkning, VF                                            | 250,00                             |
| 9.2    |                                 | Bremsevirkning, HF                                            | 250,00                             |
| 9.3    |                                 | Bremsevirkning, VB                                            | 200,00                             |
| 9.4    |                                 | Bremsevirkning, HB                                            | 200,00                             |
| 30.1   | Kjølevæske                      | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:           | 40 °C                              |
| 37.1   | Registerreim                    | Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km: | 200000                             |
| 37.2   |                                 | eller ved, måneder:                                           | 120                                |
| 50.1   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg                          | 20 °C                              |
| 50.2   |                                 | Temperatur på luft ut av klimaanlegg                          | 5 °C                               |
| 55.1   | Ladespenning generator          | Ladespenning med last (V)                                     | 14,60 volt                         |
| 55.2   |                                 | Ladespenning uten last (V)                                    | 14,90 volt                         |
| 58     | Tilstand 12 volt batteri        |                                                               | Ikke mulig å måle uten demontering |
| 65.1   | Dekk                            | Mønsterdybde VF                                               | 9,00 mm                            |
| 65.2   |                                 | Mønsterdybde HF                                               | 9,00 mm                            |
| 65.3   |                                 | Mønsterdybde VB                                               | 9,00 mm                            |
| 65.4   |                                 | Mønsterdybde HB                                               | 9,00 mm                            |
| 65.5   |                                 | Bilen er utrustet med:                                        | Vinterdekk m/pigg                  |
| 66.1   | Felg                            | Felg montert på bilen:                                        | Lettmetallfelg                     |
| 67.1   | Ekstra hjulsett                 | Mønsterdybde                                                  | 6,50 mm                            |
| 67.2   |                                 | Mønsterdybde                                                  | 6,50 mm                            |
| 67.3   |                                 | Mønsterdybde                                                  | 7,00 mm                            |
| 67.4   |                                 | Mønsterdybde                                                  | 7,50 mm                            |
| 67.5   |                                 | Ekstra hjulsett er utrustet med:                              | Sommerdekk                         |
| 67.6   |                                 | Felg på ekstra hjulsett:                                      | Lettmetallfelg                     |



5961885

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




5961885


## Bilder og vedlegg



1. Generelt

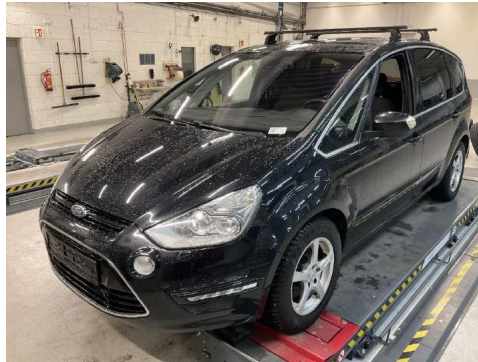

2. Generelt

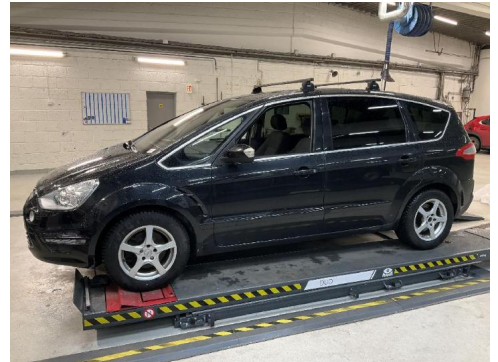

3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5961885

## Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt

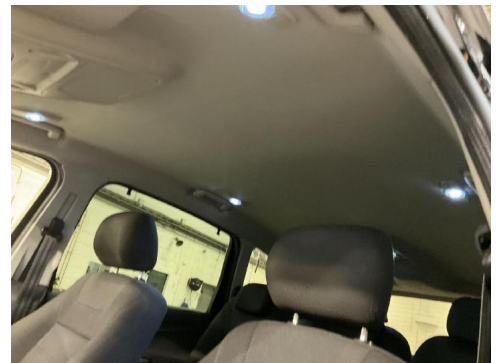


18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt

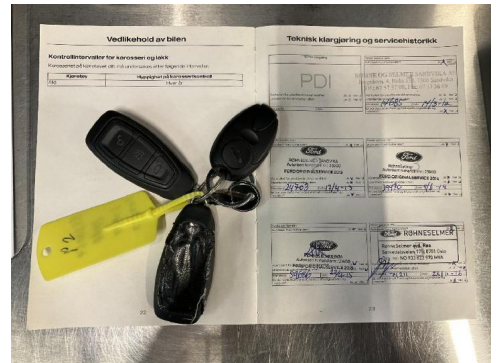

21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5961885


## Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt

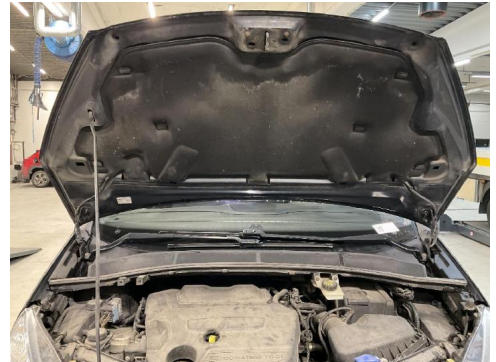

27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt

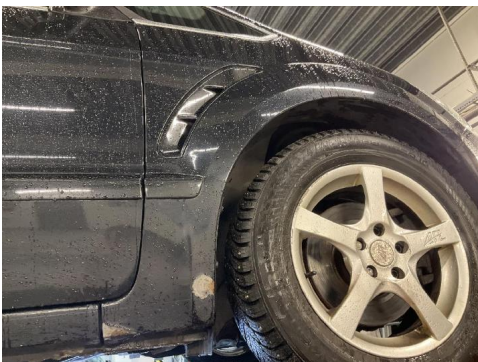

34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5961885

## Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt




39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt

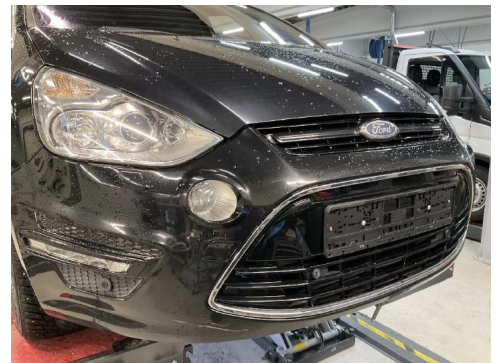

42. Generelt



43. Generelt




44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt

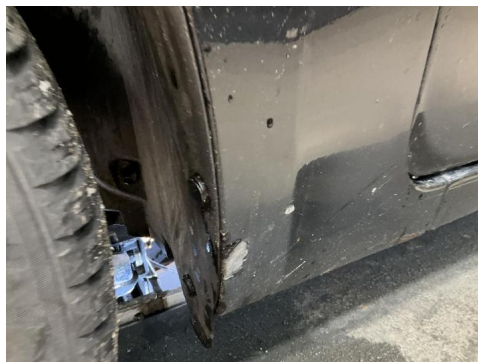

47. Generelt



48. Generelt



5961885

## Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



5961885

## Bilder og vedlegg



61. Generelt



62. Generelt



63. Generelt



64. Generelt



65. Generelt



66. Generelt



67. Generelt

NAF SEM  
Døvleveien 23  
3170 SEM  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Website:



16. des. 2025

Køretøj: Ford S-Max 2.0 16V TDCi  
Motorkode: TXWA  
Produktionsår: 09-15  
Kilometerstand: 148942 (udlæst fra styreenhed)  
Registrering Nr: BS 20059  
VIN: WF0SXXGBWSBC50283 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 16. des. 2025 15:56:51

---

Fejlkode

---

|                                                         |                                            |                         |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| <b>OBD</b>                                              | <b>OBD</b>                                 | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Drivlinje</b>                                        | <b>TDCI CAN</b>                            | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>bremsesystem</b>                                     | <b>TRW EBC 450 CAN</b>                     | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>bremsesystem</b>                                     | <b>Ratvinkel giver SASM CAN</b>            | <b>1 Fejl</b>           |
| Fejlkode: C1B00<br>Ratvinkelføler<br>Funktion ukorrekt. |                                            |                         |
| <b>bremsesystem</b>                                     | <b>PBM elektro-mekan. parkeringsbremse</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Passiv sikkerhed</b>                                 | <b>RCM airbag CAN-bus</b>                  | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Termostyring</b>                                     | <b>Klimaanlæg HVAC OBD</b>                 | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Førerassistentsystem</b>                             | <b>Billedbehandlingsmodul (A)</b>          | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Førerassistentsystem</b>                             | <b>Parkerings sensor PAM CAN</b>           | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>                                          | <b>IPC kombiinstrument CAN</b>             | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>                                          | <b>Central styreenhed BCMii CAN</b>        | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>                                          | <b>Førerdørsmodul CAN</b>                  | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>                                          | <b>Passagerdørsmodul CAN</b>               | <b>1 Fejl</b>           |

Fejlkode: B1164

Passagerspejlovarmning  
Funktion ukorrekt.

|                |                                       |                         |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Belysning HCM CAN</b>              | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b> | <b>Anhængermodul TRM CAN</b>          | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b> | <b>Hast. reguleringsanl.CCMii CAN</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>Førersædemodul DSM CAN</b>         | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b> | <b>Keyless Go RFA CAN</b>             | <b>1 Fejl</b>           |

Fejlkode: B113E  
Bagklap-udløserkontakt 1  
Strømkreds med fejl.

|                           |                                 |                         |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Gearkasse</b>          | <b>Powershift-gearkasse CAN</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Gearkasse</b>          | <b>Automatgear CAN</b>          | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Undervogn</b>          | <b>Akt. chassisreg. VDM CAN</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Styretøj</b>           | <b>Elektr. styring CAN</b>      | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Infotainmentsystem</b> | <b>ACM audiomodul CAN</b>       | <b>1 Fejl</b>           |

Fejlkode: U0140  
CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed  
ingen kommunikation

|                           |                                     |                         |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>Infotainmentsystem</b> | <b>SPRM talegenkendelse CAN-bus</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|