

5899736

NAF Bruktbiltest

Testdato
28.11.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no C/o Nordea Finans AS
Medlemsnummer	14142830
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540



Kjøretøy

Bilmerke	Hyundai	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	Kona	Motoreffekt	150 kW
Type	OS	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EB51895	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	KMHK581GFLU081249	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	84234	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2020
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	25.06.2020
		Frist for neste EU kontroll	24.06.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5899736

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre bak
9.7	Bremsevirkning	Bremsene ligger på:	Venstre bak
21.17	Varsellamper	* Varsellampe for ass system lyser .	
50.4	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
51.7	Vindusvisker, spyler (foran/ bak)	Dårlig viskerblad:	Bakrute
69.7	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett mangler	
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
9.13	Bremsevirkning	Pulserende bremsevirkning:	Høyre bak, Venstre bak
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
65.22	Dekk	Noe skjevslitt dekk	Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak


Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Dato	Km.stand
09.12.2021	44218
18.05.2021	26632

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	10 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei

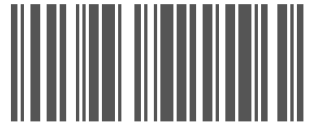

5899736

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 44 - Instrument belysning ✓
	45 - Instrumenter ✓
Generell informasjon	46 - Radio / Multimedia ✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 47 - Elektrisk vindusheis ✓
4 - Service/ Dokum.	R 48 - Oppvarmet bakrute ✓
	49 - Kupevifte ✓
Bremser	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R
5 - Bremsbelegg	R 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) R
6 - Bremseskiver	✓ 53 - Sentrallås ✓
8 - Parkeringsbrems	R 54 - Setevarmer ✓
9 - Bremsvirkning	✓ 57 - Batteri ytre tilstand ✓
10 - Bremsvæsknivå	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
11 - Bremsvæskens kokepunkt	✓ 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
12 - Bremserør	✓ 62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
13 - Bremseslanger	✓ 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
14 - Bremskraftforsterker	✓ 64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓
15 - Brems pedal	
Lys og signaler	Hjul, dekk, felg
17 - Lys	✓ 65 - Dekk O
19 - Refleks	✓ 66 - Felg ✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 67 - Ekstra hjulsett ✓
21 - Varsellamper	R 68 - Hjullager ✓
22 - Varsellamper utvidet	✓ 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett R
	70 - Hjul kapsler/navkopper ✓
e-Diagnose	O Styring
23 - Full systemskann	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
Motor	73 - Styrestag/ledd ✓
30 - Kjølevæske	✓ 74 - Styreservo ✓
31 - Kjølevifte	✓
32 - Kjølesystem	✓ Hjuloppheng
35 - Motorfester	✓ 75 - Støtdempere ✓
	76 - Stabilisator ✓
Drivverk	77 - Fjærer / fjærbein ✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
41 - Differensial	✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
42 - Drivaksler	✓ 80 - Travers ✓



5899736

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5899736

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	250,00
9.4		Bremsevirkning, HB	250,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Kontrollert visuelt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	450 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	484 ampere
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,40 mm
65.3		Mønsterdybde VB	2,60 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,20 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,10 mm
67.2		Mønsterdybde	6,10 mm
67.3		Mønsterdybde	6,10 mm
67.4		Mønsterdybde	6,40 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5899736

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

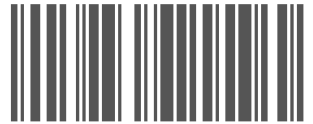


5899736

Bilder og vedlegg



1. Generelt

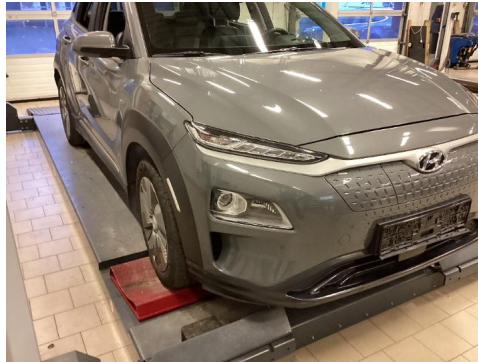

2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt

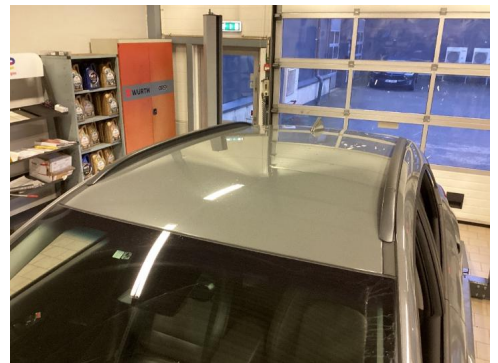

6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt

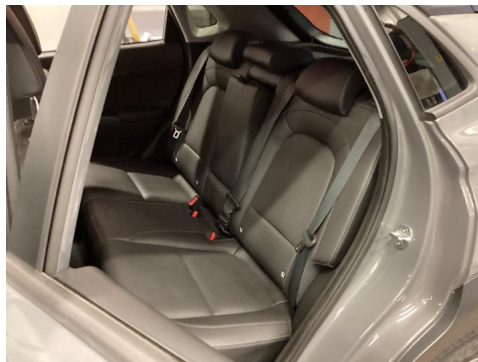

11. Generelt



12. Generelt

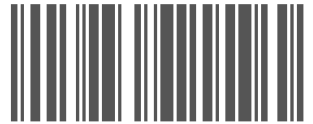

5899736

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt

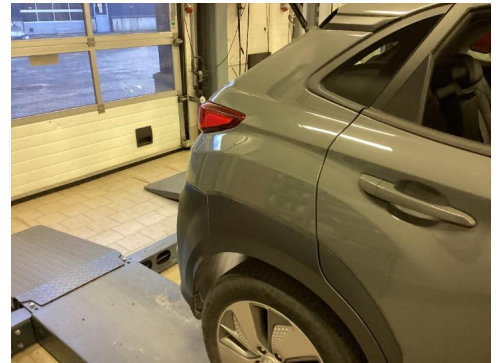

21. Generelt




22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt

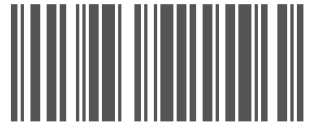

5899736

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt

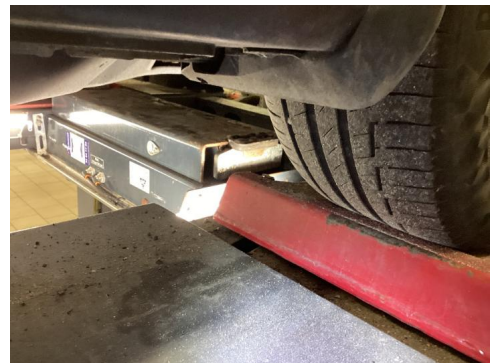

33. Generelt




34. Generelt

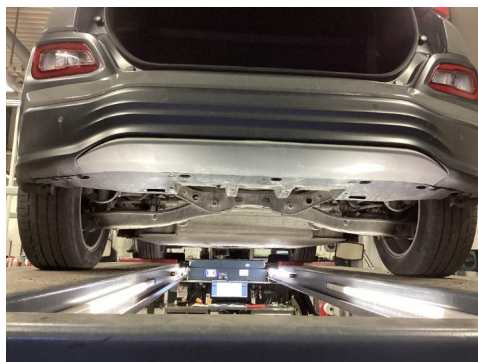

35. Generelt



36. Generelt

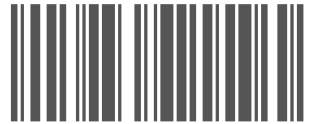

5899736

Bilder og vedlegg




37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt

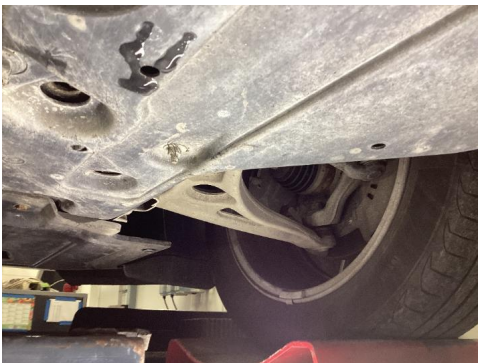

40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt




44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt

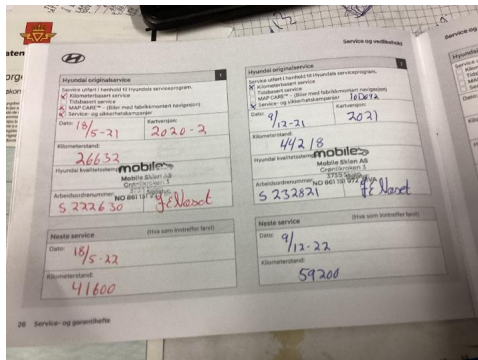

47. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EB51895	KMHK581GFLU081249
Årsmodell	Merke/Modell
18-23	Kona (OS) Elektro
Motorkode	Km
EM16	Ukjent

Utført med feil (9)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
AEB Emergency brake assistant	C136081	Dynamic drive control ECU — Function faulty.
	C162078	Initialization — Faulty procedure!
Airbag (CAN)	B110200	Battery voltage — Voltage supply/power supply low
CCM Charge Control Module	C182900	CAN communication with traction battery charging device — Timeout of CAN communication
	C182C00	High-voltage battery module charger — Function faulty.
LDWS Lane keeping assist	C160649	ECU — Faulty software
	C186286	CAN bus connection to cruise control ECU — Signal missing/faulty

Utført uten feil (20)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/ESP (CAN)
Air conditioning	AC Air Conditioning (CAN)
Audio/Video	AMP Amplifier
Comfort	BCM Body Control Module (CAN)
	CGW Central gateway module
	CM Instrument cluster (CAN)
	HUD Head-up display
	SMK Keyless entry and start system
	VESS Driving noise simulator
	WPC Wireless Power Charger



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

Engine	AAF Radiator shutter
	BS Battery module
	CS Control system/voltage transformer
	MCS engine timing electric drive
	OBC Charge management
Safety	BSD Module of side obstacle detection
	SPAS Intelligent parking assist
Steering	EPS Electromechanical power steering (CAN)
Tire pressure monitoring	TPMS tire pressure monitoring system
Transmission	E-shifter selector lever module