



5967386

NAF Bruktbiltest

Testdato
19.12.2025

Kunde

Navn Auksjonen.no As
Medlemsnummer 94448735
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	Explorer	Motoreffekt	210 kW
Type	DRP	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	YA73963	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WF0RPBEF3RRE07475	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	9896	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2024
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	24.10.2024
		Frist for neste EU kontroll	23.10.2028



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5967386

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
6.10	Bremsekiver	Rust på bremsekive:	Venstre foran, Høyre foran


Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
69.10	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Bilen er ikke utstyrt med reservehjul	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 80 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 10 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Vått
Er bilen skitten eller nediset: Nei

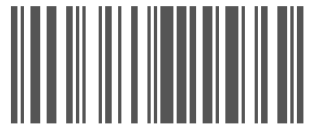

5967386

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
		45 - Instrumenter	✓
Generell informasjon		46 - Radio / Multimedia	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	47 - Elektrisk vindusheis	✓
4 - Service/ Dokum.	O	48 - Oppvarmet bakrute	✓
		49 - Kupevifte	✓
Bremser		50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC)	✓
5 - Bremsbelegg	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
6 - Bremseskiver	R	52 - Lyktespyler / Visker	✓
7 - Bremsetromler	✓	53 - Sentrallås	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	54 - Setevarmer	✓
9 - Bremsvirkning	✓	56 - Drivrem generator	✓
10 - Bremsvæsknivå	✓	57 - Batteri ytre tilstand	✓
12 - Bremserør	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
13 - Bremseslanger	✓	61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓
15 - Brems pedal	✓	63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
		64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
Lys og signaler		Hjul, dekk, felg	
17 - Lys	✓	65 - Dekk	✓
18 - Markeringslys/-lykter	✓	66 - Felg	✓
19 - Refleks	✓	67 - Ekstra hjulsett	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	68 - Hjullager	✓
21 - Varsellamper	✓	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	O
22 - Varsellamper utvidet	✓	70 - Hjul kapsler/navkopper	✓
e-Diagnose		Styring	
23 - Full systemskann	O	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
		72 - Styresnekke, tannstang	✓
Motor		73 - Styrestag/ledd	✓
27 - Motor virkemåte	✓	74 - Styreservo	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓	Hjuloppheng	
30 - Kjølevæske	✓	75 - Støtdempere	✓
31 - Kjølevifte	✓	76 - Stabilisator	✓
32 - Kjølesystem	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
35 - Motorfester	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
Drivverk		80 - Travers	✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓		
41 - Differensial	✓		
42 - Drivaksler	✓		




5967386

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	✓
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓

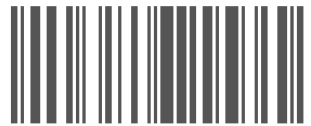

5967386

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	28,50 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	30,00 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	30,20 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	0,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	0,00 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	0,00 mm
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,10 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,60 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,90 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,90 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,50 mm
67.2		Mønsterdybde	5,10 mm
67.3		Mønsterdybde	5,50 mm
67.4		Mønsterdybde	5,10 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5967386

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5967386

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt

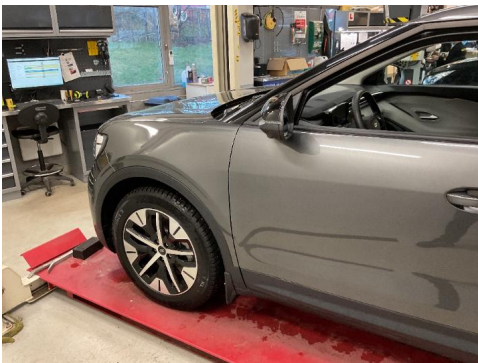


4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt

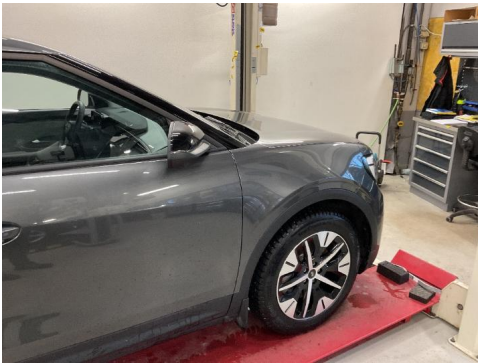

7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt

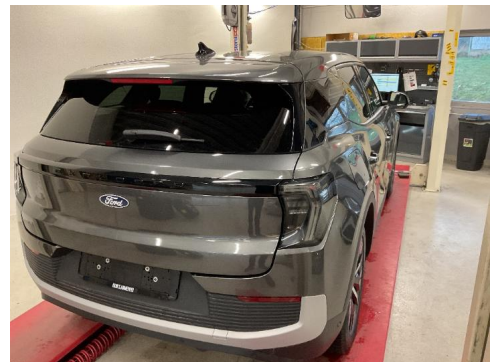

12. Generelt



5967386

Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt

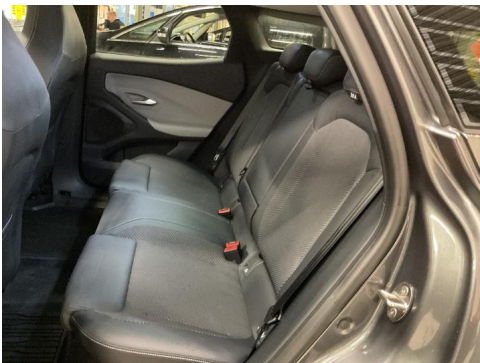

16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5967386

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
YA73963	WFORPBEF3RRE07475
Årsmodell	Merke/Modell
24-	Explorer EV Extended Range
Motorkode	Km
C1DA	Ukjent

Utført med feil (50)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Airbag	B184C00	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
Brake electronics	U044700	CAN bus connection to central gateway ECU — Signal implausible
	U104C00	Rear camera system — Communication faulty
Diagn. interface bus	B147918	Remote key 1 — Current value too low
	B1802F1	12 V battery management — Warning released
	B184C00	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	B1AF9F0	High-voltage coordinator — Charging release missing.
	B1C61F3	12 V battery management — Independent recharging not possible
	B1CA2F1	Cover flap 1 charging socket — Locking faulty
	P1CAF00	High-voltage battery module charger — Incorrect charging current
	P1DCB00	High-voltage charge terminal 1 — Not ready for charging
	P30F400	Vehicle electrical system battery — Balancing charge though high-voltage battery module faulty
	U104C00	Rear camera system — Communication faulty
	U112100	Data bus — Missing message!
	U14FE00	Secure on-board communication — Signature check failed
	U14FF00	Secure on-board communication — Signature creation failed
	U15BB00	CAN communication with charge management of high-voltage battery module — Message faulty
	U163300	Powerline communication — Communication disturbed
	U164900	All-round vision camera, rear — Communication disturbed
	U167900	Distance — Calculation faulty
	U173E00	Passenger detection — Functional restriction due to implausible message
	U1A2F00	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	U1A3000	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
Driver door module	B1AB311	Door ECU, front — Actuation 3 light source. Short circuit to ground
	B1AABF0	Driver door control panel — Communication disturbed
Electric drive 1	U010000	CAN bus connection to engine ECU — No communication
	U012200	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Communication disturbed
	U040100	CAN bus connection to engine ECU — Signal implausible
	U192A00	Remote update — No signal



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Emergency call system/telematics system	U112100	Data bus — Missing message!
	U14FD00	Secure on-board communication — Time server not available
Engine electronics I	P0A1F00	High-voltage battery module charge management — Function faulty.
	U041300	CAN communication with hybrid battery ECU — Signal implausible
	U059900	CAN bus connection to DC-DC converter ECU A — Received invalid data
Front camera system	C110AF7	Camera ECU — Restricted sight
	U112100	Data bus — Missing message!
	U112300	Data bus — Message faulty
Hybrid battery management	P0D3400	High-voltage battery module — Current value faulty
	U196A00	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
Information electronics	B1297F6	Multimedia display unit 1 — Video connection faulty.
	B184C00	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	U025700	Module interface f. display/control elements front — Communication disturbed
Passenger door module	B1AB311	Door ECU, front — Actuation 3 light source. Short circuit to ground
Rear driver door ECU	B1B6B13	Door ECU rear — Actuation 3 light source. Open circuit
Rear passenger side door ECU	B1B6B13	Door ECU rear — Actuation 3 light source. Open circuit
Vehicle electrics 1	B12DD15	C/locking motor for boot lid — Interruption/short circuit to plus
	U14FF00	Secure on-board communication — Signature creation failed

Utført uten feil (15)

System	Beskrivelse
Anti-theft device	Access and start system interface
Comfort	Actuator for exterior noise
	Aerial module
	Application server 1 system 1 adaptive
	Application server 1 system 2 Java
	Driver seat adjustment
	HUD Head-up display
	Light control left 2



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

Light control right 2

Power operated tailgate module

Software cluster housekeeping 1

Safety

Lane change assist

Steering

Electron. steering column locking

Electronic steering

Power steering