



5916202

NAF Bruktbiltest

Testdato
25.11.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	545049



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	2993 cm ³
Modell	525XD	Motoreffekt	145 kW
Type	560X	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BR68586	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WBANY51060CW87426	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	274019	Bruktimportert	Ja
Farge	Blå	Registreringsår	2007
		Registrert første gang	11.12.2007
		Frist for neste EU kontroll	07.07.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5916202

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt pga sommerdekk	
3.9	Nøkler / Utstyr	Bilens display eller systemscann indikerer at det er svakt/tomt batteri på en eller flere nøkler	
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
17.1	Lys	Virker ikke:	Venstre ryggelys
17.12		Kraketert lykteglass	Venstre baklys, Høyre baklys
17.15		Vann / kondens i lykt:	Venstre nærlys, Høyre nærlys, Høyre baklys
17.27		* Matte glass på tåkelys foran	
19.2	Refleks	Skade på refleks:	Venstre side
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
67.22	Ekstra hjulsett	Mangler eller feil hjul	4 hjul
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret Reparasjonsmetode:Reparasjon	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Venstre fordør, Høyre bakdør, Støtfanger foran
86.3		Lakkriper:	Støtfanger foran, Støtfanger bak
86.4		Skadet:	Venstre bakskjerm
86.7		Lakkblærer	Bakluke, Høyre bakskjerm
86.9		Rustangrep:	Venstre bakskjerm
86.12		Steinsprut/lakksår	Panser, Tak, Støtfanger foran
88.7	Underside	Skade på jekkfeste:	Midten foran
90.10	Tilhengerfeste	* Varsellampe lyser i instrumentet og knapp i bagasjerom mangler.	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
28.8	Utvendig tilstand motor	Liten oljelekkasje	Forkant motor, Bakkant motor
48.5	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
66.13	Felg	* Montert spacer begge sider bak	
67.33	Ekstra hjulsett	* Ekstra hjulsett er også sommerdekk	
81.10	Frontrute	Slitt frontrute	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.34		Bilen er delvis omlakkert:	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
103.6	Interiør generelt	* Noe bruksslitasje på interiør	



5916202

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilhengerkontakt	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt
pga:

Nei
står på
sommerdekk



5916202

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	R 40 - Girkasse (automatisk) ✓
Generell informasjon	41 - Differensial ✓
3 - Nøkler / Utstyr	42 - Drivaksler ✓
4 - Service/ Dokum.	R 43 - Mellomaksel ✓
Bremser	Elektriske anlegg
5 - Bremsbelegg ✓	44 - Instrument belysning ✓
6 - Bremseskiver ✓	45 - Instrumenter ✓
8 - Parkeringsbrems ✓	46 - Radio / Multimedia ✓
9 - Bremsvirkning ✓	47 - Elektrisk vindusheis ✓
10 - Bremsvæsknivå ✓	48 - Oppvarmet bakrute O
11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓	49 - Kupevifte ✓
12 - Bremserør ✓	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
13 - Bremseslanger ✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓	52 - Lyktespyler / Visker ✓
15 - Brems pedal ✓	53 - Sentrallås ✓
Lys og signaler	54 - Setevarmer ✓
17 - Lys R	56 - Drivrem generator ✓
19 - Refleks R	57 - Batteri ytre tilstand
20 - Lyd / lyssignaler ✓	58 - Tilstand 12 volt batteri R
21 - Varsellamper ✓	59 - Tilhengerkontakt
22 - Varsellamper utvidet ✓	60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O
e-Diagnose	Hjul, dekk, felg
23 - Full systemskann R	65 - Dekk ✓
Motor	66 - Felg R
27 - Motor virkemåte ✓	67 - Ekstra hjulsett R
28 - Utvendig tilstand motor O	68 - Hjullager ✓
29 - Oljenivå motor ✓	70 - Hjul kapsler/navkopper ✓
30 - Kjølevæske ✓	Styring
31 - Kjølevifte ✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
32 - Kjølesystem ✓	72 - Styresnekke, tannstang ✓
33 - Eksosanlegg ✓	73 - Styrestag/ledd ✓
35 - Motorfester ✓	74 - Styreservo ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓	
37 - Registerreim ✓	



5916202

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	R

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	O
104 - Varseltrekant	✓



5916202

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	28,40 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	30,00 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	30,00 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	18,40 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	19,50 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	19,50 mm
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,00 mm
67.3		Mønsterdybde	4,00 mm
67.4		Mønsterdybde	4,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5916202

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5916202

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt




4. Generelt




5. Generelt

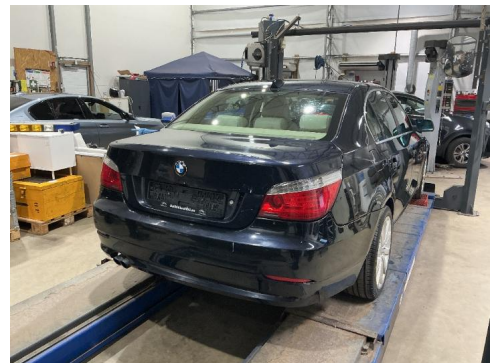

6. Generelt

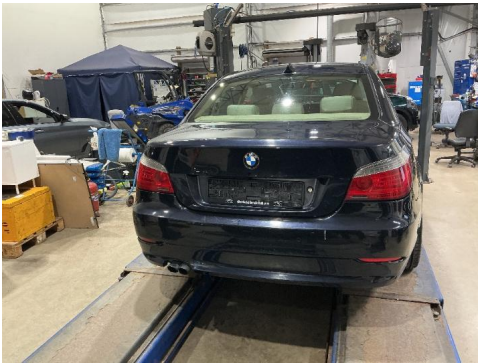

7. Generelt

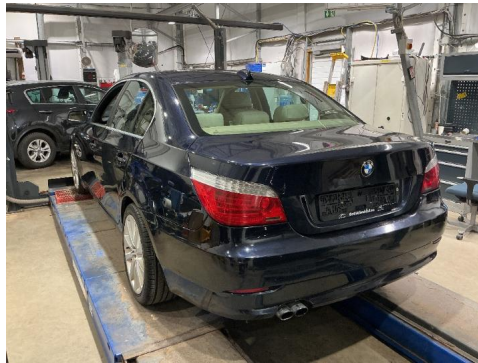

8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5916202


Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt

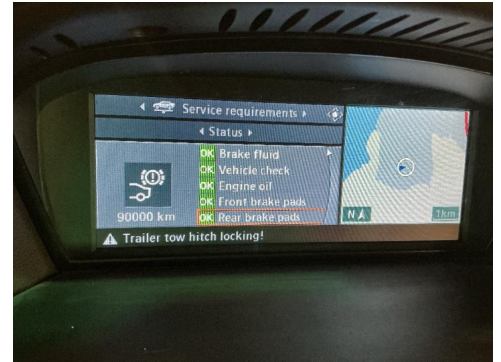


15. Generelt

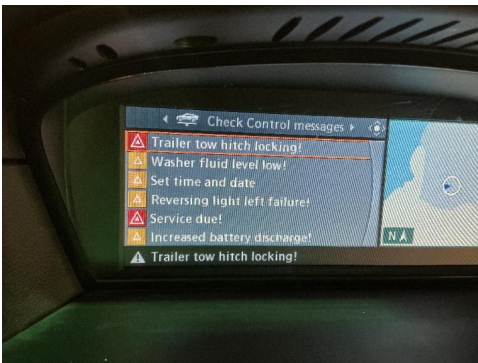


16. Generelt



17. Generelt

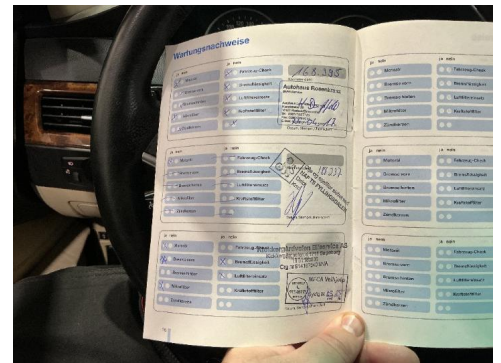

18. Generelt

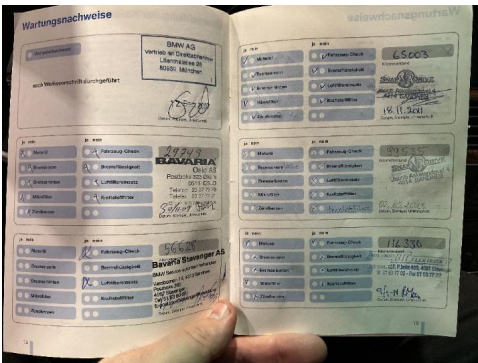

19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt

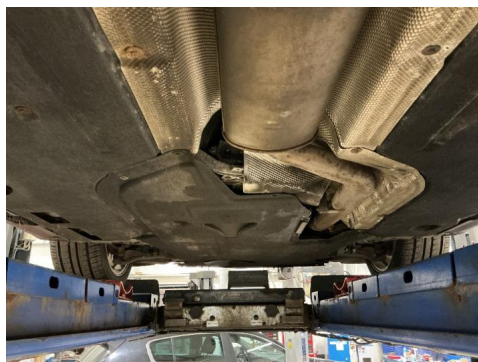

23. Generelt

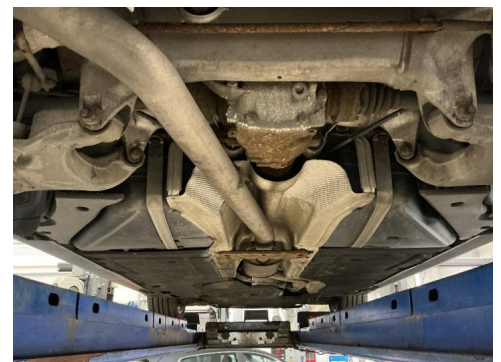

24. Generelt



5916202

Bilder og vedlegg




25. Generelt



26. Felg



27. Høyre bakdør

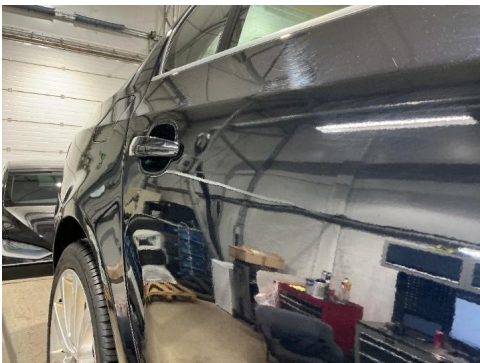

28. Høyre bakdør



29. Høyre baksjerm




30. Lys



31. Lys




32. Lys

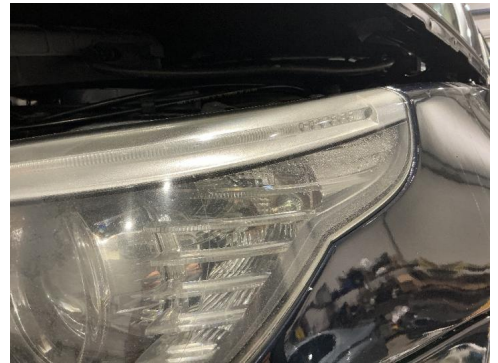

33. Lys



34. Lys

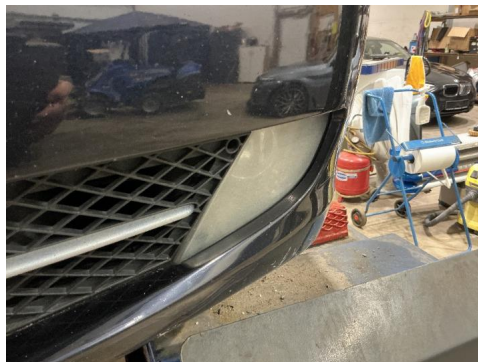

35. Lys



36. Panser



5916202


Bilder og vedlegg



37. Refleks



38. Støtfanger bak

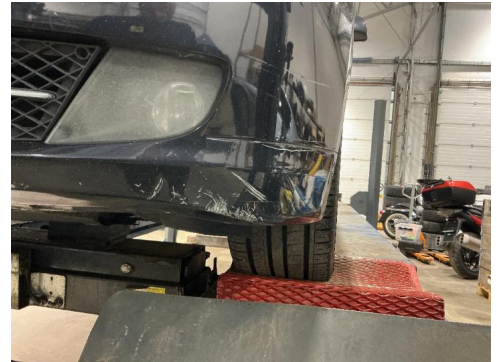

39. Støtfanger foran



40. Støtfanger foran



41. Støtfanger foran




42. Tak



43. Venstre bakskjerm




44. Venstre fordør

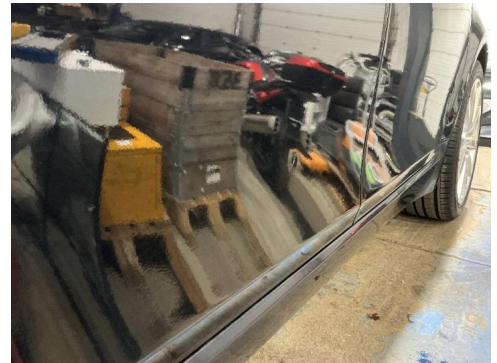

45. Venstre fordør



46. Venstre fordør

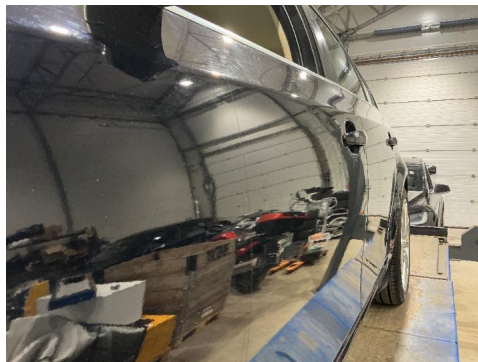

47. Venstre fordør



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
BR68586	WBANY51060CW87426
Årsmodell	Merke/Modell
07-10	525d E60 xDrive
Motorkode	Km
M57 D30 TU2 (30 6 D3)	Ukjent

Utført med feil (28)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
AHM Trailer ECU	9DFA	Trailer ECU for terminal 30F — Faulty power supply
Audio Gateway OBD	A179	ECU — Function/electric circuit faulty
	E18C	Ignore fault code — FC has not been specified by vehicle manufacturer!
	E18F	Ignore fault code — FC has not been specified by vehicle manufacturer!
CA Keyless entry and start system	A06B	Keyless entry and start antenna passenger door/bumper — Function faulty.
DSC Electronic stability control	5DCF	Voltage supply — Voltage supply too low
	5EBA	Steering-angle sensor — Signal implausible
DWA Antitheft system		
GWS Gear selection switch ECU	A83B	Voltage supply — Undervoltage registered
	E09A	Speed signal not ok — Function OF Speed Signal Wrong OR MISSING
IHKA Air conditioning ECU	9C54	Air quality sensor — Function faulty.
	9C55	Dew point sensor — Function faulty.
	9C6C	Spray nozzle heater — Function faulty.
	E714	CAN bus/data cable between engine and air conditioning ECU — Faulty battery voltage signal
IKE Kombiinstrument	931D	Vehicle electrics voltage — Faulty ECU power supply
	A559	Instrument cluster — Faulty power supply
KBM Chassis Basic Module	A428	Wiper — Blocking protection active!
KGM body gateway ECU	93BC	Power steering — Function faulty.
	93BD	Servotronic — Faulty speed!
LM light module 2	9CB9	Light module — Short circuit on one lamp output
	9CC5	Sensor for rain-/light recognition — Communication faulty



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
MRS airbag ECU 5	A8C0	Left reverse light — Function faulty.
	93D0 9408	Voltage supply — Faulty power supply ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low
SMFA seat ECU driver	9E5B	Temperature sensor seat heating (backrest-residual heat pad) — Fault in electric circuit
SZL central steering column switch centre	951A	Steering wheel control module — The voltage supply is too low.
VTG Transfer case ECU	55C3	Transfer case — System in limp-home operation.

Utført uten feil (17)

System	Beskrivelse
Air conditioning	SHZH - Independent/auxiliary heater
Anti-theft device	CAS immobilizer ECU
Audio/Video	Antenna amplifier OBD
	Audio amplifier OBD
	Control panel OBD
	Hands-free telephone system OBD
	NAV navigation system
Comfort	SBX Telephone ECU
	CID Infotainment display
	CON Infotainment controls
	SMBF seat ECU passenger
	SZM Centre console switch centre
Engine	EKP Fuel pump ECU
OBD	
Safety	FLA High beam ECU
	PDC Park Distance Control
Transmission	EGS/SMG/DKG transmission ECU