

5948430

NAF Bruktbiltest

Testdato
10.12.2025

Kunde

Navn Auksjonen.no As
Medlemsnummer 94448735
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 547308



Kjøretøy

Bilmerke	Polestar	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	2	Motoreffekt	- kW
Type	V	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EF86564	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	YSMVSEGE6PL156605	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	68868	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2023
Karosseritype	Sedan	Registrert første gang	15.06.2023
		Frist for neste EU kontroll	14.06.2027




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.

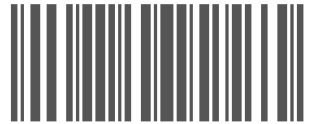

5948430

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
4.8		Aktivert serviceindikator	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret Reparasjonsmetode:Skift	
83.14	Dør-/panseråpner	Feil med utvendig åpner:	Bakluke/-dør
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo, Hattehyll
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.18	Nøkler / Utstyr	* 1 Nøkkel og en sportsnøkkel	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.21		Steinsprut:	Støtfanger foran, Støtfanger bak

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 1 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete;Mørkt
Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset: Nei



5948430

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓
Generell informasjon		63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
3 - Nøkler / Utstyr	O	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
4 - Service/ Dokum.	R	Hjul, dekk, felg	
Bremser		65 - Dekk	✓
5 - Bremsbelegg	✓	66 - Felg	✓
6 - Bremseskiver	O	67 - Ekstra hjulsett	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	68 - Hjullager	✓
9 - Bremsvirkning	✓	Styring	
10 - Bremsvæskesnivå	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
12 - Bremserør	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
13 - Bremseslanger	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
15 - Brems pedal	✓	74 - Styreservo	✓
Lys og signaler		Hjuloppheng	
17 - Lys	✓	75 - Støtdempere	✓
19 - Refleks	✓	76 - Stabilisator	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
21 - Varsellamper	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
e-Diagnose		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
23 - Full systemskann	O	80 - Travers	✓
Motor		Karosseri	
27 - Motor virkemåte	✓	81 - Frontrute	R
Drivverk		82 - Siderute/bakrute	✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓	83 - Dør-/panseråpner	R
42 - Drivaksler	✓	84 - Lås	✓
Elektriske anlegg		85 - Takluke/Panoramatak	✓
44 - Instrument belysning	✓	86 - Lakk / karosseri utvendig	O
45 - Instrumenter	✓	87 - Utvendig speil	✓
47 - Elektrisk vindusheis	✓	88 - Underside	✓
48 - Oppvarmet bakrute	✓	89 - Understellsnummer	✓
49 - Kupevifte	✓	90 - Tilhengerfeste	✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓		
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓		
53 - Sentrallås	✓		
54 - Setevarmer	✓		
55 - Ladespenning generator	✓		
61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓		



5948430

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5948430

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	250,00
9.4		Bremsevirkning, HB	250,00
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	15,20 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	15,20 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	6,00 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5948430

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5948430

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt

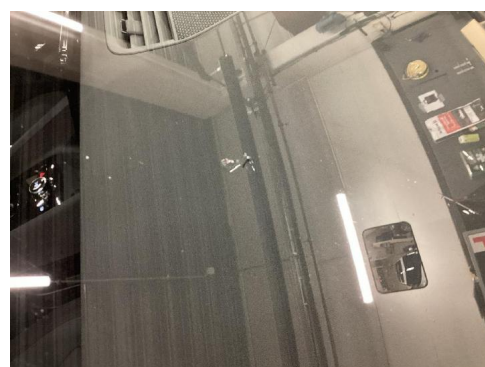

6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt

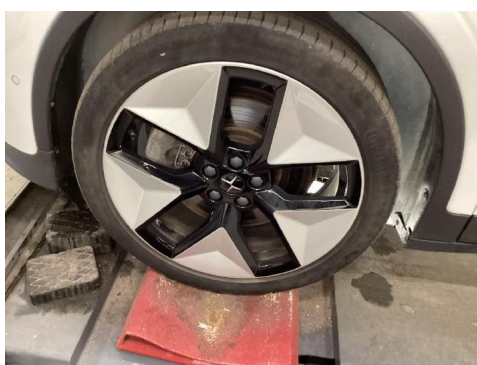

11. Generelt



12. Generelt



5948430

Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt

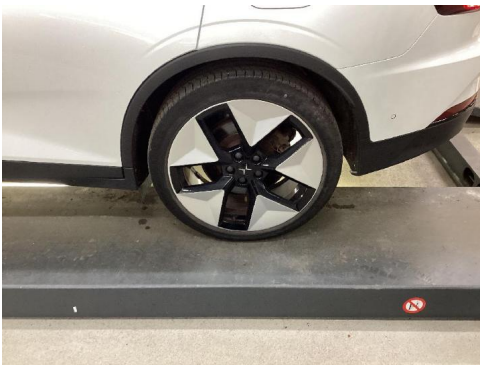

16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt

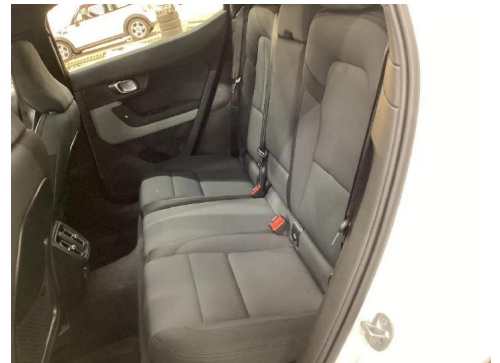

21. Generelt

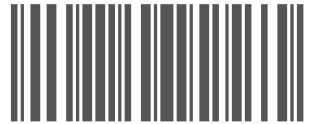

5948430

Bilder og vedlegg




22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt

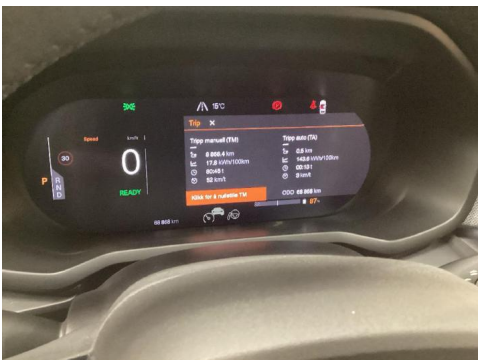


25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt

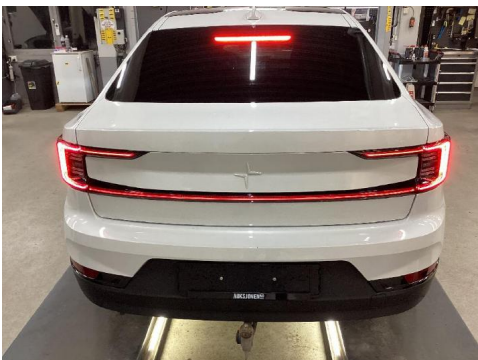


28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt

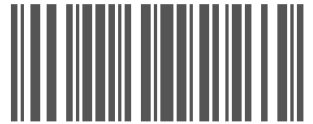

5948430

Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt




37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt

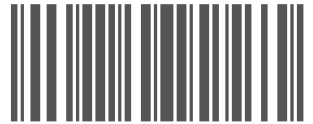

5948430

Bilder og vedlegg



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt




46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt

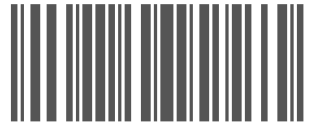


5948430

Bilder og vedlegg




49. Generelt

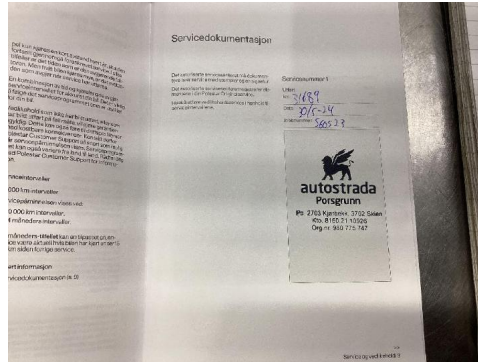

50. Generelt



51. Generelt

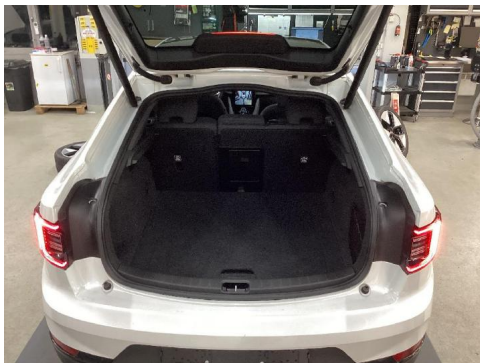

52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EF86564	YSMVSEGE6PL156605
Årsmodell	Merke/Modell
21-	Polestar 2 EV
Motorkode	Km
E 400 V6 (EAD3.4)	Ukjent

Utført med feil (36)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS BCM 2	C10AF	Tire pressure monitoring system — Coding missing or faulty
	C10D0	Brake master cylinder travel sensor — Position implausible
ASDM ECU of active radar and camera monitoring	U2C69	Signal cable to other system ECUs — Invalid signal registered
	U2C72	Signal cable to other system ECUs — Invalid signal registered
Audio module		
BECM battery monitoring ECU		
CCM Air conditioning control	B10B3	Temperature flap actuator FR — Function faulty.
CEM Central electrics module	U201F	CAN communication with remote control reception module — Missing message!
DDM driver door module		
DIM Instrument cluster		
EGSM Gear selector lever		
Electr. power steering	U112B	CAN communication with vehicles electrics ECU — No communication possible
Electric motor		
FLC 2 front camera	C1001	Surround view camera system — Function faulty.
FLR ECU of front radar	C105F	Radar sensor — Function faulty.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
HCML Headlight ECU left		
HCMR Headlight ECU right	B15B2	Headlight ECU — Function faulty.
IHFA Inverter for High-voltage Front Axle		
OBC High-voltage battery module charger	P0D98	High-voltage charging cable unlocking — Fault in electric circuit
	P125A	DC charging — Incorrect charging procedure
	P12C4	High-voltage battery module charger — Internal fault
OHC Overhead control panel		
PDM passenger door module		
POT Power Operated Tailgate Module	B1187	TANK FLAP CENTRAL LOCKING — Function/electric circuit faulty
RML Seat belt FL		
RMR Seat belt FR		
SAS Steering-Angle Sensor	U2C36	Signal cable to other system ECUs — Invalid signal registered
SCL Steering column lock actuator		
SODL Side object detection left		
SODR Side object detection right		
SRS airbag		
TCAM module for vehicle connectivity		
VCU vehicle control unit		
VGM vehicle gateway module	U1024	Diagnostic CAN bus — Signal implausible
	U105E	Infotainment ECU — No Ethernet connection available
WAM All-round vision camera system	U1A4B	ECU — Faulty processor 2



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (0)

Ingen uten feil funnet