



5876990

NAF Bruktbiltest

Testdato
06.11.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	539346		



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	2993 cm ³
Modell	X5 xDrive30d	Motoreffekt	190 kW
Type	X5	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BT87926	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WBAKS410100H72998	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	130163	Bruktimportert	Ja
Farge	Svart	Registreringsår	2015
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	29.09.2015
		Frist for neste EU kontroll	29.06.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5876990

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.9	Service/ Dokum.	Frist for EU kontroll er overskredet	
22.8	Varsellamper utvidet	* Varsellampe for PDC lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Høyre bakdør
86.3		Lakkriper:	Støtfanger foran, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm
86.4		Skadet:	Støtfanger bak
86.7		Lakkblerer	Bakluke, Høyre fordør
86.12		Steinsprut/lakksår	Panser, Tak, Venstre fordør
86.14		Lakkslipp/flassing	Høyre fordør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.13	Bremsebelegg	* Klossevarsler lyser	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
48.5	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.34		Bilen er delvis omlakkert:	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll



5876990

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon. Bilde er vedlagt.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	10 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



5876990

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr R

4 - Service/ Dokum. R

Bremser

5 - Bremsbelegg O

6 - Bremseskiver O

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsevirkning ✓

10 - Bremsevæsknivå ✓

11 - Bremsevæskens kokepunkt ✓

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys ✓

18 - Markeringslys/-lykter ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet R

e-Diagnose

23 - Full systemskann R

Motor

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute O

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

52 - Lyktespyler / Visker ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

56 - Drivrem generator ✓

57 - Batteri ytre tilstand |

58 - Tilstand 12 volt batteri R

59 - Tilhengerkontakt ✓

60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

66 - Felg R

67 - Ekstra hjulsett R

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓

70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓



5876990

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør


91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5876990


Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	28,40 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	30,00 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	30,00 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	18,40 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	20,00 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	20,00 mm
9.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	9 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

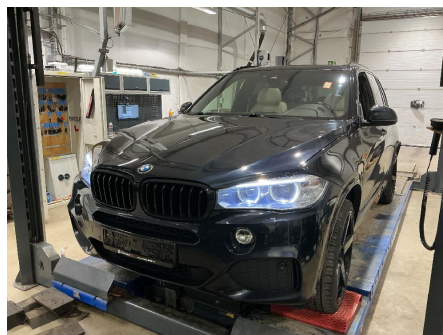
Bilder og vedlegg**1. Tak****2. Panser****3. Venstre fordør****4. Venstre fordør****5. Støtfanger bak****6. Høyre bakskjerm****7. Høyre bakdør****8. Høyre fordør****9. Støtfanger foran****10. Støtfanger foran****11. Felg****12. Generelt**



5876990

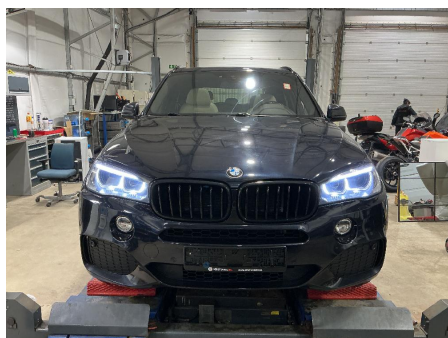

13. Generelt

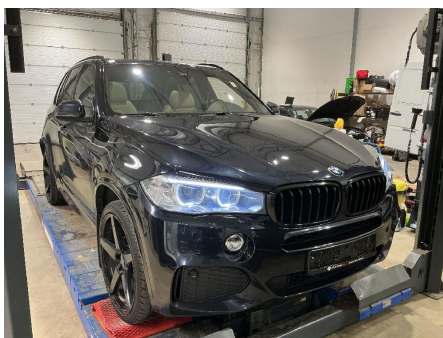

14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt




17. Generelt

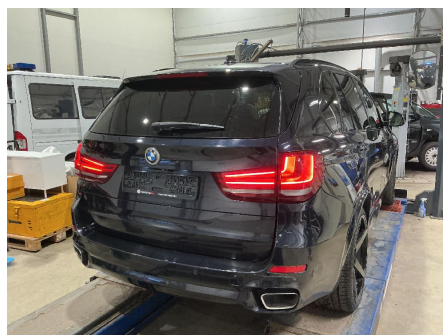

18. Generelt

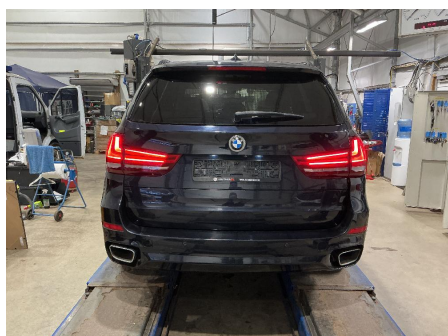


19. Generelt

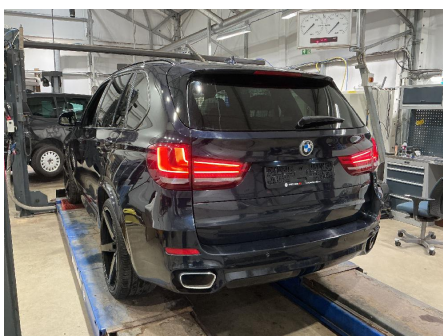

20. Generelt



21. Generelt

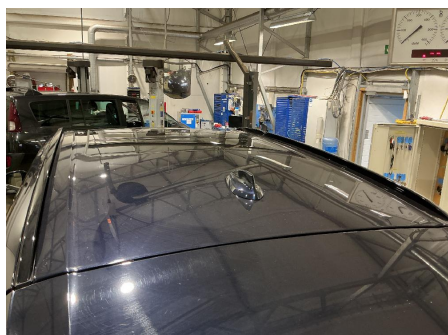

22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5876990




25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt

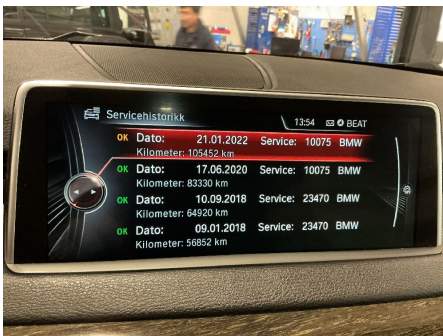


28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt

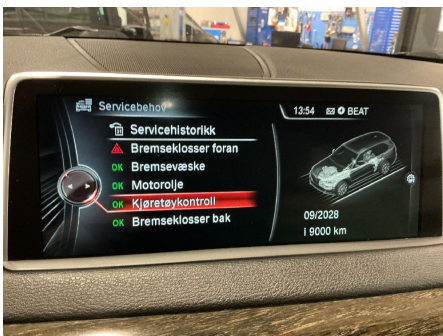

31. Generelt

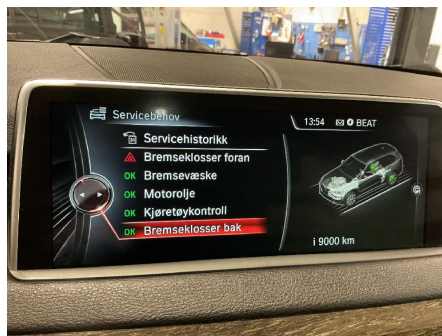


32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt

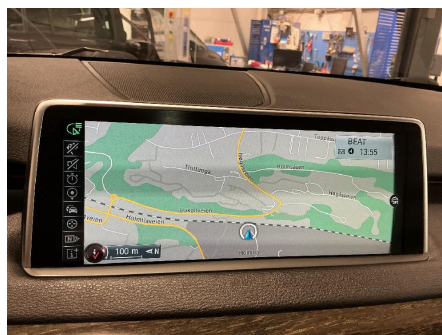

35. Generelt



36. Generelt



5876990



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



5876990

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
BT87926	WBAKS410100H72998
Årsmodell	Merke/Modell
13-18	X5 30d F15 xDrive
Motorkode	Km
N57 D30 A	130 163

Utført med feil (54)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ACSM Airbag ECU	C95403	CAN connection to instrument cluster — Faulty brightness signal!
BDC Body control module	804080	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	8040B9	Cutoff terminal 30B — Upper cranking ability limit reached.
	8040BB	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	8040BD	Terminal 30F — Reset/cutoff carried out.
	8044D7	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
DSC Electronic stability control	48069E	Tire pressure monitoring ECU — No tyre pressure sensor detected
	4806B8	Tyre pressure sensor FL — Faulty signal reception!
	4806DA	Tyre pressure sensor FR — Faulty signal reception!
	4806F0	Tyre pressure sensor RL — Faulty signal reception!
	4806F4	Tyre pressure sensor RR — Faulty signal reception!
	480A11	Brake pad wear sensor on front axle — Service limit reached
EDC Damper control ECU	E694F2	CAN bus connection to instrument cluster — CAN message "odometer reading/operating range" missing
	E6958C	CAN bus connection to instrument cluster — "Relative time" message missing.
ICM ABS/ESC control unit	48279B	Dynamic drive control ECU — Undervoltage registered in system
	D01428	CAN bus connection to instrument cluster — "Exterior air temperature" message missing.
	D0142C	CAN bus connection to instrument cluster — CAN signal "Outside temperature" invalid
	D014F2	CAN bus connection to instrument cluster — CAN message "odometer reading/operating range" missing
	D014F6	CAN bus connection to instrument cluster — CAN signal "kilometer/mileage reading/operating range" invalid
	D0158C	CAN bus connection to instrument cluster — "Relative time" message missing.
	D016DC	CAN bus connection to instrument cluster — CAN message "status indicator of electronic stability control" missing
	D018B5	CAN bus connection to instrument cluster — CAN message "status indicator of instrument cluster" missing
	D01932	CAN bus connection to instrument cluster — CAN message "Time/date"



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

	D02C7F	missing CAN bus connection to ABS/ESC control unit — CAN signal "tire information" invalid
KAFAS Camera-based driver assist systems	E06C44	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — CAN signal "Function vehicle standstill electronic stability control" invalid
	E07C02	CAN bus connection to instrument cluster — CAN message "electronic stability control status" missing
	E07C05	CAN bus connection to instrument cluster — "Exterior air temperature" message missing.
	E07C08	CAN bus connection to instrument cluster — CAN message "odometer reading/operating range" missing
	E07C11	CAN bus connection to instrument cluster — "Relative time" message missing.
KOMBI Instrument cluster	E11450	CAN bus connection to immobilizer ECU/body control module — "Terminal status" message missing/defective.
	E1145C	CAN bus connection to engine ECU — CAN message "Rotational speed reading of powertrain" missing
	E11460	CAN bus connection to transmission ECU — CAN message "Data indication of transmission powertrain" missing
	E11465	CAN bus instrument cluster — Communication disturbed
	E11480	CAN bus connection to airbag ECU — Message "safety malfunction counter" missing
	E12C01	Fuel level sensor left — Short circuit to plus
PMA Parking assist	803202	Parking assist sensors rear — Voltage supply short circuit in electric circuit
	803210	Parking aid sensor rear inside left — Interruption or short circuit to ground
	803213	Parking aid sensor rear inside left — Function faulty.
	80321C	Parking aid sensor rear outside right — Interruption or short circuit to ground
	80321D	Parking aid sensor rear outside right — Reverberation time too short
	80321F	Parking aid sensor rear outside right — NO Signal PRESENT
	803220	Parking aid sensor rear outside right — Function faulty.
	803235	Parking aid sensor front inside left — Reverberation time too short
	80323B	Parking aid sensor front inside right — Reverberation time too short
	D41428	CAN bus connection to instrument cluster — CAN message "Exterior air temperature" missing
	D414F2	CAN bus connection to instrument cluster — CAN message "odometer reading/operating range" missing
	D4158C	CAN bus connection to instrument cluster — "Relative time" message missing.
SMFA seat ECU driver	802995	Motor for seat-height adjustment — Interruption/short circuit in electric circuit.
TRSVC All-round vision camera	CA9400	CAN bus connection to instrument cluster — "Relative time" message missing.
	CA9401	CAN bus connection to instrument cluster — Signal kilometrage missing or incorrect
	CAAC01	CAN bus connection to instrument cluster — Signal kilometrage missing or incorrect



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
VTG Transfer case ECU	CF5408	CAN bus connection to instrument cluster — Signal kilometrage missing or incorrect
	CF5488	CAN bus connection to instrument cluster — CAN message "odometer reading/operating range" missing
ZGM Central gateway module	801C76	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.

Utført uten feil (6)

System	Beskrivelse
ABS	EMF Parking brake ECU
Comfort	HKL hatchback module
	SMBF seat ECU passenger
Engine	EKPS Fuel pump ECU
	SCR Exhaust gas aftertreatment
Transmission	EGS Transmission ECU