

5958436

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
15.12.2025

## Kunde

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Navn                | Auksjonen.no As |
| Medlemsnummer       | 94448735        |
| Adresse             | Døvleveien 23   |
| Postnummer og -sted | 3170 SEM        |
| Telefon             | 33300540        |
| Ekstern referanse   | 551015          |



## Kjøretøy

|                  |                   |                             |                      |
|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| Bilmerke         | Ford              | Motorstørrelse              | 1560 cm <sup>3</sup> |
| Modell           | FOCUS             | Motoreffekt                 | 80 kW                |
| Type             | DA3               | Aksler i drift              | 1                    |
| Registreringsnr. | VH26635           | Drivstofftype               | Diesel               |
| Understellsnr.   | WF0SXXGCDSAR49605 | Kjøretøygruppe              | 101                  |
| Km.stand.        | 259131            | Bruktimportert              | Nei                  |
| Farge            | Sølv              | Registreringsår             | 2010                 |
| Karosseritype    | Stasjonsvogn      | Registrert første gang      | 23.11.2010           |
|                  |                   | Frist for neste EU kontroll | 11.02.2026           |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5958436

**Testresultater**

| Ref.Id | Repareres                         | Resultat                                                                                                                   | Beskrivelse                                                                             |
|--------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.6    | Unormal lyd                       | Ulyd fra hjuloppheng foran                                                                                                 |                                                                                         |
| 4.4    | Service/ Dokum.                   | Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt                                                                              |                                                                                         |
| 4.8    |                                   | Aktivert serviceindikator                                                                                                  |                                                                                         |
| 17.1   | Lys                               | Virker ikke:                                                                                                               | Venstre parklys                                                                         |
| 17.13  |                                   | Matte/slitte glass:                                                                                                        | Venstre nærlys                                                                          |
| 17.15  |                                   | Vann / kondens i lykt:                                                                                                     | Venstre sideblinklys, Høyre sideblinklys                                                |
| 23.1   | Full systemskann                  | Det finnes feilkoder, se rapport                                                                                           |                                                                                         |
| 28.1   | Utvendig tilstand motor           | Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll                                                                       |                                                                                         |
| 37.3   | Registerreim                      | Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales |                                                                                         |
| 66.8   | Felg                              | Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:                                                                             | Høyre foran                                                                             |
| 67.8   | Ekstra hjulsett                   | Ekstra hjulsett mangler                                                                                                    |                                                                                         |
| 69.4   | Reservehjul / dekkreparasjonssett | Reservehjul mangler                                                                                                        |                                                                                         |
| 76.1   | Stabilisator                      | Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:                                                                                      | Venstre foran                                                                           |
| 81.4   | Frontrute                         | Sprekk i frontrute: <ul style="list-style-type: none"><li>• Reparasjonsmetode:Skift</li></ul>                              |                                                                                         |
| 86.1   | Lakk / karosseri utvendig         | Bulk (er):                                                                                                                 | Høyre bakskjerm                                                                         |
| 86.3   |                                   | Lakkriper:                                                                                                                 | Støtfanger foran, Tak, Støtfanger bak                                                   |
| 86.4   |                                   | Skadet:                                                                                                                    | Høyre fordør, Høyre bakdør                                                              |
| 86.9   |                                   | Rustangrep:                                                                                                                | Panser, Bakluke, Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm |
| 86.13  |                                   | Mangelfull kvalitet på replakking:                                                                                         | Høyre forskjerm, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm                                     |
| 86.14  |                                   | Lakklipp/flassing                                                                                                          | Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm                  |
| 98.3   | Seter                             | Hull/rift gjennom setetrekk:                                                                                               | Venstre foran                                                                           |
| 101.3  | Bagasjeromstildekning             | Mangler:                                                                                                                   | Rollo                                                                                   |
| 102.6  | Laste- /bagasjerom                | * Gulv mangler                                                                                                             |                                                                                         |
| Ref.Id | Opplysning                        | Resultat                                                                                                                   | Beskrivelse                                                                             |
| 6.18   | Bremsekiver                       | Ikke tilgjengelig for kontroll uten demontering:                                                                           | Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran                                      |
| 23.7   | Full systemskann                  | Diagnoseavlesing ligger i testrapport                                                                                      |                                                                                         |
| 48.5   | Oppvarmet bakrute                 | Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur                                                                              |                                                                                         |
| 86.18  | Lakk / karosseri utvendig         | Diverse småbulker/lakkriper                                                                                                |                                                                                         |
| 86.33  |                                   | Lakkrens ut over normal klargjøring:                                                                                       |                                                                                         |
| 86.34  |                                   | Bilen er delvis omlakkert:                                                                                                 |                                                                                         |
| 88.13  | Underside                         | Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell                                                                                |                                                                                         |
| 90.11  | Tilhengerfeste                    | Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd                                                                                       |                                                                                         |




5958436

## Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

## Testforhold

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b> | 50 km/t          |
| <b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>  | 5 °C             |
| <b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>    | Vått             |
| <b>Bilen ble prøvekjørt:</b>           | Driftsvarm motor |
| <b>Er bilen skitten eller nediset:</b> | Nei              |

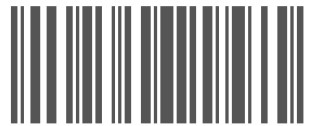

5958436

| Prøvekjøring                    |   | Drivverk                               |   |
|---------------------------------|---|----------------------------------------|---|
| 1 - Kjøreegenskaper             | ✓ | 38 - Clutch                            | ✓ |
| 2 - Unormal lyd                 | R | 39 - Girkasse (manuell)                | ✓ |
|                                 |   | 41 - Differensial                      | ✓ |
|                                 |   | 42 - Drivaksler                        | ✓ |
| Generell informasjon            |   | Elektriske anlegg                      |   |
| 3 - Nøkler / Utstyr             | ✓ | 44 - Instrument belysning              | ✓ |
| 4 - Service/ Dokum.             | R | 45 - Instrumenter                      | ✓ |
| Bremser                         |   | 46 - Radio / Multimedia                | ✓ |
| 5 - Bremsebelegg                | ✓ | 47 - Elektrisk vindusheis              | ✓ |
| 6 - Bremseskiver                | O | 48 - Oppvarmet bakrute                 | O |
| 8 - Parkeringsbrems             | ✓ | 49 - Kupevifte                         | ✓ |
| 9 - Bremsevirkning              | ✓ | 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)   | ✓ |
| 10 - Bremsevæsknivå             | ✓ | 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)  | ✓ |
| 11 - Bremsevæskens kokepunkt    | ✓ | 52 - Lyktespyler / Visker              | ✓ |
| 12 - Bremserør                  | ✓ | 53 - Sentrallås                        | ✓ |
| 13 - Bremseslanger              | ✓ | 54 - Setevarmer                        | ✓ |
| 14 - Bremsekraftforsterker      | ✓ | 56 - Drivrem generator                 | ✓ |
| 15 - Bremsepedal                | ✓ | 57 - Batteri ytre tilstand             | ✓ |
| Lys og signaler                 |   | 58 - Tilstand 12 volt batteri          | ✓ |
| 17 - Lys                        | R | 59 - Tilhengerkontakt                  | ✓ |
| 19 - Refleks                    | ✓ |                                        |   |
| 20 - Lyd / lyssignaler          | ✓ | Hjul, dekk, felg                       |   |
| 21 - Varsellamper               | ✓ | 65 - Dekk                              | ✓ |
| 22 - Varsellamper utvidet       | ✓ | 66 - Felg                              | R |
| e-Diagnose                      |   | 67 - Ekstra hjulsett                   | R |
| 23 - Full systemskann           | R | 68 - Hjullager                         | ✓ |
| Motor                           |   | 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett | R |
| 27 - Motor virkemåte            | ✓ | 70 - Hjulcapsler/navkopper             | ✓ |
| 28 - Utvendig tilstand motor    |   | Styring                                |   |
| 29 - Oljenivå motor             | ✓ | 71 - Ratt, rattaksel, ledd             | ✓ |
| 30 - Kjølevæske                 | ✓ | 72 - Styresnekke, tannstang            | ✓ |
| 31 - Kjølevifte                 | ✓ | 73 - Styrestag/ledd                    | ✓ |
| 32 - Kjølesystem                | ✓ | 74 - Styreservo                        | ✓ |
| 33 - Eksosanlegg                | ✓ |                                        |   |
| 35 - Motorfester                | ✓ |                                        |   |
| 36 - Drivstofftank, rør, slange | ✓ |                                        |   |
| 37 - Registerreim               | R |                                        |   |



5958436

## Hjuloppheng


|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 75 - Støtdempere                    | ✓ |
| 76 - Stabilisator                   | R |
| 77 - Fjærer / fjærbein              | ✓ |
| 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel | ✓ |
| 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel | ✓ |
| 80 - Travers                        | ✓ |

## Karosseri

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute                 | R |
| 82 - Siderute/bakrute          | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner          | ✓ |
| 84 - Lås                       | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil            | ✓ |
| 88 - Underside                 | O |
| 89 - Understellsnummer         | ✓ |
| 90 - Tilhengerfeste            | O |

## Interiør

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 92 - Luftdyse kupé          | ✓ |
| 93 - Taktrekk               | ✓ |
| 94 - Solskjerm              | ✓ |
| 95 - Innvendig speil        | ✓ |
| 96 - Dørtrekk               | ✓ |
| 97 - Døråpning              | ✓ |
| 98 - Seter                  | R |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe     | ✓ |
| 101 - Bagasjeromstildekning | R |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | R |
| 103 - Interiør generelt     | ✓ |
| 104 - Varseltrekant         | ✓ |

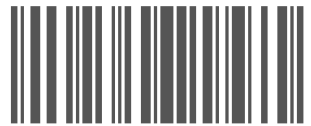

5958436

## Måleverdier

| Ref.Id | Punkt                           | Fråse                                                         | Måleverdi                               |
|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                 | Antall nøkler:                                                | 2 stk                                   |
| 6      | Bremseskiver                    |                                                               | Ikke mulig å måle pga felgens utforming |
| 9      | Bremsevirkning                  |                                                               | Kontrollert visuelt                     |
| 30.1   | Kjølevæske                      | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:           | 30 °C                                   |
| 37.1   | Registerreim                    | Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km: | 200000                                  |
| 37.2   |                                 | eller ved, måneder:                                           | 120                                     |
| 50.1   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg                          | 20 °C                                   |
| 50.2   |                                 | Temperatur på luft ut av klimaanlegg                          | 9 °C                                    |
| 58     | Tilstand 12 volt batteri        |                                                               | Ikke oppgitt av produsent               |
| 65.1   | Dekk                            | Mønsterdybde VF                                               | 5,50 mm                                 |
| 65.2   |                                 | Mønsterdybde HF                                               | 5,00 mm                                 |
| 65.3   |                                 | Mønsterdybde VB                                               | 6,50 mm                                 |
| 65.4   |                                 | Mønsterdybde HB                                               | 6,00 mm                                 |
| 65.5   |                                 | Bilen er utrustet med:                                        | Piggfrie vinterdekk                     |
| 66.1   | Felg                            | Felg montert på bilen:                                        | Lettmetallfelg                          |
| 67     | Ekstra hjulsett                 |                                                               | Ligger ikke i bilen                     |



5958436

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelenge

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

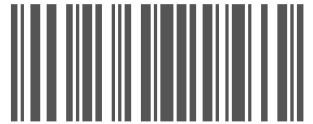

5958436

## Bilder og vedlegg

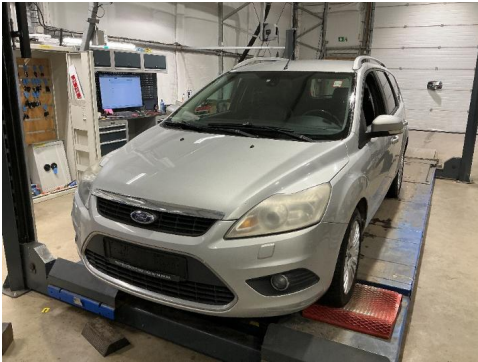

1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt

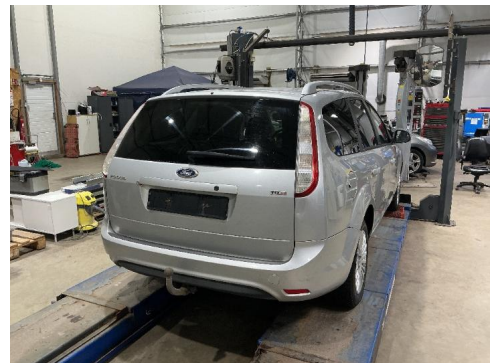

6. Generelt

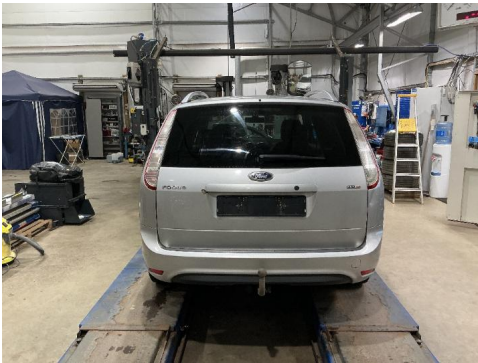

7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt

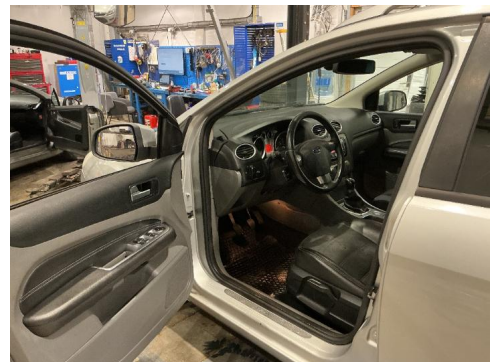

12. Generelt




5958436

## Bilder og vedlegg




13. Generelt

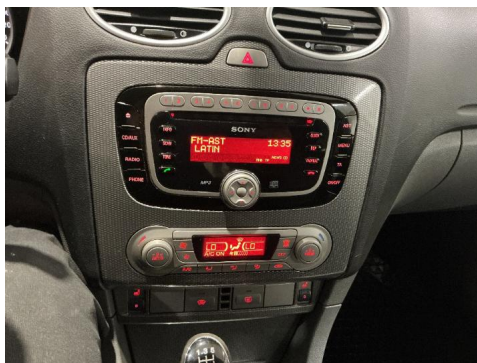


14. Generelt




15. Generelt

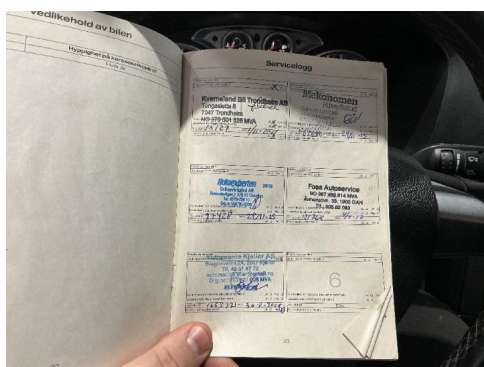

16. Generelt

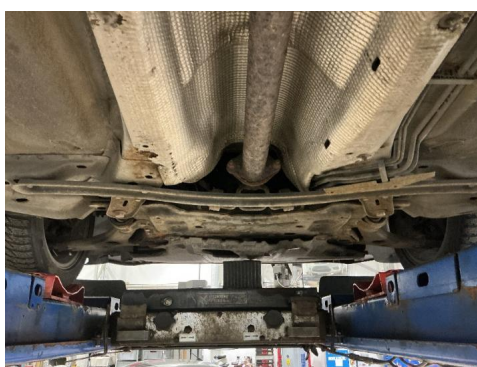

17. Generelt

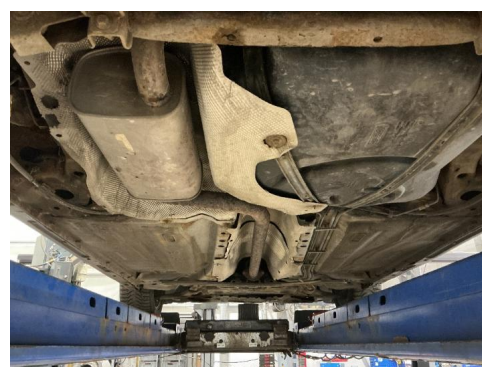


18. Generelt



19. Generelt



20. Felg

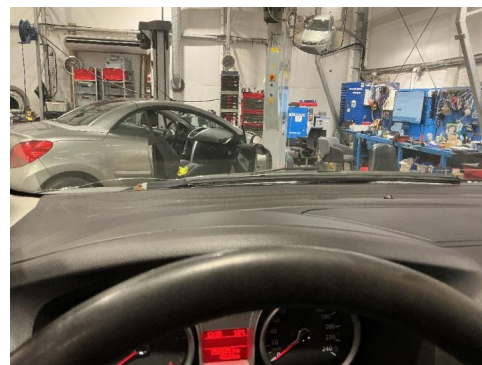

21. Frontrute




22. Lakk / karosseri utvendig



23. Lakk / karosseri utvendig



24. Lakk / karosseri utvendig

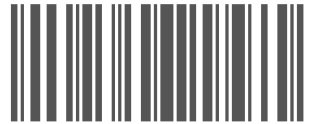


5958436

## Bilder og vedlegg



25. Lakk / karosseri utvendig

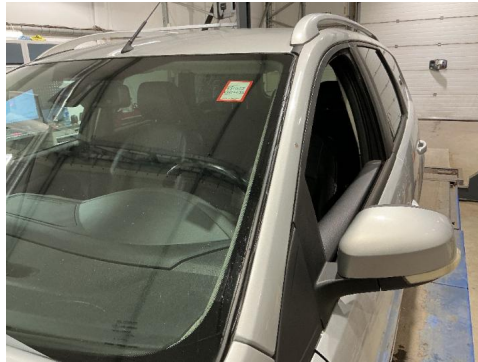

26. Lakk / karosseri utvendig



27. Lakk / karosseri utvendig




28. Lakk / karosseri utvendig



29. Lakk / karosseri utvendig



30. Lakk / karosseri utvendig

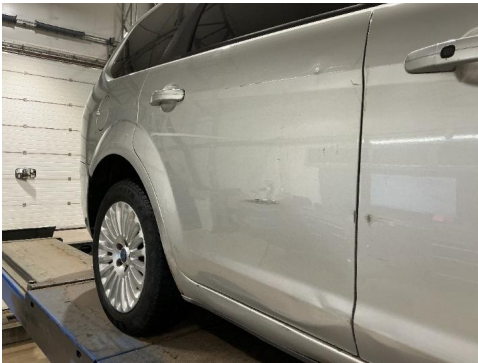

31. Lakk / karosseri utvendig



32. Lakk / karosseri utvendig



33. Lakk / karosseri utvendig




34. Lakk / karosseri utvendig



35. Lakk / karosseri utvendig



36. Lakk / karosseri utvendig

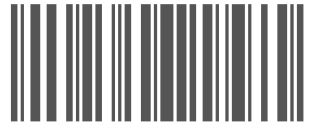

5958436

## Bilder og vedlegg



37. Lakk / karosseri utvendig



38. Lakk / karosseri utvendig



39. Lakk / karosseri utvendig



40. Lakk / karosseri utvendig



41. Lakk / karosseri utvendig



42. Lakk / karosseri utvendig



43. Lys




44. Lys



45. Lys



46. Seter

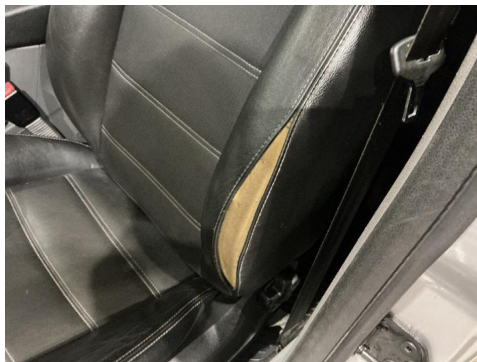

47. Seter



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Reg.nr</b>    | <b>VIN</b>          |
| VH26635          | WF0SXXGCDSAR49605   |
| <b>Årsmodell</b> | <b>Merke/Modell</b> |
| 06-10            | Focus 1.6 16V TDCi  |
| <b>Motorkode</b> | <b>Km</b>           |
| G8DD             | Ukjent              |

## Utført med feil (26)

| System                      | Feilkoder og Beskrivelse |                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Central module GEM CAN      | P0234                    | Boost pressure sensor A — Pressure too high                                  |
|                             | P042F                    | EGR system A — System jams (constantly closed)                               |
|                             | P244D                    | Soot particulate filter regeneration bank 1 — Exhaust temperature too high   |
|                             |                          |                                                                              |
| Driver door module CAN      | B1320                    | Control switch for driver door — Interruption in electric circuit            |
|                             | U2030                    | Data line to rain sensor — Line interruption or faulty communication!        |
| Immobiliser (CAN)           | U1900                    | CAN bus — Communication disturbed                                            |
|                             |                          |                                                                              |
|                             | P0234                    | Boost pressure sensor A — Pressure too high                                  |
|                             | P042F                    | EGR system A — System jams (constantly closed)                               |
|                             | P0490                    | EGR system — Signal too high                                                 |
|                             | P244D                    | Soot particulate filter regeneration bank 1 — Exhaust temperature too high   |
|                             | P253F                    | Engine oil grade — Oil consumed (aged)                                       |
| Instrument cluster CAN      | U1900                    | CAN bus — Communication disturbed                                            |
|                             |                          |                                                                              |
| Passenger door module (CAN) | B166A                    | Actuator of seating surface tilt adjustment in seat row 2 — Function faulty. |
|                             | U1900                    | CAN bus — Communication disturbed                                            |
| SID-803 saved CAN           |                          |                                                                              |
|                             | P0234                    | Boost pressure sensor A — Pressure too high                                  |
|                             | P042F                    | EGR system A — System jams (constantly closed)                               |
|                             | P0490                    | EGR system — Signal too high                                                 |
|                             | P244D                    | Soot particulate filter regeneration bank 1 — Exhaust temperature too high   |
|                             | P253F                    | Engine oil grade — Oil consumed (aged)                                       |
| TDCI CAN                    |                          |                                                                              |
|                             | P0234                    | Boost pressure sensor A — Pressure too high                                  |
|                             | P042F                    | EGR system A — System jams (constantly closed)                               |
|                             | P0490                    | EGR system — Control circuit voltage too high                                |
|                             | P244D                    | Soot particulate filter regeneration bank 1 — Exhaust temperature too high   |
|                             | P253F                    | Engine oil grade — Oil consumed (aged)                                       |



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

## Utført uten feil (7)

| System           | Beskrivelse                   |
|------------------|-------------------------------|
| ABS              | ABS/ESP (CAN)                 |
| Air conditioning | Automatic air conditioningCAN |
| Airbag           | Airbag(CAN)                   |
| Audio/Video      | Audio module CAN              |
| Comfort          | Xenon lightCAN                |
| Engine           | SID-803 pres. CAN             |
| Steering         | Electr. steering CAN          |