

5957936

NAF Bruktbiltest

Testdato
15.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	551014



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1896 cm ³
Modell	TRANSPORTER	Motoreffekt	75 kW
Type	7HKX0	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	JD51816	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV1ZZZ7HZ9H090024	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	293358	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2009
		Registrert første gang	11.02.2009
		Frist for neste EU kontroll	22.07.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5957936

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
2.8		Ulyd fra motor	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.1	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
4.8		Aktivert serviceindikator	
17.11	Lys	Skadet lykteglass:	Midtre bremselys
17.13		Matte/slitte glass:	Venstre nærlys, Høyre nærlys, venstre fjernlys, Høyre fjernlys
19.2	Refleks	Skade på refleks:	Venstre side, Høyre side
27.4	Motor virkemåte	Unormal motorgange/vibrasjon	
27.5		Dårlig trekraft	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
33.6	Eksosanlegg	Løst varmedeksel:	Midtre eksospotte
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
50.4	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
51.6	Vindusvisker, spyler (foran/ bak)	Vindusvisker virker ikke	Bakrute
65.7	Dekk	Dekk er skjevslitt:	Høyre foran, Venstre foran
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
74.4	Styreservo	Ulyd fra servopumpe	
75.5	Støtdempere	Slaglyd i støtdemper:	Høyre foran, Venstre foran
83.13	Dør-/panseråpner	Feil med innvendig åpner:	Bakluke/-dør
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Tak, Bakluke, Høyre bakskjerm, Venstre fordør, Panser, Venstre bakskjerm, Venstre bakdør, Høyre fordør
86.3		Lakkriper:	Støtfanger bak, Tak, Støtfanger foran
86.4		Skadet:	Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
86.9		Rustangrep:	Høyre bakdør, Høyre bakskjerm, Venstre fordør, Bakluke, Høyre sidekanal, Venstre sidekanal, Venstre bakskjerm, Venstre bakdør, Høyre fordør, Høyre forskjerm, Venstre forskjerm
86.12		Steinsprut/lakksår	Panser
86.13		Mangelfull kvalitet på replakking:	Høyre bakskjerm, Høyre bakdør, Bakluke
93.4	Taktrekk	* Mangler håndtak venstre side og kupelys	
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Høyre foran, Venstre foran, Midten foran
102.4	Laste-/bagasjerom	Forurensing og/eller ubehagelig lukt	



5957936

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
102.6		* Kappet i skilleveggen	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.15	Bremsekiver	Bremsekivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Høyre foran, Venstre foran
29.11	Oljenivå motor	Lavt oljenivå	
48.5	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.33		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
86.34		Bilen er delvis omlakkert:	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Venstre fordør
96.5		Skittent/misfarget dørtrekk	Venstre fordør, Høyre fordør
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	

Ikke utførte


Punkt	Årsak
Full systemskann	Oppnår ikke kontakt med bilens styreenhet

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok


Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei

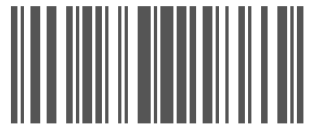

5957936

Prøvekjøring		Drivverk	
1 - Kjøreegenskaper	✓	38 - Clutch	✓
2 - Unormal lyd	R	39 - Girkasse (manuell)	✓
		41 - Differensial	✓
		42 - Drivaksler	✓
Generell informasjon		Elektriske anlegg	
3 - Nøkler / Utstyr	R	44 - Instrument belysning	✓
4 - Service/ Dokum.	R	45 - Instrumenter	✓
		46 - Radio / Multimedia	✓
		47 - Elektrisk vindusheis	✓
		48 - Oppvarmet bakrute	O
		49 - Kupevifte	✓
		50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC)	R
		51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	R
		53 - Sentrallås	✓
		54 - Setevarmer	✓
		56 - Drivrem generator	✓
		57 - Batteri ytre tilstand	✓
		58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
		59 - Tilhengerkontakt	✓
Lys og signaler		Hjul, dekk, felg	
17 - Lys	R	65 - Dekk	R
19 - Refleks	R	66 - Felg	R
20 - Lyd / lyssignaler	✓	67 - Ekstra hjulsett	R
21 - Varsellamper	✓	68 - Hjullager	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	✓
		70 - Hjulskapsler/navkopper	✓
e-Diagnose		Styring	
23 - Full systemskann		71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
		72 - Styresnekke, tannstang	✓
		73 - Styrestag/ledd	✓
		74 - Styreservo	R
Motor		Hjuloppheng	
27 - Motor virkemåte	R	75 - Støtdempere	R
28 - Utvendig tilstand motor	R	76 - Stabilisator	✓
29 - Oljenivå motor	O	77 - Fjærer / fjærbein	✓
30 - Kjølevæske	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
31 - Kjølevifte	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
32 - Kjølesystem	✓	80 - Travers	✓
33 - Eksosanlegg	R		
35 - Motorfester	✓		
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓		
37 - Registerreim	R		

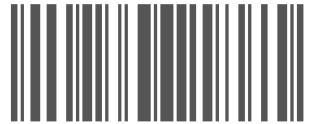

5957936

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	R
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5957936

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	28,50 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	29,00 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	29,00 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	19,50 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	22,00 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	22,00 mm
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	30 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	120000
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	720 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	483 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen



5957936

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

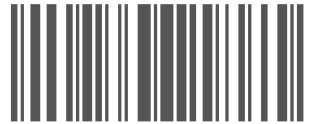

5957936

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt

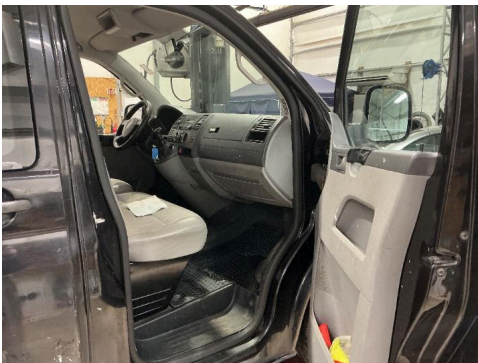

4. Generelt




5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt

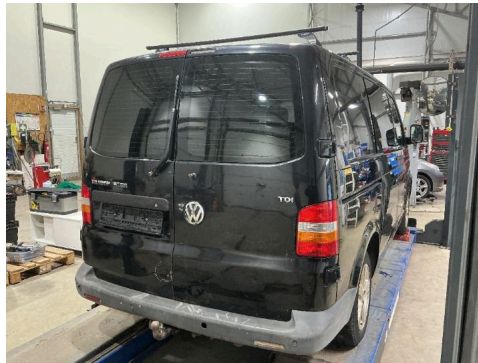

8. Generelt

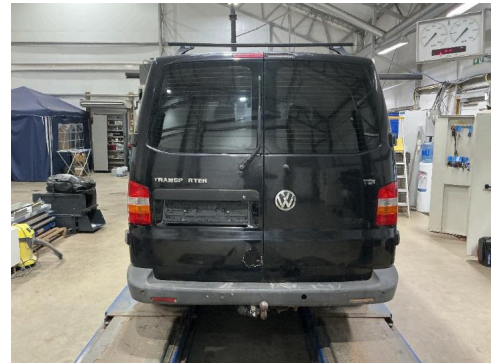

9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt

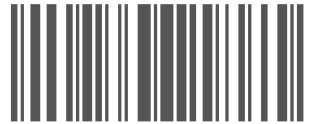

5957936

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt

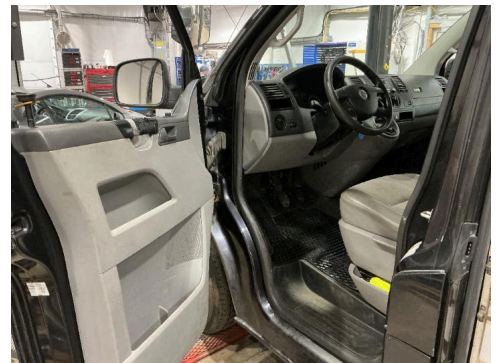


18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt

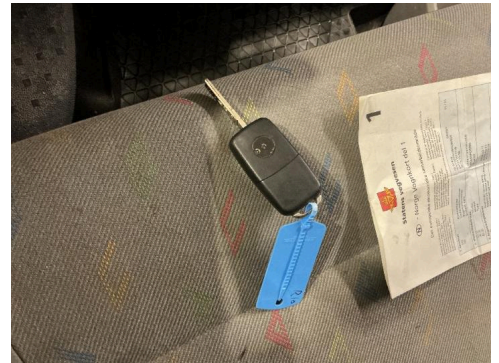


21. Generelt




22. Generelt

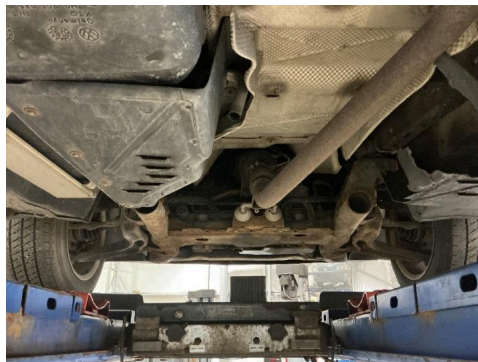

23. Generelt

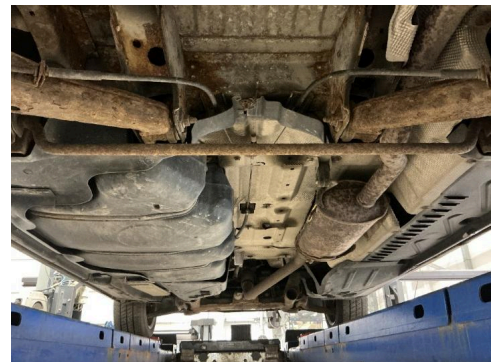


24. Generelt

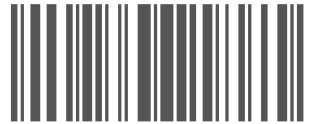

5957936

Bilder og vedlegg

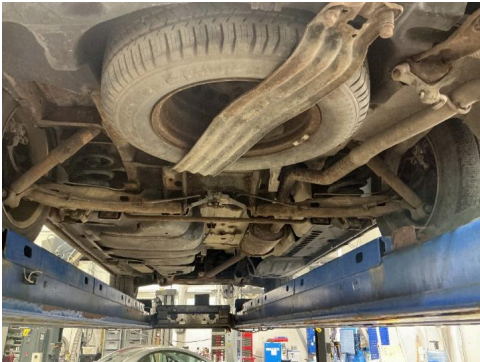

25. Generelt



26. Dekk



27. Dørtrekk



28. Dørtrekk



29. Felg



30. Lakk / karosseri utvendig



31. Lakk / karosseri utvendig




32. Lakk / karosseri utvendig




33. Lakk / karosseri utvendig



34. Lakk / karosseri utvendig

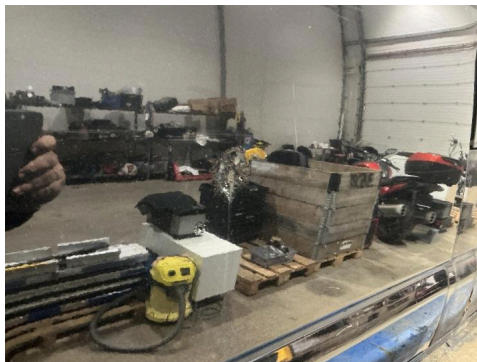

35. Lakk / karosseri utvendig

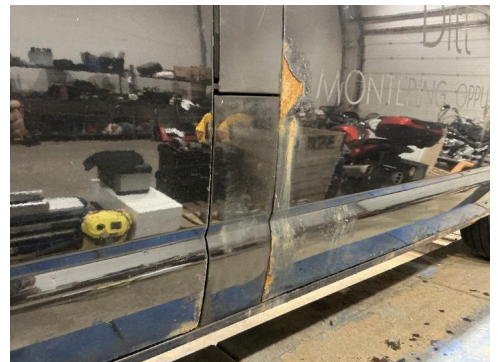

36. Lakk / karosseri utvendig



5957936

Bilder og vedlegg




37. Lakk / karosseri utvendig



38. Lakk / karosseri utvendig



39. Lakk / karosseri utvendig

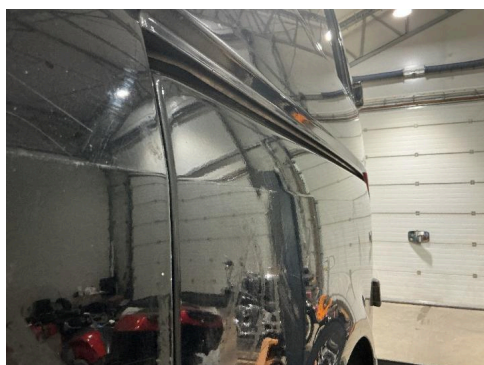

40. Lakk / karosseri utvendig



41. Lakk / karosseri utvendig



42. Lakk / karosseri utvendig



43. Lakk / karosseri utvendig



44. Lakk / karosseri utvendig



45. Lakk / karosseri utvendig




46. Lakk / karosseri utvendig



47. Lakk / karosseri utvendig



48. Lakk / karosseri utvendig

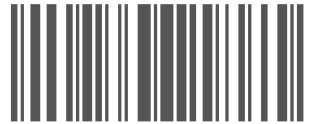

5957936

Bilder og vedlegg



49. Lakk / karosseri utvendig



50. Lakk / karosseri utvendig




51. Lakk / karosseri utvendig




52. Lakk / karosseri utvendig



53. Lakk / karosseri utvendig

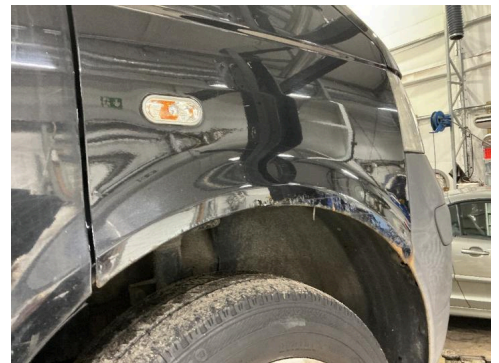

54. Lakk / karosseri utvendig

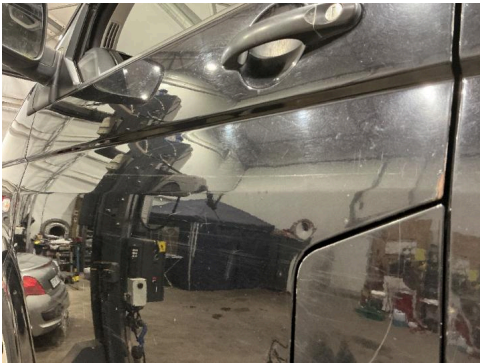


55. Lakk / karosseri utvendig



56. Lakk / karosseri utvendig



57. Laste-/bagasjerom

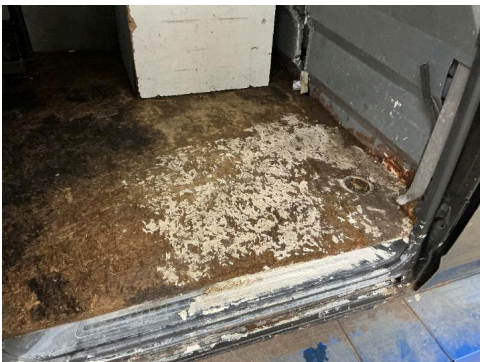

58. Laste-/bagasjerom



59. Lys



60. Refleks




5957936

Bilder og vedlegg



61. Refleks

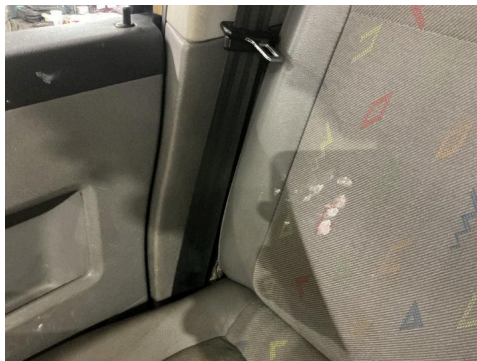

62. Seter



63. Taktrekk



64. Taktrekk



65. Utvendig tilstand motor