



5954037

NAF Bruktbiltest

Testdato
12.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	548286



Kjøretøy

Bilmerke	Tesla	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	Model 3	Motoreffekt	155 kW
Type	003	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EV94944	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	5YJ3E7EBXKF381409	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	130426	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2019
Karosseritype	Sedan	Registrert første gang	19.09.2019
		Frist for neste EU kontroll	26.11.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5954037

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.9	Service/ Dokum.	Frist for EU kontroll er overskredet	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
22.8		* Varsellamper lyser - se bilde	
28.3	Utvendig tilstand motor	Manglende / skadet deksel under motor	
64.5	Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	Riper i batterikasse for fremdriftsbatteri	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
68.1	Hjullager	Ulyd i hjullager:	Venstre foran, Høyre foran
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode:Skift	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Høyre bakdør
86.3		Lakkriper:	Støtfanger foran, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Støtfanger bak, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
86.4		Skadet:	Venstre bakskjerm
86.12		Steinsprut/lakksår	Panser
86.14		Lakkslipp/flassing	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Venstre bakskjerm
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Midten bak, Venstre bak, Høyre bak
96.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Venstre fordør, Venstre bakdør
102.1	Laste-/bagasjerom	Skadet gulvteppe	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
6.18		Ikke tilgjengelig for kontroll uten demontering:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
23.5	Full systemskann	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
48.5	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
65.23	Dekk	Dekktrykk er justert	Venstre bak
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.33		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
90.11	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Høyre bakdør



5954037

Ikke utførte


Punkt	Årsak
Bremsevæsknivå	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsevæskens kokepunkt	Ikke tilgjengelig for kontroll
Kjølevæske	Ikke tilgjengelig for kontroll
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	1 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei

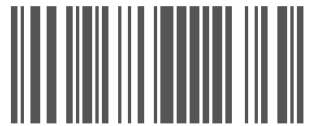

5954037

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 44 - Instrument belysning ✓
2 - Unormal lyd	✓ 45 - Instrumenter ✓
Generell informasjon	46 - Radio / Multimedia ✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 47 - Elektrisk vindusheis ✓
4 - Service/ Dokum.	R 48 - Oppvarmet bakrute ✓
Bremser	49 - Kupevifte ✓
5 - Bremsebelegg	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
6 - Bremseskiver	✓ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
8 - Parkeringsbrems	O 52 - Lyktespyler / Visker ✓
9 - Bremsevirkning	✓ 53 - Sentrallås ✓
10 - Bremsevæskeniå	✓ 54 - Setevarmer ✓
11 - Bremsevæskens kokepunkt	57 - Batteri ytre tilstand
12 - Bremserør	58 - Tilstand 12 volt batteri
13 - Bremseslanger	✓ 59 - Tilhengerkontakt ✓
14 - Bremsekraftforsterker	✓ 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O
15 - Bremsepedal	✓ 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
Lys og signaler	✓ 62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
17 - Lys	63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
19 - Refleks	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid R
20 - Lyd / lyssignaler	Hjul, dekk, felg
21 - Varsellamper	✓ 65 - Dekk O
22 - Varsellamper utvidet	✓ 66 - Felg R
e-Diagnose	R 67 - Ekstra hjulsett R
23 - Full systemskann	68 - Hjullager R
Motor	70 - Hjulcapsler/navkopper ✓
27 - Motor virkemåte	Styring
28 - Utvendig tilstand motor	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
30 - Kjølevæske	72 - Styresnekke, tannstang ✓
31 - Kjølevifte	73 - Styrestag/ledd ✓
32 - Kjølesystem	74 - Styreservo ✓
35 - Motorfester	Hjuloppheng
Drivverk	✓ 75 - Støtdempere ✓
40 - Girkasse (automatisk)	76 - Stabilisator ✓
41 - Differensial	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
42 - Drivaksler	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓




5954037

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	O

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓

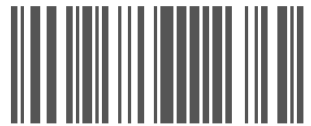

5954037

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30	Kjølevæske		Ikke tilgjengelig for kontroll
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen



5954037

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




5954037

Bilder og vedlegg



1. Generelt

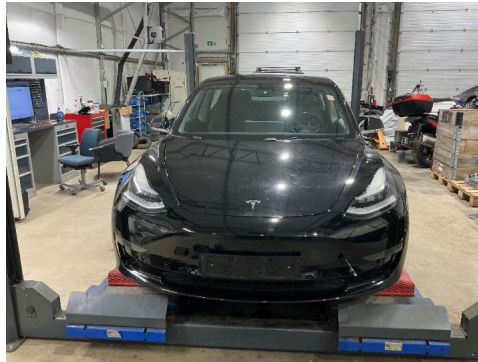

2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt

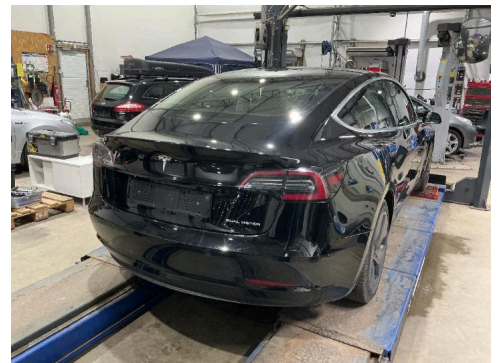

6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt

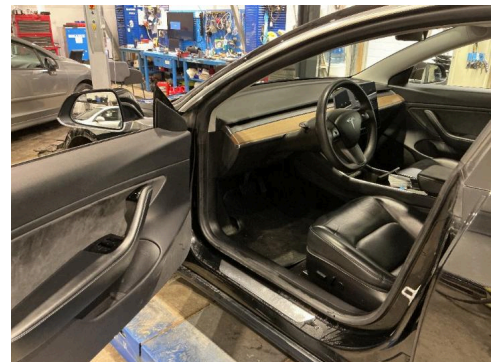


12. Generelt




5954037


Bilder og vedlegg

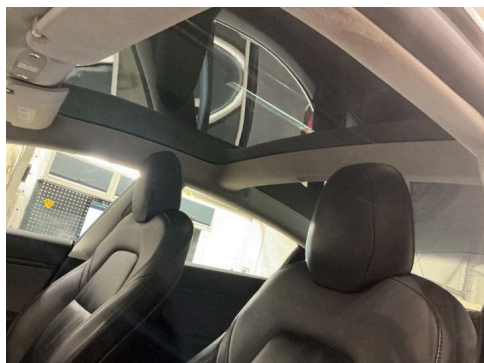


13. Generelt

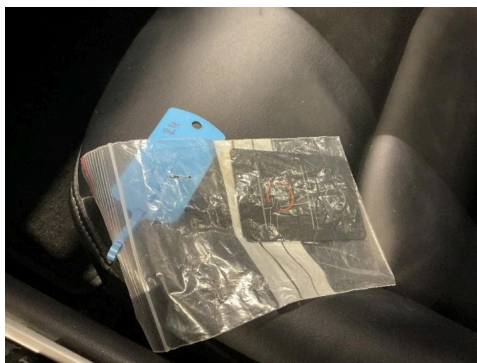


14. Generelt

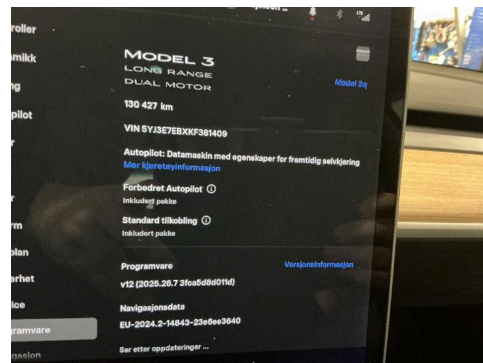


15. Generelt

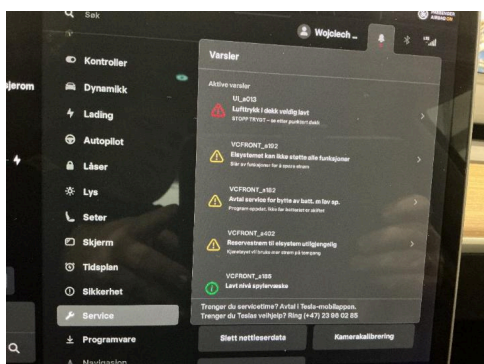


16. Generelt

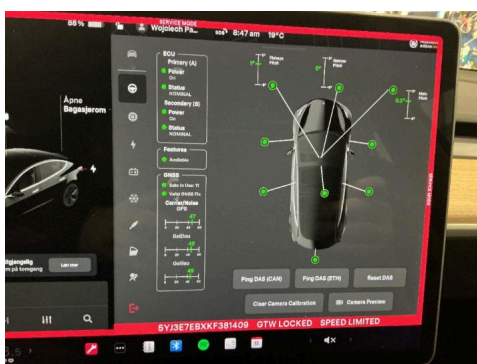


17. Generelt

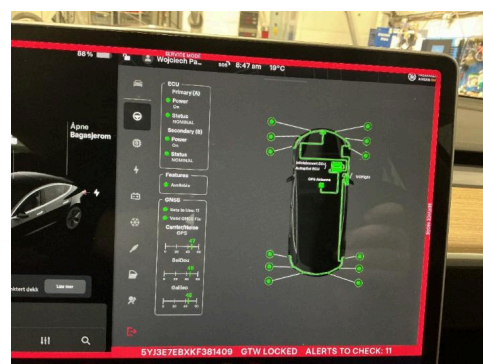


18. Generelt

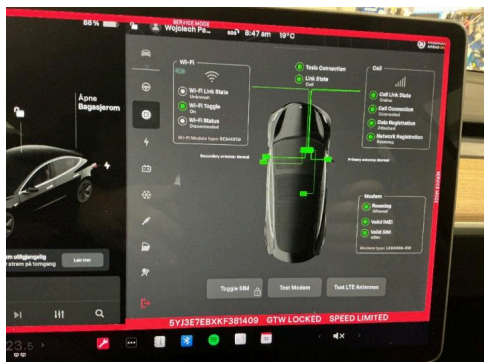


19. Generelt

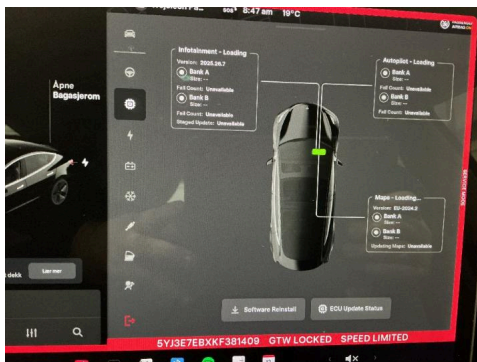


20. Generelt

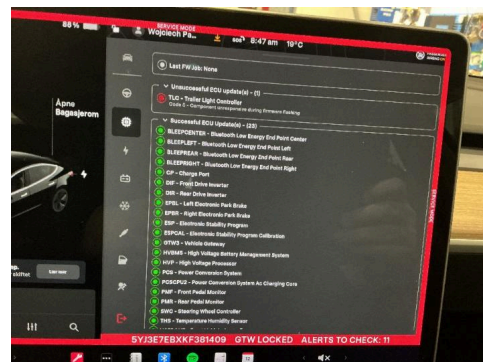


21. Generelt

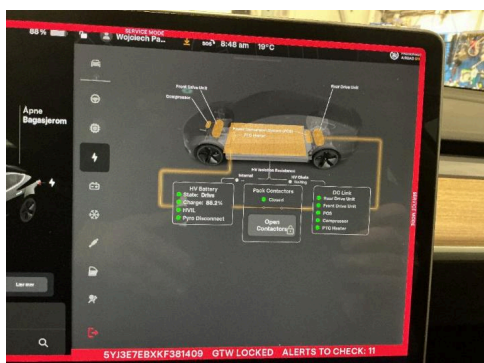

22. Generelt

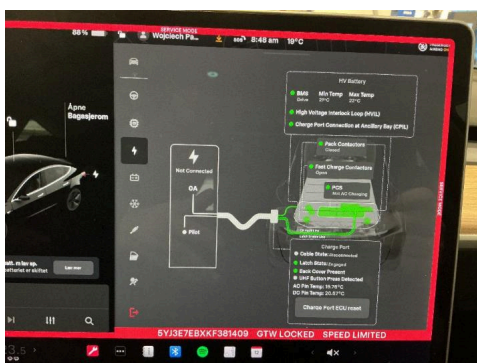

23. Generelt

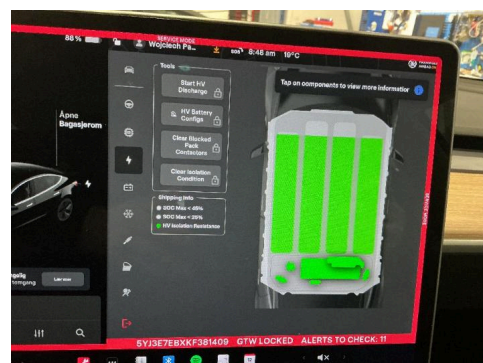


24. Generelt




5954037


Bilder og vedlegg

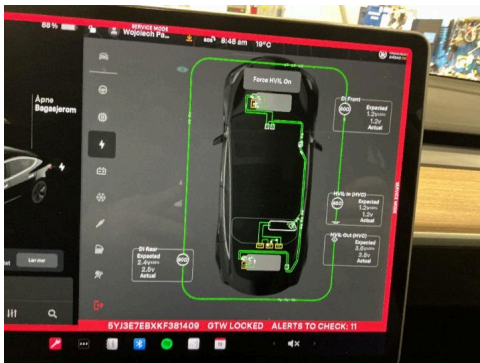


25. Generelt

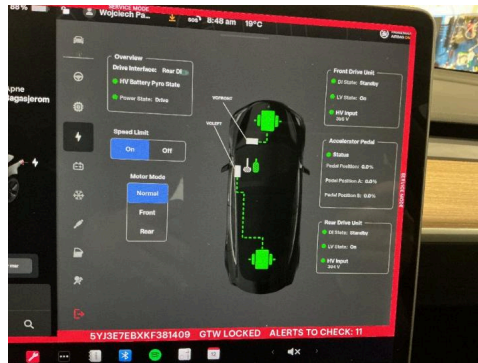


26. Generelt

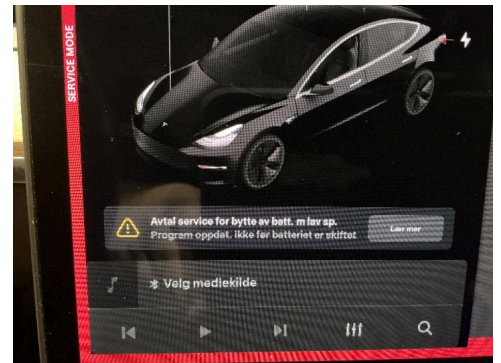


27. Generelt

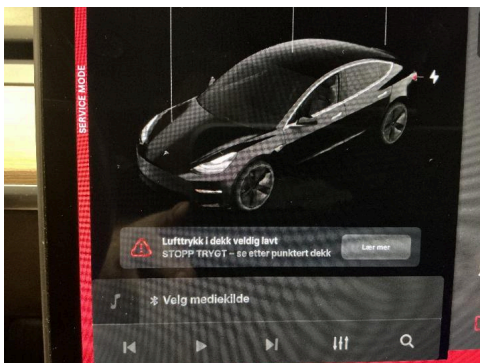


28. Generelt

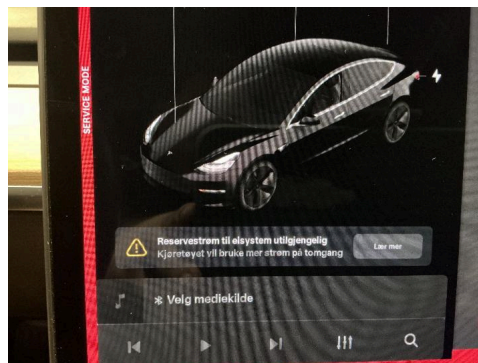


29. Generelt

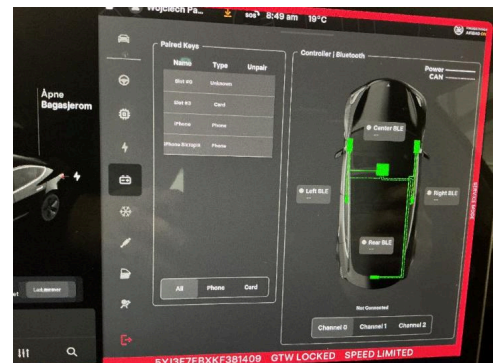


30. Generelt

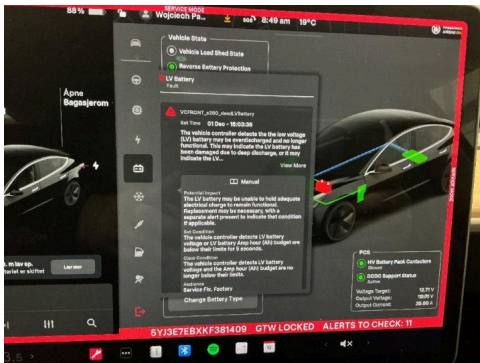


31. Generelt

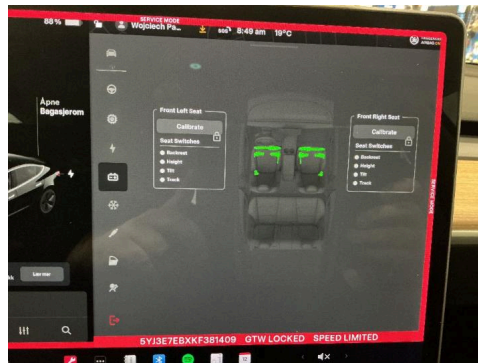


32. Generelt

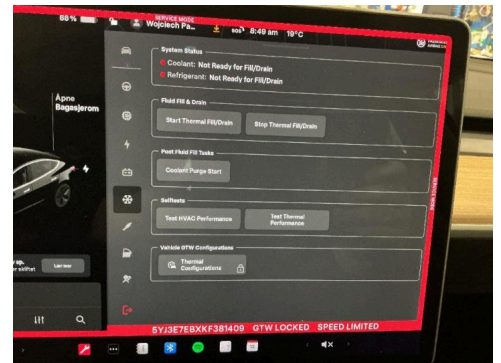


33. Generelt

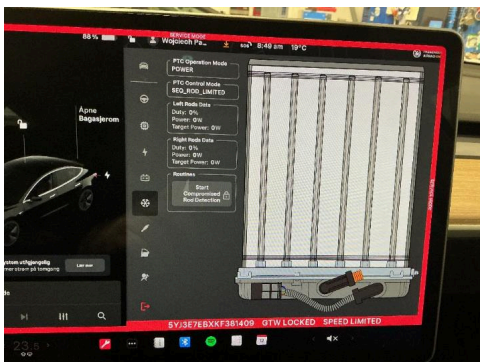

34. Generelt

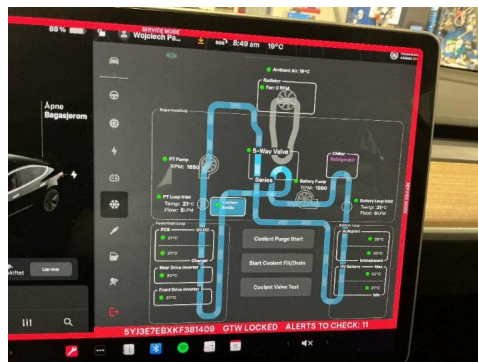

35. Generelt

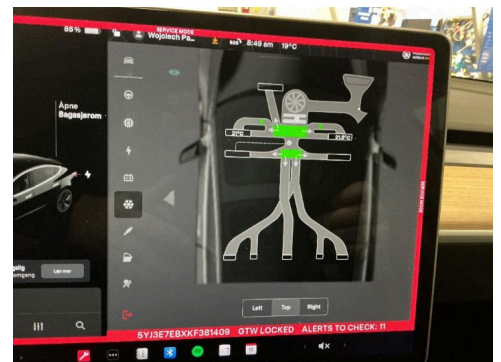


36. Generelt




5954037


Bilder og vedlegg

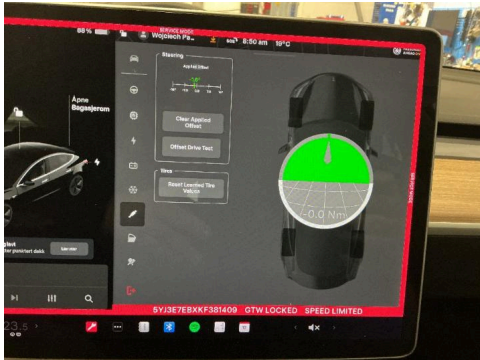

37. Generelt

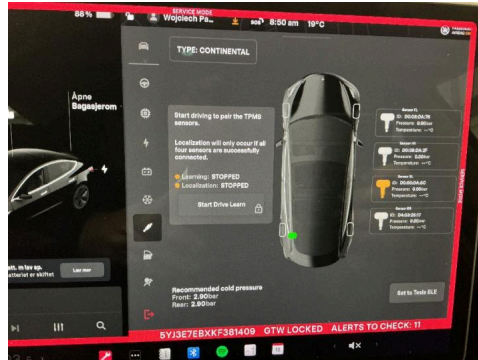


38. Generelt

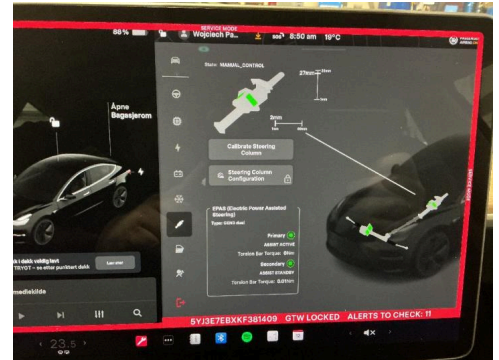


39. Generelt




40. Generelt

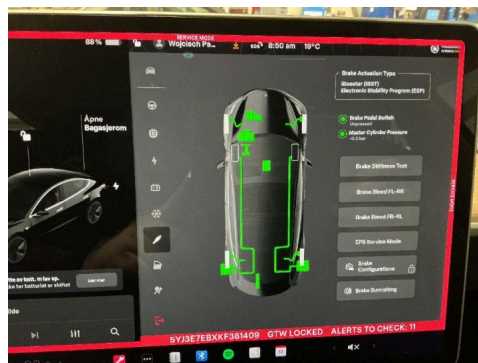


41. Generelt

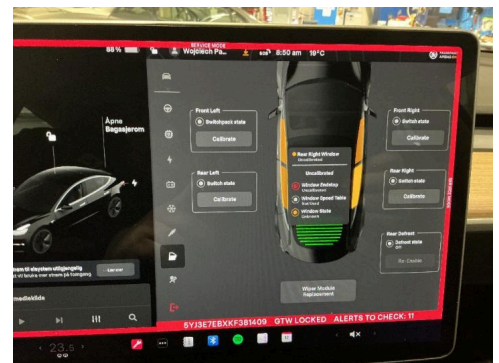


42. Generelt

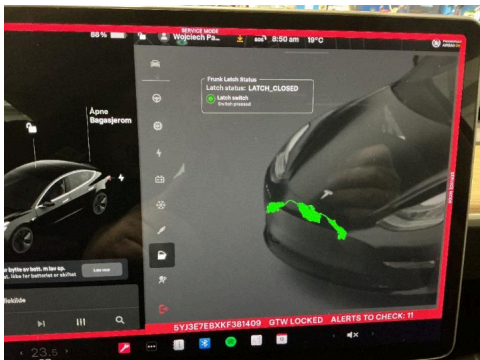


43. Generelt

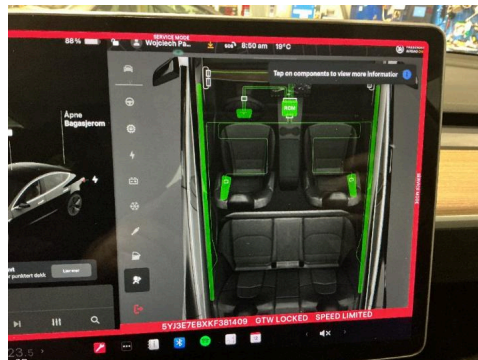


44. Generelt

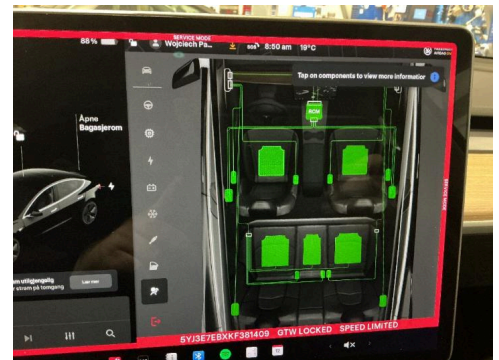

45. Generelt

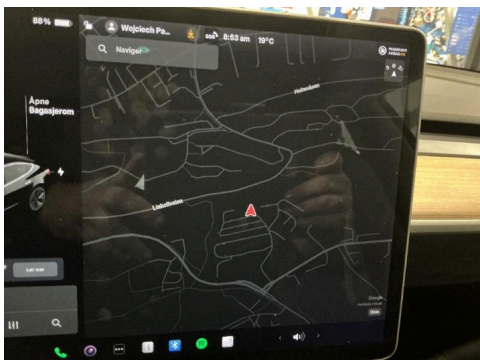

46. Generelt

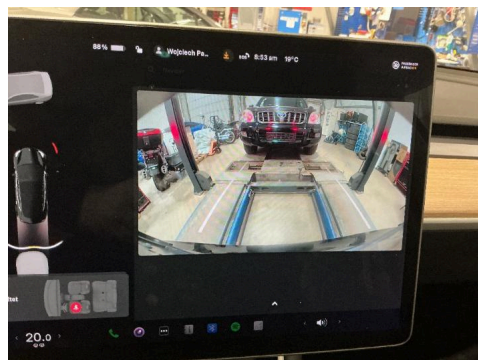

47. Generelt



48. Generelt




5954037

Bilder og vedlegg



49. Generelt

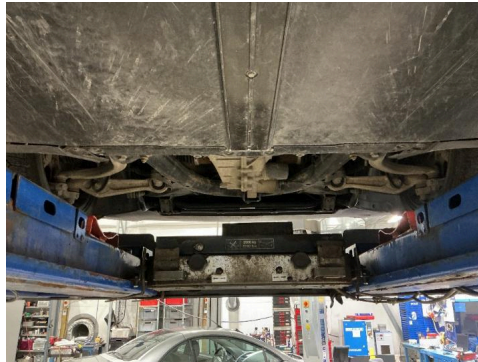

50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Dørtrekk




54. Dørtrekk



55. Dørtrekk



56. Felg

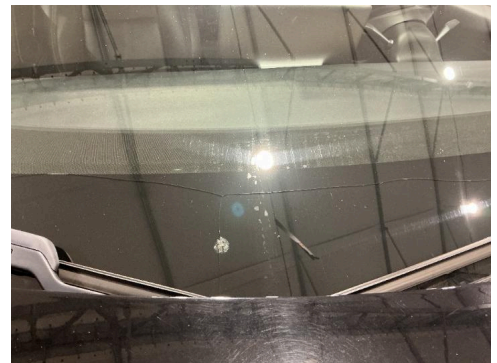

57. Frontrute



58. Høyre bakdør



59. Høyre fordør



60. Høyre forskjerm



5954037

Bilder og vedlegg




61. Høyre kanal



62. Laste-/bagasjerom



63. Lasterom

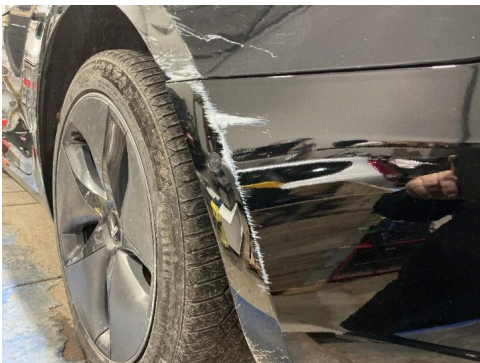

64. Støtfanger bak




65. Støtfanger foran




66. Støtfanger foran



67. Utvendig tilstand motor

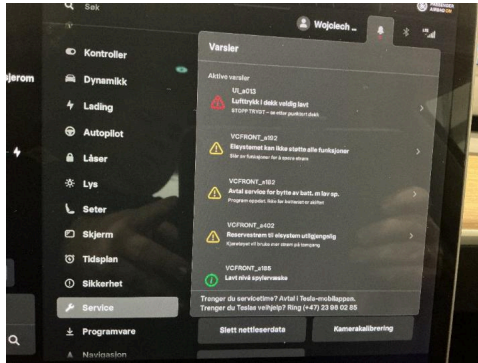


68. Varsellamper utvidet

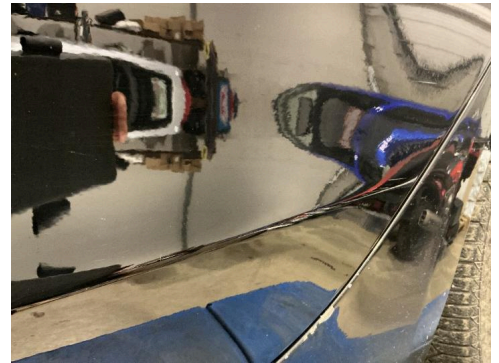

69. Venstre bakdør



70. Venstre bakskjerm

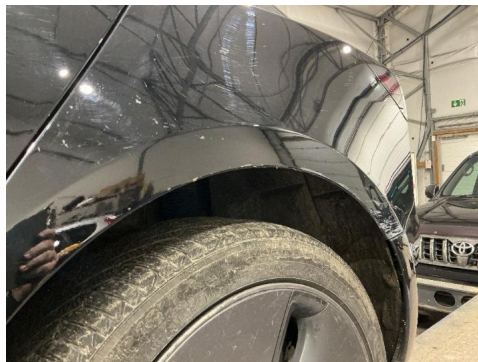

71. Venstre bakskjerm



72. Venstre forskjerm



5954037

Bilder og vedlegg



73. Venstre kanal