



5959844

NAF Bruktbiltest

Testdato
16.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	549095



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	1995 cm ³
Modell	X3 XDRIVE20D	Motoreffekt	120 kW
Type	X83	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	HS96946	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WBAPE11040WK03519	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	230811	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2010
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	24.02.2010
		Frist for neste EU kontroll	29.06.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5959844

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt, en redusert test	
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
17.1	Lys	Virker ikke:	Høyre ryggelys
17.12		Kraketert lyktelass	Venstre baklys, Høyre baklys
17.15		Vann / kondens i lykt:	Høyre nærlys
21.1	Varsellamper	Varsellampe for ABS lyser	
21.3		Varsellampe for SRS (airbag) lyser	
21.7		Varsellampe for bremsesystemet lyser	
21.17		* Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
50.3	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Klimaanlegg virker ikke	
51.6	Vindusvisker, spyler (foran/ bak)	Vindusvisker virker ikke	Bakrute
52.4	Lyktespyler / Visker	Manglende eller skadet deksel:	Høyre side
58.8	Tilstand 12 volt batteri	* Ikke strøm batteri	
98.6	Seter	* Mugg	
99.8	Bilbelte	* Mugg	
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo
103.4	Interiør generelt	* Mye mugg seter og belter	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
67.26	Ekstra hjulsett	Dekk er skjevslitt:	
67.28		Ripe/slitasje	
81.10	Frontrute	Slitt frontrute	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

Nei
Ikke prøvekjørt
grunnet ikke
strøm batteri



5959844

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	R 44 - Instrument belysning ✓
	45 - Instrumenter ✓
Generell informasjon	47 - Elektrisk vindusheis ✓
3 - Nøkler / Utstyr ✓	48 - Oppvarmet bakrute ✓
4 - Service/ Dokum. R	49 - Kupevifte ✓
Bremser	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R
5 - Bremsbelegg ✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) R
6 - Bremseskiver ✓	52 - Lyktespyler / Visker R
8 - Parkeringsbrems ✓	53 - Sentrallås ✓
9 - Bremsevirkning ✓	54 - Setevarmer ✓
10 - Bremsevæsknivå ✓	55 - Ladespenning generator ✓
12 - Bremserør ✓	56 - Drivrem generator ✓
13 - Bremseslanger ✓	58 - Tilstand 12 volt batteri R
14 - Bremskraftforsterker ✓	Hjul, dekk, felg
15 - Bremsedal ✓	65 - Dekk ✓
Lys og signaler	66 - Felg ✓
17 - Lys R	67 - Ekstra hjulsett O
19 - Refleks ✓	68 - Hjullager ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓	Styring
21 - Varsellamper R	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
22 - Varsellamper utvidet R	72 - Styresnekke, tannstang ✓
e-Diagnose	73 - Styrestag/ledd ✓
23 - Full systemskann O	74 - Styreservo ✓
Motor	Hjuloppheng
28 - Utvendig tilstand motor ✓	75 - Støtdempere ✓
29 - Oljenivå motor ✓	76 - Stabilisator ✓
30 - Kjølevæske ✓	77 - Fjærer / fjærbein ✓
31 - Kjølevifte ✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
32 - Kjølesystem ✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
33 - Eksosanlegg ✓	80 - Travers ✓
35 - Motorfester ✓	Karosseri
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓	81 - Frontrute O
	82 - Siderute/bakrute ✓
	83 - Dør-/panseråpner ✓
	87 - Utvendig speil ✓
	88 - Underside ✓
	89 - Understellsnummer ✓
	90 - Tilhengerfeste ✓



5959844

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	R
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	R



5959844

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	170,00
9.4		Bremsevirkning, HB	170,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	30 °C
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,20 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,20 volt
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,50 mm
67.2		Mønsterdybde	3,50 mm
67.3		Mønsterdybde	3,50 mm
67.4		Mønsterdybde	3,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5959844

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5959844

Bilder og vedlegg

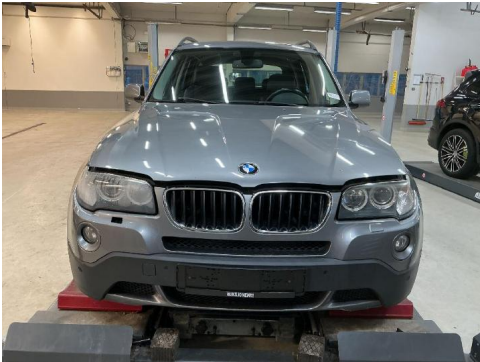

1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt

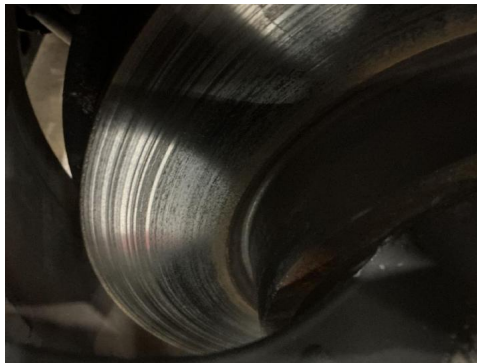


8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt

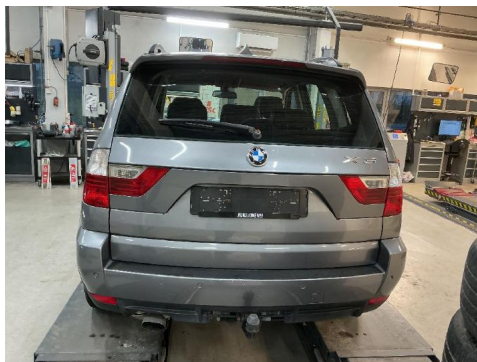

11. Generelt



12. Generelt



5959844

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt

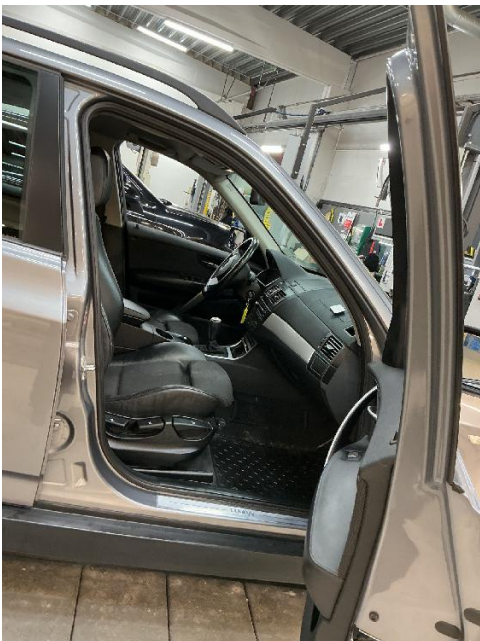

19. Generelt



20. Generelt

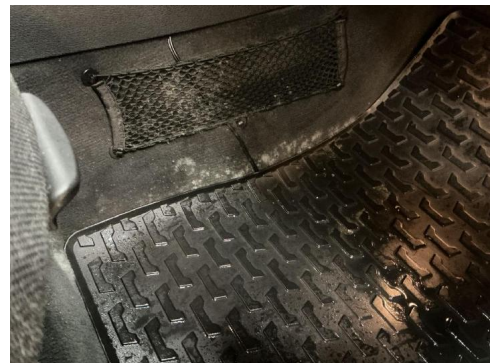

21. Generelt



5959844

Bilder og vedlegg



22. Generelt




23. Generelt




24. Generelt



25. Generelt

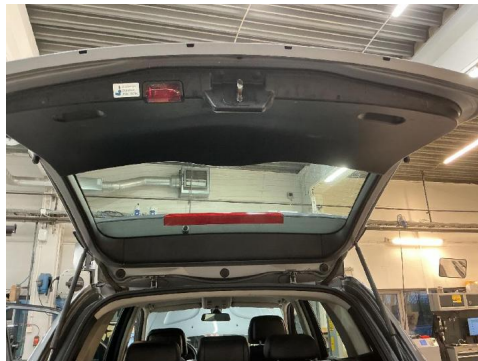

26. Generelt

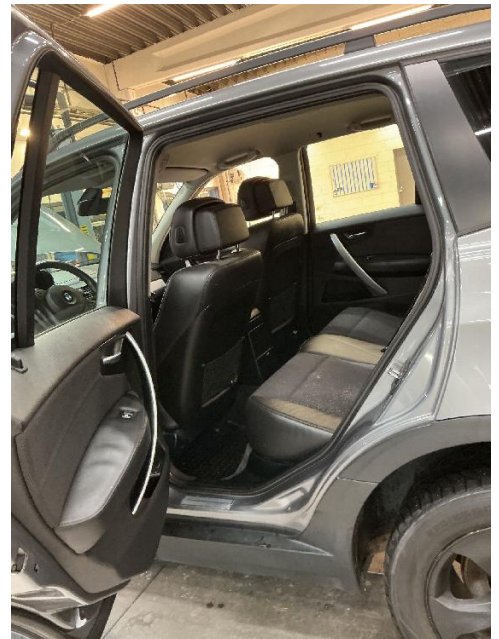

27. Generelt



5959844


Bilder og vedlegg



28. Generelt



29. Generelt

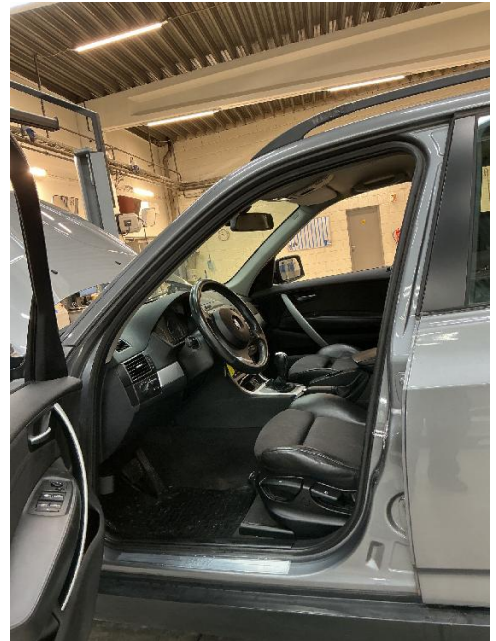


30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt

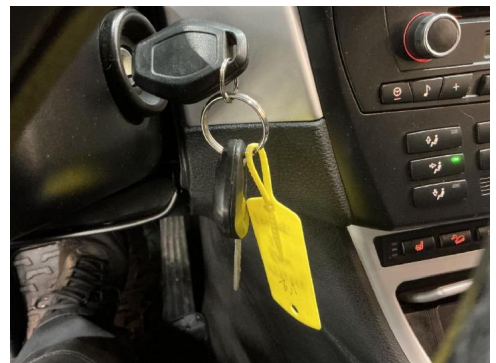


33. Generelt



5959844


Bilder og vedlegg

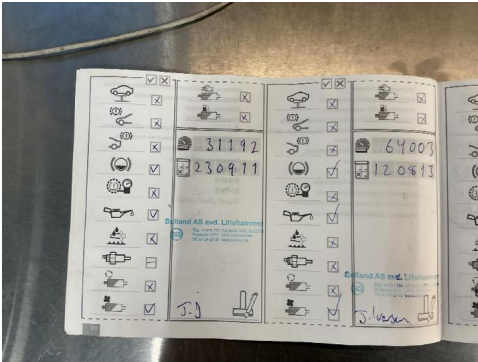


34. Generelt



35. Generelt

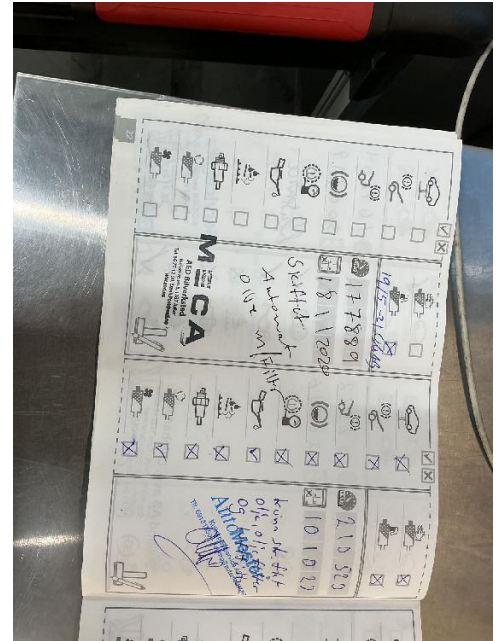

36. Generelt

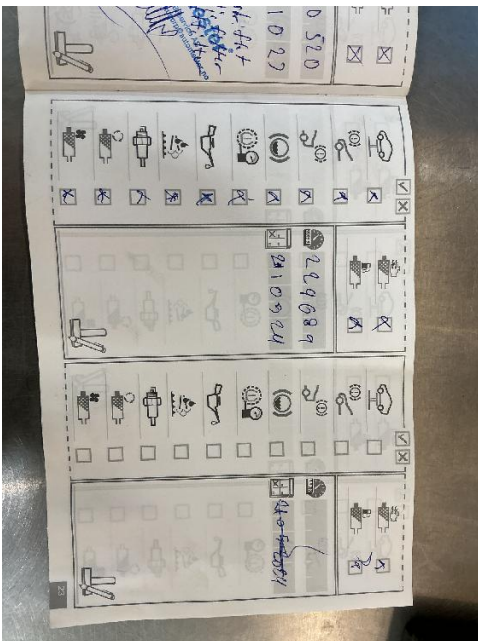


37. Generelt



38. Generelt




39. Generelt

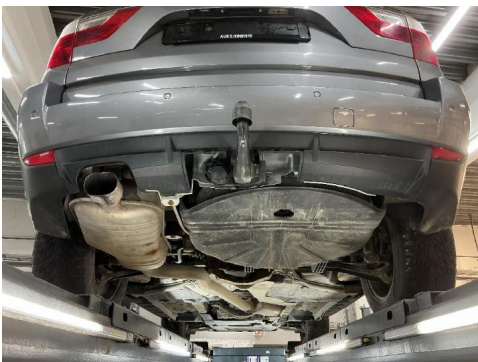

40. Generelt



41. Generelt

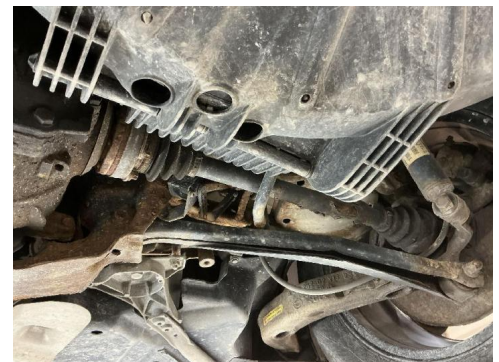


42. Generelt



5959844

Bilder og vedlegg

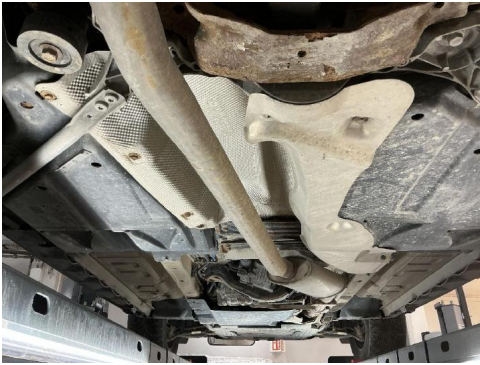

43. Generelt



44. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
HS96946	WBAPE11040WK03519
Årsmodell	Merke/Modell
07-09	X3 2.0d E83
Motorkode	Km
N47 D20 A	Ukjent

Utført med feil (47)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	P0500	Driving speed sensor/signal — Signal faulty
DDE Engine ECU	3F62	Driving speed sensor/signal — Signal faulty
	40E9	EGR valve actuator — Deviations from nominal value
	4121	Main relay — Function faulty.
	4661	ECU voltage supply — Faulty power supply
	48B3	CAN bus connection to ABS/traction control — Communication/signal implausible
	48D3	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
	48E3	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
	498E	Oil level sensor — Signal faulty
	49D8	CAN bus connection to electronic stability control (ESC) — Reception disturbed
	4A30	Multifunction steering wheel — Function faulty.
	4A32	Multifunction steering wheel — Function faulty.
	4A67	Communication with battery monitoring ECU — Function faulty.
	4A93	CAN bus from traction control 3 ECU — Communication disturbed
DSC Electronic stability control	5DCF	ABS control unit — Voltage supply too low
	5E36	Wheel rpm sensor RL — Signal faulty
	5E5A	Wheel speed sensor — Signal of one or more sensors faulty
	6DA1	Wheel rpm sensor RR — Interruption or short circuit to ground
	6E3E	Steering-angle sensor — Equalization incorrect
EWS immobilizer	15	ECU — Battery voltage supply faulty
	255	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
IHKA Air conditioning ECU	03	Fresh air-/recirc.air flap motor left — Function faulty.
	19	Auxiliary Refrigerant Pump — Function faulty.
IKE 20-pin/OBD	245	CAN-bus from anti-slip-control message 1 — Missing CAN bus information!
	249	CAN bus — Missing CAN bus information!
	32	Ignore fault code — FC has not been specified by vehicle manufacturer!
LSZ 20-pin/OBD	1E	Headlight levelling — Function faulty.

Reg.nr: **HS96946**, VIN: **WBAPE11040WK03519**



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
LWS steering angle sensor	4	Steering-angle sensor — Calibration not possible
	5	Steering-angle sensor — Internal fault
	9	CAN bus — Function faulty.
MRS airbag ECU 4	50	Voltage supply — Faulty power supply
	A1	CAN bus connection to ABS/traction control — Communication/signal implausible
	A3	CAN bus connection to ABS/traction control — Communication/signal implausible
PDC 20-pin/OBD	203	Sound generator front off — Function faulty.
VTG Transfer case ECU	53FC	Voltage supply of steady plus (term. 30) — Voltage/current supply faulty
	53FE	ECU — Unexpected reset
	54C6	Transmission oil — OIL TOO OLD
	55C4	CAN bus connection to traction control ECU — Communication disturbed
	55C8	CAN bus connection to traction control ECU — Communication disturbed
	55C9	CAN bus connection to traction control ECU — Communication disturbed
ZKE 5 20-pin/OBD	0D	Antipinch protection of power window driver door — Fault in electric circuit
	0E	Antipinch protection of power window pass. door — Fault in electric circuit
	0F	Anti-pinch protection of power window rear driver side — Fault in electric circuit
	10	Anti-pinch protection of power window rear passenger side — Fault in electric circuit
	30	COMFORT-BUS — Function faulty.

Utført uten feil (2)

System	Beskrivelse
Comfort	AIC20-pin/OBD
Transmission	EGS Transmission ECU