



5965990

NAF Bruktbiltest

Testdato
18.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540



Kjøretøy

Bilmerke	Hyundai	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	Kona	Motoreffekt	150 kW
Type	OS	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EB23068	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	KMHK581GFLU067491	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	66318	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2020
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	06.02.2020
		Frist for neste EU kontroll	05.02.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5965990

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
17.15	Lys	Vann / kondens i lykt:	Venstre skiltlys, Høyre skiltlys
69.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
86.14	Lakk / karosseri utvendig	Lakkslipp/flassing	Støtfanger foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
23.5	Full systemskann	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
82.14	Siderute/bakrute	Slitt rute:	Bakrute
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Høyre

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt


Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 80 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 7 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Vått

Er bilen skitten eller nediset: Nei

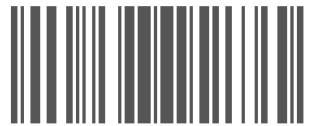

5965990

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
		45 - Instrumenter	✓
Generell informasjon		46 - Radio / Multimedia	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	47 - Elektrisk vindusheis	✓
4 - Service/ Dokum.	✓	48 - Oppvarmet bakrute	✓
Bremser		49 - Kupevifte	✓
5 - Bremsbelegg	✓	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
6 - Bremseskiver	○	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	52 - Lyktespyler / Visker	✓
9 - Bremsevirkning	✓	53 - Sentrallås	✓
10 - Bremsevæsknivå	✓	54 - Setevarmer	✓
12 - Bremserør	✓	56 - Drivrem generator	✓
13 - Bremseslanger	✓	57 - Batteri ytre tilstand	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
15 - Brems pedal	✓	61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓
		62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓
Lys og signaler		63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
17 - Lys	R	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
18 - Markeringslys/-lykter	✓		
19 - Refleks	✓	Hjul, dekk, felg	
20 - Lyd / lyssignaler	✓	65 - Dekk	✓
21 - Varsellamper	✓	66 - Felg	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓	67 - Ekstra hjulsett	✓
		68 - Hjullager	✓
e-Diagnose		69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	R
23 - Full systemskann	○	70 - Hjul kapsler/navkopper	✓
Motor		Styring	
27 - Motor virkemåte	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
30 - Kjølevæske	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
31 - Kjølevifte	✓	74 - Styreservo	✓
32 - Kjølesystem	✓		
35 - Motorfester	✓	Hjuloppheng	
		75 - Støtdempere	✓
Drivverk		76 - Stabilisator	✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
41 - Differensial	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
42 - Drivaksler	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
		80 - Travers	✓



5965990

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	O
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	O
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5965990

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	23,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	24,40 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	24,40 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	8,40 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	9,80 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	9,70 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	300,00
9.3		Bremsevirkning, VB	250,00
9.4		Bremsevirkning, HB	250,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
58	Tilstand 12 volt batteri		Defekt måleutstyr ved NAF senteret
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,40 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,10 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,20 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,80 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,50 mm
67.2		Mønsterdybde	4,90 mm
67.3		Mønsterdybde	4,30 mm
67.4		Mønsterdybde	4,60 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5965990

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

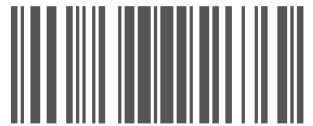

5965990


Bilder og vedlegg




1. Generelt




2. Generelt

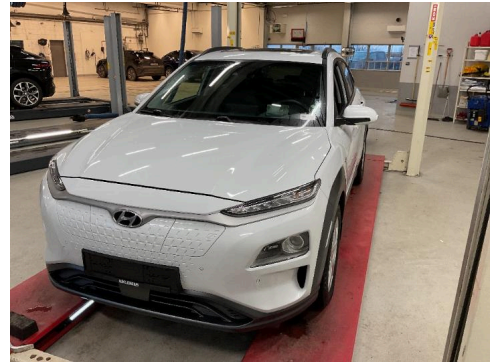

3. Generelt

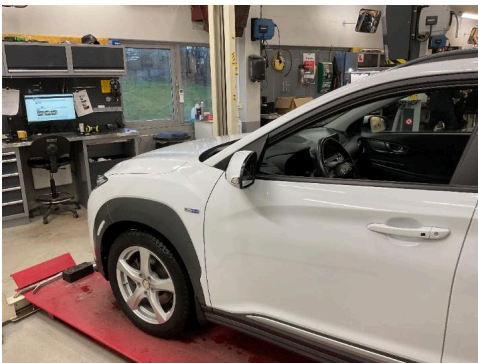


4. Generelt

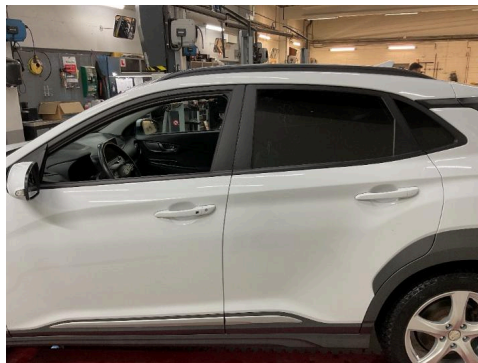


5. Generelt



6. Generelt

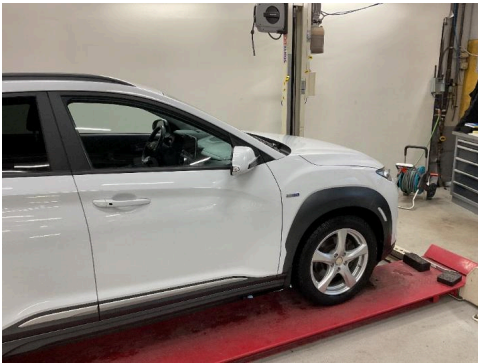


7. Generelt

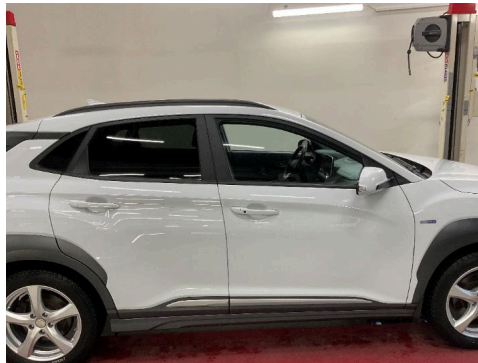


8. Generelt




9. Generelt

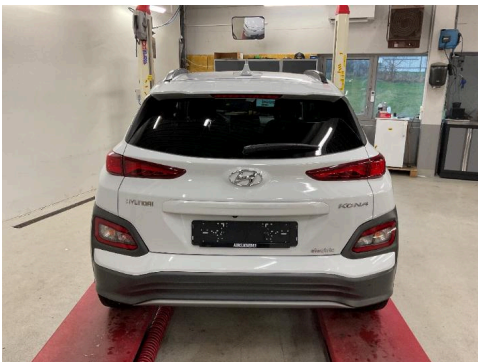


10. Generelt

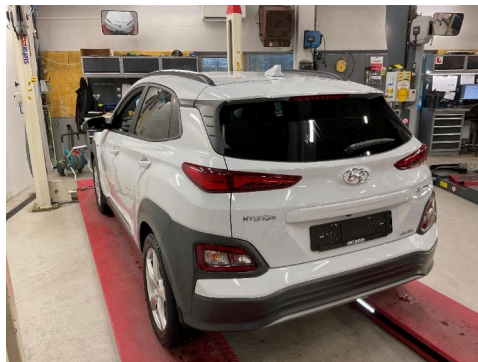

11. Generelt

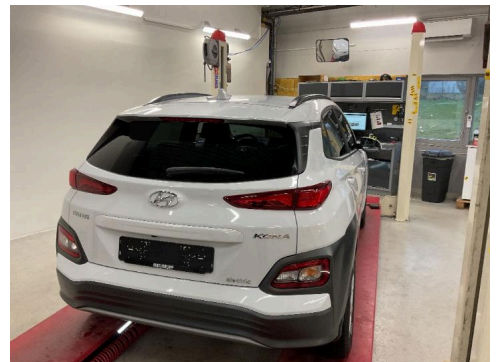

12. Generelt

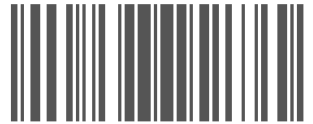

5965990

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt

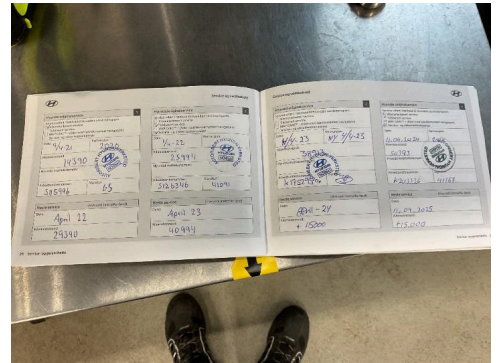

21. Generelt

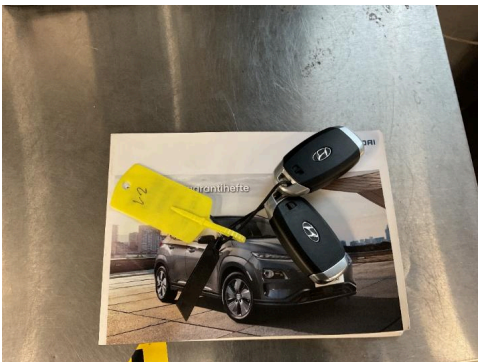


22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt

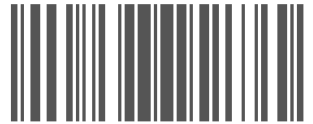

5965990

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Lakk / karosseri utvendig




R 30. Lys

R



31. Lys

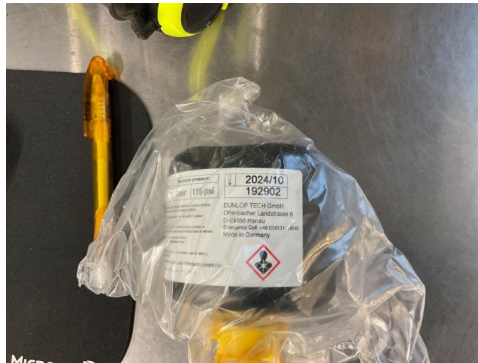

R 32. Reservehjul / dekkreparasjonssett



R 33. Utvendig speil

O