



5971179

NAF Bruktbiltest

Testdato
23.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	546980



Kjøretøy

Bilmerke	Nissan	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	Leaf 62kWh	Motoreffekt	160 kW
Type	ZE1	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EB43122	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	SJNFAAZE1U0091420	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	85079	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2020
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	13.05.2020
		Frist for neste EU kontroll	12.05.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5971179

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
3.8		Nøkkel/er skadet 1 stk	
4.1	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Venstre forskjerm, Høyre bakdør
86.3		Lakkriper:	Støtfanger foran, Høyre fordør, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm


Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
50.15	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.21		Steinsprut:	Panser, Støtfanger foran
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok


Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	0 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;Isete
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei

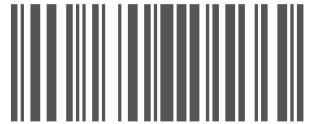

5971179

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
Generell informasjon		45 - Instrumenter	✓
3 - Nøkler / Utstyr	R	47 - Elektrisk vindusheis	✓
4 - Service/ Dokum.	R	48 - Oppvarmet bakrute	✓
Bremser		49 - Kupevifte	✓
5 - Bremsbelegg	✓	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	O
6 - Bremseskiver	O	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	53 - Sentrallås	✓
9 - Bremsevirkning	✓	54 - Setevarmer	✓
10 - Bremsevæsknivå	✓	55 - Ladespenning generator	✓
12 - Bremserør	✓	57 - Batteri ytre tilstand	✓
13 - Bremseslanger	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
15 - Brems pedal	✓	61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓
Lys og signaler		62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓
17 - Lys	✓	63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
19 - Refleks	✓	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
20 - Lyd / lyssignaler		Hjul, dekk, felg	
21 - Varsellamper		65 - Dekk	✓
e-Diagnose		66 - Felg	✓
23 - Full systemskann	O	67 - Ekstra hjulsett	✓
Motor		68 - Hjullager	✓
27 - Motor virkemåte	✓	Styring	
28 - Utvendig tilstand motor	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
30 - Kjølevæske	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
32 - Kjølesystem	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
35 - Motorfester	✓	74 - Styreservo	✓
Drivverk		Hjuloppheng	
40 - Girkasse (automatisk)	✓	75 - Støtdempere	✓
42 - Drivaksler	✓	76 - Stabilisator	✓
		77 - Fjærer / fjærbein	✓
		78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
		80 - Travers	✓

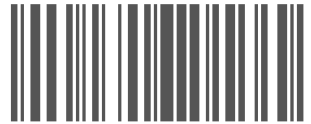

5971179

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5971179

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	180,00
9.2		Bremsevirkning, HF	180,00
9.3		Bremsevirkning, VB	150,00
9.4		Bremsevirkning, HB	150,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,40 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	13,40 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	CCA
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	420 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	325 ampere
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,00 mm
67.2		Mønsterdybde	3,00 mm
67.3		Mønsterdybde	3,00 mm
67.4		Mønsterdybde	4,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5971179

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




5971179

Bilder og vedlegg



1. Generelt

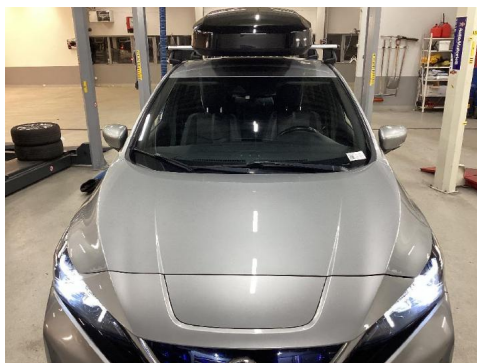

2. Generelt




3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt

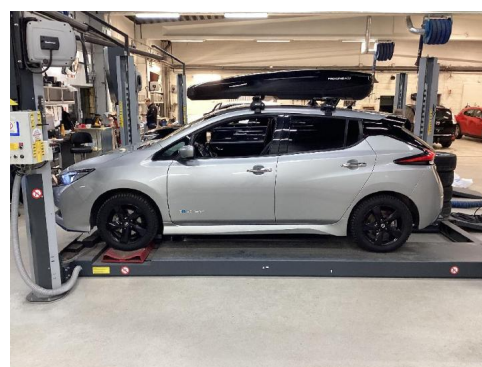

6. Generelt

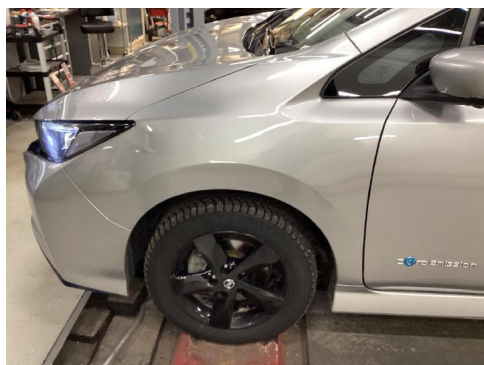


7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt

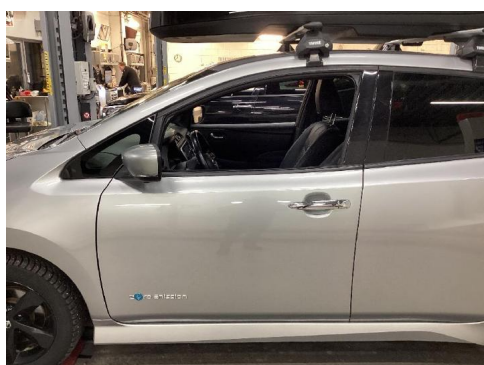

10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5971179

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



5971179


Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt

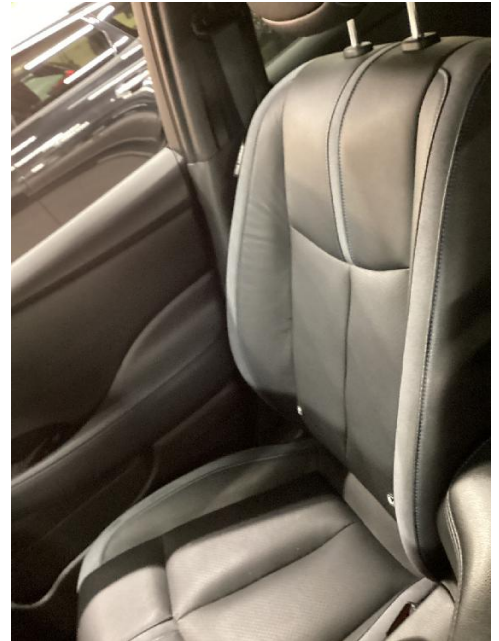

24. Generelt




25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt

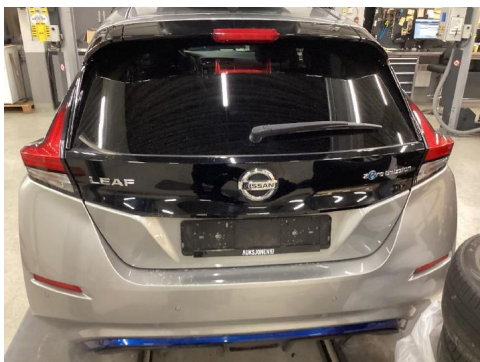

28. Generelt



29. Generelt

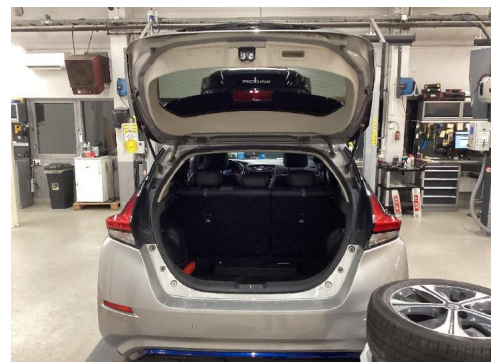

30. Generelt




5971179

Bilder og vedlegg



31. Generelt

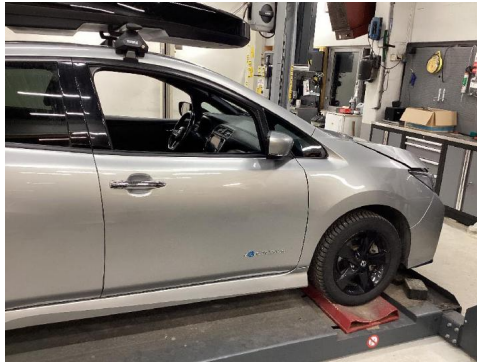

32. Generelt



33. Generelt




34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt

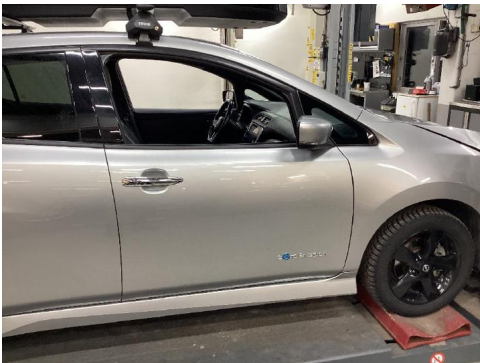

37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



5971179


Bilder og vedlegg



40. Generelt



41. Generelt

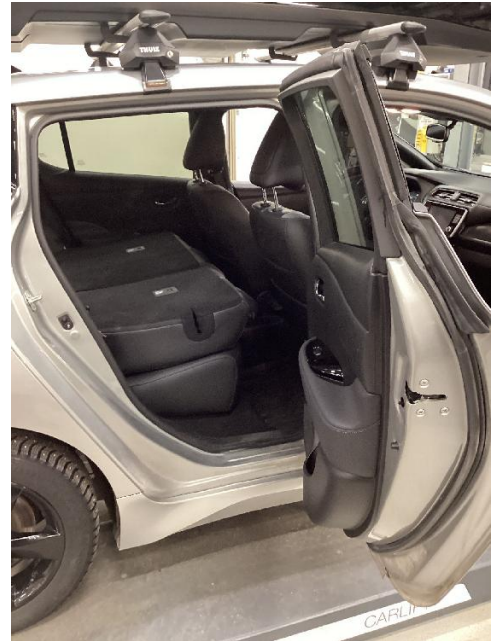

42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt




45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt

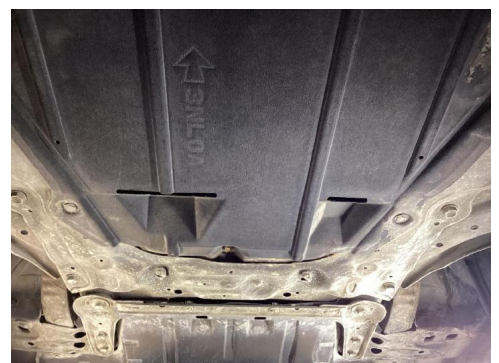

48. Generelt



5971179

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EB43122	
Årsmodell	Merke/Modell
19-	Leaf (Elektro)
Motorkode	Km
EM57	85 079

Utført med feil (8)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
BCM - All systems (with IS)	U1000	CAN bus — Communication disturbed
Electric drive control system	P31B8-87 U1000-01	CAN bus — Communication disturbed CAN bus — Function faulty.
Hvac air conditioning	B2631 U1000	Solar intensity sensor — Fault in electric circuit CAN bus — Communication disturbed
Radar CAN	C1A16	Laser distance sensor — Housing disk scratched/damaged
Traction battery system (LBC)	U1000-00 U216D-00	CAN bus — Communication disturbed CAN bus connection to telematic control unit — Communication faulty

Utført uten feil (19)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/ESP EDIB Electric Driven Intelligent Brake System Parking brake CAN-UDS
Airbag	Airbag
Comfort	Instrument clusterUDS IPDM Basic module
Engine	High-voltage battery system (LBC 2) Traction motor system Vehicle charge system (BCB)



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Safety

Beskrivelse

Advanced Driver Assistance Systems ADAS

GW Access to vehicle

Lane tracking camera

Radar sensor RL

Radar sensor RR

VSP Acoustic pedestrian warning system

Steering

EPS power steering

Suspension

Suspension CAN-UDS

Tire pressure monitoring

Tyre-pressure check CAN

Transmission

Electric shifting