

5971337

NAF Bruktbiltest

Testdato
23.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	549832



Kjøretøy

Bilmerke	Mazda	Motorstørrelse	1998 cm ³
Modell	5	Motoreffekt	81 kW
Type	CR1	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	RJ92846	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	JMZCR19T680307064	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	197133	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2009
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	02.01.2009
		Frist for neste EU kontroll	16.11.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5971337

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
17.1	Lys	Virker ikke:	Høyre skiltlys
17.13		Matte/slitte glass:	Venstre nærlys, Høyre nærlys
21.3	Varsellamper	Varsellampe for SRS (airbag) lyser	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
33.6	Eksosanlegg	Løst varmedeksel:	Bakre eksospotte
65.9	Dekk	Piggdekk med vesentlig avvik (over 50%) i antall pigger:	
78.1	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slakk i opphengskule:	Venstre nedre
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Bakluke, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
86.4		Skadet:	Støtfanger foran, Støtfanger bak
86.9		Rustangrep:	Venstre forskjerm
88.11	Underside	* Mye rust vogn bunn og rust hull v/f	
98.6	Seter	* Slitt fører sete	
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
29.7	Oljenivå motor	Oljenivå var langt under minimumsmerket, og kunne ikke avleses på peilepinnen før oljeskift	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
66.11	Felg	Oksidering / oksidert felg	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.27		Diverse lakkrust	
86.28		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt
90.11	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
Ref.Id	Skiftet	Resultat	Beskrivelse
29.16	Oljenivå motor	Etterfylt motorolje: 2,00	



5971337

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	2 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Isete;Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



5971337

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	✓ 38 - Clutch ✓
2 - Unormal lyd	R 39 - Girkasse (manuell) ✓
	41 - Differensial ✓
	42 - Drivaksler ✓
Generell informasjon	O Elektriske anlegg
3 - Nøkler / Utstyr ✓	44 - Instrument belysning ✓
4 - Service/ Dokum.	45 - Instrumenter ✓
	47 - Elektrisk vindusheis ✓
	48 - Oppvarmet bakrute ✓
	49 - Kupevifte ✓
	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
	53 - Sentrallås ✓
	54 - Setevarmer ✓
	55 - Ladespenning generator ✓
	56 - Drivrem generator ✓
	57 - Batteri ytre tilstand ✓
	R 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
	✓ 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O
Lys og signaler	Hjul, dekk, felg
17 - Lys	R 65 - Dekk R
19 - Refleks	✓ 66 - Felg O
20 - Lyd / lyssignaler	67 - Ekstra hjulsett ✓
21 - Varsellamper	O 68 - Hjullager ✓
22 - Varsellamper utvidet	
e-Diagnose	Styring
23 - Full systemskann	✓ 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
	R 72 - Styresnekke, tannstang ✓
	O 73 - Styrestag/ledd ✓
	R 74 - Styreservo ✓
	✓
	✓
	Hjuloppheng
	75 - Støtdempere ✓
	R 76 - Stabilisator ✓
	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel R
	✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓
Motor	
27 - Motor virkemåte	
28 - Utvendig tilstand motor	
29 - Oljenivå motor	
30 - Kjølevæske	
31 - Kjølevifte	
32 - Kjølesystem	
33 - Eksosanlegg	
35 - Motorfester	
36 - Drivstofftank, rør, slange	
37 - Registerreim	



5971337

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	O

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
95 - Innvendig speil	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5971337

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	180,00
9.4		Bremsevirkning, HB	180,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	120000
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	9 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,10 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,10 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	760 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	694 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	5,00 mm
67.4		Mønsterdybde	5,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5971337

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

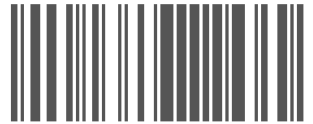

5971337

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt

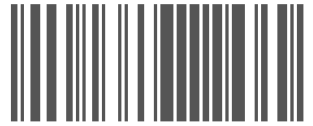

5971337

Bilder og vedlegg



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt

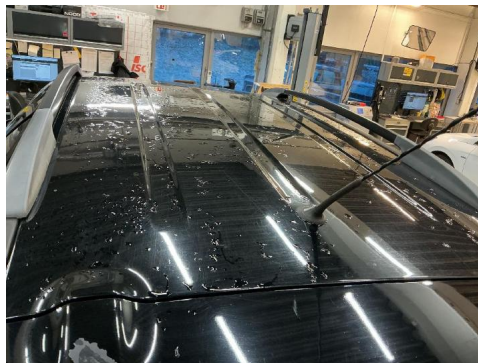

17. Generelt



18. Generelt



5971337

Bilder og vedlegg




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt

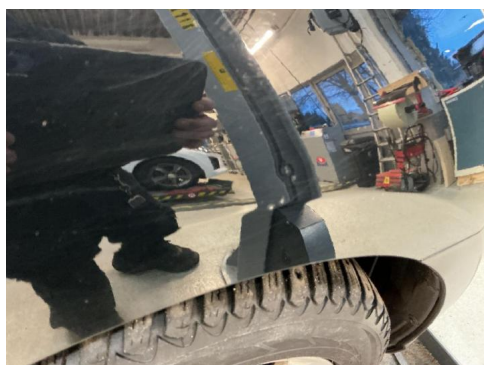

22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt

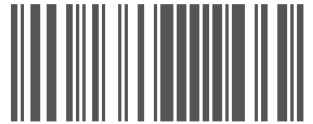

5971337


Bilder og vedlegg



28. Generelt



29. Generelt

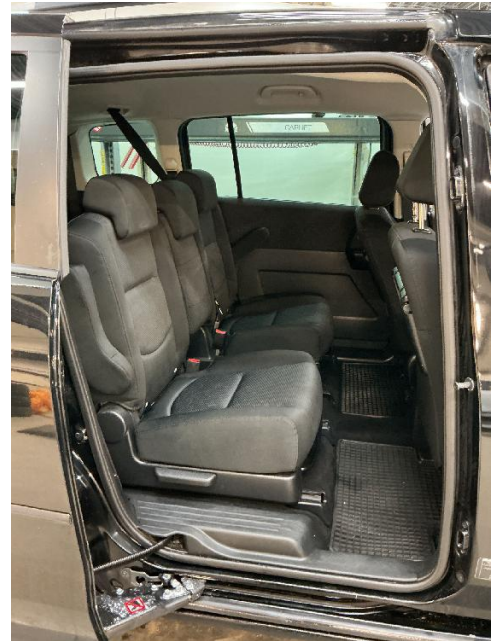

30. Generelt




31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt

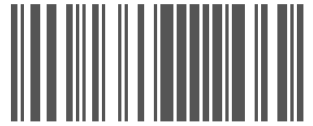

5971337

Bilder og vedlegg



34. Generelt



35. Generelt




36. Generelt




37. Generelt



38. Generelt

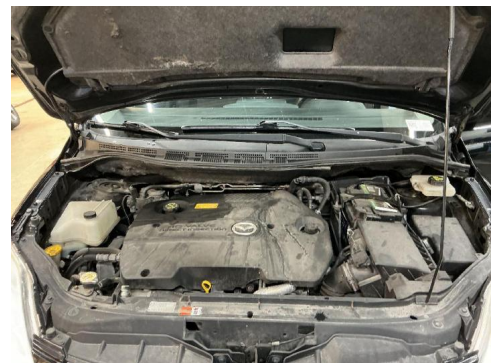

39. Generelt

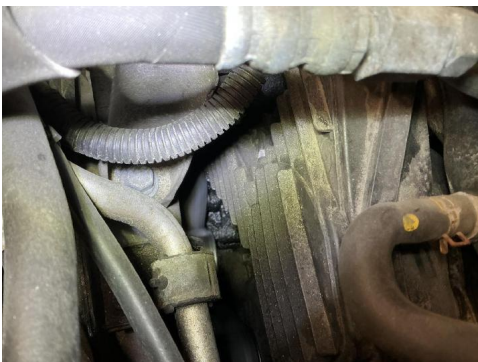

40. Generelt



41. Generelt




42. Generelt




5971337


Bilder og vedlegg

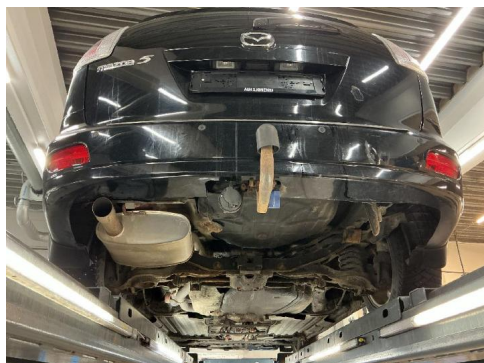

43. Generelt

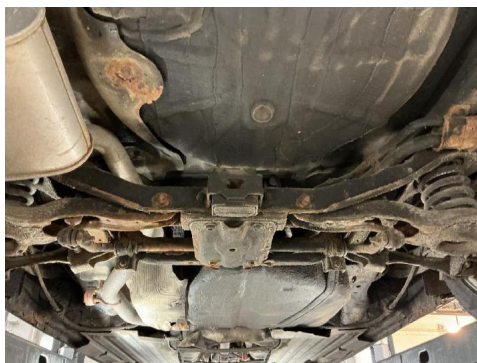

44. Generelt

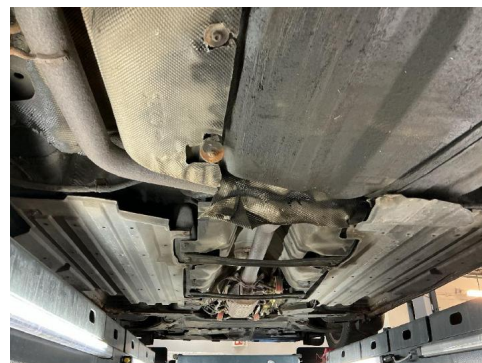

45. Generelt



46. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
RJ92846	JMZCR19T680307064
Årsmodell	Merke/Modell
06-10	Mazda 5 2.0 16V MZR-CDi FWD MPV (CR1)
Motorkode	Km
RF-Turbo	Ukjent

Utført med feil (4)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Airbag ISO/CAN	B1318	Battery voltage — Voltage too low
	B1881	Ignition circuit of seat belt tensioner passenger side — Fault in electric circuit
Auxiliary heater (1) CAN	B1342	ECU — Defective ECU

Utført uten feil (3)

System	Beskrivelse
ABS	ABS CAN 1
Engine	Diesel(CAN)
OBD	