



5966311

NAF Bruktbiltest

Testdato
19.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	550944



Kjøretøy

Bilmerke	Mitsubishi	Motorstørrelse	2360 cm ³
Modell	Outlander	Motoreffekt	99 kW
Type	CW0	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	RL50821	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	JMBXDGG3WLZ012793	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	78966	Bruktimportert	Ja
Farge	Svart	Registreringsår	2020
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	19.02.2020
		Frist for neste EU kontroll	18.02.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5966311

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
4.8		Aktivert serviceindikator	
5.3	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak
33.12	Eksosanlegg	* * Midtre eksos klemme defekt ligger og skrangler på eksosen.	
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger bak
86.7		Lakkblærer	Tak
86.12		Steinsprut/lakksår	Panser, Venstre fordør, Høyre fordør
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre bakdør, Venstre bakdør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.9	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre foran, Høyre foran
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger bak
86.18		Diverse småbulker/lakkriper	
86.20		Bulk(er)	Venstre bakdør, Høyre bakskjerm, Tak, Venstre fordør
86.28		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt og skitten
90.11	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt


Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	9 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ja



5966311

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 44 - Instrument belysning ✓
Generell informasjon	45 - Instrumenter ✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 47 - Elektrisk vindusheis ✓
4 - Service/ Dokum.	✓ 48 - Oppvarmet bakrute ✓
Bremser	✓ 49 - Kupevifte ✓
5 - Bremsbelegg	50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC) ✓
6 - Bremseskiver	✓ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
8 - Parkeringsbrems	○ 53 - Sentrallås ✓
9 - Bremsvirkning	✓ 54 - Setevarmer ✓
10 - Bremsvæsknivå	✓ 55 - Ladespenning generator ✓
12 - Bremserør	✓ 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
13 - Bremseslanger	✓ 62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
14 - Bremskraftforsterker	✓ 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
15 - Brems pedal	✓ 64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓
Lys og signaler	Hjul, dekk, felg
17 - Lys	65 - Dekk ✓
19 - Refleks	✓ 66 - Felg ○
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 67 - Ekstra hjulsett ✓
21 - Varsellamper	✓ 68 - Hjullager ✓
e-Diagnose	Styring
23 - Full systemskann	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
Motor	○ 72 - Styresnekke, tannstang ✓
25 - Avgassanalyse (Bensin)	73 - Styrestag/ledd ✓
27 - Motor virkemåte	74 - Styreservo ✓
28 - Utvendig tilstand motor	Hjuloppheng
29 - Oljenivå motor	✓ 75 - Støtdempere ✓
30 - Kjølevæske	✓ 76 - Stabilisator ✓
32 - Kjølesystem	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
33 - Eksosanlegg	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
35 - Motorfester	✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓ 80 - Travers ✓
37 - Registerreim	
Drivverk	
40 - Girkasse (automatisk)	✓
42 - Drivaksler	✓

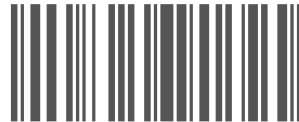

5966311

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	O

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5966311

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	210,00
9.2		Bremsevirkning, HF	210,00
9.3		Bremsevirkning, VB	250,00
9.4		Bremsevirkning, HB	250,00
25	Avgassanalyse (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37	Registerreim		Ikke oppgitt av produsent
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	21 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,80 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	13,80 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,00 mm
67.2		Mønsterdybde	3,00 mm
67.3		Mønsterdybde	3,00 mm
67.4		Mønsterdybde	2,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5966311

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




5966311

Bilder og vedlegg




1. Generelt

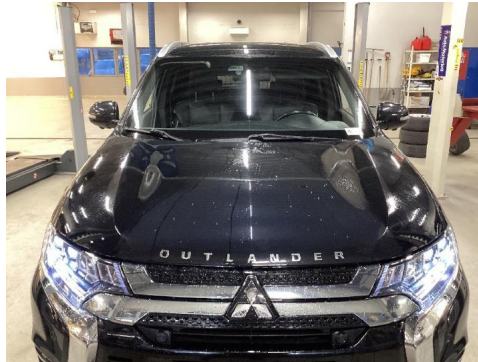

2. Generelt



3. Generelt

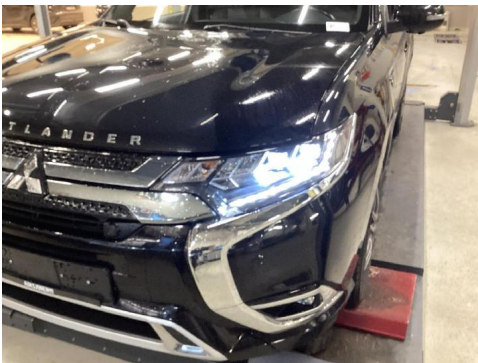

4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt

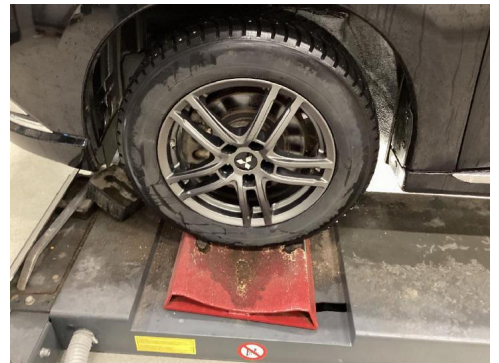

9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5966311

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt

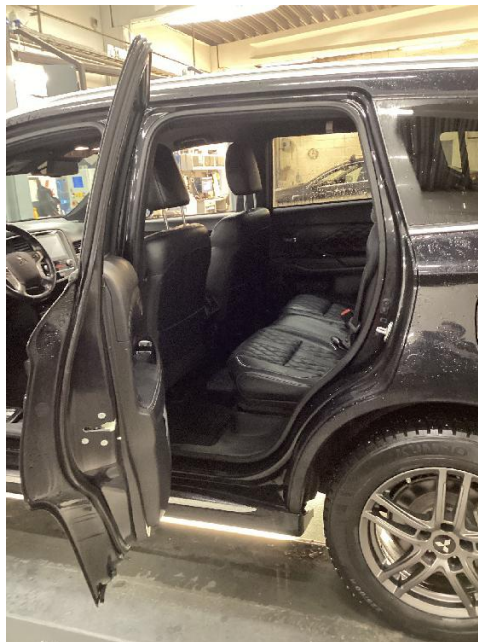

17. Generelt

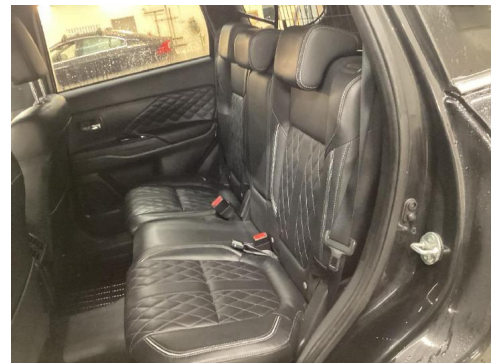


18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt

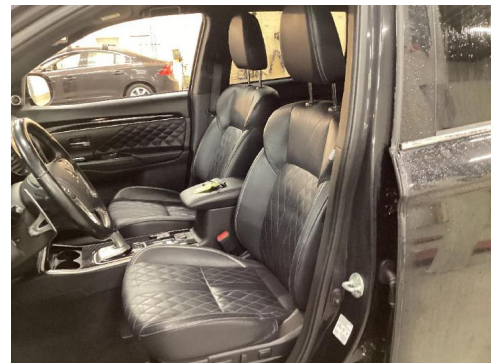

21. Generelt



5966311

Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt

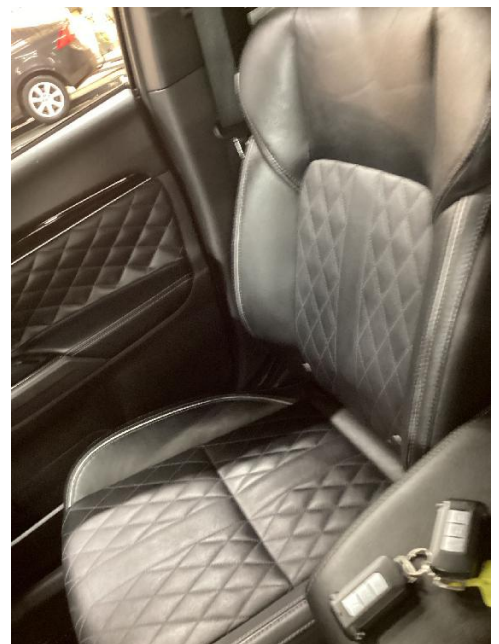

27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



5966311

Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



5966311

Bilder og vedlegg




43. Generelt




44. Generelt



45. Generelt

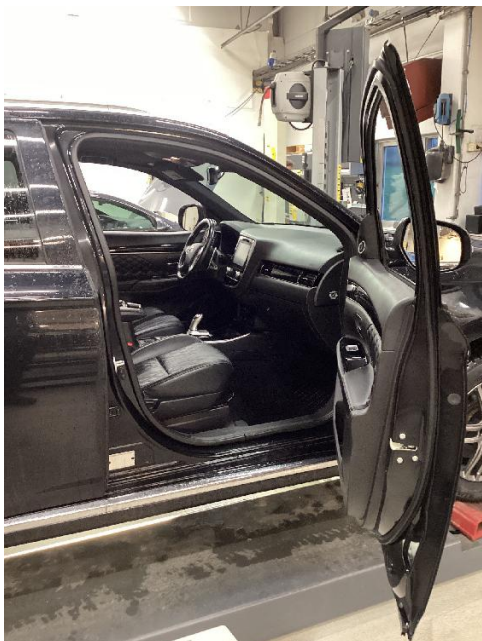


46. Generelt

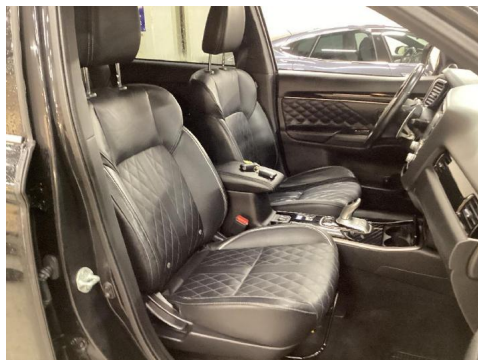


47. Generelt



48. Generelt

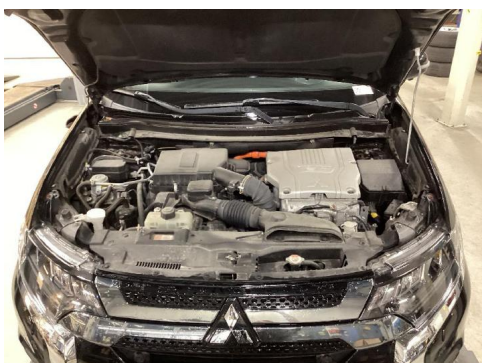


49. Generelt

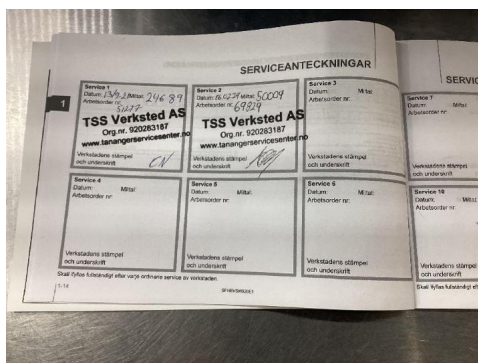

50. Generelt



51. Generelt

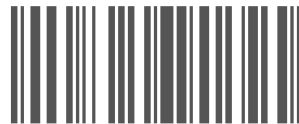


5966311

Bilder og vedlegg



52. Generelt

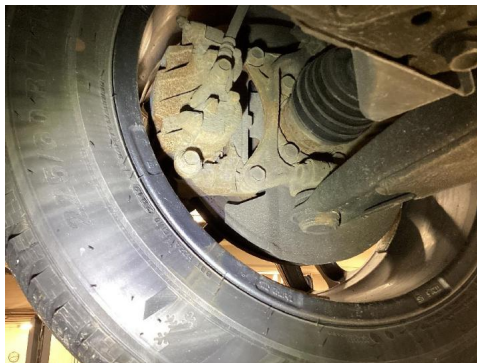

53. Generelt




54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt

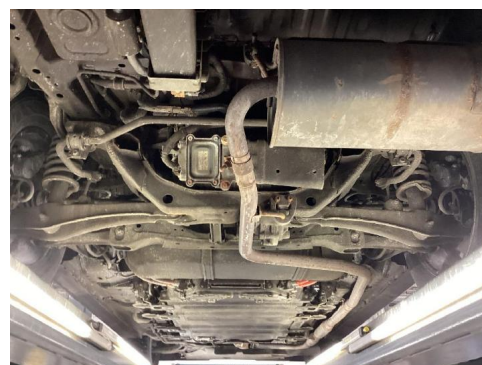

57. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
RL50821	JMBXDGG3WLZ012793
Årsmodell	Merke/Modell
19-22	Outlander-III 2.4i 4x4 Hybrid
Motorkode	Km
4 B 12	78 966

Utført med feil (9)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Adaptive cruise control FCM/LDW/AHB	C1753	Radar sensor unit of active cruise control — Function faulty.
Automatic distance control ACC/FCM CAN	C1753 C1777	Radar sensor unit of active cruise control — Function faulty. CAN bus connection to adaptive cruise control ECU — Communication disturbed
EPB Electric Parking Brake	U0415	CAN bus to ABS/ESC control unit — Communication disturbed
ETACS	B2353	Ignition switch — Signal too low
Navigation	U0230 U1000	Bootspace ECU — Communication disturbed Data bus — Function faulty.
Parking assist	C2223	Hybrid ECU — Control current faulty
TCS/ESP		

Utført uten feil (23)

System	Beskrivelse
ABS	Steering-angle sensor
Air conditioning	Automatic air conditioning
Airbag	Airbag
Anti-theft device	Immobiliser
Comfort	Access system OSS All-round vision camera



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

	BSW Lane change assist
	BSW lane change assist (SUB)
	Electric trunk opener CAN
	EV/MiEV traction battery charge management CAN
	Hybrid control unit PHEV CAN
	Instrument cluster
	OBC charging electronics
	Traction battery ECU BMU CAN
Engine	Traction battery ventilator
	Alternator ECU
	Front engine ECU
	Gasoline
OBD	Rear engine ECU
Steering	Power steering
Tire pressure monitoring	TPMS tire pressure monitoring system
Transmission	Gear selector lever module