

5939987

NAF Bruktbiltest

Testdato
05.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	538515



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	1998 cm ³
Modell	530e iPerformance	Motoreffekt	135 kW
Type	G5L	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	BT87487	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WBAJA9106JB031860	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	129646	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2018
Karosseritype	Sedan	Registrert første gang	05.09.2018
		Frist for neste EU kontroll	29.11.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5939987

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt pga står på sommerhjul	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
17.27	Lys	* Mangler baklamper	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
33.12	Eksosanlegg	* Modifisert eksos - mangler kat og lyddempere	
66.3	Felg	Skadet felg:	Høyre foran
66.8		Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Høyre bak
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran
86.7		Lakkblærer	Støtfanger foran
86.12		Steinsprut/lakksår	Venstre forskjerm, Støtfanger foran, Panser, Tak, Venstre fordør, Høyre fordør
102.3	Laste-/bagasjerom	Fukt i gulvteppe	
102.4		Forurensing og/eller ubehagelig lukt	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.15	Bremsekiver	Bremsekivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
48.5	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Venstre bak
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.34		Bilen er delvis omlakkert:	
86.35		* Noe limrester	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre bakkdør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Bremsevæsknivå	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsevæskens kokepunkt	Ikke tilgjengelig for kontroll
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll
Hjullager	Bilen er ikke prøvekjørt



5939987

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon. Bilde er vedlagt.

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt
pga:

Nei
står på
sommerhjul



5939987

Prøvekjøring		Drivverk	
1 - Kjøreegenskaper	R	40 - Girkasse (automatisk)	✓
Generell informasjon		41 - Differensial	✓
3 - Nøkler / Utstyr	R	42 - Drivaksler	✓
4 - Service/ Dokum.	R	43 - Mellomaksel	✓
Bremses		Elektriske anlegg	
5 - Bremsbelegg	✓	44 - Instrument belysning	✓
6 - Bremseskiver	O	45 - Instrumenter	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	46 - Radio / Multimedia	✓
9 - Bremsvirkning	✓	47 - Elektrisk vindusheis	✓
10 - Bremsvæsknivå		48 - Oppvarmet bakrute	O
11 - Bremsvæskens kokepunkt		49 - Kupevifte	✓
12 - Bremsørør	✓	50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC)	✓
13 - Bremseslanger	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	52 - Lyktespyler / Visker	✓
15 - Brems pedal	✓	53 - Sentrallås	✓
Lys og signaler		54 - Setevarmer	✓
17 - Lys	R	56 - Drivrem generator	✓
19 - Refleks	✓	57 - Batteri ytre tilstand	
20 - Lyd / lyssignaler	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	
21 - Varsellamper	✓	61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓	62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓
e-Diagnose		R 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
23 - Full systemskann	R	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
Motor		Hjul, dekk, felg	
27 - Motor virkemåte	✓	65 - Dekk	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓	66 - Felg	R
29 - Oljenivå motor	✓	67 - Ekstra hjulsett	R
30 - Kjølevæske	✓	68 - Hjullager	
31 - Kjølevifte	✓	70 - Hjulkapsler/navkopper	✓
32 - Kjølesystem	✓	Styring	
33 - Eksosanlegg	R	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
35 - Motorfester	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
37 - Registerreim	✓	74 - Styreservo	✓



5939987

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5939987

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	34,40 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	35,50 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	35,50 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	22,40 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	23,50 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	23,50 mm
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	9 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen



5939987

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




5939987


Bilder og vedlegg

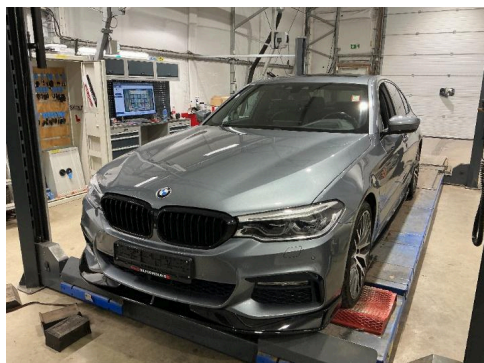

1. Generelt

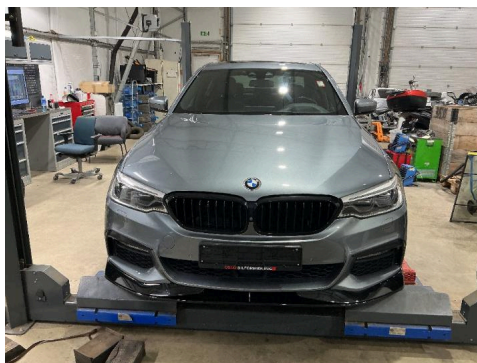


2. Generelt

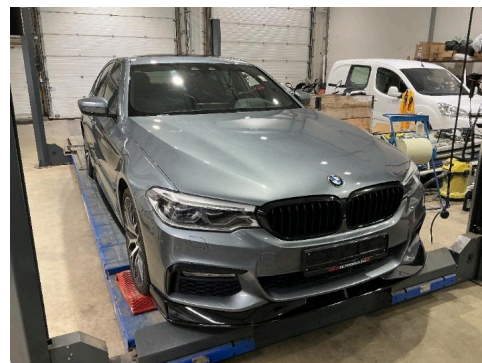


3. Generelt




4. Generelt

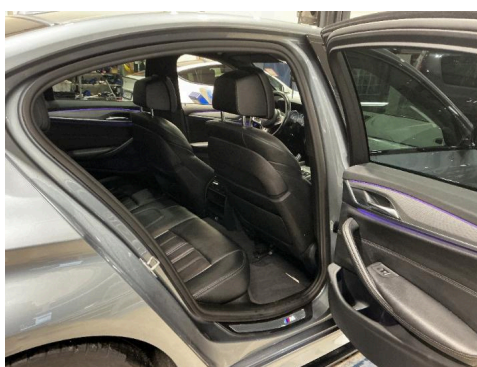


5. Generelt

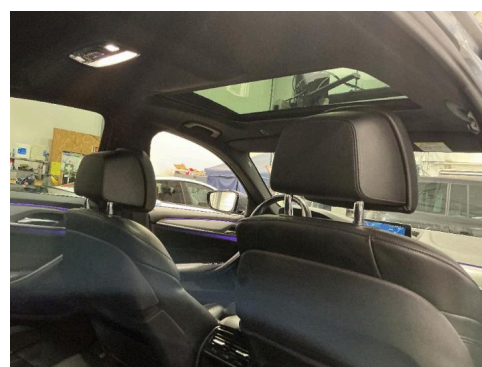


6. Generelt

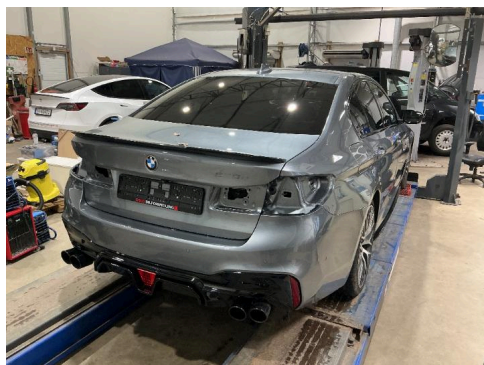

7. Generelt

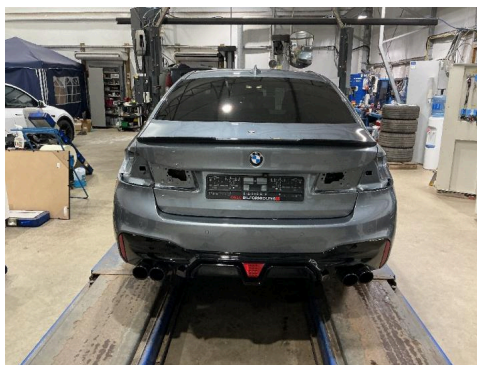

8. Generelt

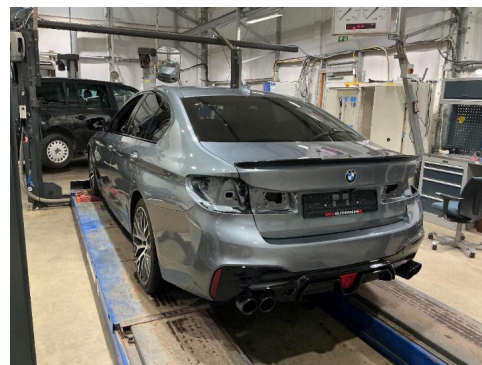


9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt

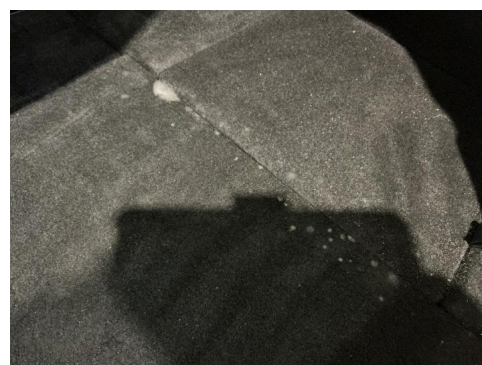

12. Generelt




5939987

Bilder og vedlegg




13. Generelt

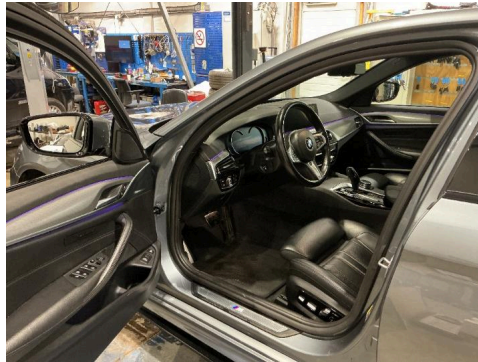


14. Generelt




15. Generelt

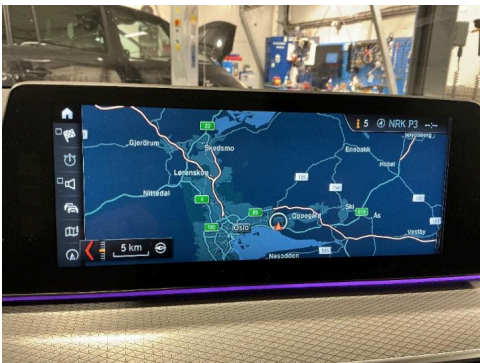


16. Generelt

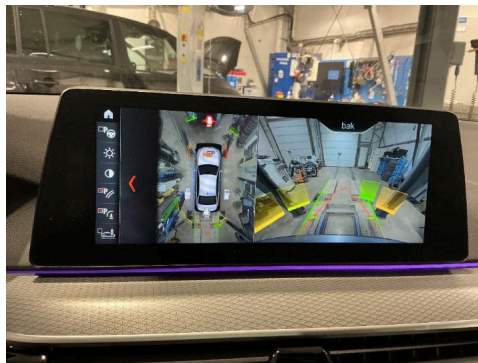


17. Generelt

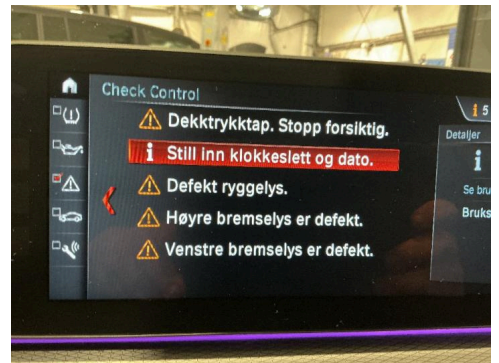

18. Generelt

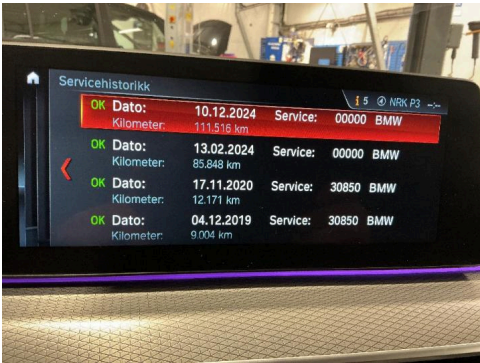

19. Generelt

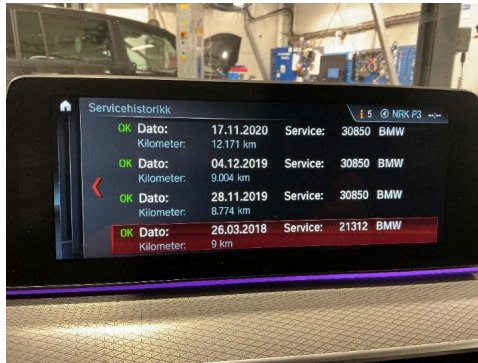

20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt

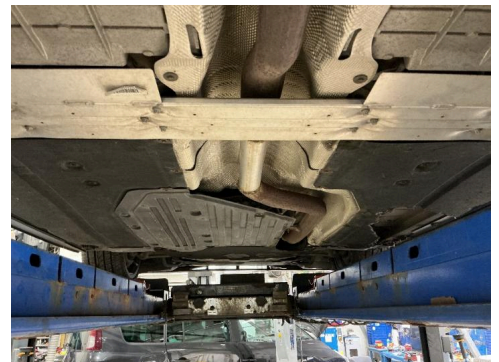

24. Generelt




5939987

Bilder og vedlegg




25. Generelt

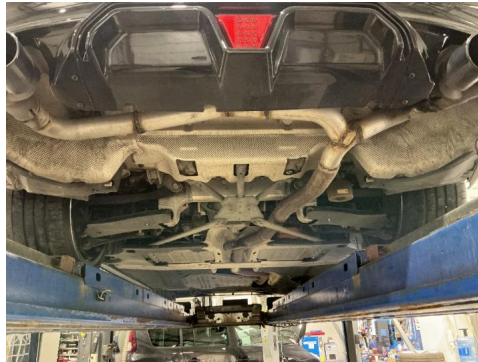

26. Generelt



27. Eksosanlegg

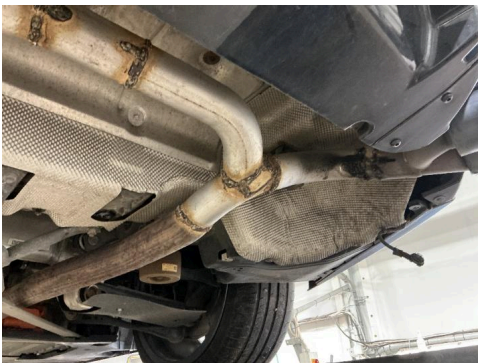

28. Eksosanlegg




29. Eksosanlegg



30. Eksosanlegg



31. Felg

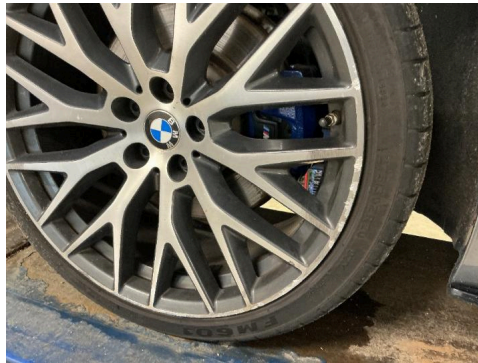


32. Felg




33. Høyre fordør



34. Høyre fordør

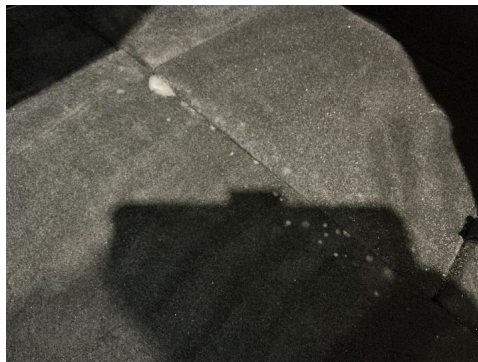

35. Lasterom

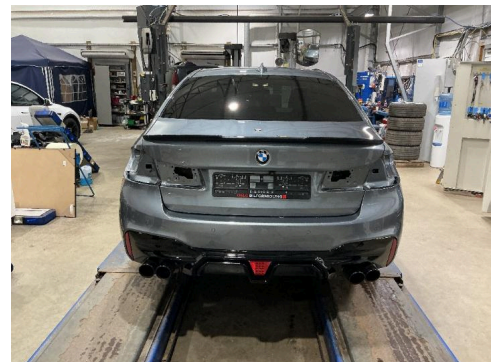

36. Lys



5939987

Bilder og vedlegg



37. Panser



38. Panser



39. Støtfanger foran



40. Støtfanger foran



41. Støtfanger foran




42. Støtfanger foran



43. Venstre fordør



44. Venstre forskjerm

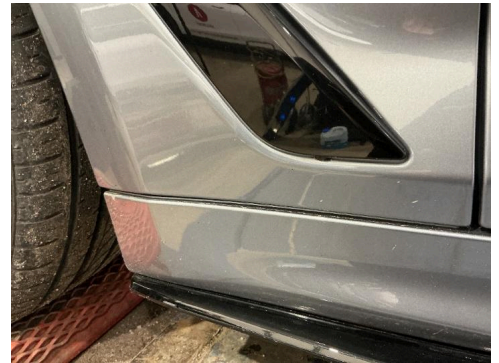

45. Venstre forskjerm



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
BT87487	WBAJA9106JB031860
Årsmodell	Merke/Modell
17-20	530e G30 iPerformance
Motorkode	Km
B48 B20 A	Ukjent

Utført med feil (97)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ACSM Airbag ECU	02010D	Airbag ECU — Coding missing or faulty
	930AA1	Voltage supply — Undervoltage registered
	C95460	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
BDC Body control module	804011	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	804013	Voltage supply of term. 30L1 — Faulty power supply
	804014	Voltage supply of term. 30L2 — Faulty power supply
	80402F	Battery monitoring — Exhaustive discharge of battery
	804067	LIN bus power distributor — Relay configuration signal faulty or missing
	804081	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	8040C3	Voltage supply of term. 30F body control module — Cutoff request of term. 30F due to no-load current exceedance
	8040C6	Voltage supply of term. 30F body control module — Reset of term. 30F due to no-load current exceedance
	8040D2	Parking assist — Function faulty.
	804177	ECU for non-contact hatchback opening — Under- or excess voltage is determined!
	804261	Exterior mirror — Undervoltage registered
	80444D	Inner mirror unit — Voltage too low
	804872	Body control module output brake light left outer side — Faulty output circuit!
	804874	Body control module outlet brake light right outer side — Faulty output circuit!
	804876	Body control module outlet turn signal RL outer side — Faulty output circuit!
	804877	Body control module outlet turn signal RR outer side — Faulty output circuit!
	804881	Body control module output back-up light left — Faulty output circuit!
	804882	Body control module output back-up light right — Faulty output circuit!
	804922	Sensor voltage supply — Fault in electric circuit
CON Infotainment controls	801405	Voltage supply — Undervoltage registered
DME Digital Motor Electronics	030E0B	Battery monitoring — Emergency charging of starter battery aborted
	138102	Exhaust gas flap — Control cable has short circuit to ground
	138104	Exhaust gas flap — Control cable has open circuit
	138220	Radiator shutter — Fault in electric circuit
	1B9804	Engine shutdown time — Signal missing
	1C4002	Engine oil level sensor — Oil level too low



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

	218219	Auxiliary battery — Severely aged battery registered
	30E05	Start/stop system — Voltage too low
	30E06	Power consumer control — Cutoff of individual power consumers active
	30E08	Battery monitoring — Upper cranking ability limit reached.
	30E67	Battery monitoring — Voltage too low
	CD8B2B	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — CAN message "nominal wheel torque of powertrain stabilization" missing
	CDA71E	CAN bus connection to instrument cluster — "Relative time" message missing.
DSC Electronic stability control	02290D	ECU — Faulty coding
	4807CE	Voltage supply — Undervoltage registered
	4807D1	Dynamic drive control ECU — The voltage supply is too low.
	D3560C	CAN bus connection to body control module/central gateway module — Message missing/faulty
	D358B5	CAN bus connection to instrument cluster — Message faulty
EGS Transmission ECU	4215E7	Electric drive motor — Minimal speed input implausible.
EME electric drive motor ECU	030ECD	Electric drive battery charge management — Incorrect charging procedure
	03105F	Electric vacuum pump — Voltage value below nominal value.
	0316D8	Check control message — Remaining range low.
	222611	Electric device electronics — Undervoltage registered at voltage supply of terminal clamp 30B
	223395	Electric brake vacuum pump — Safety cutoff due to too high voltage
EPS power steering ECU	D51A3E	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — CAN signal "vehicle speed" implausible
FLE-L Headlight electronics left	805981	Temperature sensor 5 front light electronics — Interruption in electric circuit
	80598E	Temperature sensor 4 for front light electronics — Interruption in electric circuit
	80598F	Temperature sensor 1 for front light electronics — Interruption in electric circuit
	80599B	Temperature sensor 2 for front light electronics — Interruption in electric circuit
	8059A7	Temperature sensor 3 for front light electronics — Interruption in electric circuit
	8059BD	Voltage supply — Undervoltage registered
FLE-R Headlight electronics right	805B01	Temperature sensor 5 front light electronics — Interruption in electric circuit
	805B10	Temperature sensor 1 for front light electronics — Interruption in electric circuit
	805B14	Temperature sensor 4 for front light electronics — Interruption in electric circuit
	805B1D	Temperature sensor 2 for front light electronics — Interruption in electric circuit
	805B2A	Temperature sensor 3 for front light electronics — Interruption in electric circuit
	805B37	Voltage supply — Undervoltage registered



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
FZD Sun roof ECU	801A38	Voltage supply — Undervoltage registered
	801A55	Anti-theft alarm system — Alarm was released
GWS Gear selection switch ECU	802696	Voltage supply — Undervoltage registered
HKFM Power operated tailgate module	801703	Voltage supply — Undervoltage registered
HU-H Control panel	B7F805	Right audio outlet — Function faulty.
	B7F86B	Voltage supply — Undervoltage registered
	B7F8DA	Infotainment ECU — Internal fault
IHKA Air conditioning ECU	801213	A/C compressor — Power output reduced due to consumer reduction.
	801318	Air conditioning ECU — Faulty power supply
	80131A	12 V voltage sensor of air conditioning ECU — Fault in electric circuit
	E71402	CAN bus connection to engine ECU — CAN message "data 2 drivetrain" missing
	E71415	CAN bus connection to engine ECU — CAN message "Rotational speed reading of powertrain" missing
	E71416	CAN bus connection to engine ECU — CAN message "Rotational speed reading of powertrain" missing
	E71448	CAN bus connection to engine ECU — CAN message "status of auto start/stop" missing
KAFAS Camera-based driver assist systems	800A01	Multi-function camera — Field of view partly/entirely restricted
	800ABE	Driver assist system camera — Fouled camera lens
	800AC5	Windshield defroster for front sensor system — Interruption/short circuit to plus
	E05411	CAN bus connection to body control module/central gateway module — CAN signal "Suspension system, vehicle model" invalid
KLE comfort charging electronics	21E606	Voltage supply — Undervoltage registered
	CE140D	CAN bus connection to engine ECU — CAN message "data 2 drivetrain" missing
KOMBI Instrument cluster	02600D	ECU — Faulty coding
	B7F662	Instrument cluster — Recovering of redundant data out of other ECU not possible
	B7F666	Instrument cluster — Incorrect service data
	B7F685	Voltage supply — Undervoltage registered
	E11460	CAN bus connection to transmission ECU — CAN message "Data indication of transmission powertrain" missing
	E12C4D	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
PMA Parking assist	80337E	Voltage supply — Undervoltage registered
SAS Optional equipment system ECU	D19C98	CAN bus connection to instrument cluster — Message missing/faulty
	D19DD9	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — CAN signal "emergency



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
		braking coordinator" invalid
SMBF seat ECU passenger	802BD4	Voltage supply — Undervoltage registered
SMFA seat ECU driver	8029D4	Seat ECU of front driver side seat — Undervoltage registered
TCB Telematics control unit	31786	Telematics system — "Last State Call" faulty
	3178A	Ignore fault code — FC has not been specified by vehicle manufacturer!
TFE tank function ECU	80602C	Tank function ECU — Undervoltage registered
	D05408	CAN bus connection to instrument cluster — "Relative time" message missing.
TRSVc All-round vision camera	800B8A	All-round vision camera ECU — Vehicle type has not been actualized
	CA949A	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.

Utført uten feil (3)

System	Beskrivelse
Comfort	ZGM Central gateway module
Safety	ACC Long-range radar
	HRSNR short-range radar RR