



5975078

NAF Bruktbiltest

Testdato
30.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	547426



Kjøretøy

Bilmerke	Volvo	Motorstørrelse	1560 cm ³
Modell	C30	Motoreffekt	84 kW
Type	M	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	VH40883	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	YV1MK84E1C2284201	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	107620	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2012
Karosseritype	Kupé	Registrert første gang	18.04.2012
		Frist for neste EU kontroll	12.06.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5975078

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran, Venstre sidekanal
86.4		Skadet:	Høyre sidekanal
86.7		Lakkblærer	Høyre fordør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
86.12		Steinsprut/lakksår	Støtfanger foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
17.31	Lys	Dugg i lykt:	Venstre nærlys, Høyre nærlys
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre foran
66.12		Påbegynnende oksidering:	Høyre foran
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.20		Bulk(er)	Høyre fordør, Venstre bakskjerm
86.22		Små lakkblærer:	Venstre fordør
86.27		Diverse lakkrust	
86.28		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt og skitten
86.35		* Diverse steinsprut/lakksår	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring -3 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;Tørt
Er bilen skitten eller nediset: Ja



5975078

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	✓ 38 - Clutch ✓
Generell informasjon	39 - Girkasse (manuell) ✓
3 - Nøkler / Utstyr	42 - Drivaksler ✓
4 - Service/ Dokum.	✓ R Elektriske anlegg
Bremser	44 - Instrument belysning ✓
5 - Bremsbelegg	45 - Instrumenter ✓
6 - Bremseskiver	46 - Radio / Multimedia ✓
8 - Parkeringsbrems	47 - Elektrisk vindusheis ✓
9 - Bremsvirkning	48 - Oppvarmet bakrute ✓
10 - Bremsvæsknivå	49 - Kupevifte ✓
12 - Bremserør	50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC) ✓
13 - Bremseslanger	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
14 - Bremskraftforsterker	52 - Lyktespyler / Visker ✓
15 - Brems pedal	53 - Sentrallås ✓
Lys og signaler	54 - Setevarmer ✓
17 - Lys	55 - Ladespenning generator ✓
18 - Markeringslys/-lykter	○ 56 - Drivrem generator ✓
19 - Refleks	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
20 - Lyd / lyssignaler	Hjul, dekk, felg
21 - Varsellamper	65 - Dekk ✓
22 - Varsellamper utvidet	66 - Felg ○
e-Diagnose	67 - Ekstra hjulsett ○
23 - Full systemskann	68 - Hjullager ✓
Motor	Styring
27 - Motor virkemåte	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓ 72 - Styresnekke, tannstang ✓
29 - Oljenivå motor	✓ 73 - Styrestag/ledd ✓
30 - Kjølevæske	✓ 74 - Styreservo ✓
31 - Kjølevifte	Hjuloppheng
32 - Kjølesystem	75 - Støtdempere ✓
33 - Eksosanlegg	✓ 76 - Stabilisator ✓
35 - Motorfester	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
37 - Registerreim	✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	✓ 80 - Travers ✓



5975078

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5975078

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	150,00
9.4		Bremsevirkning, HB	150,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	140000
37.2		eller ved, måneder:	120
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,00 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	15,00 volt
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,50 mm
67.2		Mønsterdybde	4,50 mm
67.3		Mønsterdybde	4,50 mm
67.4		Mønsterdybde	4,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5975078

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5975078


Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt

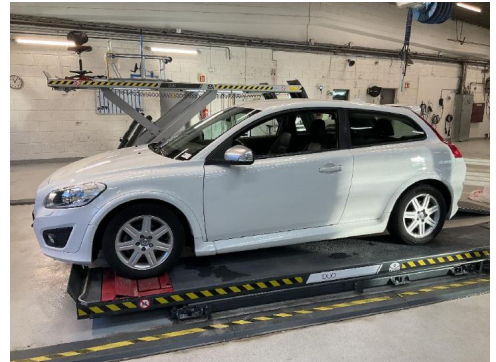

3. Generelt

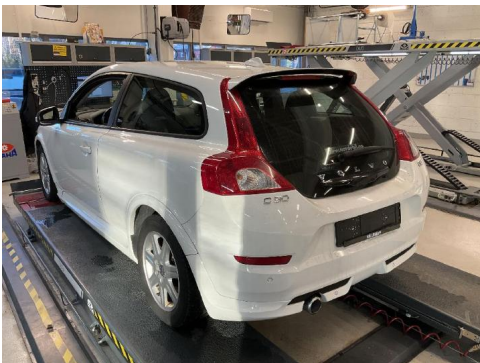

4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt

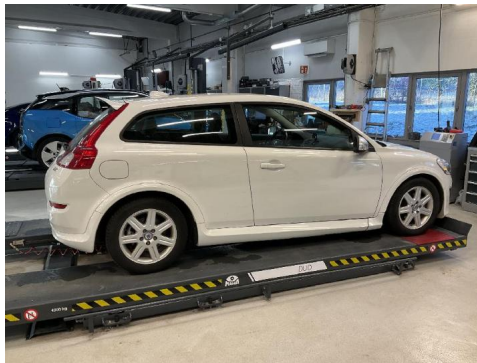

8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5975078

Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt

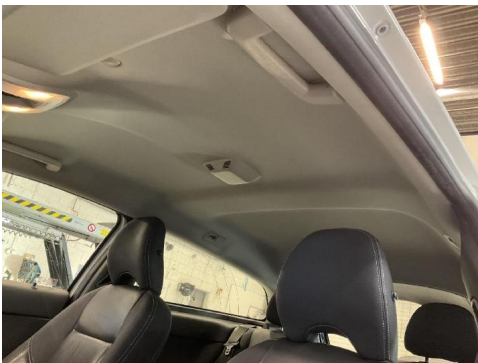

16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt

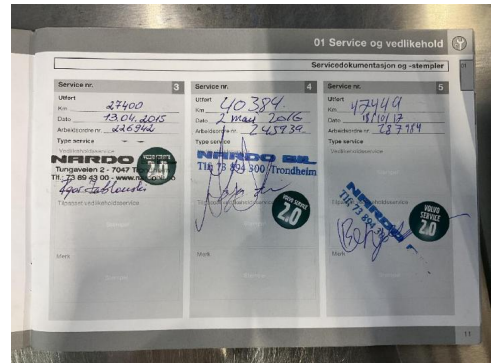

21. Generelt



22. Generelt

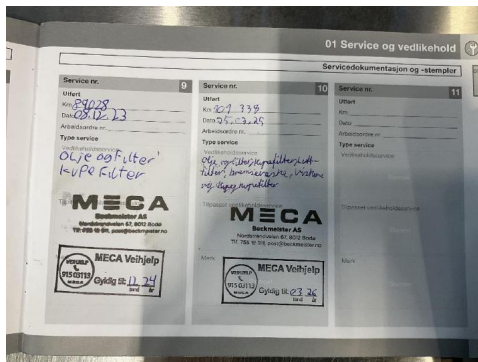

23. Generelt



24. Generelt



5975078

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt

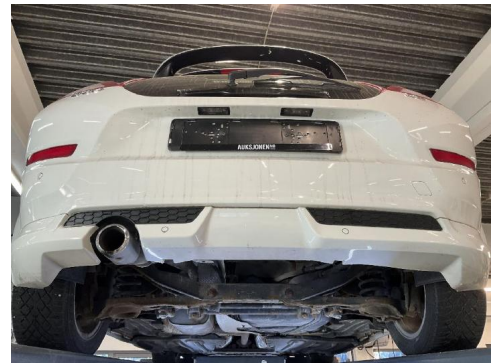

33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5975078

Bilder og vedlegg



37. Generelt




38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt

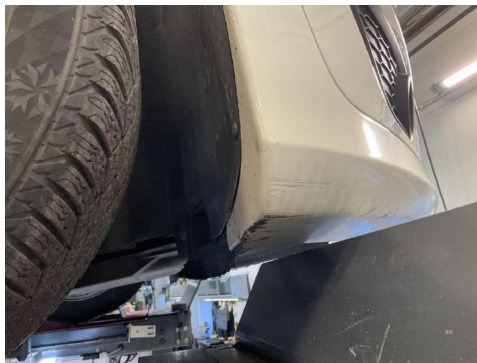

41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5975078

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



30. des. 2025

Køretøj: Volvo C30 D2 1.6 16V CDI
Motorkode: D 4162 T
Produktionsår: 09-13
Kilometerstand: 107620 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: VH 40883
VIN: YV1MK84E1C2284201 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 30. des. 2025 10:36:40

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Dieselmotor	3 Fejl
Fejlkode: P037D Forvarmesystem Strømkreds med fejl.		
Fejlkode: P02D1 Indsprøjtningdyse 3 Øverste tilpasningsgrænse nået.		
Fejlkode: U0167 CAN-bus/forbindelse til startspærrestyreenhed ingen kommunikation		
Drivlinje	ADM additivmodul	ikke tilgængelig
bremsesystem	ABS BCM	0 Fejl
bremsesystem	SAS Ratvinkelgiver	0 Fejl
Passiv sikkerhed	SRS Airbag	ikke tilgængelig
Termostyring	CCM klimaanlægsstyring	ikke tilgængelig
Termostyring	CPM tilskudsvarmer	ikke tilgængelig
Komfort	CEM centralelektronikmodul	ikke tilgængelig
Komfort	Kombiinstrument	ikke tilgængelig

Komfort	Førerdersmodul	ikke tilgængelig
Komfort	Passagerdersmodul	ikke tilgængelig
Komfort	Venstre sæde	ikke tilgængelig
Komfort	Højre sæde	ikke tilgængelig
Komfort	Ratmodul	ikke tilgængelig
Komfort	HCM belysning	0 Fejl
Komfort	PAM parkeringshjælp	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearkasse	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. servostyring	0 Fejl
Infotainmentsystem	Betjeningspanel ICM	ikke tilgængelig