



5975287

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
30.12.2025

## Kunde

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Navn                | Auksjonen.no As |
| Medlemsnummer       | 94448735        |
| Adresse             | Døvleveien 23   |
| Postnummer og -sted | 3170 SEM        |
| Telefon             | 33300540        |
| Ekstern referanse   | 550971          |



## Kjøretøy

|                  |                   |                             |                      |
|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| Bilmerke         | Volkswagen        | Motorstørrelse              | 1968 cm <sup>3</sup> |
| Modell           | CADDY             | Motoreffekt                 | 75 kW                |
| Type             | 2K                | Aksler i drift              | 1                    |
| Registreringsnr. | PR37111           | Drivstofftype               | Diesel               |
| Understellsnr.   | WV2ZZZ2KZGX119255 | Kjøretøygruppe              | 101                  |
| Km.stand.        | 201214            | Bruktimportert              | Nei                  |
| Farge            | Grå               | Registreringsår             | 2016                 |
| Karosseritype    | Flerbruksbil      | Registrert første gang      | 11.07.2016           |
|                  |                   | Frist for neste EU kontroll | 20.06.2027           |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5975287

## Testresultater

| Ref.Id | Repareres                 | Resultat                                                                                                                   | Beskrivelse                  |
|--------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 3.10   | Nøkler / Utstyr           | Nøkkel til avtakbar hengerkule mangler                                                                                     |                              |
| 6.12   | Bremseskiver              | Stor rustskade på bremseskjold:                                                                                            | Høyre foran, Venstre foran   |
| 17.11  | Lys                       | Skadet lykteglass:                                                                                                         | Venstre baklys               |
| 17.12  |                           | Kraketert lykteglass                                                                                                       | Midtre bremselys             |
| 17.15  |                           | Vann / kondens i lykt:                                                                                                     | Venstre sideblinklys         |
| 17.27  |                           | * Varsellampe for lys lyser                                                                                                |                              |
| 37.3   | Registerreim              | Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales |                              |
| 86.3   | Lakk / karosseri utvendig | Lakkriper:                                                                                                                 | Venstre forskjerm            |
| 86.9   |                           | Rustangrep:                                                                                                                | Venstre bakdør               |
| 97.1   | Døråpning                 | Sår eller skade:                                                                                                           | Venstre bakdør               |
| 97.3   |                           | Rust:                                                                                                                      | Venstre fordør, Høyre fordør |
| 98.3   | Seter                     | Hull/rift gjennom setetrekk:                                                                                               | Venstre foran                |
| 101.3  | Bagasjeromstildekning     | Mangler:                                                                                                                   | Rollo                        |

| Ref.Id | Opplysning                        | Resultat                                                                                              | Beskrivelse                                 |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 23.4   | Full systemskann                  | Det finnes feilkoder, se rapport                                                                      |                                             |
| 23.6   |                                   | Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen |                                             |
| 23.7   |                                   | Diagnoseavlesing ligger i testrapport                                                                 |                                             |
| 50.15  | Varmeapparat / klimaanlegg (AC)   | Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur                                    |                                             |
| 60.7   | Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer | Ikke funksjonsprøvd                                                                                   |                                             |
| 67.28  | Ekstra hjulsett                   | Ripe/slitasje                                                                                         |                                             |
| 75.12  | Støtdempere                       | * Rust dempere bak                                                                                    |                                             |
| 81.9   | Frontrute                         | Noe steinsprut                                                                                        |                                             |
| 81.10  |                                   | Slitt frontrute                                                                                       |                                             |
| 82.14  | Siderute/bakrute                  | Slitt rute:                                                                                           | Bakrute                                     |
| 86.17  | Lakk / karosseri utvendig         | Lakkriper:                                                                                            | Støtfanger foran                            |
| 86.18  |                                   | Diverse småbulker/lakkriper                                                                           |                                             |
| 86.20  |                                   | Bulk(er)                                                                                              | Bakluke, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm |
| 86.27  |                                   | Diverse lakkrust                                                                                      |                                             |
| 86.28  |                                   | Vanskelig å vurdere fordi bilen er:                                                                   | våt                                         |
| 90.11  | Tilhengerfeste                    | Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd                                                                  |                                             |

## Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

## Testforhold

**Maks hastighet ved prøvekjøring** 60 km/t  
**Utetemperatur ved prøvekjøring** -5 °C  
**Føreforhold ved prøvekjøring** Isete;Tørt  
**Bilen ble prøvekjørt:** Driftsvarm motor  
**Er bilen skitten eller nediset:** Nei



5975287

| Prøvekjøring                    |   | Elektriske anlegg                      |   |
|---------------------------------|---|----------------------------------------|---|
| 1 - Kjøreegenskaper             | ✓ | 44 - Instrument belysning              | ✓ |
| Generell informasjon            |   | 45 - Instrumenter                      | ✓ |
| 3 - Nøkler / Utstyr             | R | 47 - Elektrisk vindusheis              | ✓ |
| 4 - Service/ Dokum.             | ✓ | 48 - Oppvarmet bakrute                 | ✓ |
| Bremser                         |   | 49 - Kupevifte                         | ✓ |
| 5 - Bremsbelegg                 | ✓ | 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)   | O |
| 6 - Bremseskiver                | R | 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)  | ✓ |
| 8 - Parkeringsbrems             | ✓ | 53 - Sentrallås                        | ✓ |
| 9 - Bremsvirkning               | ✓ | 54 - Setevarmer                        | ✓ |
| 10 - Bremsvæsknivå              | ✓ | 55 - Ladespenning generator            | ✓ |
| 12 - Bremserør                  | ✓ | 56 - Drivrem generator                 | ✓ |
| 13 - Bremseslanger              | ✓ | 57 - Batteri ytre tilstand             | ✓ |
| 14 - Bremskraftforsterker       | ✓ | 58 - Tilstand 12 volt batteri          | ✓ |
| 15 - Brems pedal                | ✓ | 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer | O |
| Lys og signaler                 |   | Hjul, dekk, felg                       |   |
| 17 - Lys                        | R | 65 - Dekk                              | ✓ |
| 19 - Refleks                    | ✓ | 66 - Felg                              | ✓ |
| 20 - Lyd / lyssignaler          | ✓ | 67 - Ekstra hjulsett                   | O |
| 21 - Varsellamper               | ✓ | 68 - Hjullager                         | ✓ |
| 22 - Varsellamper utvidet       | ✓ | 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett | ✓ |
| e-Diagnose                      |   | Styring                                |   |
| 23 - Full systemskann           | O | 71 - Ratt, rattaksel, ledd             | ✓ |
| Motor                           |   | 72 - Styresnekke, tannstang            | ✓ |
| 27 - Motor virkemåte            | ✓ | 73 - Styrestag/ledd                    | ✓ |
| 28 - Utvendig tilstand motor    | ✓ | 74 - Styreservo                        | ✓ |
| 29 - Oljenivå motor             | ✓ | Hjuloppheng                            |   |
| 30 - Kjølevæske                 | ✓ | 75 - Støtdempere                       | O |
| 31 - Kjølevifte                 | ✓ | 76 - Stabilisator                      | ✓ |
| 32 - Kjølesystem                | ✓ | 77 - Fjærer / fjærbein                 | ✓ |
| 33 - Eksosanlegg                | ✓ | 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel    | ✓ |
| 35 - Motorfester                | ✓ | 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel    | ✓ |
| 36 - Drivstofftank, rør, slange | ✓ | 80 - Travers                           | ✓ |
| 37 - Registerreim               | R |                                        |   |
| Drivverk                        |   |                                        |   |
| 40 - Girkasse (automatisk)      | ✓ |                                        |   |
| 41 - Differensial               | ✓ |                                        |   |
| 42 - Drivaksler                 | ✓ |                                        |   |



5975287

**Karosseri**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute                 | O |
| 82 - Siderute/bakrute          | O |
| 83 - Dør-/panseråpner          | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil            | ✓ |
| 88 - Underside                 | ✓ |
| 89 - Understellsnummer         | ✓ |
| 90 - Tilhengerfeste            | O |

**Interiør**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 95 - Innvendig speil        | ✓ |
| 97 - Døråpning              | R |
| 98 - Seter                  | R |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 101 - Bagasjeromstildekning | R |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | ✓ |
| 103 - Interiør generelt     | ✓ |



5975287

## Måleverdier

| Ref.Id | Punkt                           | Fråse                                                         | Måleverdi                            |
|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                 | Antall nøkler:                                                | 5 stk                                |
| 6      | Bremseskiver                    |                                                               | Kontrollert visuelt                  |
| 9.1    | Bremsevirkning                  | Bremsevirkning, VF                                            | 200,00                               |
| 9.2    |                                 | Bremsevirkning, HF                                            | 200,00                               |
| 9.3    |                                 | Bremsevirkning, VB                                            | 170,00                               |
| 9.4    |                                 | Bremsevirkning, HB                                            | 170,00                               |
| 30.1   | Kjølevæske                      | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:           | 40 °C                                |
| 37.1   | Registerreim                    | Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km: | 210000                               |
| 50     | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) |                                                               | Ikke målt pga. for lav utetemperatur |
| 55.1   | Ladespenning generator          | Ladespenning med last (V)                                     | 14,70 volt                           |
| 55.2   |                                 | Ladespenning uten last (V)                                    | 14,70 volt                           |
| 58.1   | Tilstand 12 volt batteri        | Referanseverdi norm:                                          | EN                                   |
| 58.2   |                                 | Referanseverdi kaldstart-kapasitet:                           | 760 ampere                           |
| 58.3   |                                 | Målt kaldstart-kapasitet:                                     | 715 ampere                           |
| 65.1   | Dekk                            | Mønsterdybde VF                                               | 7,50 mm                              |
| 65.2   |                                 | Mønsterdybde HF                                               | 7,50 mm                              |
| 65.3   |                                 | Mønsterdybde VB                                               | 7,50 mm                              |
| 65.4   |                                 | Mønsterdybde HB                                               | 7,50 mm                              |
| 65.5   |                                 | Bilen er utrustet med:                                        | Piggfrie vinterdekk                  |
| 66.1   | Felg                            | Felg montert på bilen:                                        | Lettmetallfelg                       |
| 67.1   | Ekstra hjulsett                 | Mønsterdybde                                                  | 4,00 mm                              |
| 67.2   |                                 | Mønsterdybde                                                  | 4,00 mm                              |
| 67.3   |                                 | Mønsterdybde                                                  | 2,50 mm                              |
| 67.4   |                                 | Mønsterdybde                                                  | 2,50 mm                              |
| 67.5   |                                 | Ekstra hjulsett er utrustet med:                              | Sommerdekk                           |
| 67.6   |                                 | Felg på ekstra hjulsett:                                      | Lettmetallfelg                       |



5975287

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

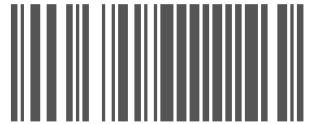

5975287

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt

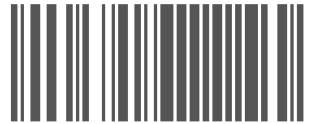

5975287


## Bilder og vedlegg



10. Generelt



11. Generelt

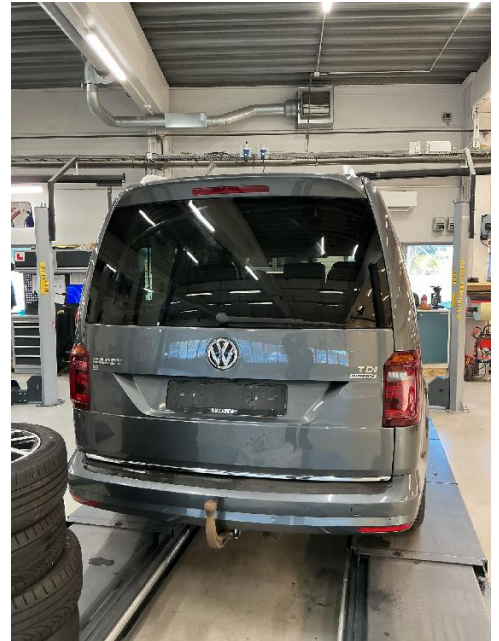

12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt

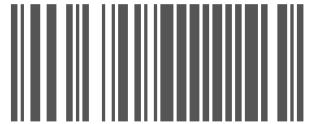

5975287

## Bilder og vedlegg



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt

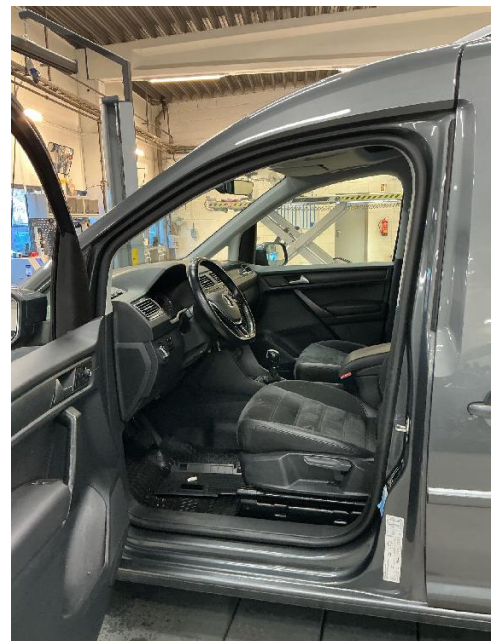

24. Generelt




25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt

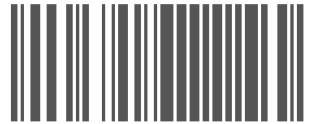


5975287


## Bilder og vedlegg




28. Generelt

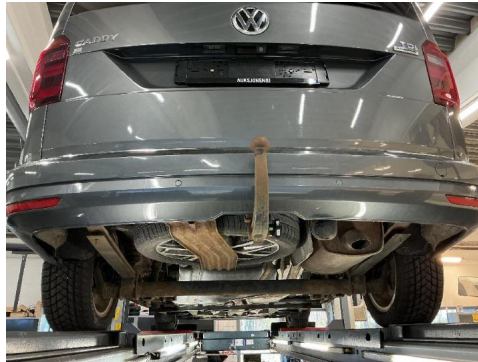

29. Generelt

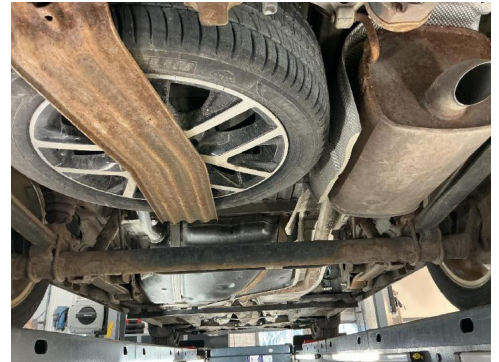


30. Generelt

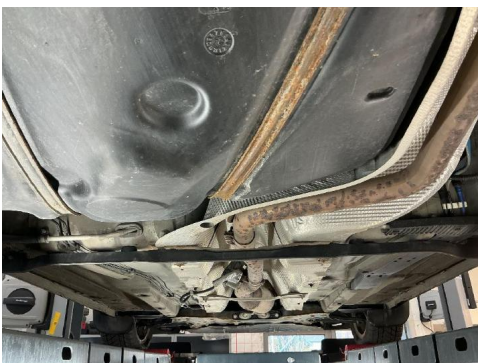


31. Generelt




32. Generelt

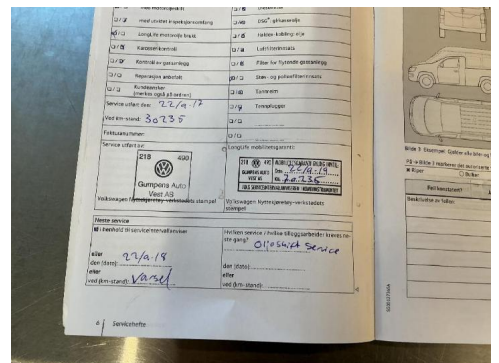


33. Generelt

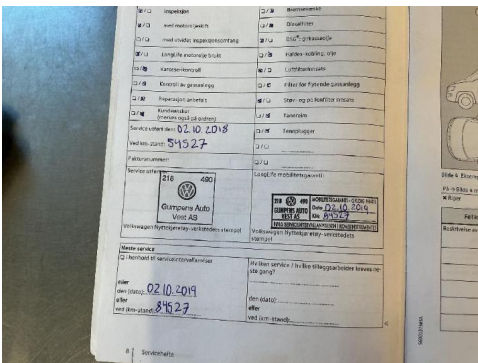


34. Generelt

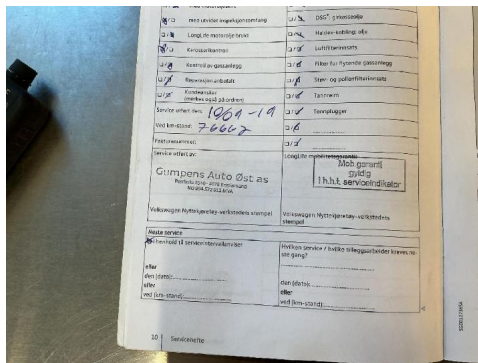


35. Generelt

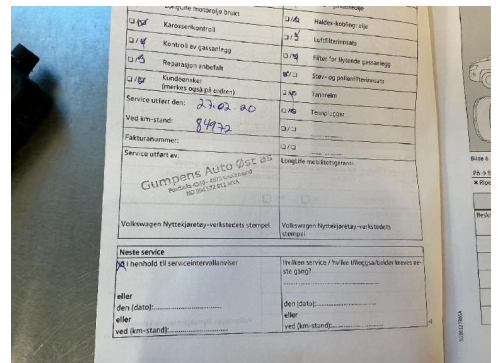


36. Generelt

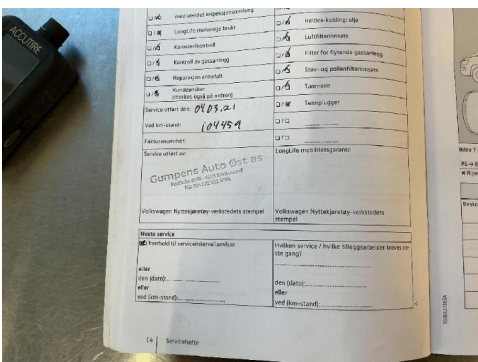

37. Generelt

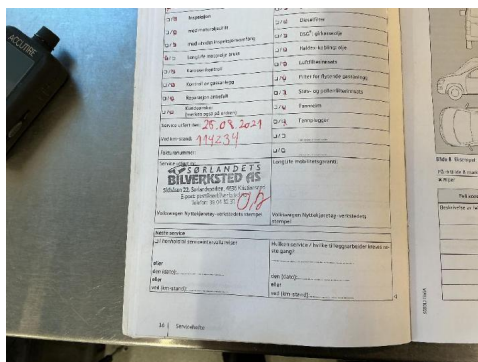

38. Generelt

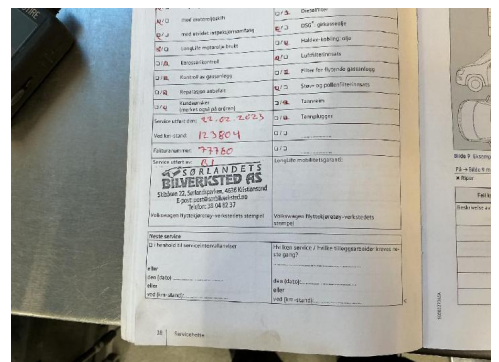

39. Generelt



5975287

## Bilder og vedlegg

|      |               |       |               |
|------|---------------|-------|---------------|
| 2-17 | Indtægtsskema | 2-18  | Indtægtsskema |
| 2-19 | Indtægtsskema | 2-20  | Indtægtsskema |
| 2-21 | Indtægtsskema | 2-22  | Indtægtsskema |
| 2-23 | Indtægtsskema | 2-24  | Indtægtsskema |
| 2-25 | Indtægtsskema | 2-26  | Indtægtsskema |
| 2-27 | Indtægtsskema | 2-28  | Indtægtsskema |
| 2-29 | Indtægtsskema | 2-30  | Indtægtsskema |
| 2-31 | Indtægtsskema | 2-32  | Indtægtsskema |
| 2-33 | Indtægtsskema | 2-34  | Indtægtsskema |
| 2-35 | Indtægtsskema | 2-36  | Indtægtsskema |
| 2-37 | Indtægtsskema | 2-38  | Indtægtsskema |
| 2-39 | Indtægtsskema | 2-40  | Indtægtsskema |
| 2-41 | Indtægtsskema | 2-42  | Indtægtsskema |
| 2-43 | Indtægtsskema | 2-44  | Indtægtsskema |
| 2-45 | Indtægtsskema | 2-46  | Indtægtsskema |
| 2-47 | Indtægtsskema | 2-48  | Indtægtsskema |
| 2-49 | Indtægtsskema | 2-50  | Indtægtsskema |
| 2-51 | Indtægtsskema | 2-52  | Indtægtsskema |
| 2-53 | Indtægtsskema | 2-54  | Indtægtsskema |
| 2-55 | Indtægtsskema | 2-56  | Indtægtsskema |
| 2-57 | Indtægtsskema | 2-58  | Indtægtsskema |
| 2-59 | Indtægtsskema | 2-60  | Indtægtsskema |
| 2-61 | Indtægtsskema | 2-62  | Indtægtsskema |
| 2-63 | Indtægtsskema | 2-64  | Indtægtsskema |
| 2-65 | Indtægtsskema | 2-66  | Indtægtsskema |
| 2-67 | Indtægtsskema | 2-68  | Indtægtsskema |
| 2-69 | Indtægtsskema | 2-70  | Indtægtsskema |
| 2-71 | Indtægtsskema | 2-72  | Indtægtsskema |
| 2-73 | Indtægtsskema | 2-74  | Indtægtsskema |
| 2-75 | Indtægtsskema | 2-76  | Indtægtsskema |
| 2-77 | Indtægtsskema | 2-78  | Indtægtsskema |
| 2-79 | Indtægtsskema | 2-80  | Indtægtsskema |
| 2-81 | Indtægtsskema | 2-82  | Indtægtsskema |
| 2-83 | Indtægtsskema | 2-84  | Indtægtsskema |
| 2-85 | Indtægtsskema | 2-86  | Indtægtsskema |
| 2-87 | Indtægtsskema | 2-88  | Indtægtsskema |
| 2-89 | Indtægtsskema | 2-90  | Indtægtsskema |
| 2-91 | Indtægtsskema | 2-92  | Indtægtsskema |
| 2-93 | Indtægtsskema | 2-94  | Indtægtsskema |
| 2-95 | Indtægtsskema | 2-96  | Indtægtsskema |
| 2-97 | Indtægtsskema | 2-98  | Indtægtsskema |
| 2-99 | Indtægtsskema | 2-100 | Indtægtsskema |

## 40. Generelt

[illegible]

## 41. Generelt



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Reg.nr</b>    | <b>VIN</b>          |
| PR37111          | WV2ZZZ2KZGX119255   |
| <b>Årsmodell</b> | <b>Merke/Modell</b> |
| 15-20            | Caddy 2.0 16V TDI   |
| <b>Motorkode</b> | <b>Km</b>           |
| DFSD             | Ukjent              |

## Utført med feil (8)

| System                          | Feilkoder og Beskrivelse |                                                                         |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brake electronics               | C102DF0                  | Tire pressure monitoring system — Tire pressure too low at min. 1 wheel |
| Driver door electronics         | 932                      | Drive for driver power window-V147 — Drive for driver power window-V147 |
| Parking heater/auxiliary heater | 664                      | Fuel gauge — Fault in fuel gauge                                        |
| Steering column module          | B116207                  | Parking interlock button — Mechanical fault                             |
| Vehicle electrics 1             | 897                      | Window washer pump — Function faulty.                                   |
|                                 | 924                      | Headlight cleaning system relay — Function faulty.                      |
|                                 | 930                      | Lock unit for RL c/locking-F222 — Lock unit for RL c/locking-F222       |
|                                 | 985                      | Bulb for right taillight M2 — Function faulty.                          |

## Utført uten feil (1)

| System | Beskrivelse |
|--------|-------------|
| OBD    |             |