



5986735

NAF Bruktbiltest

Testdato
06.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	549103



Kjøretøy

Bilmerke	Peugeot	Motorstørrelse	1199 cm ³
Modell	2008	Motoreffekt	60 kW
Type	C	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	KH99263	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	VF3CUHMHZ0DY058284	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	66001	Bruktimportert	Nei
Farge	Brun	Registreringsår	2014
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	16.05.2014
		Frist for neste EU kontroll	20.01.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5986735

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt, en redusert test	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
4.8		Aktivert serviceindikator	
9.7	Bremsevirkning	Bremsene ligger på:	Venstre bak, Høyre bak
17.1	Lys	Virker ikke:	Venstre skiltlys
19.2	Refleks	Skade på refleks:	Høyre side
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre fordør
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.17	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
66.11	Felg	Oksidering / oksidert felg	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre baksjerm
86.20		Bulk(er)	Høyre bakdør, Høyre baksjerm

Ref.Id	Skiftet	Resultat	Beskrivelse
29.16	Oljenivå motor	Etterfylt motorolje: 1,00	

Servicehistorikk

Dato	Km.stand
03.02.2024	50046
21.01.2022	38420
24.03.2020	32006
31.10.2018	25672
27.04.2017	18705
10.10.2016	16492
04.09.2015	9414

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Isete
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:	Bremer ligger på bak



5986735

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	R 44 - Instrument belysning ✓
	45 - Instrumenter ✓
Generell informasjon	47 - Elektrisk vindusheis ✓
3 - Nøkler / Utstyr	48 - Oppvarmet bakrute ✓
4 - Service/ Dokum.	R 49 - Kupevifte ✓
Bremser	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
5 - Bremsbelegg	✓ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
6 - Bremseskiver	O 53 - Sentrallås ✓
9 - Bremsvirkning	R 54 - Setevarmer ✓
10 - Bremsvæsknivå	✓ 55 - Ladespenning generator ✓
12 - Bremserør	✓ 56 - Drivrem generator ✓
13 - Bremseslanger	✓ 57 - Batteri ytre tilstand ✓
14 - Bremskraftforsterker	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
15 - Brems pedal	✓
Lys og signaler	Hjul, dekk, felg
17 - Lys	65 - Dekk ✓
19 - Refleks	R 66 - Felg O
20 - Lyd / lyssignaler	R 67 - Ekstra hjulsett ✓
21 - Varsellamper	✓ 68 - Hjullager ✓
22 - Varsellamper utvidet	✓
e-Diagnose	Styring
23 - Full systemskann	✓ 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
	72 - Styresnekke, tannstang ✓
	O 73 - Styrestag/ledd ✓
	74 - Styreservo ✓
Motor	Hjuloppheng
27 - Motor virkemåte	✓ 75 - Støtdempere ✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓ 76 - Stabilisator ✓
29 - Oljenivå motor	S 77 - Fjærer / fjærbein ✓
30 - Kjølevæske	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
31 - Kjølevifte	✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
32 - Kjølesystem	✓ 80 - Travers ✓
33 - Eksosanlegg	✓
35 - Motorfester	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	Karosseri
37 - Registerreim	✓ 81 - Frontrute O
	✓ 82 - Siderute/bakrute ✓
	83 - Dør-/panseråpner ✓
	86 - Lakk / karosseri utvendig R
	87 - Utvendig speil ✓
	88 - Underside ✓
	89 - Understellsnummer ✓



5986735

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5986735

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9	Bremsevirkning		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	180000
37.2		eller ved, måneder:	120
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,70 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	13,70 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	640 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	603 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,50 mm
67.2		Mønsterdybde	6,50 mm
67.3		Mønsterdybde	6,00 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5986735

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5986735

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



5986735

Bilder og vedlegg




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt

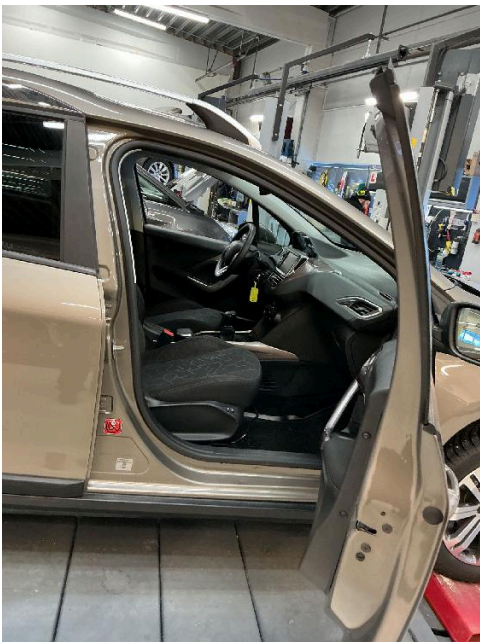

13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



5986735

Bilder og vedlegg



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt




22. Generelt



23. Generelt

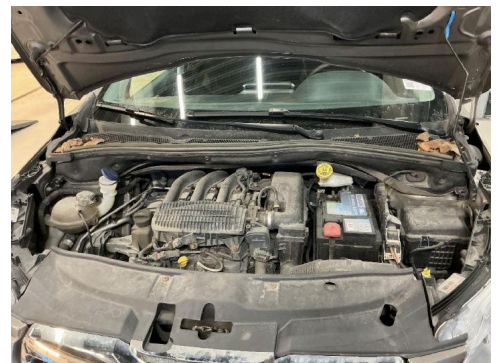

24. Generelt

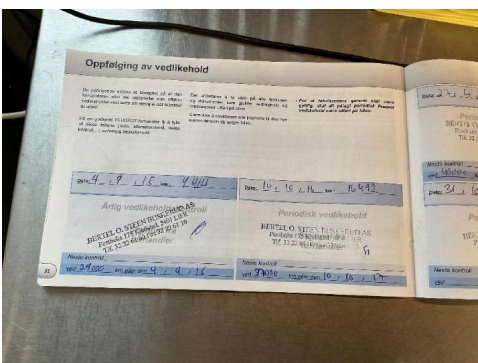

25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



5986735


Bilder og vedlegg

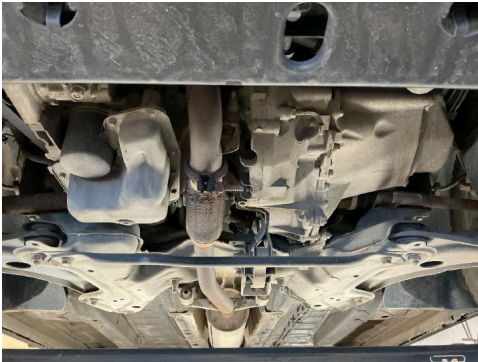


28. Generelt




29. Generelt

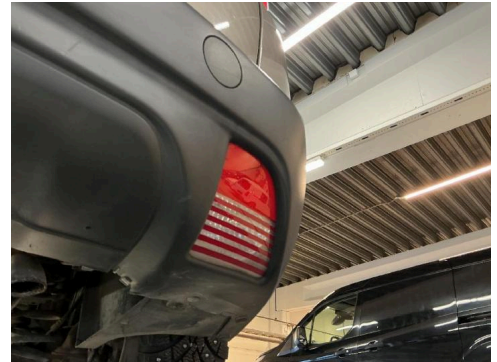

30. Generelt

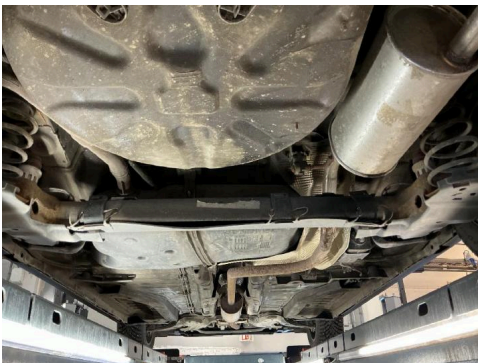

31. Generelt

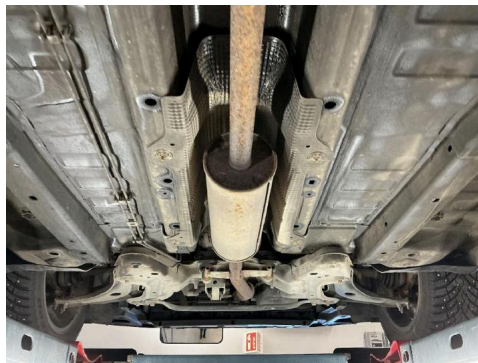

32. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
KH99263	VF3CUHMHZ0DY058284
Årsmodell	Merke/Modell
13-	2008 1.2i 12V VTi 80
Motorkode	Km
HMZ (EB2)	66 001

Utført med feil (7)

System	Feilkoder og Beskrivelse		
Central switch unit BSI (CAN)	B1163	Licence plate light — Function faulty.	
	B1165	Brake light left — Function faulty.	
	B1175	3. Brake light — Function faulty.	
	B173E	Key — Faulty recognition	
	B1805	STARTER — Function faulty.	
	B1808	Immobiliser — Activation signal disturbed/multiplexed	
Telematics (CAN)	942	Audio-antenna — Function faulty.	

Utført uten feil (11)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/ESP
Air conditioning	Automatic air conditioning
Airbag	Airbag
Comfort	COM 2008P unit
	Control tip switch at steering wheel
	Instrument cluster
	Multiplex operating unit
	Sensor for rain-/light recognition
Engine	Gasoline engine
OBD	
Steering	Power steering