



5485307

NAF Bruktbiltest

Testdato
20.05.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	487916		



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	cm ³
Modell	X5 xDrive Hybrid	Motoreffekt	kW
Type	-	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	PR53011	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	5UXKT0C50G0F75363	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	186988	Bruktimportert	Ja
Farge	Svart	Registreringsår	2016
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	28.06.2016
		Frist for neste EU kontroll	08.04.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5485307

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Bilen er ikke prøvekjørt pga skade i fronten og mange feilmeldinger i displayet.	
3.2	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Høyre foran, Høyre bak, Venstre bak, Venstre foran
17.1	Lys	Virker ikke:	Høyre parklys
17.12		Kraketert lyktelass	Midtre bremselys
17.16		Skadet lykt:	Høyre nærlys
17.27		* Bakre deksel på høyre frontlykt - mangler	
19.3	Refleks	* Høyre refleks på støtfanger foran - mangler.	
21.17	Varsellamper	* Varsler feil på: motorlampe, bremsesystem, og lys/lykt system foran - feilsøk for nærmere kontroll.	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.2	Motor virkemåte	Støy / ulyd forkant av motor	
28.5	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje ved:	Bunnpanne
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
32.6	Kjølesystem	Lavt kjølevæsknivå	
51.4	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Skade på spylerslange:	Venstre foran
52.1	Lyktespyler / Visker	Spyler virker ikke:	Høyre side
52.3		Spyler returnerer ikke eller er treg:	Høyre side
62.2	Ladekabel elbil/hybrid	Ladekabel mangler	
67.7	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran
86.6		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Høyre forskjerm
86.12		Steinsprut/lakksår	Panser, Bakluke, Venstre fordør, Høyre fordør, Støtfanger bak
86.15		Mangelfull oppretting/tilpasning	Støtfanger foran, Panser
86.16		* Skade i fronten av bilen - forbehold om ukjente feil og mangler ved demontering.	
88.4	Underside	Skade i frontbjelke/radiatorbjelke	
93.1	Taktrekk	Hull/rifter/flenger i taktrekk	Bak
96.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Høyre bakdør, Venstre bakdør
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre bakdør
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran, Høyre bak
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo



5485307

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
102.2	Laste-/bagasjerom	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
43.8	Mellomaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll	
61.7	Ladekontakt elbil/hybrid	* Ikke funksjonstestet om bilen tar til seg lading.	
65.24	Dekk	* Venstre bakdekk - liten skade på side flaten.	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre bakskjerm, Høyre fordør
86.18		Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Småbulker:	Venstre bakdør, Høyre bakskjerm, Venstre fordør
86.20		Bulk(er)	Panser
86.21		Steinsprut:	Hele karosseriet
86.25		Rustangrep:	Bakluke, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
86.29		Varierende kvalitet på rep.lakkering	Støtfanger bak
86.31		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Høyre
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Bremsevæskeniå	Ikke tilgjengelig for kontroll
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll
Girkasse (automatisk)	Bilen er ikke prøvekjørt
Bremsevæskens kokepunkt	Ikke tilgjengelig for kontroll



5485307

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	10 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	14 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	09.04.2026



5485307

Prøvekjøring1 - Kjøreegenskaper **R****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver **R**

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæsknivå |

11 - Bremsvæskens kokepunkt |

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler17 - Lys **R**19 - Refleks **R**

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper **R**

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose23 - Full systemskann **R****Motor**27 - Motor virkemåte **R**28 - Utvendig tilstand motor **R**29 - Oljenivå motor **O**30 - Kjølevæske **R**

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem **R**

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) |

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel **O****Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **R**52 - Lyktespyler / Visker **R**

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

57 - Batteri ytre tilstand |

58 - Tilstand 12 volt batteri |

61 - Ladekontakt elbil/hybrid **O**62 - Ladekabel elbil/hybrid **R**

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg65 - Dekk **O**66 - Felg **O**67 - Ekstra hjulsett **R**

68 - Hjullager ✓

70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓



5485307

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	O
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	R
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓

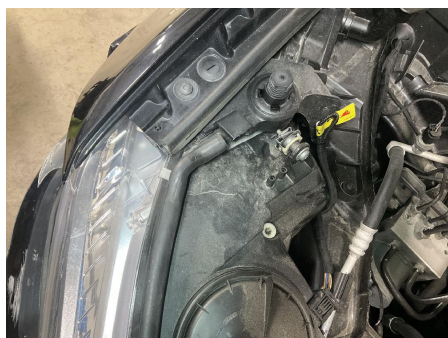
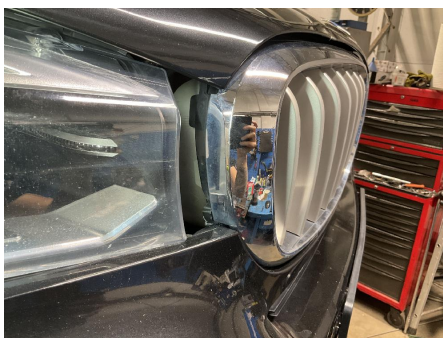
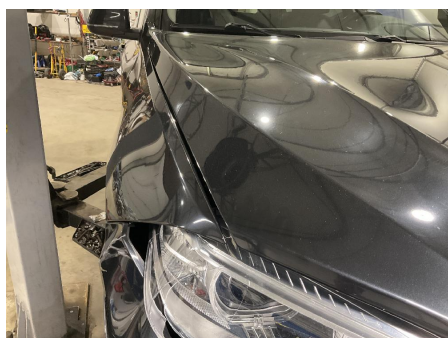
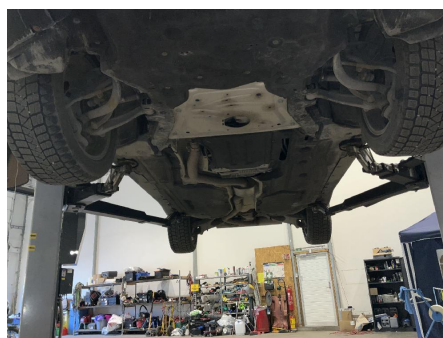
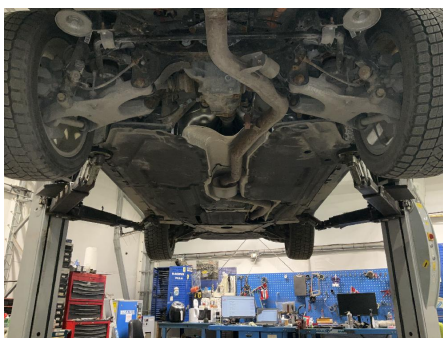
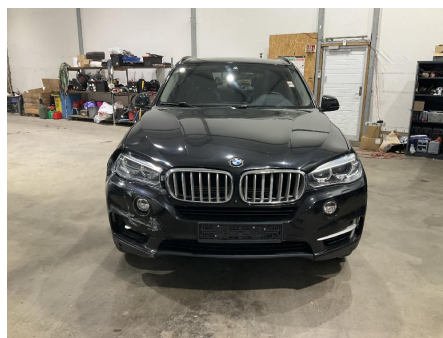


5485307

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
9.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	−40 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	0 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,80 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,10 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,30 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,90 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg**1. Dørtrekk****2. Døråpning****3. Seter****4. Lakk / karosseri utvendig****5. Lakk / karosseri utvendig****6. Lys****7. Laste-/bagasjerom****8. Taktrekk****9. Dørtrekk****10. Seter****11. Underside****12. Lys**

**13. Lys****14. Lakk / karosseri utvendig****15. Lakk / karosseri utvendig****16. Lakk / karosseri utvendig****17. Lakk / karosseri utvendig****18. Lakk / karosseri utvendig****19. Lakk / karosseri utvendig****20. Generelt****21. Generelt****22. Generelt****23. Generelt****24. Generelt**



5485307



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



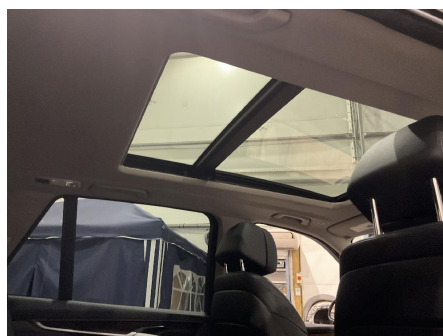
30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



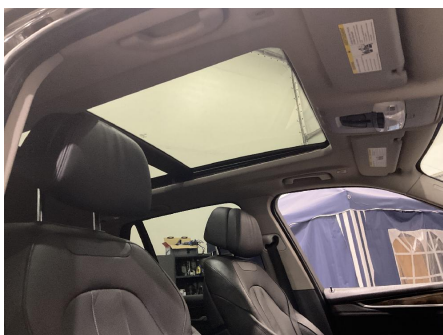34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



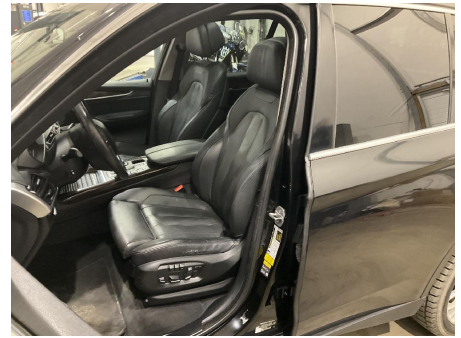
5485307



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5485307



49. Generelt



5485307

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
PR53011	5UXKT0C50G0F75363
Årsmodell	Merke/Modell
15-18	X5 40e F15 xDrive Hybrid
Motorkode	Km
N20 B20 A	186 988

Utført med feil (44)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
BDC Body control module	804080	Trouble codes — Fault code is not defined by manufacturer.
	8040B9	Cutoff terminal 30B — Upper cranking ability limit reached.
	8040BB	Trouble codes — Fault code is not defined by manufacturer.
	8040BD	Terminal 30F — Reset/cutoff carried out.
	8041B6	Headlight levelling — Function faulty.
	8041BA	Trouble codes — Fault code is not defined by manufacturer.
	8041F8	Trouble codes — Fault code is not defined by manufacturer.
	8041F9	Trouble codes — Fault code is not defined by manufacturer.
	8044D7	Trouble codes — Fault code is not defined by manufacturer.
	D90D32	Headlight electronics right — One or more missing LIN bus components recognized
	D91DE6	CAN bus connection to headlight ECU right — CAN message missing
DME Digital Motor Electronics	1F1B54	Power electronics of direct-current converter — Function faulty.
	216104	Automatic start engine concept — Startup taking too long.
DSC Electronic stability control	480A12	Brake pad wear sensor on rear axle — Service limit reached
	D358F8	CAN bus connection to transfer case ECU — CAN signal "status longitudinal torque distribution of front/rear axle" invalid
EGS Transmission ECU	44D311	Parking Lock — Function faulty.
	44E4D1	Hybrid process control — Electric drive motor monitoring: Actual rotational speed faulty
EMF Parking brake ECU	480530	Trouble codes — Fault code is not defined by manufacturer.
EPS power steering ECU	48239D	Power-assisted steering ECU — Internal fault
FZD Sun roof ECU	801A56	Anti-theft alarm system — ALARM ACTIVATION THROUGH PANIC ALARM
ICM ABS/ESC control unit	48002C	CAN bus to adaptive cruise control ECU — Communication disturbed
IHKA Air conditioning ECU	801160	Auxiliary heater voltage sensor channel 1 — Function/electric circuit faulty
	801161	Auxiliary heater voltage sensor channel 1 — Function/electric circuit faulty
	801165	Auxiliary heater voltage sensor channel 1 — Function/electric circuit faulty



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	8011F4	Fuel burning heater — Function deactivated due to power consumer cutoff
	801253	Energy-saving mode — Function active
	801375	High-voltage heater — Internal fault
	801384	Electr. auxiliary heater (high-voltage) — Coolant flow disturbed.
	801387	Electr. auxiliary heater (high-voltage) — Reduced heater output
	8013A3	High-voltage heater — Function faulty.
	8013B3	Auxiliary heater voltage sensor channel 1 — Function/electric circuit faulty
	E70C31	Trouble codes — Fault code is not defined by manufacturer.
KAFAS Camera-based driver assist systems	E06C43	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — CAN signal "Function vehicle standstill electronic stability control" invalid
KOMBI Instrument cluster	E11516	CAN bus connection to driving noise simulator ECU — Message "driving noise status" missing
	E11517	CAN bus connection to driving noise simulator ECU — Message "driving noise status" not topical
PMA Parking assist	803201	Parking assist sensors front — Voltage supply short circuit in electric circuit
SMFA seat ECU driver	802A08	DRIVER SEAT MEMORY ECU — Faulty or missing calibration
	802A1E	SEAT ADJUSTMENT — Function switched off due to engine start
STMR Headlight ECU right	805E6B	Trouble codes — Fault code is not defined by manufacturer.
	805E7D	Cornering light ECU — Emergency operating mode active
	805E7E	Cornering light — Referencing faulty
	805E92	Daytime running light — Voltage supply circuit faulty
TRSVC All-round vision camera	800BAF	Rearview camera — Fouled camera lens
	800BE4	Front around view camera — Fouled camera lens

Utført uten feil (16)

System	Beskrivelse
Airbag	ACSM Airbag ECU
	CBX-eCall Emergency call module
Audio/Video	AMP audio amplifier
	HU Control panel
	TBX Infotainment controls
Comfort	CON Infotainment controls
	HKL hatchback module
	SMBF seat ECU passenger
	STML Headlight ECU left



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Beskrivelse
	ZGM Central gateway module
Engine	EKPS Fuel pump ECU
Safety	SWW Lane change warning
Suspension	EDC Damper control ECU
	EHC Ride height leveling ECU
Transmission	GWS Gear selection switch ECU
	VTG Transfer case ECU